INOVANCE



DDR伺服驱动系统

用户手册-简易版



前言

首先感谢您使用汇川 DDR 伺服控制系统!

汇川 DDR 伺服控制系统主要包含 ISMT 系列 DDR 电机和 DDR 伺服驱动器,其中 DDR 电机产品是汇川技术研制的高精度直接驱动装置,该系列电机重复定位精度高,可直接驱动负载精准定位; DDR 伺服驱动器支持 MODBUS\EtherCAT 通讯协议,采用 RS-232\RS-485\以太网通讯接口,配合上位机可实现多台驱动器联网运行。本系统提供了刚性表设置,惯量辨识及振动抑制功能,使驱动器简单易用,重复定位精度高(±3 arcsec)且运行安静平稳,可实现快速精确的位置控制、速度控制和转矩控制。本控制系统适用于 TP 设备、半导体制造设备、贴片机、激光设备高端机床等自动化设备。

本手册为 DDR 伺服控制系统的简易用户手册,提供了产品安全信息、机械与电气安装说明、基本的调试及维护指导。对于初次使用的用户,请认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有所疑惑,请咨询我公司的技术支持人员以获得帮助。

由于致力于 DDR 伺服控制系统的不断改善, 因此本公司提供的资料如有变更, 恕不另行通知。



DDR 伺服控制系统 - 产品外观图

开箱验货

在开箱时,请认真确认:

确认项目	说明
到货产品是否与您订购的 产品型号相符?	箱内含您订购的机器。请通过 DDR 电机、DDR 伺服驱动器的铭牌型号进行确认。
产品是否有损坏的地方?	请查看整机外表,产品在运输过程中是否有破损现象。若发现有某种 遗漏或损坏,请速与本公司或您的供货商联系解决。
DDR 电机旋转轴是否运行 顺畅?	能够用手正常转动则属正常。

使用时请注意

- ◆ DDR 电机编码器适配器与电机已一一匹配,请勿自行调换,否则有飞车风险,由此造成的人员伤害及财产损失概不负责。
- ◆ 电机请按电源线标识相序正确接线,否则有飞车风险,由此产生人身伤害及财产损失概不负责。
- ◆ DDR 电机是高精密设备,请勿敲击、磕碰、撞击 DDR 电机。
- ◆ 部分电机使能过程会进行短暂的辨识,此过程电机会产生轻微的晃动,请勿增加人为扰动。
- ◆ 本产品为一般性工业制品,不以事关人命的机器及系统为使用目的。
- ◆ 请具有专业知识人员进行接线、运行、维修、检查等操作。
- ◆ 安装本产品选择螺钉的紧固力矩时,请考虑螺钉的强度及安装部的材质,在不松弛和不破损的范围内正确选定。
- ◆ 若应用于可能因本产品故障引发重大事故或损失的装置时,请配备安全装置。
- ◆ 若应用于原子能控制、宇航设备、交通设备、医疗器械、各种安全装置、要求高洁净度的设备等特殊环境时,请联系本公司。
- ◆ 本产品在质量管理方面虽已尽万全,但因意料外的外来噪音、静电和输入电源、配线、零件等因素,万一故障可能将引起设定外动作。请充分考虑机械安全对策,以确保使用场所中可能动作范围内的安全性。
- ◆ 电机在未接地情况下运转时,根据实际机械及安装环境,电机轴承可能发生电蚀、轴承声音变大等情况,请自行确认验证。
- ◆ 根据本产品故障现象,可能产生约一支香烟燃烧的烟雾。若应用于净化车间等环境下,请务必注意。
- ◆ 若应用于硫磺或硫化性气体浓度较高的环境下,请注意可能因硫化使得芯片电阻断线或出现接点接触不良等情况。
- ◆ 若输入远超过本产品电源额定范围的电压,可能因内部部件的损坏出现冒烟、起火等现象, 请充分注意输入电压。
- ◆ 与安装机器及部件的构造、尺寸、使用寿命、特性、法律法规等匹配,及安装机器规格变更的匹配,由用户最终决定。
- ◆ 请注意本产品无法保证超过产品规格范围的使用。
- ◆ 本公司致力干产品的不断改善,可能变更部分部件。

版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2015年9月	V0.0	第一版发行
2018年11月	A01	增加 STO 功能相关的配线、功能说明,新增 3.4 和 4.6 小节。 增加故障码 Er.124。LOGO 更新。
2020年4月	A02	◆ 1.3.2 章节修改 DDR 驱动器型号说明。 ◆ 4.1.1 修改配线图。
2020年6月	A03	1.2.2 章节修改电机型号描述。
2020年11月	A04	删除二维码

目录

i	前言	1
	开箱验货	2
	版本变更记录	3
	安全注意事项	8
	安全声明	8
	安全等级定义	8
	安全注意事项	8
	安全标识	11
	第 1 章 DDR 系统配置	13
	1.1 DDR 系统构成简介	13
	1.1.1 脉冲型	13
	1.1.2 网络型	14
	1.1.3 系统连接注意事项	14
	1.2 DDR 电机介绍	15
	1.2.1 DDR 电机外部部件	15
	1.2.2 DDR 电机型号说明	18
	1.3 DDR 伺服驱动器介绍	19
	1.3.1 DDR 伺服驱动器外部部件	19
	1.3.2 DDR 伺服驱动器型号说明	20
	1.4 DDR 系统配置	20
	1.5 配套电缆及型号	20
	1.5.1 DDR 电机自带电缆	20
	1.5.2 DDR 伺服系统可选配电缆	21
	1.6 制动电阻相关规格	22
	第 2 章 安装与尺寸	23
	2.1 DDR 电机的安装	23
	2.1.1 安装场所	23
	2.1.2 环境条件	23
	2.1.3 安装注意事项	23
	2.1.4 安装螺栓紧固力矩	24
	2.1.5 安装步骤	
	2.1.6 安装精度检测	
	2.2 DDR 电机的外形尺寸图	
	2.3 DDR 伺服驱动器的安装	30
	2.3.1 安装场所	30

	2.3.2 环境条件	
	2.3.3 安装注意事项	31
	2.4 DDR 伺服驱动器外形尺寸图	32
	2.5 编码器适配器的安装	32
	2.5.1 环境条件	32
	2.5.2 安装注意事项	33
	2.6 编码器适配器的外形尺寸图	34
第	3章配线	35
	3.1 DDR 伺服驱动器端口介绍	36
	3.1.1 脉冲型	36
	3.1.2 网络型	37
	3.2 DDR 伺服驱动器主电路回路连接	38
	3.2.1 主电路端子介绍	38
	3.2.2 制动电阻接线及选型	39
	3.2.3 主电路连接电缆推荐型号及规格	39
	3.2.4 电源配线实例	41
	3.2.5 DDR 伺服驱动器输出与电机线缆连接方法	44
	3.3 DDR 电机编码器信号连接方法	45
	3.4 基极封锁功能配线说明	47
	3.4.1 基极封锁功能端子定义 (CN6)	47
	3.4.2 HWBB1/HWBB2 接线	
	3.4.3 线缆要求 (推荐)	48
	3.5 DDR 伺服驱动器控制回路连接 - 脉冲型	49
	3.5.1 位置指令输入信号一脉冲型	51
	3.5.2 模拟量输入信号一脉冲型	60
	3.5.3 数字量输入输出信号一脉冲型	61
	3.5.4 编码器分频输出电路	67
	3.6 DDR 伺服驱动器控制回路连接 - 网络型	69
	3.6.1 数字量输入输出信号 - 网络型	71
	3.7 通信信号配线 - 脉冲型	75
	3.8 通信信号配线 - 网络型	
	3.9 模拟量监视信号配线 - 脉冲型	79
	3.10 后台通讯与在线升级信号配线 - 网络型	80
	3.11 电气接线的抗干扰对策	81
	3.11.1 抗干扰配线举例及接地处理	82
	3.11.2 噪音滤波器的使用方法	83
	3.12 线缆使用的注意事项	85
笜	A 音 运行模式与调试方法	96

4.1 位置模式使用说明	86
4.1.1 位置控制模式配线一脉冲型	87
4.1.2 位置控制模式相关功能码设定	88
4.2 速度模式使用说明	93
4.2.1 速度模式配线	94
4.2.2 速度模式相关功能码设定	95
4.3 转矩模式使用说明	100
4.3.1 转矩模式配线	101
4.3.2 转矩模式相关功能码设定	102
4.4 运行前准备	108
4.4.1 重复定位精度检测	108
4.4.2 运行前检查	109
4.5 负载惯量辨识与增益调整	110
4.5.1 惯量辨识	111
4.5.2 自动增益调整	112
4.5.3 手动增益调整	113
4.5.4 陷波器	113
4.6 基极封锁功能介绍	115
4.6.1 概要	115
4.6.2 功能说明	116
4.6.3 基极封锁功能使用实例	117
第 5 章 后台软件	118
第 6 章 故障处理	119
6.1 启动时的故障和警告处理	119
6.1.1 位置控制模式	119
6.1.2 速度控制模式	122
6.1.3 转矩控制模式	124
6.2 运行时的故障和警告处理	126
6.2.1 故障和警告代码表	126
6.2.2 故障的处理方法	130
6.2.3 警告的处理方法	149
6.2.4 内部故障	154
第7章功能码参数一览表	155
H00 组 DDR 电机参数	155
H01 组 驱动器参数	157
H02 组 基本控制参数	157
H03 组 端子输入参数	
H04 组 端子输出参数	
> > >	

H05 组 位置控制参数	163
H06 组 速度控制参数	166
H07 组 转矩控制参数	167
H08 组 增益类参数	169
H09 组 自调整参数	170
H0A 组 故障与保护参数	172
H0B 组 监控参数	173
H0C 组 通讯参数	174
H0D 组 辅助功能参数	175
H0F 组 全闭环功能参数	176
H11 组 多段位置功能参数	177
H12 组 多段速度参数	180
H17 组 虚拟 DIDO 参数	184
H30 组 通讯读取驱动器相关变量	188
H31 组 通讯给定驱动器相关变量	188
DIDO 功能定义	189

安全注意事项

安全声明

- 1) 在安装、操作、维护产品时,请先阅读并遵守本安全注意事项。
- 2)为保障人身和设备安全,在安装、操作和维护产品时,请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
- 3) 手册中的"注意"、"警告"和"危险"事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为所有安全注意事项的补充。
- 4)本产品应在符合设计规格要求的环境下使用,否则可能造成故障,因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内、
- 5) 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等,我司将不承担任何法律责任。

安全等级定义



"危险"表示如果不按规定操作,则导致死亡或严重身体伤害。



"警告"表示如果不按规定操作,则可能导致死亡或严重身体伤害。



"注意"如果不按规定操作,则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

安全注意事项

开箱验收



注 意

- ◆ 开箱前请检查产品的外包装是否完好,有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。
- ◆ 请按照层次顺序打开包装,严禁猛烈敲打!
- ◆ 开箱时请检查产品和产品附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。
- ◆ 开箱后请仔细对照装箱单,查验产品及产品附件数量、资料是否齐全。



警 告

- ◆ 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题,请勿安装!
- ◆ 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时,请勿安装!
- ◆ 请仔细对照装箱单,发现装箱单与产品名称不符时,请勿安装!

储存与运输时



注 意

- ◆ 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输,储存温度、湿度满足要求。
- ◆ 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- ◆ 避免产品储存时间超过3个月,储存时间过长时,请进行更严密的防护和必要的检验。
- ◆ 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输,长途运输时必须使用封闭的箱体。
- ◆ 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。



警告

- ◆ 请务必使用专业的装卸载设备搬运大型或重型设备与产品!
- ◆ 徒手搬运产品时,请务必抓牢产品壳体,避免产品部件掉落,否则有导致受伤的危险!
- ◆ 搬运产品时请务必轻抬轻放,随时注意脚下物体,防止绊倒或坠落,否则有导致受伤或产品 损坏的危险!
- ◆ 设备被起重工具吊起时,设备下方禁止人员站立或停留。

安装时



警 告

- ◆ 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项!
- ◆ 严禁改装本产品!
- ◆ 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓!
- ◆ 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品!
- ◆ 本产品安装在柜体或终端设备中时,柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置,防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。



危险

- ◆ 严禁非专业人员进行产品安装、接线、保养维护、检查或部件更换!
- ◆ 本产品的安装、接线、维护、检查或部件更换等,只有受到过电气设备相关培训,具有充分电气知识的专业人员才能进行。
- ◆ 安装人员必须熟悉产品安装要求和相关技术资料。
- |◆ 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时,请安装屏蔽保护装置,避免本产品出现误动作!

接线时



危 险

- ◆ 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换!
- ◆ 请勿在电源接通的状态下进行接线作业,否则会有触电的危险。
- ◆ 接线前,请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压,请至少等待 15 分钟再进行接线等操作。
- ◆ 请务必保证设备和产品的良好接地,否则会有电击危险。
- ◆ 请遵守静电防止措施(ESD)规定的步骤,并佩戴静电手环进行接线等操作,避免损坏设备或产品内部的电路。



警告

- ◆ 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端,否则会引起设备损坏,甚至引发火灾。
- ◆ 驱动设备与电机连接时,请务必保证驱动器与电机端子相序准确一致,避免造成电机反向旋转。
- ◆ 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求,使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地!
- ◆ 接线完成后,请确保设备和产品内部没有掉落的螺钉或裸露线缆。

上电时



危险

- ◆ 上电前,请确认设备和产品安装完好,接线牢固,电机装置允许重新起动。
- ◆ 上电前,请确认电源符合设备要求,避免造成设备损坏或引发火灾!
- ◆ 上电时,设备或产品的机械装置可能会突然动作,请注意远离机械装置。
- ◆ 上电后,请勿打开对设备柜门或产品防护盖板,否则有触电危险!
- ◆ 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子,否则有触电危险!
- ◆ 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件,否则有触电危险!

运行时



危险

- ◆ 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子,否则有触电危险!
- ◆ 严禁在运行状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件,否则有触电危险!
- ◆ 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度,否则可能引起灼伤!
- ◆ 严禁非专业技术人员在运行中检测信号,否则可能引起人身伤害或设备损坏!



这 生

- ◆ 运行中,避免其他物品或金属物体等掉入设备中,否则引起设备损坏!
- ◆ 请勿使用接触器通断的方法来控制设备启停,否则引起设备损坏!

保养时



危险

- ◆ 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换!
- ◆ 严禁在通电状态下进行设备保养,否则有触电危险!
- ◆ 切断所有设备的电源后,请至少等待15分钟再进行设备保养等操作。



警

◆ 请按照设备维护和保养要求对设备和产品进行日常和定期检查与保养,并做好保养记录。

维修时



危 险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换!
- 严禁在通电状态下进行设备维修,否则有触电危险!
- ◆ 切断所有设备的电源后,请至少等待15分钟再进行设备检查、维修等操作。



警 告

- 请按照产品保修协议进行设备报修。
- ▶ 设备出现故障或损坏时,由专业人员按照维修指导对设备和产品进行故障排除和维修,并做 好维修记录。
- ◆ 请按照产品易损件更换指导进行更换。
- ◆ 请勿继续使用已经损坏的机器,否则会造成更大程度的损坏。
- ◆ 更换设备后,请务必重新进行设备接线检查与参数设置。

报废时



警告

- ◆ 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废,以免造成财产损失或人员伤亡!
- ◆ 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收,避免污染环境。

安全标识

■ 手册涉及安全标识



表示安装、运行前务必阅读说明书



表示务必做好系统和产品接地



表示此处可能有危险



表示此处有高压危险



表示此处有机械伤人危险



表示此处有高温危险



表示等待 15 分钟才能进行操作

■ 设备本体安全标识

为了保证设备安全操作和维护,请务必遵守粘贴在设备和产品上的安全标识,请勿损坏、损 伤或剥下安全标识。安全标识说明如下:



第1章 DDR 系统配置

1.1 DDR 系统构成简介

DDR 系统由 DDR 电机与汇川 DDR 伺服驱动器(分脉冲型、网络型两种)组成,系统外围构成如下所示。

1.1.1 脉冲型

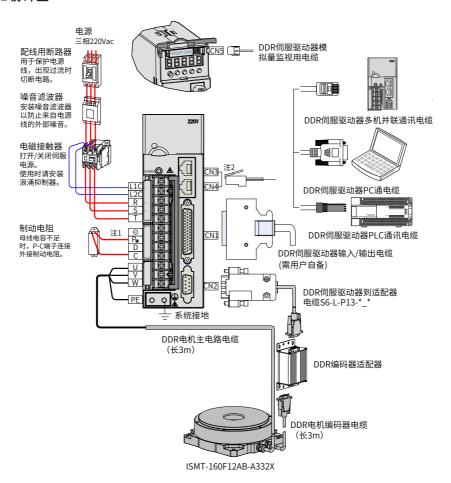


图 1-1 三相 220V 系统配线图举例 (脉冲型)

1.1.2 网络型

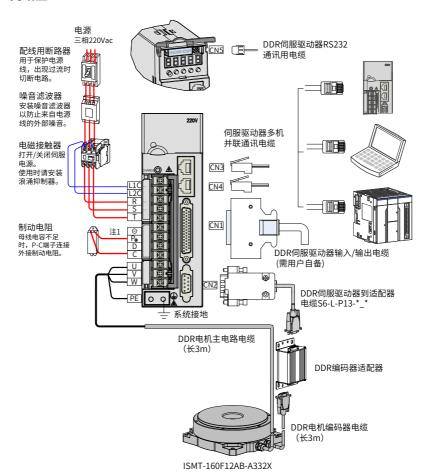


图 1-2 三相 220V 系统配线图举例(网络型)

1.1.3 系统连接注意事项

DDR 伺服驱动器直接连在工业用电源上,未使用变压器等电源隔离。为防止 DDR 系统产生交叉触电事故,请在输入电源上使用保险丝或配线用断路器。因 DDR 伺服驱动器没有内置接地保护电路,为构成更加安全的系统,请使用过载、短路保护兼用的漏电断路器或配套地线保护专用漏电断路器。

严禁将电磁接触器用于电机的运转、停止操作。由于电机是大电感元件,产生的瞬间高压可能会击穿接触器。

外接控制电源或 24Vdc 电源时请注意电源容量,尤其在同时为几个驱动器供电时,电源容量不够会导致供电电流不足,驱动器失效。

系统配线时请注意:

- 外接制动电阻时,请拆下 DDR 伺服驱动器 P ⊕ -D 端子间短接线后再进行连接;
- CN3 以及 CN4 为两针脚定义完全一致的通讯接口,可以在两者间任意挑选使用;
- 在单相 220V 配线中,主回路端子为 L1、L2,保留端子请勿进行接线;
- 编码器适配器出厂时已与电机——匹配,严禁随意更换编码器适配器;
- DDR 电机到编码器适配器的距离最长不超过 3m。

1.2 DDR 电机介绍

1.2.1 DDR 电机外部部件

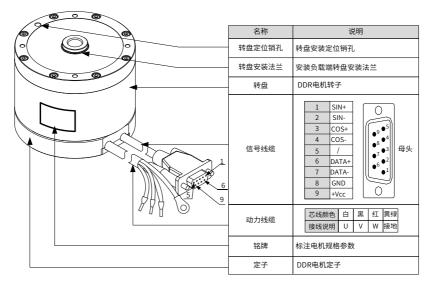


图 1-3 ISMT1-085S03AB-S132X 各部件名称

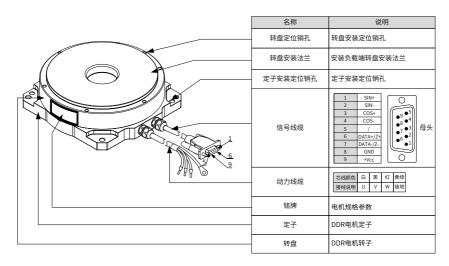


图 1-4 ISMT1-160F12AB-A332X、ISMT1-160F12AB-S232X 各部件名称各部件名称

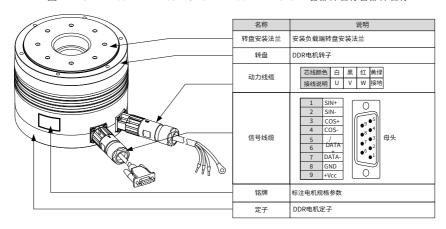


图 1-5 ISMT1-160S45AB-A331X 各部件名称

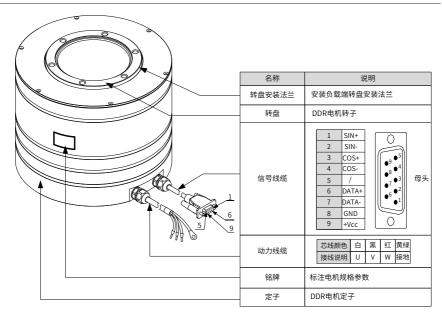


图 1-6 ISMT1-208S75AB-A532X、ISMT1-208S11BB-A532X 各部件名称

1.2.2 DDR 电机型号说明

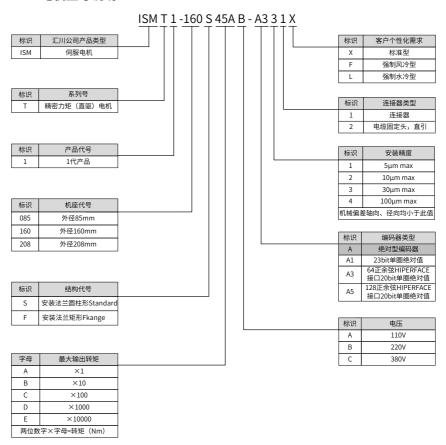


图 1-7 DDR 电机型号说明

1.3 DDR 伺服驱动器介绍

1.3.1 DDR 伺服驱动器外部部件

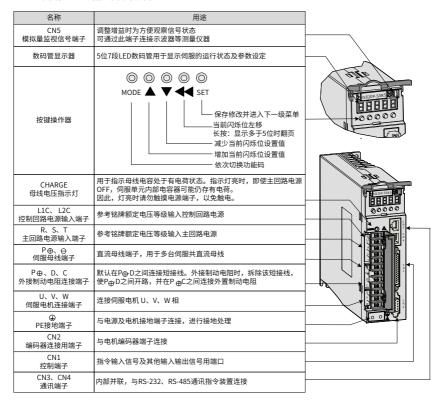


图 1-8 DDR 伺服驱动器一脉冲型组成



NOTE

对于仅适用于单相电源的驱动器机型 (S1R6、S2R8),主回路电源输入端子变更为 L1、L2;由于未配置内置制动电阻,内置制动电阻连接端子未引出 D 端,如需使用则请外接制动电阻于 P \oplus 、C 两端。

1.3.2 DDR 伺服驱动器型号说明

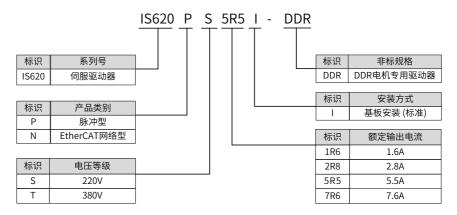


图 1-9 DDR 伺服驱动器型号说明

1.4 DDR 系统配置

最高转速	最大转矩	DDR 电机型号	电机		逐驱动器型号 □□□ I-DDR	驱动器	驱动器编号
rpm	Nm	DUR 电机空号	框号	单相 AC220V	三相 AC220V	SIZE	H01-02
	3	ISMT1-085S03AB-S132X	85	1R6	-		00002
240	12	ISMT1-160F12AB-A332X	160	2R8	-		00003
	12	ISMT1-160F12AB-S232X	160	ZKO	-	Α	00003
150	45	ISMT1-160S45AB-A331X	160	5R5			00005
120	75	ISMT1-208S75AB-A532X	208		СЯС		00003
120	110	ISMT1-208S11BB-A532X	208	-	7R6	С	00006

1.5 配套电缆及型号

1.5.1 DDR 电机自带电缆

DDR 电机型号	电机主电路电缆长度	编码器电缆长度及型号	备注
ISMT1-085S03AB-S132X ISMT1-160F12AB-A332X ISMT1-160F12AB-S232X ISMT1-208S75AB-A532X ISMT1-208S11BB-A532X	3m	3m	编码器适配器与 电机在出厂前已 一一匹配,严禁 调换编码器适配
ISMT1-160S45AB-A331X (带航空插头,可拆卸)	3m	3m	器!

1.5.2 DDR 伺服系统可选配电缆

表 1-1 DDR 电机编码器适配器与驱动器连接线缆


型号	项目	外观	长度 L(mm)
S6- L-P13-0.5	0.5m+44Pin 驱动器 IO 插 头组件	15-14-44	500
S6- L-P13-3.0	3m+44Pin 驱 动器 IO 插头 组件	L±15mm	3000
S6- L-P13-10.0	10m+44Pin 驱动器 IO 插 头组件		10000
S6-C7	44PIN 驱动器 IO 插头组件 +DB9 插头组 件 X2		-



DDR 电机编码器电缆包装内含 CN1 插头。

NOTE

表 1-2 DDR 伺服驱动器通讯相关连接线缆

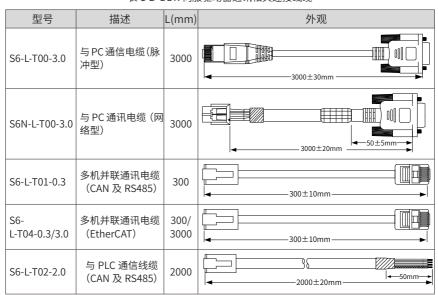

型	<u>!</u> 号	描述	L(mm)	外观
S6-L-T0	03-0.0	DDR 伺服驱动器 通讯终端匹配电阻 (CAN 及 RS485)	0	

表 1-3 表 DDR 伺服驱动器模拟量输出连接线缆

型号	描述	L(mm)	外观
S5-L-A01-1.0	DDR 伺服驱动器 模拟量输出单侧 散拉电缆(脉冲 型)	1000	10mm 1000±30mm

1.6 制动电阻相关规格

200 /300	26-1 00 TU C	内置制动	电阻规格	最小允许电阻	电容可吸收最	
DDR 伺服驱动器型号		电阻值 (Ω)	容量 (W)	值 (Ω)	大制动能量 (J)	
单相 220V	IS620PS1R6I IS620NS1R6I	-	-	50	9	
	IS620PS2R8I IS620NS2R8I	-	-	45	18	
单 / 三相 220V	IS620PS5R5I IS620NS5R5I	50	50	40	26	
三相 220V	IS620PS7R6I IS620NS7R6I	25	80	20	26	



NOTE

S1R6 及 S2R8 机型无内置制动电阻,如需使用请用户自行配置外置制动电阻,外置制动电阻功率选择请咨询我司技术支持。

第2章安装与尺寸

2.1 DDR 电机的安装

2.1.1 安装场所

请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性及易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品;

远离火炉等热源的场所;

请勿在封闭环境中使用电机。封闭环境会导致电机高温,缩短使用寿命。

2.1.2 环境条件

表 2-1 安装环境

项目	描述
使用环境温度	0~40°C
使用环境湿度	20%~85%RH(不结露)
储存温度	-20°C ~60°C (最高温度保证: 80°C 72 小时)
储存湿度	20%~90%RH(不结露)
抗振动	径向在 10g/10-2000Hz 以内,轴向在 5g/10-2000Hz 以内
抗冲击	50g/6ms 以下
防护等级	IP40
海拔	1000m 以下,1000m 以上请降额使用。

2.1.3 安装注意事项

表 2-2 安装注意事项



警告



- ◆ DDR 电机编码器适配器与电机已——匹配,请勿自行调换。否则可能导致 飞车危险,由此造成的后果本公司恕不负责!
- ◆ ISMT1-085S03AB-S132X、ISMT1-160F12AB-S232X 等机型每次重新上电后,第一次使能驱动器会自动进行角度辨识(约5秒),辨识过程中请不要调试驱动器或转动电机。重新上电后,角度辨识前严禁进行 JOG 运行,否则会发生飞车。



警告



- ◆ 禁止敲打电机,或工作中电机转盘的轴(转盘)向负荷和径向负荷超出了 该电机的允许范围。
- ◆ 禁止堵塞电机的空气进出口,或让油气、水、粉尘等进入(将导致电机无法正常工作)。
- ◆ 禁止随意更改电机结构。




请勿在以下环境储存或安装产品,否则将导致火警、触电或产品损坏:室外、阳光直射场所。

- ◆ 保存 / 使用温度超出允许的温度范围(允许温度:温度 0~40°C)。
- ◆ 保存 / 使用湿度超出允许的湿度范围(允许湿度: 20%~85%RH 不结露)。
- ◆ 海拔高于 1000m(CE 安装条件要求低于 1000m)。
- ◆ 靠近腐蚀性或易燃气体,附近存在可燃物质。
- ◆ 靠近油或者化学制品。
- ◆ 冲击或者抖动超过规格要求。
- ◆ 请将 DDR 电机安装在满足其要求的环境下,否则将造成误动作。



注 意

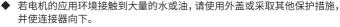



- ◆ 不能踩踏电机,否则将导致电机损伤。
- ◆ 避免外物进入产品内,否则将导致误动作或者火警。
- ◆ 若扩展部分未擦干净,请勿使电机和其他机器连接。
- ◆ 建议将电机固定在硬度较高的金属板上。
- ◆ 使用的润滑剂随装置结构不同有所区分。
- ◆ 电机可水平或垂直安装,请确认电机安装方向,确保油无法进入。

2.1.4 安装螺栓紧固力矩

电机安装螺栓的紧固力矩见下表。

表 2-3 电机安装螺栓紧固力矩表

各规格螺钉拧紧	强度等级					
力矩(N.m)	8.8	9.8	10.9	12.9		
М3	1.5	1.7	1.9	2.1		
M4	3.6	3.9	4.4	4.9		
M5	7.6	8.3	9.3	10		
M6	13	14	16	17		
M7	23	25	28	31		
M8	33	36	40	44		
M10	66	72	81	90		



推荐使用强度等级 8.8 级别以上的螺栓。

2.1.5 安装步骤



注意



- ◆ 安装与电机连接的法兰时,应将止口对准后,使用合适的螺栓按下图所示 顺序,依次紧固螺钉,缓慢、均匀的将法兰拉入电机止口。
- ◆ 与电机连接的法兰需有足够数量的拆卸顶丝孔,不得使用敲击等方式拆卸 法兰。

1) 安装角度


DDR 电机可垂直(包括倒置)、水平安装,根据工况需要支持360°无角度限制安装,但垂 直安装和水平安装各自能承受的载荷不相等,请根据具体型号电机对应的参数严格控制:

基本参数	ISMT1- 160S45AB- A331X	ISMT1- 160F12AB- A332X	ISMT1- 160F12AB- S232X	ISMT1- 085S03AB- S132X	ISMT1- 208S11BB- A532X
最大轴向载荷 Fa(N)	1200	1200	1200	650	3500
最大径向扭矩 载荷 Fr(N.m)	40	40	40	5	800

具体安装步骤举例说明如下,在此以 ISMT1-160F12AB* 进行垂直安装为例。

- 2) 安装步骤(以 ISMT1-160F12AB* 进行垂直安装为例)
- a) 电机的安装
- 使用螺钉(M6)将电机固定在安装座上,如下图。为保证安装精度,请务必注意螺钉的 安装顺序(如图标注的序号),按对角顺序进行锁定。


电机机座的安装螺孔旁还备有两个销钉孔,如果对电机本体固定精度要求非常高,可以使用 销钉孔进行二次固定。

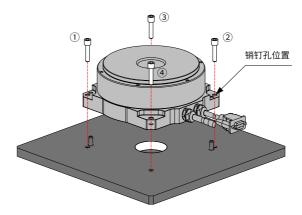


■ 如电机机座提供止口定位安装的请使用止口定位安装。

b)负载的安装


- 负载的安装必需使用止口定位,非止口部位不能产生干涉。
- 使用螺钉将负载固定在电机的转轴或转盘上,为保证安装精度,请务必注意螺钉的安装顺序(如图标注的序号),按对角顺序进行锁定。

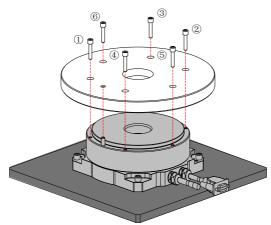


■ 如果负载的定位精度较高,电机转盘提供了两个定位销孔,请用销钉固定,如下图。

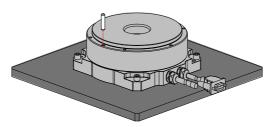

c) 垂直安装完成后效果图如下:

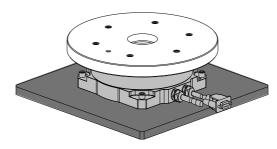

水平安装效果图:

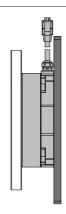

2.1.6 安装精度检测

安装后使用百分表(或千分表,具体限制取决于负载法兰的精度,电机自身圆跳度在 0.03mm 以内,请依据需求调整此处跳动精度)对负载法兰面进行测量,以判断安装是否到位。



图 2-2 百分表操作示意图

2.2 DDR 电机的外形尺寸图

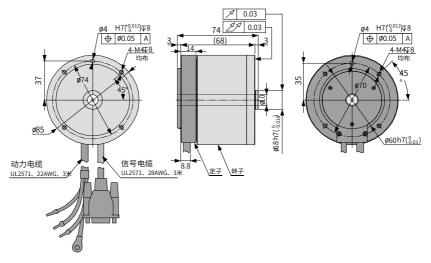


图 2-3 ISMT1-085S03AB-S132X 尺寸图(单位: mm)

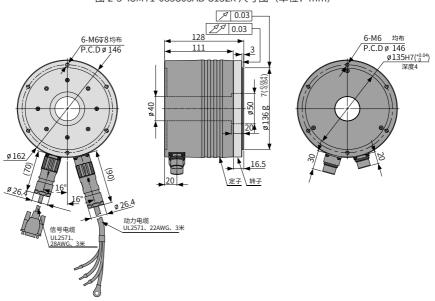


图 2-4 ISMT1-160S45AB-A331X 尺寸图(单位: mm)

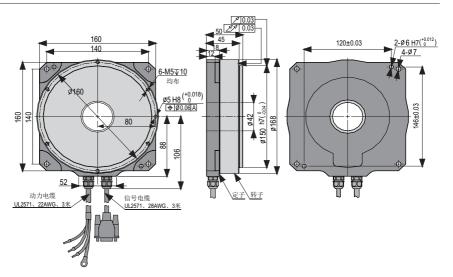


图 2-5 ISMT1-160F12AB-A332X / ISMT1-160F12AB-S232X 尺寸图(单位: mm)

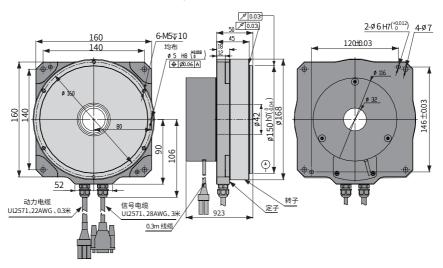


图 2-6 ISMT1-160F12AB-A332X-B 尺寸图(单位: mm)

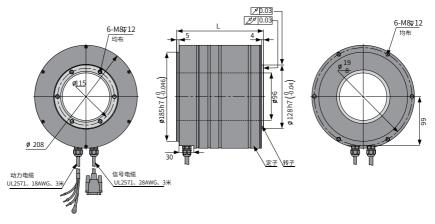


图 2-7 ISMT1-208S75AB-A532X/ISMT1-208S11BB-A532X尺寸图

型号	L (mm)
ISMT1-208S75AB-A532X	154
ISMT1-208S11BB-A532X	176

2.3 DDR 伺服驱动器的安装

2.3.1 安装场所

- 请安装在无日晒雨淋的安装柜内。
- 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性及易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品。
- 请不要安装在高温、潮湿、有灰尘、有金属粉尘的环境下。
- 无振动场所。

2.3.2 环境条件

表 2-4 安装环境

项目	描述
使用环境温度	0~+55℃ (环境温度在 40℃ ~55℃,平均负载率请勿超过 80%)(不冻结)
使用环境湿度	90%RH 以下 (不结露)
储存温度	-20~85℃ (不冻结)
储存湿度	90%RH 以下 (不结露)
振动	4.9m/s² 以下
冲击	19.6m/s² 以下
防护等级	IP10
海拔	1000m 以下

2.3.3 安装注意事项

1) 安装方向与空间要求

请保证安装方向与墙壁垂直。使用自然对流或风扇对 DDR 伺服驱动器进行冷却。通过 2 处 ~4 处 (根据容量不同安装孔的数量不同)安装孔,将 DDR 伺服驱动器牢固地固定在安装面上。

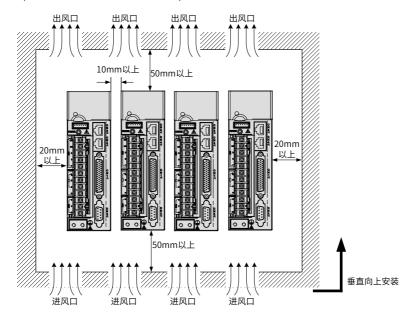


图 2-8 DDR 伺服驱动器安装示意图

安装时,请将 DDR 伺服驱动器正面 (操作人员的实际安装面)面向操作人员,并使其垂直于墙壁。

2) 冷却

为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却,请参照上图,在 DDR 伺服驱动器的周围留有足够的空间。请在 DDR 伺服驱动器的上部安装冷却用风扇,为了不使 DDR 伺服驱动器的环境温度出现局部过高的现象,需使电柜内的温度保持均匀。

3) 并排安装

并排安装时,横向两侧建议各留 10mm 以上间距 (若受安装空间限制,可选择不留间距),纵向两侧各留 50mm 以上间距。

4) 接地

请务必将接地端子接地,否则可能有触电或者干扰而产生误动作的危险。

2.4 DDR 伺服驱动器外形尺寸图

SIZE A: IS620PS1R6I-DDR \ IS620PS2R8I-DDR \ IS620PS5R5I-DDR

SIZE C: IS620PS7R6I-DDR

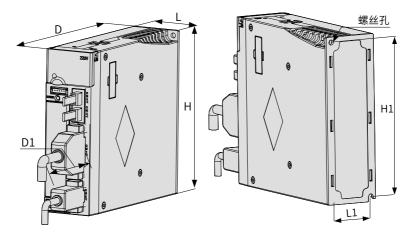


图 2-9 驱动器尺寸图

结构	L(mm)	H(mm)	D(mm)	L1(mm)	H1(mm)	D1(mm)	螺丝孔	锁紧扭矩 (Nm)
SIZE A	50	160	173	40	150	75	2-M4	0.6~1.2
SIZE C	90	160	183	80	150	75	4-M4	0.6~1.2

2.5 编码器适配器的安装

- 请安装在无日晒雨淋的安装柜内;
- 请勿在有硫化氢、氯气、氨、硫磺、氯化性气体、酸、碱、盐等腐蚀性及易燃性气体环境、可燃物等附近使用本产品;
- 请不要安装在高温、潮湿、有灰尘、有金属粉尘的环境下;
- 无振动场所。

2.5.1 环境条件

表 2-4 安装环境

项目	描述				
使用环境温度	0~+55℃(环境温度在40℃~55℃,平均负载率请勿超过80%)(不冻结)				
使用环境湿度	90%RH 以下 (不结露)				
储存温度	-20~85°C (不冻结)				
储存湿度	90%RH 以下 (不结露)				
振动	4.9m/s ² 以下				

项目	描述
冲击	19.6m/s ² 以下
防护等级	IP10
海拔	1000m 以下

2.5.2 安装注意事项

- 请根据布线需求,垂直或水平固定适配器。
- 安装时请注意端子朝向: DB9 公座与电机线缆的母头连接,DB9 母座与适配器到驱动器的线缆的公头连接。

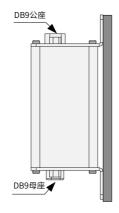


图 2-10 编码器适配器安装示意图

2.6 编码器适配器的外形尺寸图

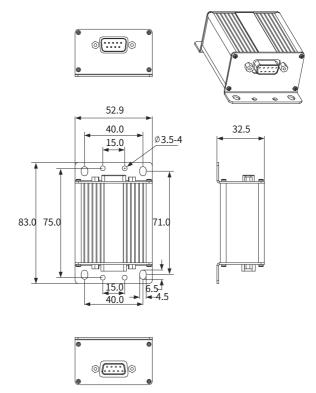


图 2-11 编码器适配器外形尺寸图(单位: mm)

第3章配线



警告



- ◆ DDR 电机在出厂前已完成编码器适配器与电机的一一匹配,请勿自行调换, 否则有飞车危险,由此造成的人身伤害及财产损失本公司概不负责;
- ◆ 请严格按照 DDR 电机电源线标识的相序进行正确接线,否则有飞车危险, 由此造成的人身伤害及财产损失本公司概不负责。

<u>^</u>

注 意

- ◆ 确保 DDR 电机接地线缆、屏蔽线缆与驱动器的接地端子已可靠连接,确保 电缆安装正确、牢固、否则将导致电机误动作或者受损;
- ◆ 请牢固连接电源端螺丝和 DDR 电机输出端螺丝,否则将导致火警;
- ◆ 请在额定电压范围内使用,否则将导致火警;
- /!\
- 请尽量减短配线长度,线缆长度、直径请参照本手册中关于信号线配线注 意事项的相关要求;
- ◆ 电源线缆和信号线至少分开 100mm,信号线受噪音影响将导致振动或误动作;
- ◆ 建议使用标准规格线缆。若使用其他线缆,请检查设备的额定电流,并考虑运行环境,正确选择线缆。若编码器线缆不是标准规格,请选用双绞线电缆或者多芯双绞电缆。
- ◆ 禁止将商业用电直接连接到电机(将导致火警或误动作)。

3.1 DDR 伺服驱动器端口介绍

3.1.1 脉冲型

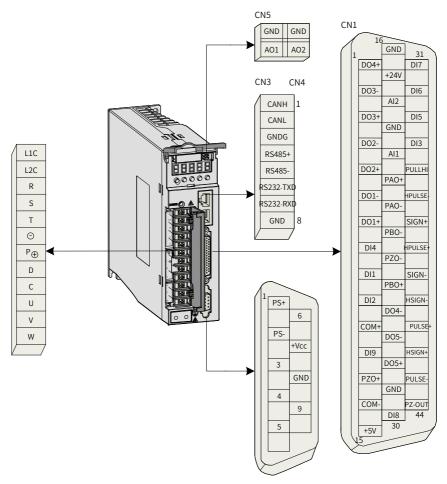


图 3-1 DDR 伺服驱动器端子引脚分布图 脉冲型 上图所示均为驱动器机身自带端子的引脚排布。

3.1.2 网络型

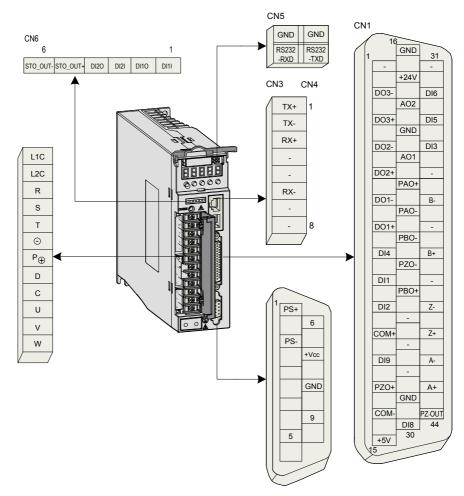


图 3-2 DDR 伺服驱动器端子引脚分布图 网络型

上图所示均为驱动器机身自带端子的引脚排布

3.2 DDR 伺服驱动器主电路回路连接

3.2.1 主电路端子介绍


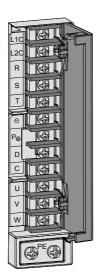


图 3-3 SIZE A(SIZE C)DDR 伺服驱动器端子台排布 表 3-1 SIZE A(SIZE C)DDR 伺服驱动器主电路端子的名称与功能

端子记号	端子名称		端子功能	
L1、L2	主回路电源	S1R6、S2R8、 S5R5	主回路单相电源输入,只有 L1、L2 端子。L1、L2 间接入 AC220V 电源。	
R、S、T	· 输入端子	S5R5、S7R6	主回路三相 220V 电源输入。	
L1C、L2C	控制电源 输入端子	控制回路电源输入,	需要参考铭牌的额定电压等级。	
		IS620P: S1R6、 S2R8	制动能力不足时,在 P \oplus 、C 之间连接外置制动电阻。 外置制动电阻请另行购买。	
P⊕、D、 C	外接制动电阻连接端子	IS620P: S5R5、 S7R6、S012、 T3R5、T5R4、 T8R4、T012、 T017、T021、 T026	默认在 P ⊕ -D 之间连接短接线。制动能力不足时,请使 P ⊕ -D 之间为开路 (拆除短接线),并在 P ⊕ -C 之间连接外置制动电阻。 外置制动电阻请另行购买。	
Р⊕, ⊖	共直流母线 端子	驱动器的直流母线端子,在多机并联时可进行共母线连接。		
U、V、W	DDR 电机 连接端子	DDR 电机连接端子,和电机的 U,V,W 相连接。		
PE	接地	两处接地端子,与电源接地端子及电机接地端子连接。 请务必将整个系统进行接地处理。		

3.2.2 制动电阻接线及选型

■ 错误举例:

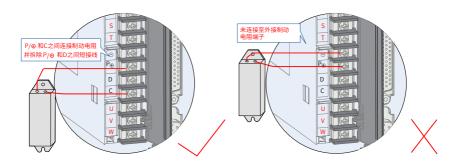

■ 制动电阻接线注意事项:

- 1) 请勿将外接制动电阻直接接到母线正负极 P ⊕、⊙, 否则会导致炸机和引起火灾;
- 2) 使用外接制动电阻时请将 P ⊕ -D 之间短接线拆除, 否则会导致制动管过流损坏;
- 3) 外接制动电阻阻值选型请参考 1.4 章节,请勿小于最小允许阻值,否则会导致 201 报警或损坏驱动器;
- 4) 驱动器使用前请确认已正确设置制动电阻参数 H02-25, H02-26, H02-27;
- 5) 请将外接制动电阻安装在金属等不燃物上。

3.2.3 主电路连接电缆推荐型号及规格

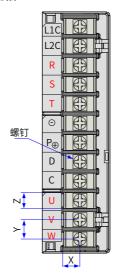


图 3-4 驱动器端子台尺寸图

结构			主电	PE ‡	妾地端子		
5014	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)	螺钉	锁紧扭矩(Nm)	螺钉尺寸	锁紧扭矩 (Nm)
SIZE A	6.8	7.6	6.3	M3 组合螺钉	0.4~0.6	M4	0.6-1.2
SIZE C	8	8.2	7	M3 组合螺钉	0.4~0.6	IVI4	0.6~1.2

表 3-2 汇川 DDR 伺服驱动器电流规格

驱动器型号	号 IS620P(N)	额定输入电流 (A)	额定输出电流 (A)	最大输出电流 (A)
	S1R6	2.3	1.6	5.8
SIZE A	S2R8	4.0	2.8	10.1
S5R5		7.9(单相)/3.7(三相)	5.5	16.9
SIZE C	S7R6	5.1	7.6	17

表 3-3 汇川 DDR 伺服驱动器主电路推荐线缆及型号

驱动器型号	IS620P (N)	L1C、L2C	R、S、T	P⊕、C	U、V、W	PE
	S1R6	18AWG (0.82mm²)	16AWG (1.31mm²)	16AWG (1.31mm²)	16AWG (1.31mm ²)	14AWG (2.09mm ²)
SIZE A	S2R8	18AWG (0.82mm²)	16AWG (1.31mm²)	16AWG (1.31mm ²)	16AWG (1.31mm ²)	14AWG (2.09mm ²)
	S5R5	18AWG (0.82mm ²)	16AWG (1.31mm ²)	16AWG (1.31mm ²)	16AWG (1.31mm ²)	14AWG (2.09mm ²)
SIZE C	S7R6	18AWG (0.82mm ²)	16AWG (1.31mm ²)	16AWG (1.31mm ²)	16AWG (1.31mm ²)	14AWG (2.09mm²)

表 3-4 汇川 DDR 伺服驱动器主电路推荐线耳

驱动器型号 IS620P (N)		L1C、L2C	R、S、T	P⊕、C	U、V、W	PE
	S1R6	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 2-4
SIZE A	S2R8	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 2-4
	S5R5	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 2-4
SIZE C	S7R6	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 1.25-3 TVS 1.25-3	TVR 2-4

推荐线耳参考资料 (苏州源利金属企业有限公司)。

表 3-5 线耳尺寸及外观

线耳	型号	D(mm)	d2(mm)	B(mm)	线耳外观图
	1.25-3	4.0	3.7	5.5	
	1.25-4	4.0	4.3	8.0	φ d2
TVR 系	2-3M	4.5	3.7	6.6	B
列	2-4	4.5	4.3	8.5	\phi D
	5.5-3	6.3	3.7	9.5	
	5.5-4	6.3	4.3	9.5	
	1.25-3	4.0	3.2	5.7	
	1.25-4W	4.0	4.3	7.2	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
TVS 系 列	2-3W	4.5	3.7	6.2	OD DO
,,	5.5-3	6.3	3.2	7.3	
	5.5-4	6.3	4.3	8.2	

3.2.4 电源配线实例

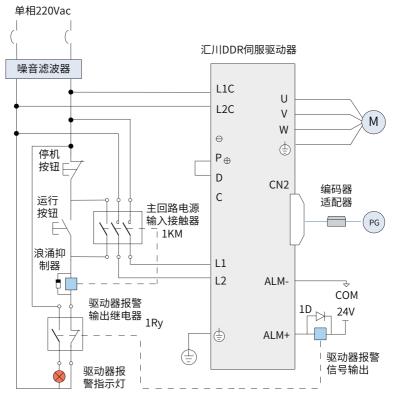


图 3-5 单相 220V 主电路配线

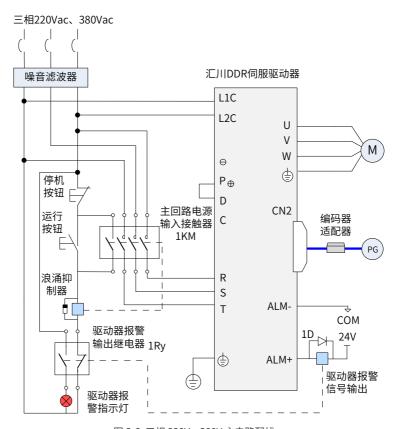


图 3-6 三相 220V、380V 主电路配线

注: 1KM: 电磁接触器; 1Ry: 继电器; 1D: 续流二极管。

请参考图 3-5、图 3-6 连接主电路电源,DO 设置为警报输出功能 (ALM+/-),当 DDR 伺服驱动器报警后可自动切断动力电源,同时报警灯亮。

主电路配线注意事项:

- 电机请按电源线标识相序正确接线,否则有飞车风险,由此产生人身伤害及财产损失本公司概不负责;
- 不能将输入电源线连到输出端 U、V、W,否则引起 DDR 伺服驱动器损坏;
- 将电缆捆束后于管道等处使用时,由于散热条件变差,请考虑容许电流降低率;
- 周围高温环境时请使用高温电缆,一般的电缆热老化会很快,短时间内就不能使用;周围低温环境时请注意线缆的保暖措施,一般电缆在低温坏境下表面容易硬化破裂;
- 电缆的弯曲半径请确保在电缆本身外径的 10 倍以上,以防止长期折弯导致线缆内部线 芯断裂;

■ 请使用耐压 AC600V 以上,温度额定 75°C以上的电缆,使用电缆的导线容电流密度在周围 30°C及正常散热条件下,一般总电流在 50A 以下不应超过 8A/mm²,在 50A 以上不应超过 5A/mm²。针对环境温度高,电缆有捆束的情况需要适当调整电流容许值,适用容许电流密度可以用下面的公式计算:(A/mm²)

适用容许电流密度 =8× 导线载流密度减少系数 × 电流补正系数

电流补正系数 = √(线缆标称最高容许温度-周围环境温度) ÷30

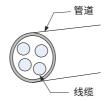


表 3-6 导线载流密度减少系数

同一管道内的线缆数	电流减少系数
3根以下	0.7
4 根	0.63
5~6 根	0.56
7~15 根	0.49

- 制动电阻禁止接于直流母线 P ⊕、⊙端子之间,否则可能引起火灾!
- 请勿将电源线和信号线从同一管道内穿过或捆扎在一起,为避免干扰两者应距离 30cm 以上;
- 即使关闭电源, DDR 伺服驱动器内也可能残留有高电压。在5分钟之内不要接触电源端子;
- 请在确认 CHARGE 指示灯熄灭以后,再进行检查作业;
- 请勿频繁 ON/OFF 电源,在需要反复的连续 ON/OFF 电源时,请控制在 1 分钟 1 次以下。由于在 DDR 伺服驱动器的电源部分带有电容,在 ON 电源时,会流过较大的充电电流 (充电时间 0.2 秒)。频繁地 ON/OFF 电源,则会造成 DDR 伺服驱动器内部的主电路元件性能下降。
- 请使用与主电路电线截面积相同的地线,若主电路电线截面积为 1.6mm² 以下,请使用 2.0mm² 地线;
- 请将 DDR 伺服驱动器与大地可靠连接;
- 请勿在端子台螺丝松动或者电缆线松动的情况下上电,容易引发火灾。

3.2.5 DDR 伺服驱动器输出与电机线缆连接方法

连接线缆规格信息请参见本手册"1.5 配套线缆及型号"内容,该线缆标准长度为 3m,连接长度在 10m 以内时,建议联系汇川公司提供线缆。





进行线缆连接时, U、V、W 相序不能接错, 否则有飞车风险!

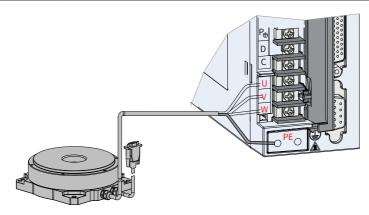


图 3-7 DDR 伺服驱动器输出与 DDR 电机连接举例

如果需用自制电缆,推荐使用以下线缆材料:

厂家	描述
宁波容合	电缆线 -UL2517-SB4C/22AWG-160°C -300V-5.7A-85% 屏蔽 - 柔软 - 耐油 - 外被黑色 (RoHS)-RHT-UL2517-SB-4C-22AWG
丁灰谷口	电缆线 -UL2517-SB4C/18AWG-160°C -300V-15.86A-85% 屏蔽 - 柔软 - 耐油 - 外被 黑色 (RoHS)-RHT-UL2517-SB-4C-18AWG

3.3 DDR 电机编码器信号连接方法

DDR伺服驱动器

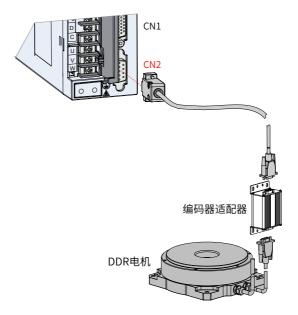


图 3-8 编码器信号接线示例图 表 3-7 编码器适配器 DDR 伺服驱动器侧连接器

针脚号	信号名称	端子引脚分布		
1	PS+	6 0		
2	PS -			
7	+5V	(母座)		
8	GND			
壳体	屏蔽	清注意编码器适配器插座与连接线缆紧固连接。		

针脚号 信号名称 端子引脚分布 SIN+ 2 SIN -0 **a** 3 COS+ 4 COS-(公座) DATA+/Z+ б 7 DATA-/Z-请注意编码器适配器插座与连接线缆紧固连接。 8 GND 9 VCC

表 3-8 编码器适配器电机侧引脚连接关系

编码器适配器到驱动器间配线注意事项:

- DDR 电机编码器适配器与电机已——匹配,请勿自行调换,否则有飞车风险,由此造成的人员伤害及财产损失概不负责。请务必将驱动器侧及电机侧屏蔽网层可靠接地,否则会引起驱动器误报警。
- 推荐使用 26AWG~16AWG 的双绞屏蔽电缆,配线长度 20m 以内。
- 请勿将线接到"保留"端子。
- 编码器适配器到驱动器间线缆长度需要充分考虑线缆电阻导致的压降以及分布电容引起的信号衰减,推荐在 10m 线缆长度以内,使用 UL2464 标准的 26AWG 以上规格的双绞屏蔽线缆,对于更长线缆的需求需要适当增加线缆线径,具体见下表:

线径大小	Ω/km	允许电缆长度 (m)
26AWG(0.13mm ²)	143	10.0
25AWG(0.15mm ²)	89.4	16.0
24AWG(0.21mm ²)	79.6	18.0
23AWG(0.26mm ²)	68.5	20.9
22AWG(0.32mm ²)	54.3	26.4
21AWG(0.41mm²)	42.7	33.5

表 3-9 推荐线缆信息

- 编码器适配器到驱动器间线缆屏蔽层需可靠接地;将差分信号对应连接双绞线中双绞的 两条芯线。
- 信号线缆长度同样需要充分考虑线缆电阻导致的压降问题,以及配电时注意电源的容量, 保证信号及电源到达驱动器输入侧是有足够的强度。建议使用 26AWG 以上规格的双绞 屏蔽线缆。
- 编码器适配器到驱动器间线缆与动力线缆一定要分开走线,间隔至少 30cm 以上。
- 编码器适配器到驱动器间线缆因长度不够续接电缆时,需将屏蔽层可靠连接,以保证屏蔽及接地可靠。

3.4 基极封锁功能配线说明

3.4.1 基极封锁功能端子定义(CN6)

基极封锁功能(以下称 HWBB)端子分布及定义如下,通过短接显示面板左上角的 2pin端子,可以屏蔽基极封锁功能。

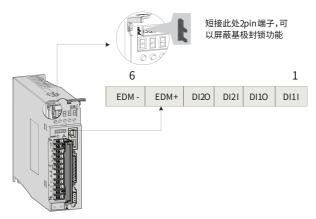


图 3-9 基极封锁功能端子分布及定义

3.4.2 HWBB1/HWBB2 接线

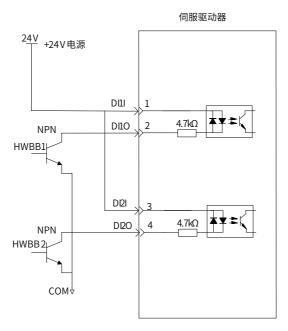


图 3-10 HWBB 配线示意图

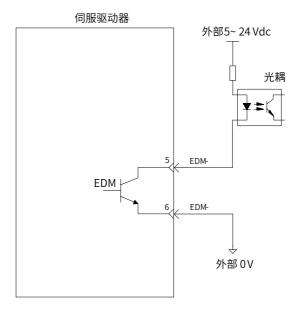


图 3-11 EDM 接线示意图

3.4.3 线缆要求(推荐)

我司提供下述选件:

物料	物料编码	厂家	型号
端子	15140027	盛凌	1343-000-006-1
针	15071001	JST	SXH-001T-P0.6

用户可根据下述线径要求自制线缆:

型号	线径(mm)	线号(AWG)
SXH-001T-P0.6	0.08~0.33	28~22



NOTE

更多关于基极封锁功能的使用说明请参见"4.6基极封锁功能介绍"。

3.5 DDR 伺服驱动器控制回路连接 - 脉冲型

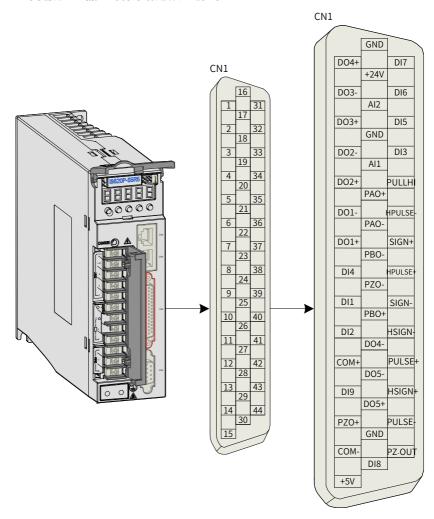


图 3-12 DDR 伺服驱动器控制回路端子连接器引脚分布图 -- 脉冲型 CN1 端子: 电缆侧插头塑壳: 泰德康 DB25P 外壳黑色, 芯: 泰德康 HDB44P 焊线公座。

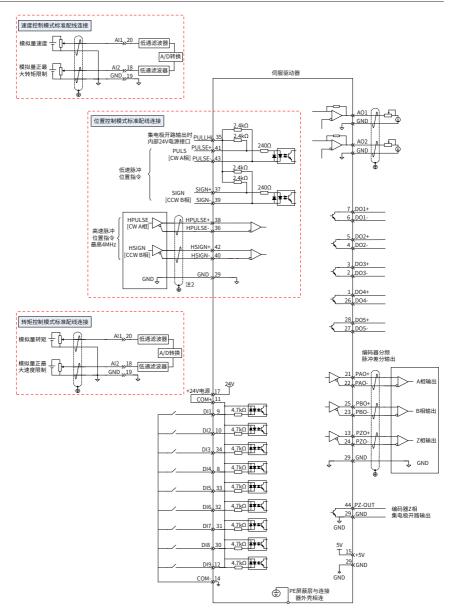


图 3-13 三种控制模式配线图举例一脉冲型

3.5.1 位置指令输入信号一脉冲型

下面就用户接口连接器的普通指令脉冲输入、指令符号输入信号及高速指令脉冲输入、指令 符号输入信号端子进行说明。

信号名		针脚号	功能	
位置指令	PULSE+ PULSE- SIGN+ SIGN-	41 43 37 39	低速脉冲指令输入方式: 差分驱动输入 集电极开路	输入脉冲形态: 方向 + 脉冲 A、B 相正交脉冲 CW/CCW 脉冲
	HPULSE+ HPULSE-	38 36	高速输入脉冲指令	
	HSIGN+ HSIGN-	42 40	高速位置指令符号	
	PULLHI	35	指令脉冲的外加电源输入接口	
	GND	29	信号地	

表 3-10 位置指令输入信号说明

上位装置侧指令脉冲及符号输出电路,可以从差分驱动器输出或集电极开路输出2种中选择。 其最大输入频率及最小脉宽如下表所示:

表 3-11 脉冲输入频率与脉宽对应关系

		(7)(
脉冲方式	最大频率 (pps)	

脉冲方式		最大频率 (pps)	最小脉宽 (us)	
並/3	差分	500k	1	
普通	集电极开路	200k	2.5	
高速差分		4M	0.125	




上级装置输出脉冲宽度若小于最小脉宽值,会导致驱动器接收脉冲错误。


NOTE


1 低速脉冲指令输入

1) 当为差分方式时

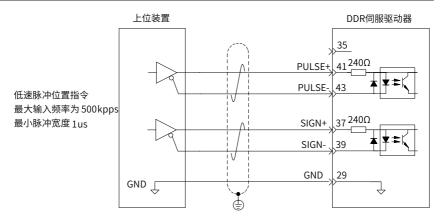


- 2) 当为集电极开路方式时
- a) 使用 DDR 伺服驱动器内部 24V 电源时:

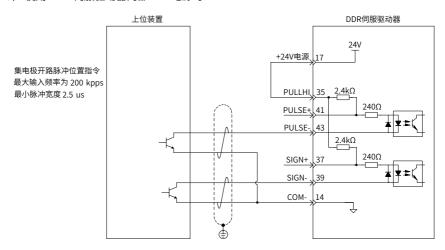


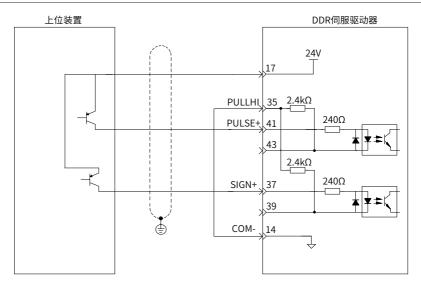


■ 错误:未接 14 引脚 COM-,无法形成闭合回路

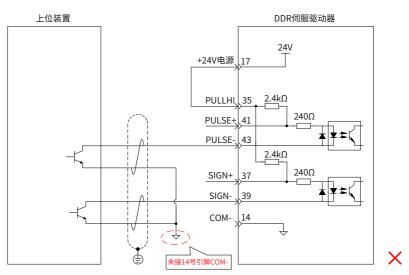



- b) 使用外部电源时:
- 方案一: 使用驱动器内部电阻(推荐方案)

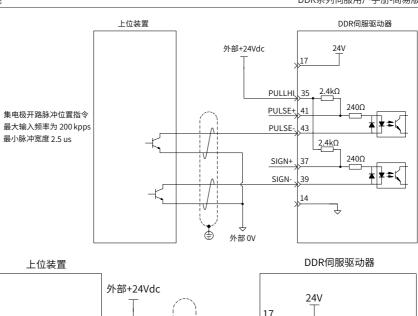

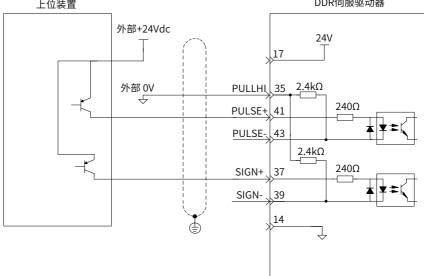

■ 方案二:使用外接电阻

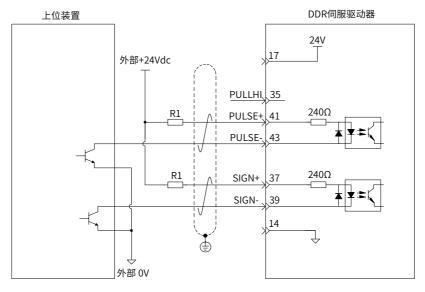

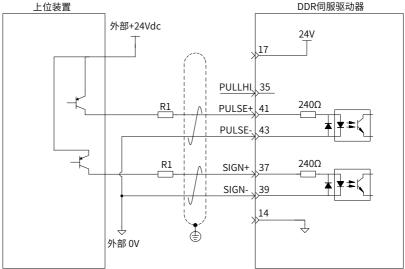

■ 电阻 R1 的选取请满足公式:


$$\frac{V_{CC}-1.5}{R1+200} = 10 \text{mA}$$

表 3-12 推荐 R1 阻值


	VCC 电压	R1 阻值	R1 功率	
	24V	2.4kΩ	0.5W	
ĺ	12V	1.5kΩ	0.5W	

■ 接线错误举例:


错误1:未接限流电阻,导致端口烧损

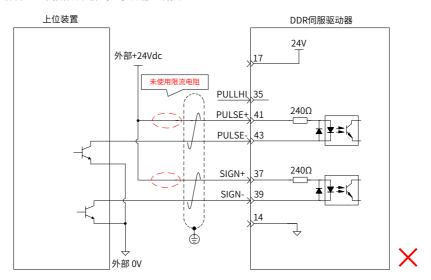


错误 2: 多个端口共用限流电阻,导致脉冲接收错误

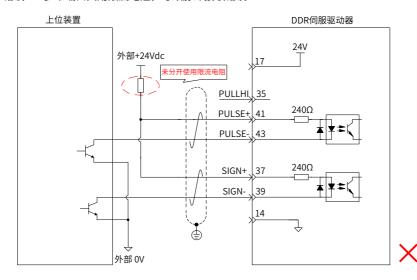


错误 3: SIGN 端口未接,导致这两个端口收不到脉冲

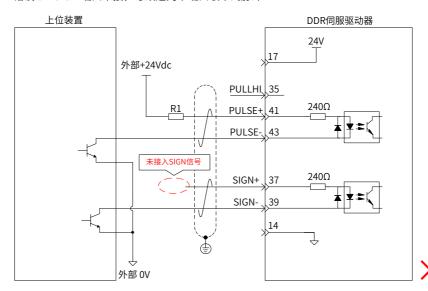


错误 4: 端口接错,导致端口烧损

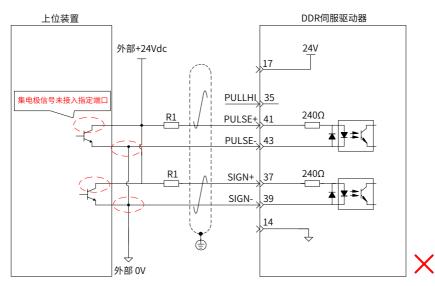


错误 5: 多个端口共用限流电阻,导致脉冲接收错误

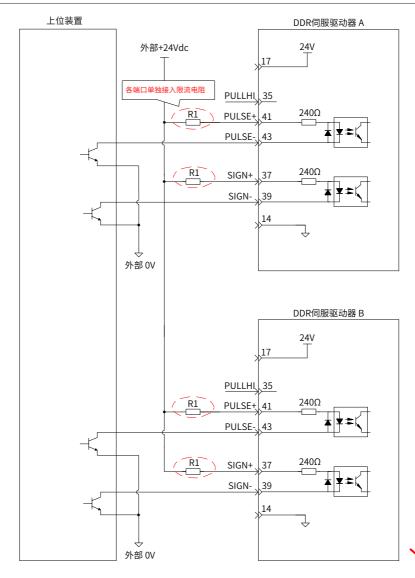

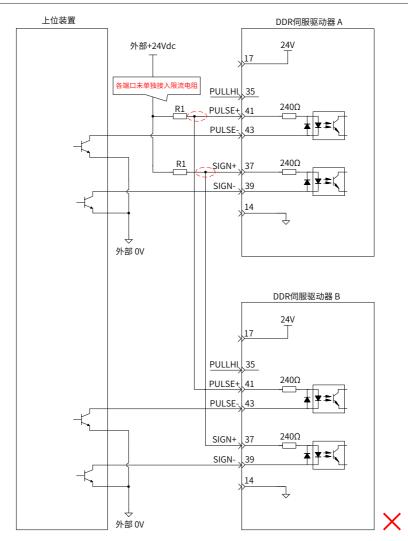

2 高速脉冲指令输入

上位装置侧的高速指令脉冲及符号的输出电路,只能通过差分驱动器输出给 DDR 伺服驱动器。

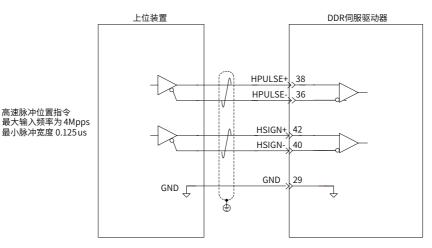

请务必保证差分输入为5V系统,否则DDR伺服驱动器的输入脉冲不稳定。会导致以下情况:

- 在输入指令脉冲时,出现脉冲丢失现象。
- 在输入指令方向时,出现指令取反现象。
- 请务必将上位装置的 5V 地与驱动器的 GND 连接,以降低噪声干扰。

3.5.2 模拟量输入信号—脉冲型

表 3-13 模拟量输入信号说明


信号名	默认功能	针脚号	功能
	AI2	18	普通模拟量输入信号,分辨率 12 位,输入电压:最大
模拟量	AI1	20	±12V。
	GND	19	模拟量输入信号地。

速度与转矩模拟量信号输入端口为 AI1、AI2, 分辨率为 12 位, 电压值对应命令由 H03 组设置。

电压输入范围: -10V~+10V, 分辨率为 12 位;

最大允许电压: ±12V;

输入阻抗约: 9kΩ。

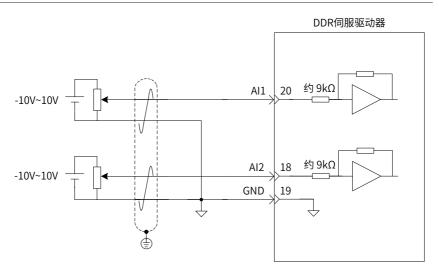

3.5.3 数字量输入输出信号一脉冲型

表 3-14 DI/DO 信号说明


信	号名	默认功能	针脚 号	功能	
	DI1	P-OT	9	正向超程开关。	
	DI2	N-OT	10	反向超程开关。	
	DI3	INHIBIT	34	脉冲禁止。	
	DI4	ALM-RST	8	报警复位 (沿有效功能)。	
	DI5	S-ON	33	驱动器使能。	
	DI6	ZCLAMP	32	零位固定。	
	DI7	GAIN-SEL	31	增益切换。	
	DI8	HomeSwitch	30	原点开关。	
通用	DI9	保留	12	-	
旭用	+24V		17	内部 24V 电源,电压范围 +20~28V,最大输出电流	
	COM-		14	200mA。	
	COM+		11	电源输入端 (12V~24V)。	
	DO1+	S-RDY+	7	驱动器准备好。	
	DO1-	S-RDY-	6	沙川奋,但田灯。	
	DO2+	COIN+	5	位置完成。	
	DO2-	COIN-	4	山里元以。	
	DO3+	ZERO+	3	零速。	
	DO3-	ZERO-	2	令还。	

信	号名	默认功能	针脚 号	功能
	DO4+ ALM+ 1	故障输出。		
通用	DO4-	ALM-	26	以上,
週用	DO5+	HomeAttain+	28	原点回零完成。
	DO5-	HomeAttain-	27	


1 数字量输入电路


以 DI1 为例说明,DI1~DI9 接口电路相同。

- 1) 当上级装置为继电器输出时:
- a) 使用 DDR 伺服驱动器内部 24V 电源时:

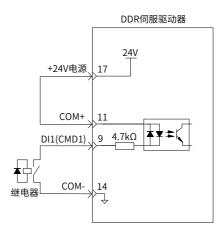



b) 使用外部电源时:

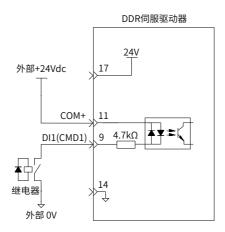

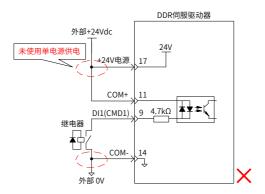


- 3) 当上级装置为集电极开路输出时:
- a) 使用 DDR 伺服驱动器内部 24V 电源时:

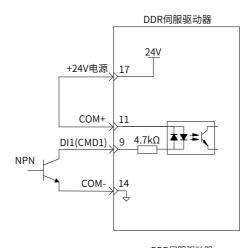

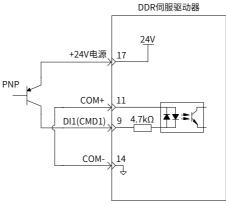

b) 使用外部电源时:

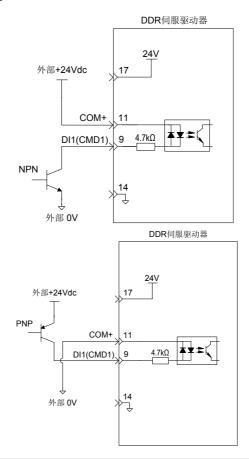




不支持 PNP 与 NPN 输入混用情况。

2 数字量输出电路


以 DO1 为例说明, DO1~DO5 接口电路相同。

a) 当上级装置为继电器输入时:

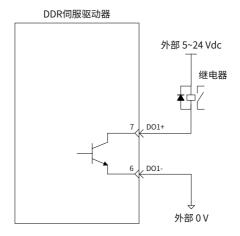




当上级装置为继电器输入时,请务必接入续流二极管,否则可能损坏 DO 端口。

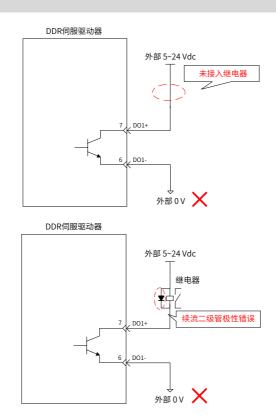

b) 当上级装置为光耦输入时:

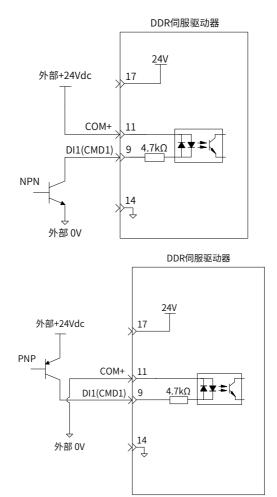

DDR 伺服驱动器内部光耦输出电路最大允许电压、电流容量如下:


■ 电压: DC30V(最大)■ 电流: DC50mA(最大)


3.5.4 编码器分频输出电路

表 3-15 编码器分频输出信号说明


信号名	默认功能	针脚号		功能
	PAO+ PAO-	21 22	A 相分频输出信号	A、B 的正交分频脉冲输出信号
	PBO+ PBO-	25 23	B相分频输出信号	A、 B 以正义力频脉冲制山后与
通用	PZO+ PZO-	13 24	Z相分频输出信号	原点脉冲输出信号
	PZ-OUT	44	Z相分频输出信号	原点脉冲集电极开路输出信号
	GND	29	原点脉冲集电极开路输出信号	
通用	+5V	15	 内部 5V 电源,最大输出电流	5 200m A
	GND	16		, ZUUIIIMo
	PE	机壳	-	

编码器分频输出电路通过差分驱动器输出差分信号。通常,为上级装置构成位置控制系统时,提供反馈信号。在上级装置侧,请使用差分或者光耦接收电路接收,最大输出电流为20mA。

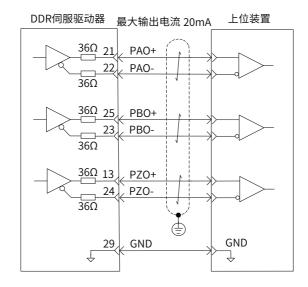

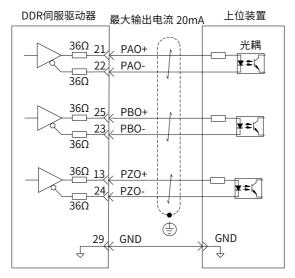

编码器 Z 相分频输出电路可通过集电极开路信号。通常,为上级装置构成位置控制系统时,提供反馈信号。在上级装置侧,请使用光电耦合器电路、继电器电路或总线接收器电路接收。

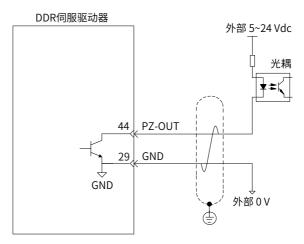

请务必将上位装置的 5V 地与驱动器的 GND 连接,并采用双绞屏蔽线以降低噪声干扰。 DDR 伺服驱动器内部光耦输出电路最大允许电压、电流容量如下:

■ 电压: DC30V(最大)

■ 电流: DC50mA(最大)

3.6 DDR 伺服驱动器控制回路连接 - 网络型

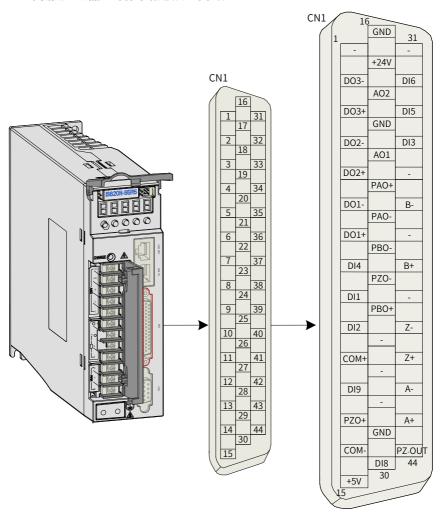


图 3-14 DDR 伺服驱动器控制回路端子连接器引脚分布图 -- 网络型 CN1 端子: 电缆侧插头塑壳: 泰德康 DB25P 外壳黑色, 芯: 泰德康 HDB44P 焊线公座。

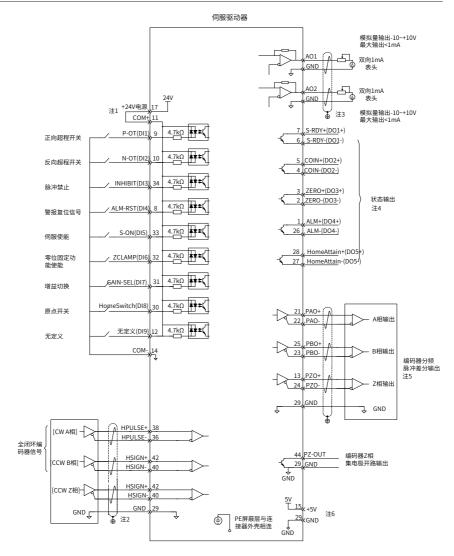


图 3-15 三种控制模式配线图举例—网络型

3.6.1 数字量输入输出信号 - 网络型


表 3-16 DI/DO 信号说明

信号名		默认功能	针脚号	功能
	DI1	P-OT	9	正向超程开关
	DI2	N-OT	10	反向超程开关
	DI3	INHIBIT	34	脉冲禁止
	DI4	ALM-RST	8	报警复位(沿有效功能)
	DI5	ZCLAMP	33	零位固定
	DI6	GAIN-SEL	32	增益切换
	DI8	Home Switch	30	原点开关
\ 	DI9	保留	12	-
通用	+24V		17	内部 24V 电源,电压范围 +20~28V,最大输出电流 200mA
	COM-		14	
	COM+		11	电源输入端 (12V~24V)
	DO1+	S-RDY+	7	- 伺服准备好
	DO1-	S-RDY-	6	四版/连笛灯
	DO2+	COIN+	5	位置到达
	DO2-	COIN-	4	世里却处
	DO3+	ALM+	3	故障输出
	DO3-	ALM-	2	以上,


1 数字量输入电路

以 DI1 为例说明,DI1~DI9 接口电路相同。


- 当上级装置为继电器输出时:
- a) 使用 DDR 伺服驱动器内部 24V 电源时:

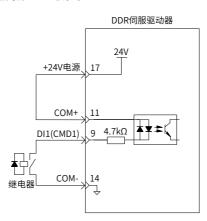


b) 使用外部电源时:

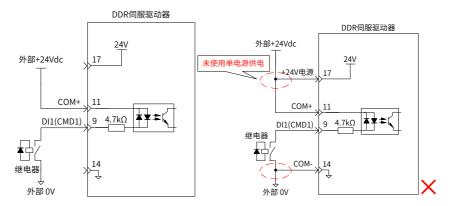

- 当上级装置为集电极开路输出时:
- a) 使用 DDR 伺服驱动器内部 24V 电源时:

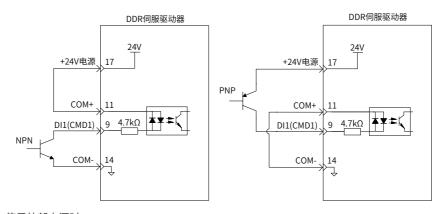

使用外部电源时:

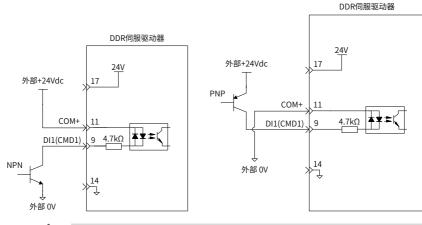



不支持 PNP 与 NPN 输入混用情况。


NOTE

2 数字量输出电路

以 DO1 为例说明, DO1~DO3 接口电路相同。

a) 当上级装置为继电器输入时:


DDR伺服驱动器

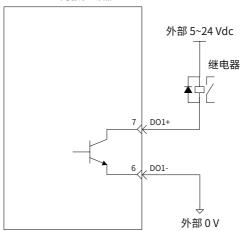





当上级装置为继电器输入时,请务必接入续流二极管,否则可能损坏 DO 端口。

NOTE

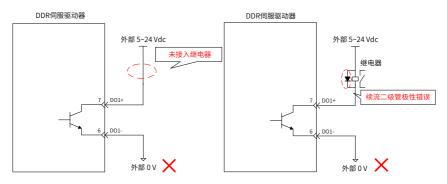

b) 当上级装置为光耦输入时:

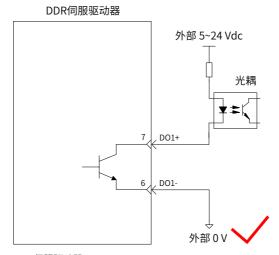

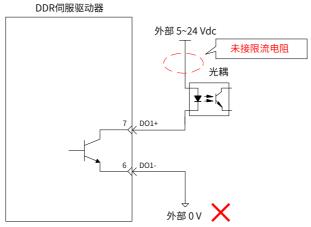

DDR 伺服驱动器内部光耦输出电路最大允许电压、电流容量如下:

■ 电压: DC30V(最大)■ 电流: DC50mA(最大)

3.7 通信信号配线 - 脉冲型

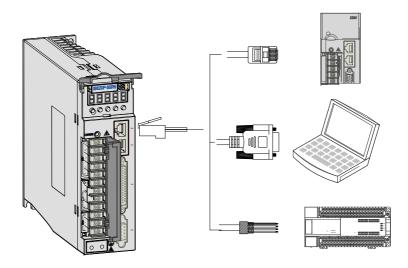


图 3-16 通信配线示意图

通信信号连接器 (CN3、CN4) 为内部并联的两个同样的通信信号连接器。请勿将线接到"保留"端子。

针脚号	定义	描述	端子引脚分布		
1	CANH	CAN 通信端口	/ 1		
2	CANL	CAN 通信编口			
3	CGND	CAN 通信地	2		
4	RS485+	RS485 通讯端口	3		
5	RS485-	N3403 迪州州口	4		
6	RS232-TXD	RS232 发送端,与上位 机的接收端连接	5		
7	RS232-RXD	RS232 接收端,与上位 机的发送端连接	6		
8	GND	地			
外壳	PE	屏蔽	8		

表 3-17 通信信号连接器引脚定义

对应 PC 端 DB9 端子定义如下。

针脚号	定义	描述	端子引脚分布		
2	PC-RXD	PC 接收端			
3	PC-TXD	PC 发送端			
5	GND	地	308 0408 0509		
外壳	PE	屏蔽			

表 3-18 通信线缆 PC 端 DB9 端子引脚定义



图 3-17 PC 通讯线缆外观示例图表 3-19 PC 通讯线缆引脚连接关系

驱动器侧F	RJ45(A 端)	PC 端 DB9(B 端)		
信号名称针脚号		信号名称	针脚号	
GND	8	GND	5	
RS232-TXD	32-TXD 6 PC-RXD		2	
RS232-RXD 7		PC-TXD	3	
PE(屏蔽网层) 壳体		PE(屏蔽网层)	売体	

若上位机未配置串口,仅可连接 USB 接口,则可使用串口转 USB 线进行转换。

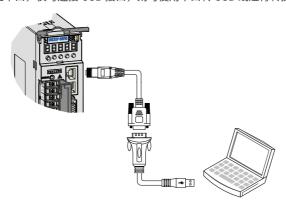


图 3-18 通讯串口转 USB 示意图

推荐: 力特 Z-TEK, 型号: ZE551A, 配 0.8 米 USB 延长线, 芯片型号: FT232。



图 3-19 多机并联通讯线缆外观示例图表 3-20 多机并联通讯线缆引脚连接关系

А		В		
信号名称	针脚号	信号名称	针脚号	
GND	8	GND	8	
CANH	1	CANH	1	
CANL	2	CANL	2	
CGND	3	CGND	3	
RS485+	4	RS485+	4	
RS485-	5	5 RS485-		
PE(屏蔽网层)	売体	PE(屏蔽网层)	売体	



图 3-20 PLC 和驱动器通讯线缆外观示例图表 3-21 PLC 和驱动器通讯线缆引脚连接关系

A		В		
信号名称	针脚号	信号名称	针脚号	
GND	8	GND	8	
CANH	1	CANH	1	
CANL	2	CANL	2	
CGND	3	CGND	3	
RS485+	4	RS485+	4	
RS485-	5	RS485-	5	
PE(屏蔽网层)	売体	PE(屏蔽网层)	売体	

3.8 通信信号配线 - 网络型

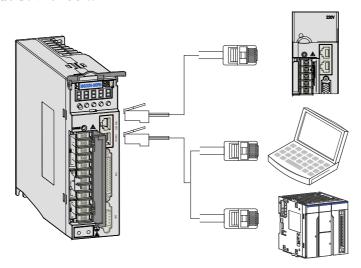


图 3-21 通信配线示意图

通信信号连接器 (CN3、CN4) 为 EtherCAT 网口连接器,其中主站的接口线接至 CN4(IN),CN3(OUT) 接下一台从站设备。

端子引脚分布 定义 描述 1 TX+ 数据发送+ 1 2 TX-数据发送 -2 3 RX+ 数据接收+ 4 3 5 4 6 RX-数据接收 -5 7 6 8 7 8 外壳 PE 屏蔽

表 3-22 通信信号连接器引脚定义

注: 符合标准百兆以太网端子定义。

线缆的选取:支持直连或者交叉的以太网线缆,建议选取带双层屏蔽的超五类百兆以太网线 缆或者更好线缆。

推荐: 广颖, UL2835#26*4P+麦拉.铝箔+地线.编织 OD:6.0

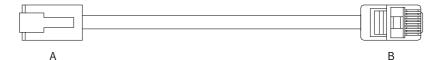


图 3-22 多机并联通讯线缆 (S6-L-T04) 外观示例图表 3-23 多机并联通讯线缆引脚连接关系

/	A	В		
信号名称针脚号		信号名称	针脚号	
TX+	1 TX+		1	
TX-	2	TX-	2	
RX+	3	RX+	3	
RX-	6	RX-	6	
PE(屏蔽网层)	売体	PE(屏蔽网层)	売体	

3.9 模拟量监视信号配线 - 脉冲型

模拟量监视信号连接器 (CN5) 的端子排列:

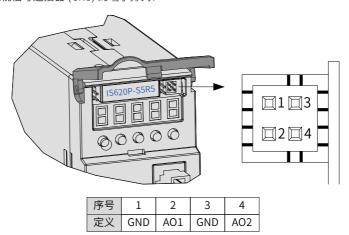


图 3-23 模拟量监视信号连接器端子(脉冲型)

相应接口电路:

模拟量输出: -10V~+10V

最大输出: 1mA

DDR伺服驱动器 2 AO1 1 GND 双向1mA表头 3 GND 双向1mA表头

可监视内容:

表 3-24 模拟量监视信号可监视内容

信号	监视内容				
AO1	00: 电机转速、01: 速度指令、02: 转矩指令、03: 位置偏差、04: 位置放大器偏差、				
AO2	05: 位置指令速度、06: 定位完成指令、07: 速度前馈。(H04-50、H04-53)				



NOTE

控制电源 OFF 后,模拟量监视输出端子可能会在最长 50ms 期间输出约为 5V 的电压。使用时请作出充分考虑。

3.10 后台通讯与在线升级信号配线 - 网络型

RS232(CN5) 的端子排列:

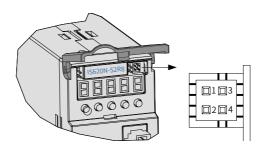


图 3-24 后台 RS232 连接器端子(网络型) 表 3-25 RS232 连接器端子定义说明

	定义	描述
1	GND	参考地
2	RS232-RXD	RS232 信号接收端

	定义	描述
3	GND	参考地
4	RS232-TXD	RS232 信号发送端

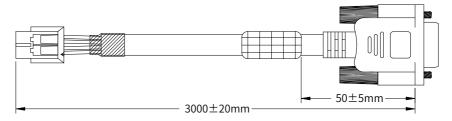


图 3-25 PC 通讯线缆外观示例图表 3-26 PC 通讯线缆引脚连接关系

驱动器侧 4pin(A 端)		PC 端 DB9(B 端)		
信号名称 针脚号		信号名称	针脚号	
GND	1、3	GND	5	
RS232-TXD	4	PC-RXD	2	
RS232-RXD	2	PC-TXD	3	
PE(屏蔽网层) 无		PE(屏蔽网层)	売体	

若上位机未配置串口,仅可连接 USB 接口,则可使用串口转 USB 线进行转换。

推荐: 力特 Z-TEK, 型号: ZE551A, 配 0.8 米 USB 延长线, 芯片型号: FT232。

3.11 电气接线的抗干扰对策

为抑制干扰,请采取如下措施:

- 1) 使用连接长度最短的指令输入和编码器配线等连接线缆。
- 2) 接地配线尽可能使用粗线。(2.0mm²以上)
- 建议采用 D 种以上的接地 (接地电阻值为 1000以下)。
- 必须为一点接地。
- 请使用噪音滤波器,防止射频干扰。在民用环境或在电源干扰噪声较强的环境下使用时, 请在电源线的输入侧安装噪音滤波器。
- 4) 为防止电磁干扰引起的误动作,可以采用下述处理方法:
- 尽可能将上级装置以及噪音滤波器安装在 DDR 伺服驱动器附近。
- 在继电器、螺丝管、电磁接触器的线圈上安装浪涌抑制器。
- 配线时请将强电线路与弱电线路分开,并保持 30cm 以上的间隔。不要放入同一管道或捆扎在一起。

■ 不要与电焊机、放电加工设备等共用电源。当附近有高频发生器时,请在电源线的输入侧安装噪音滤波器。

3.11.1 抗干扰配线举例及接地处理

本 DDR 伺服驱动器的主电路采用"高速开关元件",根据 DDR 伺服驱动器外围配线与接地处理的不同,有可能会导致开关噪音影响系统的正常运行。因此,必须采用正确的接地方法与配线处理,且在必要时添加噪音滤波器。

1 抗干扰配线实例

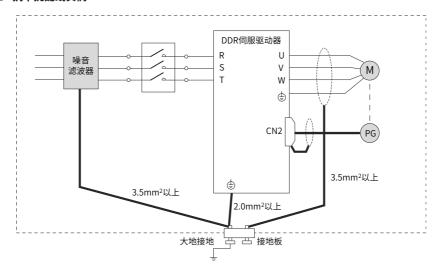


图 3-26 抗干扰配线实例



用于接地的外箱连接电线请尽可能使用 3.5mm^2 以上的粗线。(推荐选用编织铜线)

INOIL

使用噪音滤波器时,请遵守下述"噪音滤波器的使用方法"中描述的注意事项。

2 接地处理

为避免可能的电磁干扰问题,请按以下方法接地。

■ DDR 电机功率线屏蔽层接地

请将 DDR 电机的接地端子、屏蔽层端子与 DDR 伺服驱动器的接地端子 PE 连在一起,并将 PE 端子可靠接地,以降低潜在的电磁干扰问题。

■ DDR 伺服驱动器的接地

DDR 伺服驱动器的接地端子 PE 需可靠接地,并拧紧固定螺钉,以保持良好接触。

3.11.2 噪音滤波器的使用方法

为防止电源线的干扰,削弱 DDR 伺服驱动器对其它敏感设备的影响,请根据输入电流的大小, 在电源输入端选用相应的噪音滤波器。另外,请根据需要在外围装置的电源线处安装噪音滤 波器。噪音滤波器的安装、配线时,请遵守以下注意事项以免削弱滤波器的实际使用效果。

■ 请将噪音滤波器输入与输出配线分开布置,勿将两者归入同一管道内或捆扎在一起。

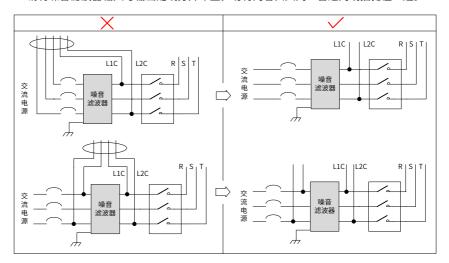


图 3-27 噪音滤波器输入与输出配线分离走线示意图

■ 将噪音滤波器的接地线与其输出电源线分开布置。

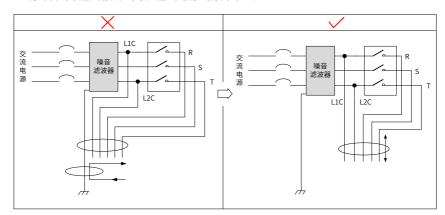


图 3-28 噪音滤波器地线与输出配线分离走线示意图

■ 噪音滤波器需使用尽量短的粗线单独接地,请勿与其它接地设备共用一根地线。

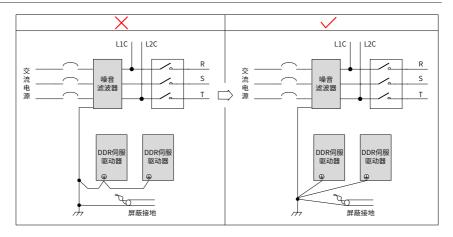


图 3-29 单点接地示意图

■ 安装于控制柜内的噪音滤波器地线处理

当噪音滤波器与 DDR 伺服驱动器安装在一个控制柜内时,建议将滤波器与 DDR 伺服驱动器 固定在同一金属板上,保证接触部分导电且搭接良好,并对金属板进行接地处理。或参考图 3-29 所示单独接地。

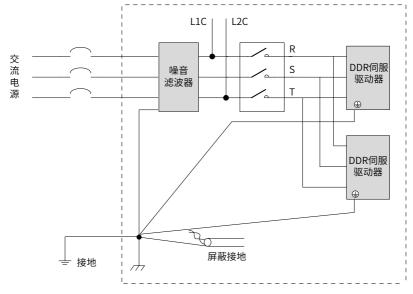


图 3-30 噪音滤波器地线处理示意图

3.12 线缆使用的注意事项

- 1) 请勿使电缆弯曲或承受张力。因信号用电缆的芯线直径只有 0.2mm 或 0.3mm, 容易折断,使用时请注意。
- 需移动线缆时,请使用柔性电缆线,普通电缆线容易在长期弯折后损坏。DDR 电机自带 线缆不能用干线缆移动场合。
- 3) 使用线缆保护链时请确保:
- 电缆的弯曲半径在电缆外径的 10 倍以上。
- 电缆保护链内的配线请勿进行固定或者捆束,只能在电缆保护链的不可动的两个末端进 行捆束固定。
- 勿使电缆缠绕、扭曲。
- 电缆保护链内的占空系数确保在60%以下。
- 外形差异太大的电缆请勿混同配线,防粗线将细线压断,如果一定要混同配线请在线缆中间设置隔板装置。

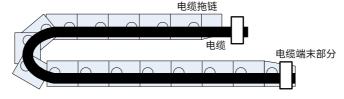


图 3-31 线缆保护链示意图

第4章运行模式与调试方法

按照 DDR 伺服驱动器的命令方式与运行特点,可分为位置控制、速度控制、转矩控制等运行模式。

- 位置控制模式一般通过脉冲个数确定移动的位移、外部输入的脉冲频率确定转动速度的 大小。由于该模式可对速度和位置进行严格控制,所以一般应用于定位装置,是驱动器 应用最多的控制模式,主要用于 TP 设备、电装设备、丝印设备、数控机床等。
- 速度模式通过模拟量输入或数字量给定、通讯给定控制转动速度,主要应于一些恒速场 合。
- 转矩模式通过即时改变模拟量的设定或以通讯方式改变对应的地址数值来改变设定的力矩大小。

4.1 位置模式使用说明

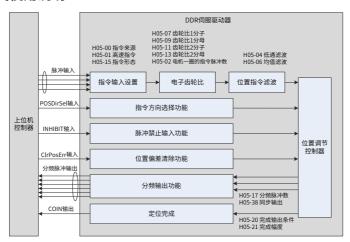


图 4-1 位置控制模式框图

位置模式是 DDR 伺服驱动器的常见工作模式,其主要使用步骤如下:

- 1) 正确连接驱动器主电路和控制电路的电源,及电机动力线和编码器线,上电后驱动器面板显示"rdv"即表示驱动器电源接线正确、电机编码器接线正确。
- 2)ISMT1-085S03AB-S132X、ISMT1-160F12AB-S232X 等机型每次重新上电后,第一次使能驱动器会自动进行角度辨识(约5秒),辨识过程中请不要调试驱动器或转动电机。 重新上电后,角度辨识前严禁进行 JOG 运行,否则会发生飞车。
- 3) 通过按键进行驱动器 JOG 试运行, 确认电机能否正常运行。
- 4) 参考图 4-2 配线说明连接 CN1 端子中的脉冲方向输入和脉冲指令输入以及必要的 DI/DO 信号,如驱动器使能,定位完成信号等;
- 5) 进行位置模式的相关设定。根据实际情况设置所用到的 DI/DO,功能码参照 H03/H04 组。 此外根据需要有时还要设置原点复归、分频输出等功能;

6) 使能驱动器,通过上位机发出位置指令控制 DDR 电机旋转。首先使电机低速旋转,并确 认旋转方向及电子齿轮比是否正常,然后进行增益调节,请参考 4.5 节中一般调试步骤。

4.1.1 位置控制模式配线-脉冲型

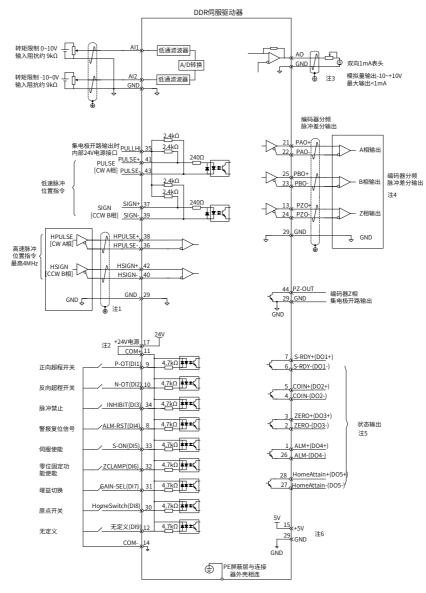


图 4-2 位置模式配线图

表示双绞线。

- 信号线缆与动力线缆一定要分开走线,间隔至少 30cm 以上;
- 信号线缆因为长度不够进行续接电缆时,一定将屏蔽层可靠连接以保证屏蔽及接地可靠;
- +5V 以 GND 为参考,+24V 以 COM- 为参考。请勿超过最大允许电流,否则驱动器无法 正常工作。

4.1.2 位置控制模式相关功能码设定

位置控制模式下参数设置,包括模式选择、指令脉冲形式、电子齿轮比、DI/DO等。

1 位置指令输入设置

■ 位置指令来源

设置功能码 H05-00=0,位置指令来源于脉冲指令,也可根据实际情况设为其它值。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定			相关 模式
H05	00	位置指令来源	0- 脉冲指令 1- 步进量 2- 多段位置指令	-	0	立即生效	停机 设定	Р

■ 脉冲指令来源

设置功能码 H05-01,指定脉冲指令来源于低速脉冲口或者高速脉冲口。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式		相关 模式
H05	01	脉冲指令输入端子 选择	0- 低速 1- 高速	-	0	再次 通电	停机 设定	Р

■ 位置指令方向切换

通过设置 DI 功能 FunIN.27,可使用 DI 控制位置指令的方向切换,满足需要切换方向的情况。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.27	POSDirSel	位置指令方向设定		相应端子的逻辑选择, 建议设置为:电平有效。

■ 脉冲指令形态选择

设置功能码 H05-15,选择外部脉冲指令的形式,包括"方向 + 脉冲 (正负逻辑)"、"正交脉冲"、"CW+CCW"三种形式。

功	能码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	
Н0.	5 15	脉冲指今形态	0- 脉冲 + 方向,正逻辑 1- 脉冲 + 方向,负逻辑 2-A 相 +B 相正交脉冲,4 倍频 3-CW+CCW	-	0	再次通电	停机 设定	Р

三种脉冲指令形式的原理如下表所示。

表 4-1 脉冲指令形式原理

脉冲指令	正设	罗辑	负退	逻辑
形式	正转	反转	正转	反转
方向+脉冲	PULSE	PULSE	PULSE	PULSE SIGN
正交脉冲 (A相+B相)	PULSE SIGN SIGN	PULSE		-
CIALLOCIAL	PULSE SIGN SIGN	PULSE		
CW+CCW	PULSESIGN	PULSE SIGN	-	

■ 脉冲禁止输入

通过设置 DI 功能 FunIN.13,禁止脉冲指令输入。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.13	INHIBIT			原来为脉冲禁止功能。现升级为位 置指令禁止,含内部和外部位置指 令。相应端子的逻辑选择,必须设 置为:电平有效。

2 电子齿轮比设置

根据机械及上位机的实际情况设置电子齿轮比。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
H05	07	电子齿数比 1(分子)	1~1073741824	1	1048576	l .	运行 设定	Р
H05	09	电子齿数比 1(分母)	1~1073741824	1	10000		运行 设定	Р
H05	11	电子齿数比 2(分子)	1~1073741824	1	1048576		运行 设定	Р
H05	13	电子齿数比 2(分母)	1~1073741824	1	10000	l .	运行 设定	Р

电子齿轮比的作用原理如下图所示:

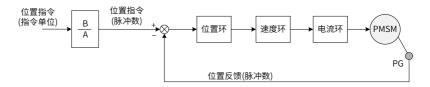


图 4-3 电子齿轮比作用原理图

当 H05-02=0 时,电机与负载通过减速齿轮连接,假设电机轴与负载机械侧的减速比为 n/m (电机轴旋转 m 圈,负载轴旋转 m 图),电子齿轮比的计算公式如下:

电子齿轮比
$$\frac{B}{A} = \frac{H05-07}{H05-09} = \frac{$$
编码器分辨率 $\frac{m}{n}$

620P 最高支持 2 组电子齿轮比,可使用齿轮比切换功能 (FunIN.24) 完成齿轮比选择。 当 $H05-02 \neq 0$ 时:

电子齿轮比
$$\frac{B}{A} = \frac{ 编码器分辨率}{H05-02}$$

功	能码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	
H0:	5 02	电机每旋转1圈的 位置指令数	0~1048576	P/r	0	再次 通电		Р

此时齿轮比与 H05-07、H05-09、H05-11、H05-13 无关,齿轮比切换功能无效。

3 位置指令滤波设置

位置指令平滑功能是指对输入的位置指令进行滤波,使 DDR 电机的旋转更平滑。该功能在以下场合效果明显:

- 上位装置输出脉冲指令未经过加/减速处理,且加/减速度很大;
- 指令脉冲频率过低;
- 电子齿轮比为 10 倍以上。

注: 该功能对位移量(位置指令总数)没有影响。

位置指令平滑功能相关参数的设定如下所示。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
H05	04	一阶低通滤波时间 常数	0.0~6553.5	ms	0.0	立即 生效	停机 设定	Р


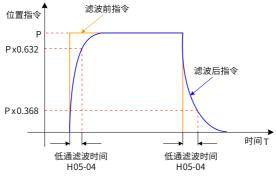


图 4-4 一阶滤波示例图

功能	 E码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	
H05	06	平均值滤波时间常数	0.0~128.0	ms	0.0	立即 生效	l .	Р

注: H05-06=0 时,平均值滤波器无效。

表 4-2 平均滤波器对两种不同位置指令的滤波效果对比

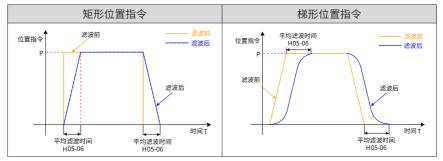

4 位置偏差清除功能

通过设置 DI 功能 FunIN.35,可使用 DI 控制是否对位置偏差清零。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.35	5 ClrPosErr	清除位置偏差(沿有效功能)	有效 - 位置偏差清零 无效 - 位置偏差不清零	相应端子的逻辑选择,建议 设置为: 边沿有效。 该 DI 功能建议配置到 DI8 或 DI9 端子上。

5 分频输出功能


驱动器脉冲输出来源由 H05-38 选择,脉冲指令同步输出功能一般用于同步控制场合。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	相关 模式
H05	38	驱动器脉冲输出来 源选择	0- 编码器分频输出 1- 脉冲指令同步输出 2- 分频和同步输出禁止	-	0	再次通电		Р

通过设置 H05-17,DDR 伺服驱动器将编码器反馈的脉冲数按照设定值分频后通过分频输出端口输出,H05-17 设定值对应 PAO/PBO 每圈输出的脉冲数 (4 倍频前)。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设定 方式	相关 模式
H05	17	编码器分频脉冲数	35~32767	P/r	2500	再次通电	停机 设定	-

表 4-3 输出相位形态

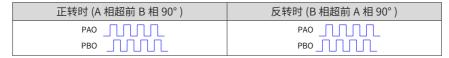

输出脉冲反馈相位形态可通过 H02-03 调整。

功	功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	
НО	12 (03	输出脉冲相位	0- 以 CCW 方向为正转方向 (A 超前 B) 1- 以 CW 方向为正转方向 (反 转模式,A 滞后 B)	-	0	再次通电	停机 设定	PST

4.2 速度模式使用说明

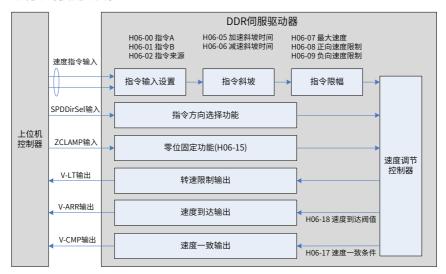


图 4-5 速度控制模式框图

速度控制模式主要使用步骤如下:

- 1)正确连接驱动器主电路和控制电路的电源,以及电机动力线和编码器线,上电后驱动器 面板显示"rdy"即表示驱动器电源接线正确,电机编码器接线正确。
- 2) ISMT1-085S03AB-S132X、ISMT1-160F12AB-S232X 等机型每次重新上电后,第一次使能驱动器会自动进行角度辨识(约 5 秒),辨识过程中请不要调试驱动器或转动电机。 重新上电后,角度辨识前严禁进行 JOG 运行,否则会发生飞车。
- 3) 通过按键进行驱动器 JOG 试运行,确认电机能否正常运行。
- 4) 参考图 4-6 配线说明连接 CN1 端子中必要的 DI/DO 信号及模拟量速度指令。
- 5) 进行速度模式的相关设定。
- 6) 使能驱动器,首先使电机低速旋转,判断电机的旋转方向是否正常,然后进行增益调节,请参考 4.5 节中一般调试步骤。

4.2.1 速度模式配线

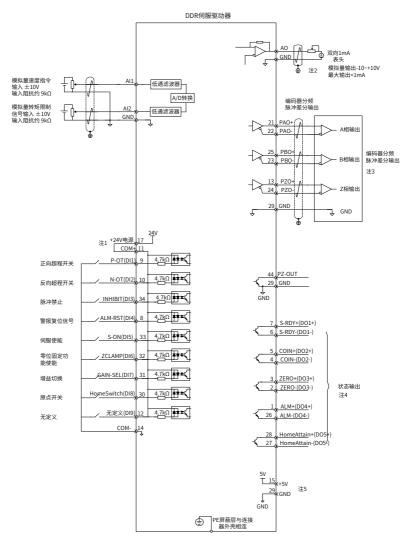


图 4-6 速度模式配线图

√表示双绞线。

- 信号线缆与动力线缆一定要分开走线,间隔至少 30cm 以上;
- 信号线缆因为长度不够进行续接电缆时,一定将屏蔽层可靠连接以保证屏蔽及接地可靠;
- +5V 以 GND 为参考,+24V 以 COM- 为参考。请勿超过最大允许电流,否则驱动器无法正常工作。

4.2.2 速度模式相关功能码设定

1 速度指令输入设置

■ 速度指令来源

速度控制模式下,速度指令有两组来源:来源 A 和来源 B。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	相关 模式
H06	2-Al2 0- 数字给定 (H06-03) 1-Al1 2-Al2 3-0(无作用) 4-0(无作用)		1-Al1	-	0	立即 生效	停机 设定	S
H06			1-Al1 2-Al2 3-0(无作用)	-	1	立即生效		S
H06	03	速度指令键盘设定值	-6000~6000	rpm	200	立即 生效		S
H06	04	点动速度设定值	0~6000	rpm	100	立即 生效		S

其中:

- 数字设定,即键盘设定,指通过功能码 H06-03 存储设定的速度值并作为速度指令。
- 模拟速度指令来源,指将外部输入的模拟电压信号转换为控制电机速度的指令信号。

以 AI2 为例说明模拟量设定速度指令方法。

表 4-4 模拟量设定速度指令操作举例

步骤	操作内容	备注
1	设定指令来源为主速度指令 A 中 AI2 来源 H06-00 = 2,H06-02 = 0	设定速度控制下的速度指令来源。
2	调整 Al2 相关参数: 1. 零漂校正 (H03-59 设置或 H0D-10 选择自动校正) 2. 偏置设置 (由 H03-55 设置) 3. 死区设置 (由 H03-58 设置)	通过零漂、偏置、死区设置,对 AI2 采样进行调整。
3	H03-80设定 ±10V 对应速度指令最大 / 最小值,H03-80 = 3000rpm	指定 +10V 对应的最大转速值 (H03-80) 指定 -10V 对应的最小转速值 (-H03-80)

当 AI2 输入信号中存在干扰时,可以设置 AI2 低通滤波参数 (H03-56),进行滤波处理。

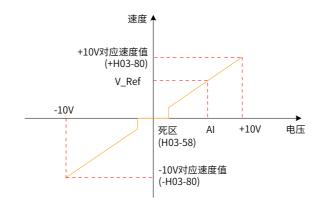


图 4-7 无偏置 AI2 示意图

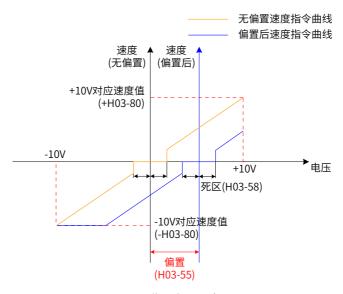


图 4-8 偏置后 AI2 示意图

可通过 H0B-01 查看给定速度指令值。

多段速度指令,指用户通过外部 DI 或内部指定的方式选择内部寄存器存储的 16 组速度指令和相关控制参数。

点动速度指令,指用户通过配置两个外部 DI 或上位机控制软件,设置点动运行功能 (FunIN.18、FunIN.19),根据功能码 H06-04 存储的速度值作为点动运行速度,DI 状态选择 速度指令方向。

■ 速度指令方向切换

通过设置功能码 FunIN.26,可使用 DI 控制速度指令的方向切换,满足需要切换方向的情况。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.26	SPDDirSel	速度指令方向设定	无效 - 正方向; 有效 - 反方向。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。

■ 速度指令选择

速度控制模式具有以下五种速度指令获取方式,通过功能码 H06-02 设定。

功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	
H06	02	速度指令选择	0- 主速度指令 A 来源 1- 辅助速度指令 B 来源 2-A+B 3-A/B 切换 4- 通讯给定	-	0	立即生效		S

当速度指令选择"A/B 切换"即功能码 H06-02=3 时,需对 DI 端子单独分配一个功能定义,通过此输入端子决定当前是 A 指令输入有效或 B 指令输入有效。

编码	名称	功能名	描述	备注		
FunIN.4	CMD-SEL	主辅运行指令切换	无效 - 当前运行指令为 A; 有效 - 当前运行指令为 B。	相应端子的逻辑选择, 建议设置为: 电平有效。		

2 指令斜坡函数设置

斜坡函数控制功能是指将变化较大的速度指令转换为较为平滑的恒定加减速的速度指令,即通过设定加减速时间,以达到控制加速和减速目的。在速度控制模式下,若给出的速度指令变化太大则导致电机出现跳动或剧烈振动现象,若增加软起动的加速和减速时间,则可实现电机的平稳起动,避免上述情况的发生,造成机械部件损坏。

☆相关功能码:

功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
H06	05	速度指令加速斜坡 时间常数	0~65535	ms	0	立即 生效	运行 设定	S
H06	06	速度指令减速斜坡 时间常数	0~65535	ms	0		运行 设定	S

斜坡函数控制功能将阶跃速度指令转换为较为平滑的恒定加减速的速度指令,实现平滑的速度控制 (包括内部设定速度控制)。



图 4-9 斜坡函数定义示意图

H06-05: 速度指令从零速加速到 1000rpm 所需时间。

H06-06: 速度指令从 1000rpm 减速到零速度所需时间。

实际的加减速时间计算公式如下:

实际加速时间=(速度指令/1000)×速度指令加速斜坡时间 实际减速时间=(速度指令/1000)×速度指令减速斜坡时间

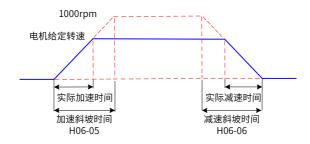


图 4-10 加减速时间示意图

3 速度指令限幅限制设置

速度控制模式下,DDR 伺服驱动器可以限制速度指令的大小。速度指令限制包括:

- H06-07 设定速度指令的幅度限制,正、负方向的速度指令都不能超过这个数值,否则将被限定为以该值输出。
- H06-08 设定正向速度限制,正方向速度指令若超过该设定值都将被限定为以该值输出。
- H06-09 设定负向速度限制,负方向速度指令若超过该设定值都将被限定为以该值输出。
- 电机最高转速为默认的限制点,当匹配不同电机时,此参数会随着电机参数而变更。



NOTE

功能码 H06-07、H06-08 和 H06-09 在限制转速时,以最小的限制点为限制条件,如下图所示,因 H06-09 设定值大于 H06-07,实际的正转转速限制为 H06-08,反转转速限制为 H06-07。

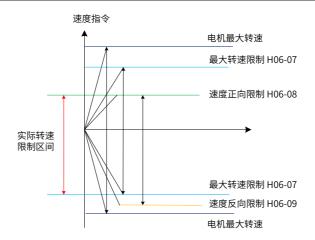


图 4-11 速度指令限制示意图

注: 电机最大转速是默认的限制最大点。

实际电机转速限制区间满足:

| 正向转速指令的幅度 | ≤ min{ 电机最大转速、H06-07、H06-08}

| 负向转速指令的幅度 | ≤ min{ 电机最大转速、H06-07、H06-09}

☆相关功能码:

功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	
H06	07	最大转速阈值	0~6000	rpm	6000	立即 生效	运行 设定	S
H06	08	正向速度阈值	0~6000	rpm	6000	立即 生效	运行 设定	S
H06	09	反向速度阈值	0~6000	rpm	6000	立即 生效	运行 设定	S

4 零位固定功能

在速度控制模式下,若 ZCLAMP 有效,且速度指令的幅度小于或等于 H06-15 设定的速度值时,DDR 电机进入零位固定状态的控制,若此时发生振荡,可以调节位置环增益。当速度指令的幅度大于 H06-15 设定的速度值时,DDR 电机退出零位固定状态的控制。

DI 功能选择:

编码 名		名称	功能名	描述	备注
	FunIN.12	ZCLAMP	寒1// 百/元/甲醇	有效 - 使能零位固定功能; 无效 - 禁止零位固定功能。	

☆相关功能码:

功	能码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
H06	5 15	零位固定转速阈值	0rpm~6000rpm	rpm	10	立即 生效	运行 设定	S

4.3 转矩模式使用说明

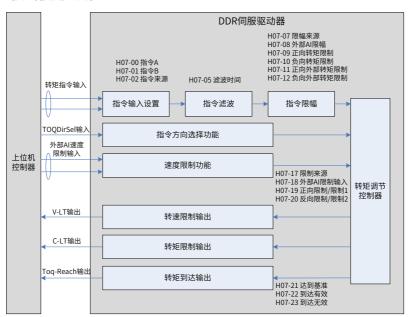


图 4-12 转矩控制模式框图

转矩控制模式主要使用步骤如下:

- 1)正确连接驱动器主电路和控制电路的电源,以及电机动力线和编码器线,上电后驱动器 面板显示"rdy"即表示驱动器电源接线正确,电机编码器接线正确。
- 2)ISMT1-085S03AB-S132X、ISMT1-160F12AB-S232X 等机型每次重新上电后,第一次使能驱动器会自动进行角度辨识(约5秒),辨识过程中请不要调试驱动器或转动电机。 重新上电后,角度辨识前严禁进行 JOG 运行,否则会发生飞车。
- 通过按键进行驱动器 JOG 试运行,确认电机能否正常运行。
- 4) 参考图 4-13 配线说明连接 CN1 端子中必要的 DI/DO 及转矩指令来源、速度限制等信号。
- 5) 进行转矩模式的相关设定。
- 6) 使能驱动器,设置一个较低的速度限制值,给驱动器施加一个正向或反向转矩 指令,确认电机旋转方向是否正确,转速是否被正确限制,若正常则可以开始使用。

4.3.1 转矩模式配线

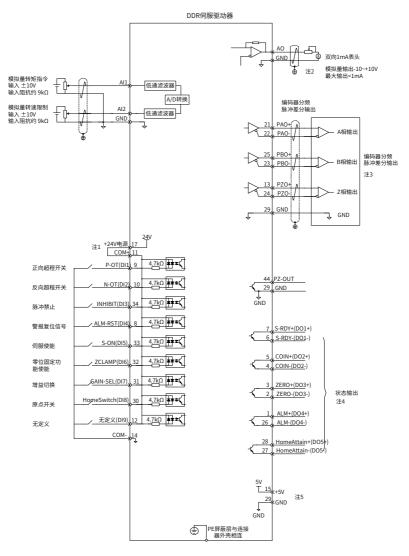


图 4-13 转矩模式配线图

√表示双绞线。

- 信号线缆与动力线缆一定要分开走线,间隔至少 30cm 以上;
- 信号线缆因为长度不够进行续接电缆时,一定将屏蔽层可靠连接以保证屏蔽及接地可靠;
- +5V 以 GND 为参考,+24V 以 COM- 为参考。请勿超过最大允许电流,否则驱动器无法正常工作。

4.3.2 转矩模式相关功能码设定

1 转矩指令输入设置

1) 转矩指令来源

转矩控制模式下,转矩指令有两组来源:来源 A 和来源 B。可通过以下两种方式设定:

- 数字设定,即键盘设定。指功能码 H07-03 存储的转矩值与额定转矩的百分比作为转矩指令。
- 模拟量指令来源,指将外部输入的模拟电压信号转换为控制电机的转矩指令信号。此时 可以任意指定模拟量和转矩指令的对应关系。

☆相关功能参数:

功能	功能码 名称		设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	相关 模式
H07	00	主转矩指令 A 来源	0- 数字给定 (H07-03) 1-Al1 2-Al2	-	0	立即 生效	停机设定	Т
H07	H07 01 辅助转矩指令 B 来 源		0- 数字给定 (H07-03) 1-Al1 2-Al2	-	1	立即 生效	停机 设定	Т
H07	03	转矩指令键盘设定值	-300.0~300.0	%	0	立即 生效	运行 设定	Т

2) 转矩指令选择

转矩控制模式具有以下五种转矩指令获取方式,通过功能码 H07-02 设定。

功	功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定	 设定 方式	
HO)7	02	转矩指令选择	0- 主转矩指令 A 来源 1- 辅助转矩指令 B 来源 2-A+B 来源 3-A/B 切换 4- 通讯给定	ı	0	停机设定	Т

3) 转矩指令方向切换

通过设置功能码 FunIN.25,可使用 DI 控制转矩指令的方向切换,满足需要切换方向的情况。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.25	TOQDirSel	转矩指令方向设定	无效 - 正方向; 有效 - 反方向。	相应端子的逻辑选择,建议设置为: 电平有效。

当转矩指令选择"A/B 切换"即功能码 H07-02=3 时,需对 DI 端子单独分配一个功能定义。通过此输入端子选择当前是 A 指令输入有效或 B 指令输入有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.4	CMD-SEL	工 4申1六/〒122〜17月111	无效 - 当前运行指令为 A; 有效 - 当前运行指令为 B。	

以 AI1 为例说明模拟量设定转矩指令方法。

表 4-5 模拟量设定转矩指令操作举例

步骤	操作内容	备注		
1	设定指令来源为辅助转矩指令 B 中的 AI1 来源 H07-02=1,H07-01=1	设定转矩控制下的转矩指令来源。		
2	调整 Al1 相关参数: 1. 零漂校正 (H03-54 设置或 H0D-10 选择自动校正) 2. 偏置设置 (由 H03-50 设置) 3. 死区设置 (由 H03-53 设置)	通过零漂、偏置、死区设置,对 Al1 采样进行调整。		
3	H03-81 设定 ±10V 对应转矩最大 / 最小值 H03-81 = 3.00 倍额定转矩	指定 +10V 对应的最大转矩值 (H03-81) 指定 -10V 对应的最小转矩值 (-H03-81)		

当 AI1 输入信号中存在干扰时,可以设置 AI1 低通滤波参数 (H03-51),进行滤波处理。

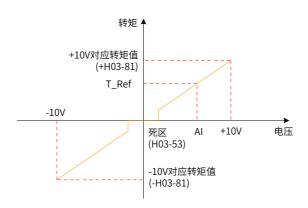


图 4-14 无偏置 AI1 示意图

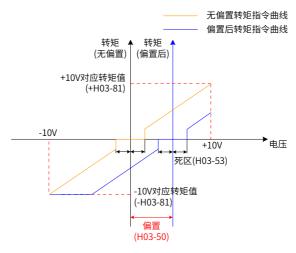


图 4-15 偏置后 AI1 示意图

可通过 H0B-02 查看给定转矩指令 (相对于电机额定转矩的百分比)。

2 转矩模式速度限制功能

在转矩控制模式下,为保护机械需限制 DDR 电机的转速。转矩控制时,DDR 电机仅受控于输出的转矩指令,不控制转速,因此若设定转矩指令过大,高于机械侧的负载转矩,则电机将一直加速,可能发生超速现象,此时需设定电机的转速限制值。

超出限制速度范围时,将超速与限制速度的速度差转化为一定比例的转矩,通过负向清除,使速度向限制速度范围内回归。因此,实际的电机转速限制值,会因负载条件不同而发生波动。可以通过内部给定或模拟量采样给定方式给定速度限制值。(同速度控制时的速度指令)

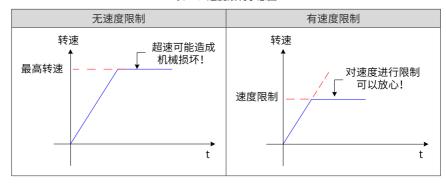


表 4-6 速度限制示意图

DO 功能选择: 电机转速在受到限速后输出信号如下所示:

编码	名称	功能名	描述	备注
FunOUT.8	V-LT	转速限制信号	转矩控制时速度受限的确认信号: 有效 - 电机转速受限; 无效 - 电机转速不受限。	-



V-LT 需要对信号进行分配。

NOTE

速度限制来源包括内部速度限制来源和外部速度限制来源。当选择内部速度限制来源 (H07-17=0) 时,直接设定 H07-19 限制正向速度、H07-20 限制负向速度。

若 H07-17=2, 在 FunIN.36 分配情况下,则通过 DI 选择 H07-19 或 H07-20 作为速度限制。

当 H07-17=1 选择外部速度限制来源时,先通过 H07-18 指定模拟量通道,再根据需要设定模拟量对应关系,此时外部限制值需小于内部速度限制值来源,以防由于外部速度限制来源设置不当引发危险。

速度限制方式通过以下功能码设定。

功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
H07	17	速度限制来源选择	0- 内部速度限制 (转矩控制时速度限制) 1- 将 V-LMT 用作外部速度限制输入 2- 通过 FunIN.36(V-SEL) 选择第 1 或第 2 速度限制输入	-	0	立即生效		Т
H07	18	V-LMT 选择	1-Al1 2-Al2	-	1		运行 设定	Т
H07	19	转矩控制正向速度限制值 / 转矩控制速度限制值 1	0~6000	rpm	3000	立即 生效	运行 设定	Т
H07	20	转矩控制反向速度限制值 / 转矩控制速度限制值 2	0~6000	rpm	3000	立即 生效	运行 设定	Т

3 转矩指令限幅设置

为保护机械装置,可通过设定功能码 H07-07 限制输出转矩,转矩限制选择有以下四种方式:

功能研		码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
F	107	07	转矩限制来源	0- 正负内部转矩限制(默认) 1-正负外部转矩限制(利用P-CL, N-CL 选择) 2-T-LMT 用作外部转矩限制输入 3- 以正负外部转矩和外部 T-LMT 的最小值为转矩限制(利用P-CL, N-CL 选择) 4- 正负内部转矩限制和 T-LMT 转 矩限制之间切换(利用P-CL,N-CL 选择)	-	0	立即生效	停机设定	PST

DI 功能选择:输入正/反转外部转矩限制选择信号 P-CL/N-CL。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.16	P-CL	正外部转矩限制	根据 H07-07 的选择,进行转矩限制源的切换。 ◆ H07-07=1 时: 有效 - 正转外部转矩限制有效; 无效 - 正转内部转矩限制有效。 ◆ H07-07=3 且 AI 限制值大于正转外部限制值时: 有效 - 正转外部转矩限制有效。 ***********************************	相应端子的逻辑选 择,建议设置为: 电 平有效。
FunIN.17	N-CL	反外部转矩限 制	根据 H07-07 的选择,进行转矩限制源的切换。 ◆ H07-07=1 时: 有效 - 反转外部转矩限制有效; 无效 - 反转内部转矩限制有效。 ◆ H07-07=3 且 AI 限制值小于反转外部限制值时: 有效 - 反转外部转矩限制有效; 无效 - AI 转矩限制有效。 ◆ H07-07=4 时: 有效 - AI 转矩限制有效; 无效 - AI 转矩限制有效;	相应端子的逻辑选 择,建议设置为: 电 平有效。

DO 功能选择:输出转矩限制确认信号 C-LT。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunOUT.7	C-LT	转矩限制信号	转矩限制的确认信号: 有效 - 电机转矩受限; 无效 - 电机转矩不受限。	-

需设置 DI/DO 相关功能码进行功能和逻辑分配。

如:设置模拟量输入 AI 时,首先通过功能码 H07-08 指定 T_LMT 变量,再设定转矩和模拟量电压的对应关系。


当 H07-07=1 时,正反转外部转矩限制是利用外部 DI 给定 (P-CL、N-CL) 触发,按照 H07-11、H07-12 设定的值进行转矩限制。当外部限制和 T_LMT 及其组合限制超过内部限制时,取内部限制,即所有的限制条件均按最小限制值进行约束转矩控制,使得转矩限制在电机最大转矩范围内。T_LMT 是对称的,正转时按照 |T_LMT| 值限制,反转时按照 -|T_LMT| 值限制。


功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设定方式	相关 模式
H07	07	转矩限制来源	0- 正负内部转矩限制 1- 正负外部转矩限制(利用 P-CL, N-CL 选择) 2-T-LMT 用作外部转矩限制输入 3- 以正负外部转矩和外部 T-LMT 的最小值为转矩限制(利 用 P-CL, N-CL 选择) 4- 正负内部转矩限制和 T-LMT 转矩限制之间切换(利用 P-CL,N-CL 选择)	_	0		停机设定	PST
H07	08	T-LMT 选择	1-AI1 2-AI2	-	2		停机 设定	PST
H07	09	正内部转矩限 制	0.0~300.0 (100% 对应一倍额定转矩)	%	300.0		运行 设定	PST
H07	10	负内部转矩限 制	0.0~300.0 (100% 对应一倍额定转矩)	%	300.0	立即 生效	运行 设定	PST
H07	11	正外部转矩限 制	0.0~300.0 (100% 对应一倍额定转矩)	%	300.0	立即 生效	运行 设定	PST
H07	12	负外部转矩限 制	0.0~300.0 (100% 对应一倍额定转矩)	%	300.0	立即 生效	运行 设定	PST

4.4 运行前准备

4.4.1 重复定位精度检测

1 使用千分表检测定位精度

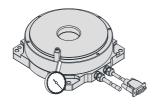


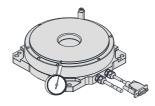

- ① 如上图所示,将被测电机和千分表表座固定同一台面上,并在电机转盘外围安装定位块;
- ② DDR 系统上电使能后,调整千分表的表头和表座,使千分表表针接触定位块,且处于千分表有效量程内;
- ③ 设定驱动器为位置模式并驱动被测电机点到点往复运行,每次在所需测量位置停留稳定后记录千分表读数。计算出最大偏差量,按下式计算出重复定位精度:

④ 为防止撞坏千分表,点到点运行时不得超过 360 度。


2 使用激光干涉仪检测定位精度

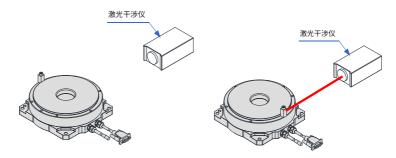

- ① 如上图所示,将被测电机和激光干涉仪探头固定同一台面上,并在电机转盘外围安装定位块。
- ② DDR 系统上电使能后,调节停机点及探头位置,以便激光干涉仪每次都能检测到定位块。
- ③ 设定驱动器器为位置模式并驱动被测电机往复旋转,每次在所需测量位置停留稳定后,记录干涉仪测量数值。计算出最大偏差量,按下式计算出重复定位精度:

④ 此方式可测试仟意运转角度的重复定位精度。

3 使用视觉摄像头检测定位精度

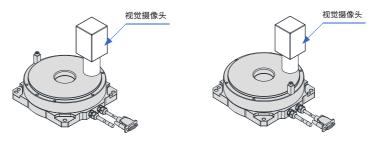

- ① 如上图所示,在电机或负载转盘边缘安装定位块(或标注"Mark"点),再将视觉摄像 头固定在稳固的支撑物上,并正对定位块或"Mark"点。
- ② 调节电机停机点,再将 DDR 系统上电使能,确保视觉摄像头每次都能检测到定位块或"Mark"点。
- ③ 设定控制器为位置模式并驱动被测电机往复旋转,每次在所需测量位置停留稳定后,读取 并记录视觉摄像头测量数值。计算出最大偏差量,按下式计算出重复定位精度:

④ 此方式可测试任意运转角度的重复定位精度,但检测的精度取决于视觉摄像头分辨率和视野。

4.4.2 运行前检查

运行前请检查并确保:

序号	检查项目	确认							
1	设备调试前,如电机只允许在一定角度内旋转,请增加必要的限位装置;								
2	DDR 电机、驱动器外观上无明显的毁损;								
3	操作之前请确认驱动器和 DDR 电机参数,详情请参照驱动器的相关用户手册;								
4	断开电机以及负载的连接部分,进行试运行后,方可连接电机和负载,否则将导致人身伤害;								
5	配线端子已进行绝缘处理;								
6	驱动器内部没有螺丝或金属片等导电性物体、可燃性物体,接线端口处没有导电异物;								
7	DDR 伺服驱动器或外部的制动电阻器未放置于可燃物体上;								
8	配线完成及正确驱动器电源、辅助电源、接地端等接线正确;各控制信号线缆接线正确、可靠;各限位开关、保护信号均已正确连接;								
9	使能开关已置于 OFF 状态;								
10	切断电源回路及急停报警回路保持通路;								
11	DDR 伺服驱动器外加电压基准正确;								
12	发生意外报警时请远离 DDR 电机,防止电机意外启动导致伤害;								
13	若发出警报,请检查原因,确认安全后方可复位警报,并再次打开电源重启 DDR 电机,否则将导致人身伤害;								
14	当开启电源或断开电源后,短时间内(请至少等待 5 分钟)请勿触摸驱动器散热片、制动电阻、DDR 电机或外围设备,否则将导致灼伤。								

在控制器没有发送运行命令信号的情况下,给 DDR 伺服驱动器上电。检查并保证:

序号	检查项目	确认					
1	DDR 电机可以正常转动,无振动或运行声音过大现象;						
2	电机使能过程会有一个电角度识别的过程,过程中电机会左右轻微晃动,此过程不能添加外部扰动,否则可能导致报警或者飞车;						
3	各项参数设置正确。根据机械特性的不同可能出现不预期动作,请勿设置过度极端 的参数;						
4	母线电压指示灯与数码管显示器无异常。						

4.5 负载惯量辨识与增益调整

首先请正确安装及接线,完成相关功能性参数设置后,参考图 4-5 使用流程,调试惯量辨识、刚性表及振动抑制等性能。

惯量辨识 (详见 4.5.1),得到正确负载惯量比后,建议先进行自动增益调整 (详见 4.5.2),若效果不佳,再进行手动增益调整 (详见 4.5.3)。通过陷波器抑制机械共振,可设置两个共振频率 (详见 4.5.4)。一般调试流程如下面的流程图所示。

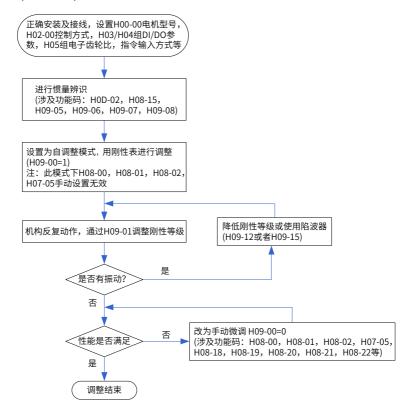


图 4-16 一般调试流程图

4.5.1 惯量辨识

自动增益调整或手动增益调整前需进行惯量辨识,以得到真实的负载惯量比。惯量辨识的流 程图如下:

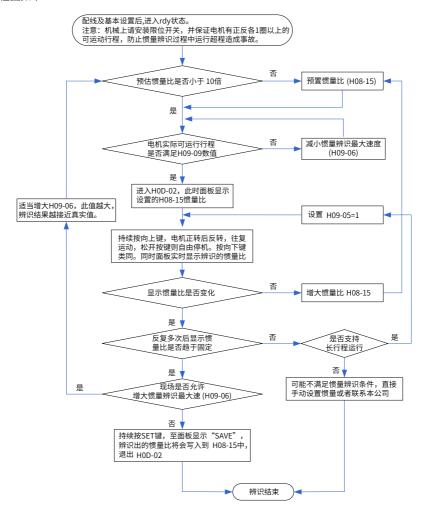


图 4-17 惯量辨识调试流程图

- 若在 H08-15=1 默认值情况下,由于惯量比过小导致实际速度跟不上指令,使得辨识失败,此时需预置"惯量辨识最后输出平均值"(H08-15)。预置值建议以 5 倍为起始值,逐步递增至可正常辨识为止。
- 离线惯量辨识模式,一般建议用三角波模式,如碰到有辨识效果不好的场合用阶跃矩形 波模式尝试。
- 在 H09-05=1 的情况下注意机械行程,防止离线惯量辨识过程中超程造成事故。

☆相关功能码如下:

功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
H09	05	离线惯量辨识模式 选择	0:正反三角波模式 1:JOG点动模式	_	0	l	停机 设定	PST
H09	06	惯量辨识最大速度	100~1000	rpm	500	l	停机 设定	PST
H09	07	惯量辨识时加速至 最大速度时间常数	20~800	ms	125	l	停机 设定	PST
H09	08	单次惯量辨识完成后 等待时间	50~10000	ms	800	l	停机 设定	PST
H09	09	完成单次惯量辨识 电机转动圈数	0.00~2.00	r	-	_	显示	PST

惯量辨识有效的条件:

- 负载转矩比较稳定,不能剧烈变化。
- 最大可辨识 120 倍惯量。
- 机械刚性极低或传动机构背隙较大时可能会辨识失效。

4.5.2 自动增益调整

自动增益调整的一般方法是,先将 H09-00 设为 1,再施加指令使 DDR 电机运动起来,此时一边观察效果一边调整 H09-01 刚性等级的值,直到达到满意效果。如果始终不能满意则转为手动增益调整模式。



NOTE

- ◆ 刚性表有效时,H08-00、H08-01、H08-02 和 H07-05 这 4 个参数将会根据 H09-01 刚性等级的设置而自动设置,手动设置无效。
- ◆ 刚性调高后可能产生振动,推荐使用陷波器抑制,详见 4.5.4。
- ◆ 为避免因刚性等级突然增高产生振动,请逐渐增加刚性等级。
- ◆ 请检查增益是否有裕量以避免 DDR 系统处于临界稳定状态。

功能码名称		名称 设定范围		单位	出厂设定	生效 方式	设定 方式	
H09	00	自调整模式选择	0- 参数自调整无效,手动调节增益参数 1- 参数自调整模式,用刚性表自动调节增益参数 2 - 定位模式,用刚性表自动调节增益参数 10 - 定位模式,用刚性表自动调节增益参数	-	0	立即生效	运行 设定	PST
H09	01	刚性等级选择	0~31	-	12	立即 生效		PST

推荐刚性等级	负载机构类型
4级~8级	一些大型机械

推荐刚性等级	负载机构类型
8级~15级	刚性较低的应用
15 级 ~20 级	直连等刚性较高的应用

4.5.3 手动增益调整

手动增益调整时,需要将 H09-00 设为 0,再单独调整几个增益相关的参数。

加大位置环增益和速度环增益都会使系统的响应变快,但是太大的增益会引起系统不稳定。 此外在负载惯量比基本准确的前提下,速度环增益和位置环增益应满足一定的关系,如下所 示,否则系统也容易不稳定。

$$\frac{1}{3} \le \frac{\text{H08-00[Hz]}}{\text{H08-02[Hz]}} \le 1$$

加大转矩指令滤波时间 H07-05 对抑制机械共振有帮助,但会降低系统的响应,相对速度环增益,滤波时间不能随意加大,应满足如下条件:

$$H08-00 \le \frac{1000}{2 \Pi \times H07-05 \times 4}$$

☆相关功能码如下:

功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
H08	00	速度环增益	度环增益 0.1~2000.0		25.0	立即 生效		PS
H08	01	速度环积分时间常数	0.15~512.00	ms	31.83	立即 生效		PS
H08	02	位置环增益	0.0~2000.0	Hz	40.0	立即 生效		Р
H07	05	转矩指令滤波时间 常数	0.00~30.00	ms	0.79	立即 生效		PST

4.5.4 陷波器

■ 应用场合

机械系统具有一定的共振频率,若驱动器增益设置过高,则有可能在机械共振频率附近产生 共振,此时可考虑使用陷波器。陷波器通过降低特定频率的增益达到抑制机械共振目的,增 益也因此可以设置的更高。

■ 对应参数

共有 4 组陷波器每组陷波器均有 3 个参数,分别为频率,宽度等级和衰减等级。当频率为默认值 4000Hz 时,陷波器实际无效。其中第 1 和第 2 组陷波器为手动陷波器,各参数由用户手动设定。第 3 和第 4 组陷波器为自适应陷波器,当开启自适应滤波器模式时,由驱动器自行设置,如不开启自适应滤波器模式,也可以手动设置。

自适应陷波器的模式由 H09-02 功能码(见下表)进行控制。H09-02 设为 1 时,第 3 组陷 波器有效,当驱动器使能且检测到共振发生时参数会被自动设定以抑制振动。H09-02 设为

2时,第3和第4组陷波器共同有效,两组陷波器都可以被自动设定。

若使用陷波器抑制共振,优先使用自适应陷波器。如果自适应陷波器无效或效果不佳,可以使用手动陷波器。使用手动陷波器时,将频率参数设置为实际的共振频率。此频率可以由后台软件的机械特性分析工具得到。宽度等级建议保持默认值 2。深度等级根据情况进行调节,此参数设的越小,对共振的抑制效果越强,设的越大,抑制效果越弱,如果设为 99,则几乎不起作用。虽然降低深度等级会增强抑制效果,但也会导致相位滞后,可能使系统不稳定,因此不可随意降低。

陷波器只能在转矩模式以外的模式下使用;

- ◆ 如果 H09-02 一直设为 1 或 2,自适应陷波器更新的参数每隔 30 分钟自动写入 EEPROM 一次,在 30 分钟内的更新则不会存入 EEPROM。
- ◆ H09-02 设为 0 时,自适应滤波器会保持当前参数不再发生变化。在使用自适应滤波器正确抑振且稳定一段时间后。可以使用此功能将自适应陷波器参数固定。
- ◆ 虽然总共有 4 组陷波器,但建议最多 2 组陷波器同时工作,否则可能使振动加剧。
- ◆ 共振频率在 300Hz 以下时, 自适应陷波器的效果会有所降低。
- ◆ 使用自适应陷波器的时候,如果振动长时间不能消除请及时关闭驱动器使能。

■ 相关功能码

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设定 方式	
Н09	02	自适应陷波器模式 选择	0~4 0- 自适应滤波器不再更新; 1- 一个自适应滤波器有效; (第3组陷波器) 2- 两个自适应滤波器有效; (第3组和第4组陷波器) 3- 只检测共振频率,不更新陷波器参数,H09-24显示共振频率; 4- 恢复第3组和第4组陷波器的值到出厂状态。		0	立即生效	运行设定	PST
H09	12	第1组陷波器频率	50 ~4000	Hz	4000	立即 生效	运行 设定	PS
H09	13	第1组陷波器宽度 等级	0~20	-	2	立即 生效	运行 设定	PS
H09	14	第1组陷波器深度 等级	0~99	-	0	立即 生效	运行 设定	PS
H09	15	第2组陷波器频率	50~4000	Hz	4000	立即 生效		PS
H09	16	第2组陷波器宽度 等级	0~20	-	2	立即 生效		PS
H09	17	第2组陷波器深度 等级	0~99	-	0	立即 生效	运行 设定	PS



功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式		
H09	18	第3组陷波器频率	50~4000	Hz	4000	立即 生效	运行 设定	PS
H09	19	第3组陷波器宽度 等级	0~20	-	2	立即 生效	运行 设定	PS
H09	20	第3组陷波器衰减 等级	0~99	-	0	立即 生效	运行 设定	PS
H09	21	第4组陷波器频率	50~4000	Hz	4000	立即 生效	运行 设定	PS
H09	22	第4组陷波器宽度 等级	0~20	-	2	立即 生效	运行 设定	PS
H09	23	第4组陷波器衰减 等级	0~99	-	0	立即 生效	运行 设定	PS
H09	24	共振频率辨识结果	-	Hz	-	-	-	PS

4.6 基极封锁功能介绍

4.6.1 概要

基极封锁功能(以下称 HWBB),是利用安全输入信号回路(硬件)通过强制性的关闭伺服驱动器内部的功率晶体管的驱动信号而关闭电机电流,将电机的输出转矩进行关闭的安全功能。



注意



- ◆ 使用基极封锁功能时,请务必对装置实施风险评估,确保已经满足系统的安全要求;
- ◆ 即便基极封锁功能工作,也可能存在以下的危险性,请务必在风险评估中考虑安全性:

因有外力时(比如垂直轴的重力等)电机会转动,在需保持的情况时,请额外 采取外部制动器等措施。另外,带抱闸的伺服电机的制动器为保持专用,无法 用于电机转动过程中的制动用途,请注意。

在无外力时,电机进行自由运行且停止距离变长,请注意因此造成的机械碰撞。

外部装置监视器(以下称 EDM)为输出信号,并非安全输出。请勿使用于故障检视功能之外的用途。

基极封锁功能与伺服电机外部制动器解除信号输出并无关联,互不影响。在系统设计中,请确认基极封锁状态时,即使外部制动器解除出现故障,也不会处于危险状态。

使用基极封锁功能时, 请连接符合安全规格的机器。

4.6.2 功能说明

1) 伺服驱动器接线参考"3.4基极封锁功能配线"。

信号名	符号	引脚号	内容	控制模式
HWBB1	DI1I	1	基极封锁功能工作的输入 1,通过本输入,功	
UMADDI	DI10	2	率管的下桥驱动臂被切断	所有的控制
HWBB2	DI2I	3	基极封锁功能工作的输入 2,通过本输入,功	模式
HWBB2	DI2O	4	率管的上桥驱动臂被切断	





无论是 HWBB1 或 HWBB2,输入后基极封锁功能工作,电机的输出转矩被关闭。

2) 外部装置监视器 EDM 输出信号

将安全输入信号的状态用外部装置进行监视的监视器输出。请连接至安全控制器或安全传感 器等外置装置监视器用端子。

信号名	符号	引脚	内容	控制模式
EDM 输出	EDM+	5	检测安全功能故障的监视器信号输出。	所有控制模式
EDM 刑山	EDM-	6	注意: 本输出信号并非安全输出。	771年在前侯式

- 3) 任何状态下,任何一路基极封锁信号 OFF(光耦不导通)时,基极封锁状态有效。当基极封锁有效时,关闭控制器相应输出,保持自由运行状态,驱动器提示警告 Er.300,并输出 EDM 信号(晶体管导通状态)。
- 安全输入信号与 EDM 输出信号的逻辑关系

信号名	符号	DIDO 逻辑					
基极封锁功能	HWBB1	ON	ON	OFF	OFF		
输入信号	HWBB2	ON	OFF	ON	OFF		
EDM 输出	EDM	OFF	ON	ON	ON		
状态		正常状态		基极封锁状态			

4.6.3 基极封锁功能使用实例

■ 与安全开关的连接实例:

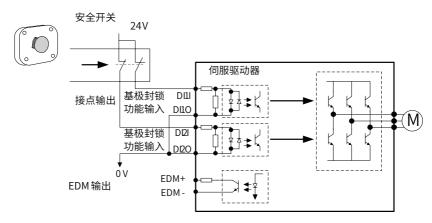


图 4-18 与安全开关的连接实例

■ 与安全传感器的连接实例:

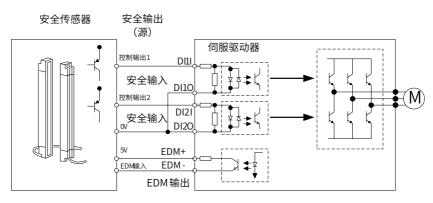


图 4-19 与安全传感器的连接实例

第5章后台软件

本公司网站 www.inovance.cn 提供免费下载和使用的后台软件 InoServoShop。配合公

司提供的 PC 通讯线缆 (S6-L-T00-3.0),可以使个人电脑与 DDR 伺服驱动器通讯。请使用 DDR 专用数据库《IS620P&IS600P_DDR.mdb》(将《IS620P&IS600P_DDR.mdb》文件拷贝至"InoServoShop3.12\DATA"文件夹内)。

通讯线缆也可以自制,接线方式见配线章节。

InoServoShop 具有如下功能:

- ① 示波器,可检测和保存驱动器运行中的瞬时数据。
- ② 电子凸轮,以图形化的形式设置电子凸轮的相关参数。(仅对支持的驱动器有效)
- ③ 参数管理,可批量读取和下载参数。
- ④ 数据库,可正确识别一些非标软件的功能码。
- ⑤ 惯量辨识,可通过一系列动作对负载惯量比进行辨识。
- ⑥ 机械特性分析,可分析出机械系统的共振频率。
- ⑦ 运动 JOG, 可规划一段位置指令使电机反复运行。
- ⑧ 增益调整,可调整驱动器的刚性等级并具有简易的运动信息监控功能。
- ⑨ InoServoShop 支持 WindowsXP 和 Windows7 操作系统。关于 InoServoShop 的详细使用方法,请参照 InoServoShop 的帮助文件。

第6章故障处理

6.1 启动时的故障和警告处理

6.1.1 位置控制模式

1 故障检查

启动过程	故障现象	原因	确认方法		
			拔下 CN1、CN2、CN3、CN4 后,故障依然存在。 测量 (L1C、 L2C) 之间的交流电压 。		
接通控制电源 (L1C L2C) 主电源	数码管不亮或 不显示"rdy"	2. 主电源电压故障	单相 220V 电源机型测量 (L1、L2) 之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值 (P \oplus 、-间电压) 低于 200V 数码管显示 " nrd "。 三相 220V/380V 电源机型测量 (R、S、T) 之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值 (P \oplus 、-间电压) 低于 460V 数码管显示 " nrd "。		
土电源 (L1 L2) (R S T)		3. 烧录程序端子被短 接	检查烧录程序的端子,确认是否被短接。		
(5 .)		4.DDR 伺服驱动器故障	-		
	面板显示 "Er.xxx"	参考 6.2 章节,查找原因,排除故障。			
	排除上述故障	話,面板应显示"rdy	"。		
	面板显示 "Er.xxx"	参考 6.2 章节,查找原因,排除故障。			
驱动器使能信 号置为有效 (S-ON 为 ON)	DDR 电机的 轴处于自由 运行状态	1. 驱动器使能信号无 效	将面板切换到驱动器状态显示,查看面板是否显示为"rdy",而不是"run"。 查看 H03 组和 H17 组,是否设置驱动器使能信号 (DI 功能 1: S-ON)。若已设置,则查看对应端子逻辑是否有效;若未设置,则进行设置,并使端子逻辑有效。可参考第 7 章"H03 组:端子输入参数"设置方法。若 H03 组已设置驱动器使能信号,且对应端子逻辑有效,但面板依然显示"rdy",则检查该 DI 端子接线是否正确,可参考第 3 章节。		
		2. 控制模式选择错误	查看 H02-00 是否为 1,若误设为 2(转矩模式),由于默认转矩指令为零,电机轴也处于自由运行状态。		
	排除上述故障	話,面板应显示"rur	"。		

启动过程	故障现象	原因	确认方法
输入位置指令	DDR 电机不 旋转	输入位置指令计数器 (H0B-13) 为 0	◆ 高/低速脉冲口接线错误 H05-00=0 脉冲指令来源时,查看高/低速脉冲口接线是否正确,请参考第3章"配线",同时查看 H05-01 设置是否匹配。 ◆ 未输入位置指令 1)是否使用 DI 功能 13(FunIN.13: Inhibit,位置指令禁止)或 DI 功能 37(FunIN.37: PulseInhibit,脉冲指令禁止) 2) H05-00=0 脉冲指令来源时,上位机或其他脉冲输出装置未输出脉冲,可用示波器查看高/低速脉冲口是否有脉冲输入,请参考第4章"配线"; 3) H05-00=1 步进量指令来源时,查看 H05-05 是否为0,若不为0,查看是否已设置 DI 功能 20(FunIN.20: PosStep,步进量指令使能)及对应端子逻辑是否有效; 4) H05-00=2 多段位置指令来源时,查看 H11 组参数是否设置正确,若正确,查看是否已设置 DI 功能 28(FunIN.28: PosInSen,内部多段位置使能)及对应端子逻辑是否有效; 5)若使用过中断定长功能,查看 H05-29 是否为1,(中断定长运行完成后,是否可以直接响应其他位置指令),若为1,确认是否使用 DI 功能 29(FunIN.29: XintFree,中断
	DDR 电机反转	输入位置指令计数器 (H0B-13) 为负数	定长状态解除)解除锁定状态。 ◆ H05-00=0 脉冲指令来源时,查看 H05-15(脉冲指令形态)参数设置与实际输入脉冲是否对应,若不一致,则 H05-15设置错误或者端子接线错误; ◆ H05-00=1 步进量指令来源时,查看 H05-05数值的正负; ◆ H05-00=2 多段位置指令来源时,查看 H11组每段移动位移的正负; 查看是否已设置 DI 功能 27(FunIN.27: PosDirSel,位置指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效; 查看 H02-02 参数是否设置错误。
		适,DDR 电机能旋转 「	· ·
低速旋转	低速旋转时 速度不稳定	增益设置不合理	进行自动增益调整。
不平稳	电机轴左右 振动	负载转动惯量比 (H08-15) 太大	若可安全运行,则重新进行惯量辨识; 进行自动增益调整。
	排除上述故障	話,DDR 电机能正常	旋转。

启动过程	故障现象	原因	确认方法
正常运行	定位不准	产生不符合要求的位 置偏差	确定输入位置指令计数器 (H0B-13)、反馈脉冲 计数器 (H0B-17) 及机械停止位置,确认步骤如 下。

2 定位不准时的故障原因检查步骤

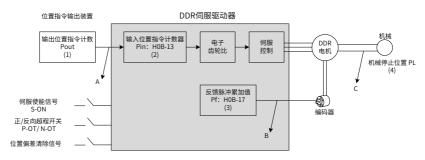


图 6-1 定位控制原理框图

- 1) 发生定位不准时,检查上图中的4个信号:
- 位置指令输出装置 (上位机或者驱动器内部参数)中的输出位置指令计数值 Pout。
- 驱动器器接收到的输入位置指令计数器 Pin,对应干参数 H0B-13。
- DDR 电机自带编码器的反馈脉冲累加值 Pf,对应干参数 H0B-17。
- 机械停止的位置 PL。
- 2) 导致定位不准的原因有 3 个,对应图中的 A、B、C,其中:
- A表示: 位置指令输出装置(专指上位机)和 DDR 伺服驱动器的接线中,由于噪声的影响而引起输入位置指令计数错误。
- B表示: 电机运行过程中,输入位置指令被中断。原因: 驱动器使能信号被置为无效 (S-ON为 OFF),正向 / 反向超程开关信号 (P-OT或 N-OT) 有效,位置偏差清除信号 (ClrPosErr)有效。
- C表示: 机械与 DDR 电机之间发生了机械位置滑动。
- 3) 在不发生位置偏差的理想状态下,以下关系成立:
- Pout=Pin,输出位置指令计数值=输入位置指令计数器
- Pin× 电子齿轮比 = Pf,输入位置指令计数器 × 电子齿轮比 = 反馈脉冲累加值
- Pf×△L=PL,反馈脉冲累加值×1个位置指令对应负载位移=机械停止的位置
- 4) 发生定位不准的状态下,检查方法:
- Pout ≠ Pin

故障原因	排除方法与步骤
	检查脉冲输入端子(低速或高速脉冲输入端子,请参考第3章"配线")是否采用双绞 屏蔽线;
Ι Δ	如果选用的是低速脉冲输入端子中的集电极开路输入方式,应改成差分输入方式;
	脉冲输入端子的接线务必与主电路 (L1C、L2C、R、S、T、U、V、W) 分开走线; 选用的是低速脉冲输入端子,增大低速脉冲输入管脚滤波时间常数 (H0A-24);
	反之,选用的是高速脉冲输入端子,增大高速脉冲输入管脚滤波时间常数 (H0A-30)。

■ Pin× 电子齿轮比 ≠ Pf:

故障原因	排除方法与步骤						
◆ 检查是否运行过程中发生了故障,导致指令未全部执行而驱动器已经的 B 若是由于位置偏差清除信号 (ClrPosErr) 有效,应检查位置偏差清除方							

■ Pf $\times \triangle L \neq PL$:

故障原因		排除方法与步骤	
С	逐级排查机械的连接情况,	找到发生相对滑动的位置。	

6.1.2 速度控制模式

启动过程	故障现象	原因	确认方法	
		1. 控制电源电 压故障	拔下 CN1、CN2、CN3、CN4 后,故障依然存在。 测量 (L1C、L2C) 之间的交流电压。	
接通控制电源 (L1C L2C)		2. 主电源电压故障	 ◆ 单相 220V 电源机型测量 (L1、L2) 之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值 (P ⊕、- 间电压)低于 200V 数码管显示 "nrd"。 ◆ 三相 220V/380V 电源机型测量 (R、S、T) 之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值 (P ⊕、- 间电压)低于 460V 数码管显示 "nrd"。 	
主电源 (L1 L2) (R S T)		3. 烧录程序 端子被短接	检查烧录程序的端子,确认是否被短接。	
(K S I)		4.DDR 伺服 驱动器故障	-	
	面板显示 "Er. xxx"	参考 6.2 章节,	查找原因,排除故障。	
	排除上述故障后,面板应显示"rdy"。			

启动过程	故障现象	原因	确认方法	
	面板显示 "Er. xxx"	参考 6.2 章节,	查找原因,排除故障。	
驱动器使能信 号置为有效 (S-ON 为 ON)	DDR 电机的 轴处于自由 运行状态		将面板切换到驱动器状态显示,查看面板是否显示为 "Rdy",而不是 "run"。 ◆ 查看 H03 组和 H17 组,是否设置驱动器使能信号 (DI 功能 1: S-ON)。若已设置,则查看对应端子逻辑是否有效;若未设置,则进行设置,并使端子逻辑有效。可参考第 7 章 "H03 组:端子输入参数"设置方法。 ◆ 若 H03 组已设置驱动器使能信号,且对应端子逻辑有效,但面板依然显示"rdy",则检查该 DI 端子接线是否正确,可参考第 3 章。	
		2. 控制模式 选择错误	查看 H02-00 是否为 0,若误设为 2(转矩模式),目于默认转矩指令为零,电机轴也处于自由运行状态。	
	排除上述故障后,面板应显示"run"。			
输入速度指令	旋转动转速	速度指令 (H0B-01) 为 0	◆ AI 接线错误 选用模拟量输入指令时,首先查看 AI 模拟量输入通道选择是否正确,然后查看 AI 端子接线是否正确,请参考第 3 章。 ◆ 速度指令选择错误查看 H06-02 是否设置正确。 未输入速度指令或速度指令异常 1) 选用模拟量输入指令时,首先查看 H03 组 AI 相关参数设置是否正确;然后检查外部信号源输入电压信号是否正确,可用示波器观测或通过H0B-21或H0B-22读取; 2) 数字给定时,查看 H06-03 是否正确; 3) 多段速度指令给定时,查看 H12 组参数是否设置正确; 4) 通讯给定时,查看 H31-09 是否正确; 5) 点动速度指令给定时,查看 H06-04 是否正确,是否已设置 DI 功能 18 和 19,及对应端子逻辑是否有效; 6) 查看加减速时间 H06-05 和 H06-06 设置是否正确; 7) 零位固定功能是否被误启用,即查看 DI 功能 12是否误配置,以及相应 DI 端子有效逻辑是否正	

启动过程	故障现象	原因	确认方法
输入速度指令	DDR 电机反转	速度指令 (H0B-01) 为负数	 ◆ 选用模拟量输入指令时,查看输入信号正负极性是否反向; ◆ 数字给定时,查看 H06-03 是否小于 0; ◆ 多段速度指令给定时,查看 H12 组每组速度指令的正负; ◆ 通讯给定时,查看 H31-09 是否小于 0; ◆ 点动速度指令给定时,查看 H06-04 数值、DI功能 18、19 的有效逻辑与预计转向是否匹配; ◆ 查看是否已设置 DI 功能 26(FunIN.26:SpdDirSel,速度指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效; ◆ 查看 H02-02 参数是否设置错误。
	排除上述故障后,DDR 电机能旋转。		- 上旋转。
低速旋转不	低速旋转时 速度不稳定	增益设置不 合理	进行自动增益调整。
平稳	电机轴左右振动	负载转动惯 量比 (H08- 15) 太大	若可安全运行,则重新进行惯量辨识。 进行自动增益调整。

6.1.3 转矩控制模式

启动过程	故障现象	原因	确认方法	
	数码管不亮或 不显示"rdy"	1、控制电源 电压故障	拔下 CN1、CN2、CN3、CN4 后,故障依然存在。 测量 (L1C、L2C) 之间的交流电压。	
(L1C L2C)		2、主电源电 压故障	单相 220V 电源机型测量 (L1、L2) 之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值 (P、间电压) 低于 200V 数码管显示"nrd"。 三相 220V/380V 电源机型测量 (R、S、T) 之间的交流电压。主电源直流母线电压幅值 (P、间电压) 低于 460V 数码管显示"nrd"。	
主电源 (L1 L2) (R S T)		3、烧录程序 端子被短接	检查烧录程序的端子,确认是否被短接。	
		4、DDR 伺服 驱动器故障	-	
	面板显示 "Er. xxx"	参考 6.2 章节,	查找原因,排除故障。	
	排除上述故障后,面板应显示"rdy"。			

启动过程	故障现象	原因	确认方法
	面板显示 "Er. xxx"	参考 6.2 章节,	查找原因,排除故障。
驱动器使能信 号置为有效 (S-ON 为 ON)	DDR 电机的轴处于自由运行状态	驱动器使能 信号无效	◆ 将面板切换到驱动器状态显示,查看面板是否显示为"Rdy",而不是"run"。 ◆ 查看 H03 组和 H17 组,是否设置驱动器使能信号 (DI 功能 1: S-ON)。若已设置,则查看对应端子逻辑是否有效;若未设置,则进行设置,并使端子逻辑有效。可参考第 8 章 "H03 组:端子输入参数"设置方法。 ◆ 若 H03 组已设置驱动器使能信号,且对应端子逻辑有效,但面板依然显示"rdy",则检查该DI端子接线是否正确,可参考第 4 章。
	排除上述故障	后,面板应显示	"run"。
输入转矩指令		内部转矩指令 (H0B-02) 为 0	◆ AI 接线错误 选用模拟量输入指令时,查看 AI 端子接线是否正确,请参考第 4 章。 ◆ 转矩指令选择错误 查看 H07-02 是否设置正确。 ◆ 未输入转矩指令 1) 选用模拟量输入指令时,首先查看 H03 组 AI 相 关参数设置是否正确;然后查看外部信号源输 入电压信号是否正确,可用示波器观测或通过 H0B-21 或 H0B-22 读取。 2) 数字给定时,查看 H07-03 是否为 0。 3) 通讯给定时,查看 H31-11 是否为 0。
输入转矩指令	DDR 电机反转	为负数	选用模拟量输入指令时,外部信号源输入电压极性是否反向,可用示波器或通过 H0B-21 或 H0B-22 查看; ◆ 数字给定时,查看 H07-03 是否小于 0; ◆ 通讯给定时,查看 H31-11 是否小于 0 查看是否已设置 DI 功能 25(FunIN.25: ToqDirSel,转矩指令方向设置)及对应端子逻辑是否有效;查看 H02-02 参数是否设置错误。
		后,DDR 电机能	影旋转。
低速旋转不	低速旋转时 速度不稳定	增益设置不 合理	进行自动增益调整。
平稳	电机轴左右 振动	负载转动惯 量比 (H08- 15) 太大	若可安全运行,则重新进行惯量辨识; 进行自动增益调整。

6.2 运行时的故障和警告处理

6.2.1 故障和警告代码表

1 故障和警告分类

DDR 伺服驱动器的故障和警告按严重程度分级,可分为三级,第1类、第2类、第3类,严重等级:第1类>第2类>第3类,具体分类如下:

- 第1类(简称 NO.1)不可复位故障;
- 第1类(简称 NO.1)可复位故障;
- 第2类(简称 NO.2)可复位故障;
- 第3类(简称 NO.3)可复位警告。

"可复位"是指通过给出"复位信号"使面板停止故障显示状态。

具体操作:设置参数 H0D-01=1(故障复位)或者使用 DI 功能 2(FunIN.2: ALM-RST,故障和警告复位)且置为逻辑有效,可使面板停止故障显示。

NO.1、NO.2 可复位故障的复位方法: 先关闭驱动器使能信号 (S-ON 置为 OFF),然后置 HOD-01=1 或使用 DI 功能 2。

NO.3 可复位警告的复位方法: 置 H0D-01=1 或使用 DI 功能 2。

☆关联功能码:

功能码	名称	设定范围	单位	出厂设定		生效 时间	
H0D 01	故障复位	0- 无操作 1- 故障和警告复位	-	0	停机 设定		-

☆关联功能编号:

编码	名称	功能名	功能
FunIN.2	ALM-RST	故障和警告复位信号	该 DI 功能为边沿有效,电平持续为高/低电平时无效。按照报警类型,有些报警复位后驱动器是可以继续工作的。分配到低速 DI 时,若 DI 逻辑设置为电平有效,将被强制为沿变化有效,有效的电平变化务必保持 3ms以上,否则将导致故障复位功能无效。请勿分配故障复位功能到快速 DI,否则功能无效。◆ 无效,不复位故障和警告;

2 故障和警告记录

DDR 伺服驱动器具有故障记录功能,可以记录最近 10 次的故障和警告名称及故障或警告发生时 DDR 伺服驱动器的状态参数。若最近 5 次发生了重复的故障或警告,则故障或警告代码即驱动器状态仅记录一次。

故障或警告复位后,故障记录依然会保存该故障和警告;

使用"系统参数初始化功能"(H02-31=1或2)可清除故障和警告记录。

- 通过监控参数 H0B-33 可以选择故障或警告距离当前故障的次数 n,H0B-34 可以查看 第 n+1 次故障或警告名称,H0B-35~H0B-42 可以查看对应第 n+1 次故障或警告发生时 DDR 伺服驱动器的状态参数,参数详情请参考第 4 章。没有故障发生时面板上 H0B-34 显示"Er.000"。
- 通过面板查看 HOB-34(第 n+1 次故障或警告名称)时,面板显示 "Er.xxx", "xxx"为故障或警告代码;通过汇川驱动调试平台软件或者通讯读取 HOB-34 时,读取的是代码的十进制数据,需要转化成十六进制数据以反映真实的故障或警告代码,例如:

面板显示故障或警告 "Er.xxx"	H0B-34 (十进制)	H0B-34 (十六进制)	说明
Er.101	257	0101	0: 第1类不可复位故障 101: 故障代码
Er.130	8496	2130	2: 第1类可复位故障 130: 故障代码
Er.121	24865	6121	6: 第2类可复位故障 121: 故障代码
Er.110	57616	E110	E: 第3类可复位警告 110: 警告代码

3 故障和警告编码输出

DDR 伺服驱动器能够输出当前最高级别的故障或警告编码。

"故障编码输出"是指将 DDR 伺服驱动器的 $3 \land DO$ 端子设定成 DO 功能 12、13、14,其中 FunOUT.12:ALMO1(报警代码第 1 位,简称 AL1),FunOUT.13:ALMO2(报警代码第 2 位,简称 AL2),FunOUT.14:ALMO3(报警代码第 3 位 ,,简称 AL3)。不同的故障发生时, $3 \land DO$ 端子的电平将发生变化。

■ 第1类 (NO.1) 不可复位故障:

显示	故障名称		能否复	绯	福码输出	±
和下八八			位	AL3	AL2	AL1
Er.101	H02 及以上组参数异常	NO.1	否	1	1	1
Er.102	可编程逻辑配置故障	NO.1	否	1	1	1
Er.104	可编程逻辑中断故障	NO.1	否	1	1	1
Er.105	内部程序异常	NO.1	否	1	1	1
Er.108	参数存储故障	NO.1	否	1	1	1
Er.111	内部故障	NO.1	否	1	1	1
Er.120	产品匹配故障	NO.1	否	1	1	1
Er124	细分盒和电机匹配错误	NO.1	否	1	1	1
Er.136	编码器适配器中数据校验错误或未存入参数	NO.1	否	1	1	1

显示	故障名称	故障类	能否复	编码输出		
和下小	型型		位	AL3	AL2	AL1
Er.200	过流 1	NO.1	否	1	1	0
Er.201	过流 2	NO.1	否	1	1	0
Er.208	FPGA 系统采样运算超时	NO.1	否	1	1	0
Er.210	输出对地短路	NO.1	否	1	1	0
Er.220	相序错误	NO.1	否	1	1	0
Er.234	飞车	NO.1	否	1	1	0
Er.430	控制电欠压	NO.1	否	0	1	1
Er.740	编码器干扰	NO.1	否	1	1	1
Er.834	AD 采样过压	NO.1	否	1	1	1
Er.835	高精度 AD 采样故障	NO.1	否	1	1	1
Er.A33	编码器数据异常	NO.1	否	0	1	0
Er.A34	编码器回送校验异常	NO.1	否	0	1	0
Er.A35	Z信号丢失	NO.1	否	0	1	0

■ 第1类 (NO.1) 可复位故障:

显示	显示 故障名称		能否复	编码输出		
亚小	以降石机	型	位	AL3	AL2	AL1
Er.130	DI 功能重复分配	NO.1	是	1	1	1
Er.131	DO 功能分配超限	NO.1	是	1	1	1
Er.207	D/Q 轴电流溢出故障	NO.1	是	1	1	0
Er.400	主回路电过压	NO.1	是	0	1	1
Er.410	主回路电欠压	NO.1	是	1	1	0
Er.500	过速	NO.1	是	0	1	0
Er.602	角度辨识失败	NO.1	是	0	0	0
Er.770	外部编码器标尺故障	NO.1	是	1	1	1

■ 第2类 (NO.2) 可复位故障:

显示	 故障名称	故障类	能否复	编码输出		
和下\/\	以焊合物	型	位	AL3	AL2	AL1
Er.121	驱动器 ON 指令无效故障	NO.2	是	1	1	1
Er.410	主回路电欠压	NO.2	是	1	1	0
Er.420	主回路电缺相	NO.2	是	0	1	1
Er.510	脉冲输出过速	NO.2	是	0	0	0
Er.610	驱动器过载	NO.2	是	0	1	0
Er.620	电机过载	NO.2	是	0	0	0
Er.630	电机堵转	NO.2	是	0	0	0

日二	显示 故障名称 故障类 型		カ 協 皮障		能否复	绯	扁码输出	出
亚八、			位	AL3	AL2	AL1		
Er.650	散热器过热	NO.2	是	0	0	0		
Er.731	编码器电池失效	NO.2	是	1	1	1		
Er.733	编码器多圈计数错误	NO.2	是	1	1	1		
Er.B00	位置偏差过大	NO.2	是	1	0	0		
Er.B01	脉冲输入异常	NO.2	是	1	0	0		
Er.B02	全闭环位置偏差过大	NO.2	是	1	0	0		
Er.B03	电子齿轮比设定超限	NO.2	是	1	0	0		
Er.B04	全闭环功能参数设置错误	NO.2	是	1	0	0		
Er.D03	CAN 通信连接中断	NO.2	是	1	0	1		
Er.D09	软件位置上下限设置错误	NO.2	是	1	0	1		
Er.D10	原点偏置设置错误	NO.2	是	1	0	1		
Er.E08	同步丢失	NO.2	是	1	0	1		
Er.E12	网络初始化失败	NO.2	是	1	0	1		

■ 警告,可复位:

日二	警告名称	故障类型	能否复	编码输出		
显示			位	AL3	AL2	AL1
Er.110	分频脉冲输出设定故障	NO.3	是	1	1	1
Er.601	回原点超时故障	NO.3	是	0	0	0
Er.831	AI 零漂过大	NO.3	是	1	1	1
Er.900	DI 紧急刹车	NO.3	是	1	1	1
Er.909	电机过载警告	NO.3	是	1	1	0
Er.920	制动电阻过载	NO.3	是	1	0	1
Er.922	外接制动电阻过小	NO.3	是	1	0	1
Er.939	电机动力线断线	NO.3	是	1	0	0
Er.941	变更参数需重新上电生效	NO.3	是	0	1	1
Er.942	参数存储频繁	NO.3	是	0	1	1
Er.950	正向超程警告	NO.3	是	0	0	0
Er.952	反向超程警告	NO.3	是	0	0	0
Er.980	编码器内部故障	NO.3	是	0	0	1
Er.990	输入缺相警告	NO.3	是	0	0	1
Er.994	CAN 地址冲突	NO.3	是	0	0	1
Er.A40	内部故障	NO.3	是	0	1	0

6.2.2 故障的处理方法

■ Er.101: 驱动器内部参数出现异常

产生机理:

功能码的总个数发生变化,一般在更新软件后出现;

H02 组及以后组的功能码参数值超出上下限,一般在更新软件后出现。

原因	确认方法	处理措施
	确认是否处于切断控制电 (L1C、L2C) 过程 中或者发生瞬间停电。	系统参数恢复初始化 (H02-31=1) 后,然后重新写入参数。
1. 控制电源电压瞬时下降	测量运行过程中控制电线缆的非驱动器侧输入电压是否符合以下规格: ◆ 220V 驱动器: 有效值: 220V-240V 允许偏差: -10%~+10%(198V~264V) ◆ 380V 驱动器: 有效值: 380V-440V 允许偏差: -10%~+10%(342V~484V)	提高电源容量或者更换大容量的电源,系统参数恢复初始化(H02-31=1)后,重新写入参数。
2. 参数存储过程 中瞬间掉电	确认是否参数值存储过程发生瞬间停电。	重新上电,系统参数恢复初始化 (H02-31=1) 后,重新写入参数。
3. 一定时间内参数的写入次数超过了最大值	确认是否上位装置频繁地进行参数 变更。	改变参数写入方法,并重新写入。 或是 DDR 伺服驱动器故障,更换 DDR 伺服驱动器。
4. 更新了软件	确认是否更新了软件。	重新设置驱动器型号和电机型 号,系统参数恢复初始化 (H02- 31=1)。
5.DDR 伺服驱动 器故障	多次接通电源,并恢复出厂参数后,仍报故障时,DDR 伺服驱动器发生了故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.102: 可编程逻辑配置故障

产生机理:

FPGA 和 MCU 软件版本不匹配;

FPGA 或 MCU 相关硬件损坏,导致 MCU 与 FPGA 无法建立通信。

原因	确认方法	处理措施
1.FPGA 和 MCU 软件版本不匹配	◆ 通过面板或汇川驱动调试平台等途径,查看 MCU 软件版本号 H01-00 和 FPGA 软件版本号 H01-01,确认两个软件版本号的最高位非零数值是否一致。	◆ 咨询我司技术支持,更新相 互匹配的 FPGA 或者 MCU 软 件。
2.FPGA 故障	◆ 多次接通电源后仍报故障。	◆ 更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.104: 可编程逻辑中断故障

为区分故障产生机理,DDR 伺服驱动器在同一外部故障码下,可显示不同的内部故障码,可通过 H0B-45 查看。

产生机理:

MCU 或 FPGA 访问超时

原因	确认方法	处理措施
1. FPGA 故障 (Er.104)		
2.FPGA 与 MCU 通信握手异常 (Er.100)	多次接通电源后仍报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。
3. 驱动器内部运算超时 (Er.940)		

■ Er.105: 内部程序异常

产生机理:

EEPROM 读 / 写功能码时,功能码总个数异常。

功能码设定值的范围异常(一般在更新程序后出现)。

原因	确认方法	处理措施
1.EEPROM 故障	按照 Er.101 的方法确认。	系统参数恢复初始化 (H02-31=1) 后,重新上电。
2.DDR 伺服驱动器故障	多次接通电源后仍报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.108: 参数存储故障

产生机理:

无法向 EEPROM 中写入参数值;

无法从 EEPROM 中读取参数值。

原因	确认方法	处理措施
1. 参数写入出现异常	更改某参数后,再次上电,查看	未保存,且多次上电仍出现该故
2. 参数读取出现异常	该参数值是否保存。	障,需要更换驱动器。

■ Er.120: 产品匹配故障

产生机理:

电机的额定电流大于驱动器额定电流。

原因	确认方法	处理措施
	◆ 根据驱动器及电机铭牌,确 认 H00-00 设置正确:	由机位只不左右,或用443 DDD 匀即减348
1. 产品编号 (电机或驱动 器) 不存在	◆ 对于 DDR 伺服驱动器和 DDR 电机,查看 H00-00(电机编 号) 是否为 14000。	电机编号不存在:采用我司 DDR 伺服驱动器 DDR 电机时,应确保 H00-00=14000。
◆ 查看驱动器型	◆ 查看驱动器型号 (H01-02), 参考 2.3 节,查看是否有此 驱动器型号。	驱动器编号不存在,根据驱动器铭牌,参考 2.3 节,设置正确的驱动器型号。
2. 电机与驱动 器功率等级不 匹配	◆ 查看 2.3 节,确认驱动器型 号 (H01-02) 与总线电机型号 (H00-05) 是否匹配。	参考 2.3 节,更换不匹配的产品。

■ Er.121: 驱动器 ON 指令无效故障

产生机理:

使用某些辅助功能时,给出了冗余的驱动器使能信号。

原因	确认方法	处理措施
	U.S. HUID- 7 IDIN 1) 1/192 (FIIDIN	将 DI 功能 1(包括硬件 DI 和虚拟 DI) 信号置为无效。

■ Er.124: 细分盒和 DDR 电机匹配故障

产生机理:

带细分盒的 DDR 电机和细分盒是一对一匹配的,如果不匹配会报警。

原因	确认方法	处理措施
	读取功能码 H0050,H0051 的值个相等 日本为 65535 就会报 Fr124	查看细分盒是否存在交叉使用, 如有交叉使用换回即可,并确认 H0050 和 H0051 的值是否相等。

■ Er.130: DI 功能重复分配

产生机理:

同一 DI 功能被重复分配,包括硬件 DI 和虚拟 DI;

DI 功能编号超出 DI 功能数。

原因	确认方法	处理措施
1. DI功能分配时, 同一功能重复分 配给多个 DI 端子	查看 H03-02/H03-04···H03- 20,H17-00/H17-02···H17-30 是否设置了同一非零 DI 功能编 号。	将分配了同一非零功能编号的 H03 组、 H17 组参数,重新分配为不同的功能编号, 然后重新上控制电,即可使更改生效,或 先关闭驱动器使能信号,并给出"复位信号" 即可使更改生效。
2. DI 功能编号超出 DI 功能个数	是否更新了 MCU 程序。	系统参数恢复初始化 (H02-31=1) 后,重新 上电。

■ Er.131: DO 功能分配超限

产生机理:

DO 功能编号超出 DO 功能数。

原因	确认方法	处理措施
1. DO 功能编号超 出 DO 功能个数	是否更新了 MCU 程序。	系统参数恢复初始化 (H02-31=1) 后,重新上电。

■ Er.136: 电机编码器适配器中数据校验错误或未存入参数

产生机理:

驱动器读取编码器适配器区参数时,发现未存入参数,或参数与约定值不一致。

原因	确认方法	处理措施
1. 驱动器和电机类型不匹配	根据驱动器及电机铭牌,确认 H00-00 设置正确: 对于 DDR 伺服驱动器和 DDR 电 机,查看 H00-00(电机编号) 是否 为 14000。	更换为相互匹配的驱动器及电机,并重新上电。 采用我司 DDR 伺服驱动器与 DDR 电机时,应确保 H00-00=14000。
2. 串行编码器适配器中参数校验错误或未存放参数	◆ 查看是否选用我司标配的编码器线缆,线缆规格请参见第 4 章配线。线缆无破皮、断线,两边端子无接触不良现象,并可靠连接。 ◆ 测量编码器线缆两端信号: PS+、PS-、+5V,GND,观察两边信号是否一致。信号定义参考硬件接线。	使用我司标配的编码器线缆,电机端确保端子间紧固连接,驱动器端螺丝拧紧,必要时更换新的编码器线缆。 编码器线缆与动力线 (RST、UVW) 切勿捆绑,应分开走线。
3. 驱动器故障	重新上电仍报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.200: 过流 1

产生机理:

任意相反馈电流大于驱动器规定的过流点。

■ Er.201: 过流 2

产生机理:

硬件检测到过流。

原因	确认方法	处理措施
1. 输入指令与接 通驱动器同步或 输入指令过快	检查是否在驱动器面板显示"Rdy"前 已经输入了指令。	指令时序:驱动器面板显示"Rdy"后, 先打开驱动器使能信号 (S-ON),再输 入指令。 允许情况下,加入指令滤波时间常数或 加大加减速时间。
2. 制动电阻过小或短路	◆ 若使用内置制动电阻 (H02-25=0),确认 P ⊕、D 之间是否用导线可靠连接,若是,则测量 C、D 间电阻阻值; ◆ 若使用外接制动电阻 (H02-25=1/2),测量 P ⊕、C 之间外接制动电阻阻值。 ◆ 制动电阻阻值。	 ★ 若使用內置制动电阻,阻值为"0",则调整为使用外接制动电阻(H02-25=1/2),并拆除 P ⊕、D 之间导线,电阻阻值与功率可选用与内置制动电阻规格一致; ◆ 若使用外接制动电阻,阻值小于H02-21,参考第1章"制动电阻规格",更换新的电阻,重新连接于P ⊕、C 之间。 ◆ 务必设置 H02-26(外接制动电阻功率)、H02-27(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
3. 电机线缆接 触不良	检查驱动器动力线缆两端和电机线缆 中驱动器 U V W 侧的连接是否松脱。	紧固有松动、脱落的接线。
4. 电机线缆接地	确保驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后,分别测量驱动器 UVW端与接地线 (PE) 之间的绝缘电阻是否为兆欧姆 (M Ω) 级数值。	绝缘不良时更换电机。
5. 电机 U V W 线缆短路	将电机线缆拔下,检查电机线缆 U V W 间是否短路,接线是否有毛刺等。	正确连接电机线缆。
6. 电机烧坏	将电机线缆拔下,测量电机线缆 U V W 间电阻是否平衡	不平衡则更换电机。
7. 增益设置不 合理,电机振 荡	检查电机启动和运行过程中,是否振 动或有尖锐声音,也可用汇川驱动调 试平台查看"电流反馈"。	进行增益调整。
8. 编码器接线 错误、老化腐 蚀,编码器插 头松动	检查是否选用我司标配的编码器线缆, 线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。 关闭驱动器使能信号,用手转动电机轴, 查看 H0B-10 是否随着电机轴旋转变化。	重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
9. 驱动器故障	将电机线缆拔下,重新上电仍报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.207: D/Q 轴电流溢出故障

产生机理:

电流反馈异常导致驱动器内部寄存器溢出。

编码器反馈异常导致驱动器内部寄存器故障。

原因	确认方法	处理措施
-	多次接通电源后仍报故障时,DDR 伺服驱动器发生了故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.208: FPGA 系统采样运算超时

产生机理:

发生 Er.208 时,请通过内部故障码 (H0B-45) 查询故障原因。

原因	确认方法	处理措施
1.MCU 通信超 时	内部故障码 H0B-45=1208: 内部芯片损坏	更换 DDR 伺服驱动器。
2. 编码器通信 超时	◆ 内部故障码 H0B-45=2208 ◆ 编码器接线错误 ◆ 编码器线缆松动 ◆ 编码器线缆过长 ◆ 编码器通信被干扰 ◆ 编码器故障	 ◆ 线缆优先使用我司标配线缆,如果非标配线,则要检查线缆是否符合规格要求,是否使用双绞屏蔽线等。 ◆ 检查编码器两端插头是否接触良好,是否有针头缩进去等情况。 ◆ 请联系厂家。 ◆ 走线上尽量强弱电分开,电机线缆和编码器线缆切勿捆扎,电机和驱动器的地解除良好。 ◆ 更换 DDR 电机。
3. 电流采样超时	内部故障码 H0B-45=3208: 检查现场是否有大型设备产生干扰,或机柜中是否存在多种电源 变频设备等多种干扰源 内部电流采样芯片损坏	现场走线尽量强弱电分开勿捆扎。 更换 DDR 伺服驱动器。
4. 高精度 AD 转换超时	内部故障码 H0B-45=4208: 高精度 AI 通道接线存在干扰,参照正确配线图检查 AI 通道接线。	采用双绞屏蔽线重新接线,缩短线路长度。
5.FPGA 运算 超时	内部故障码 H0B-45=0208: 按 照原因 1/2/3/4 排查原因	按照原因 1/2/3/4 处理。

■ Er.210: 输出对地短路

产生机理:

驱动器上电自检中,检测到电机相电流或母线电压异常。

原因	确认方法	处理措施
1. 驱动器动力线缆 (U V W) 对地发生短路	拔掉电机线缆,分别测量驱动器动力 线缆 U V W 是否对地 (PE) 短路。	重新接线或更换驱动器动力线缆。
2. 电机对地短路	确保驱动器动力线缆、电机线缆紧固连接后,分别测量驱动器 UVW端与接地线 (PE) 之间的绝缘电阻是否为兆欧姆 ($M\Omega$) 级数值。	更换电机。

原因	确认方法	处理措施
3. 驱动器故障	将驱动器动力线缆从 DDR 伺服驱动器上卸下,多次接通电源后仍报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.220: 内部故障

■ Er.234: 飞车

产生机理:

转矩控制模式下, 转矩指令方向与速度反馈方向相反;

位置或速度控制模式下,速度反馈与速度指令方向相反。

原因	确认方法	处理措施
1.UVW相序接线 错误	◆ 检查驱动器动力线缆两端和电机线缆 UVW端、驱动器 UVW端的连接是否——对应。	◆ 按照正确 U V W 相序接线。
2. 上电时,干扰信 号导致电机转子初 始相位检测错误	◆ UVW相序正确,但使能 DDR 伺服驱动器即报 Er.234。	◆ 重新上电。
3. 编码器型号错误 或接线错误	◆ 根据驱动器及电机铭牌,确认 H00-00 (电机编号)设置正确。	◆ 更换为相互匹配的驱动器及 电机。重新确认 H00-00(电 机编号),编码器接线。
4. 编码器接线错误、老化腐蚀,编码器插头松动	◆ 检查是否选用我司标配的编码器线缆,线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。◆ 关闭驱动器使能信号,用手转动电机轴,查看 H0B-10 是否随着电机轴旋转变化。	◆ 重新焊接、插紧或更换编 码器线缆。
5. 垂直轴工况下, 重力负载过大	◆ 检查垂直轴负载是否过大,调整 H02- 09~H02-12 抱闸参数,是否可消除故障。	◆ 减小垂直轴负载,或提高 刚性,或在不影响安全和 使用的前提下,屏蔽该故 障。

■ Er.400: 主回路电过压

产生机理:

P ⊕、- 之间直流母线电压超过故障值:

220V 驱动器:正常值:310V,故障值:420V; 380V 驱动器:正常值:540V,故障值:760V。

原因	确认方法	处理措施
1. 主回路输入电压过高	查看驱动器输入电源规格,测量主回路线 缆驱动器侧 (R S T) 输入电压是否符合以 下规格: ◆ 220V 驱动器: 有效值: 220V-240V 允许偏差: -10%~+10%(198V~264V) ◆ 380V 驱动器: 有效值: 380V-440V 允许偏差: -10%~+10%(342V~484V)	按照左边规格,更换或调整电源。
2. 电源处于不稳 定状态,或受到 了雷击影响		接入浪涌抑制器后,再接通控制电和主回路电,若仍然发生故障时,则更换 DDR 伺服驱动器。
3. 制动电阻失效	◆ 若使用内置制动电阻 (H02-25=0),确认 P⊕、D之间是否用导线可靠连接,若是,则测量 C、D间电阻阻值;	 ★ 若阻值 "∞" (无穷大),则制动电阻内部断线: ★ 若使用内置制动电阻,则调整为使用外接制动电阻(H02-25=1/2),并拆除 P ⊕、D 之间导线,电阻阻值与功率可选为与内置制动电阻一致; ★ 若使用外接制动电阻,则更换新的电阻,重新接于 P ⊕、C 之间。 ★ 务必设置 H02-26(外接制动电阻功率)、H02-27(外接制动电阻阻值)与实际使用外接制动电阻参数一致。
4. 外接制动电阻 阻值太大,最大 制动能量不能完 全被吸收	测量 P ⊕、C 之间的外接制动电阻阻值,	更换外接制动电阻阻值为推荐值, 重新接于 P ⊕、C 之间。 务必设置 H02-26(外接制动电阻功 率)、H02-27(外接制动电阻阻值) 与实际使用外接制动电阻参数一致。
5. 电机运行于急加减速时,最大制动能量超过可吸收值	确认运行中的加减速时间,测量 P ⊕、- 之间直流母线电压,确认是否处于减速段 时,电压超过故障值。	首先确保主回路输入电压在规格范 围内,其次在允许情况下增大加减 速时间。
6. 母线电压采样值有较大偏差	观察参数 H0B-26(母线电压值) 是否处于以下范围: ◆ 220V 驱动器: H0B-26 > 420V ◆ 380V 驱动器: H0B-26 > 760V 测量 P、之间直流母线电压数值是否处于正常值,且小于 H0B-26。	咨询我司技术支持。
7.DDR 伺服驱动 器故障	多次下电后,重新接通主回路电,仍报故 障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.410: 主回路电欠压

产生机理:

P ⊕、- 之间直流母线电压低于故障值:

220V 驱动器:正常值:310V,故障值:200V; 380V 驱动器:正常值:540V,故障值:380V。

原因	确认方法	处理措施
1. 主回路电源不 稳或者掉电	查看驱动器输入电源规格,测量主回路线 缆非驱动器侧和驱动器侧 (R S T) 输入电压 是否符合以下规格: ◆ 220V驱动器: 有效值: 220V-240V 允许偏差: -10%~+10%(198V~264V) ◆ 380V驱动器:	提高电源容量,具体请参考第 1
2. 发生瞬间停电	有效值: 380V-440V 允许偏差: -10%~+10%(342V~484V) 三相均需要测量。	章节。
3. 运行中电源电 压下降	监测驱动器输入电源电压,查看同一主回路 供电电源是否过多开启了其它设置,造成电 源容量不足电压下降。	
4. 缺相,应输入 3 相电源运行的驱 动器实际以单相 电源运行	检查主回路接线是否正确可靠,查看参数 H0A-00 缺相故障检测是否屏蔽。	更换线缆并正确连接主回路电源 线: 三相: R S T 单相: L1 L2
5.DDR 伺服驱动器 故障	观察参数 H0B-26(母线电压值) 是否处于以下范围: 220V 驱动器: H0B-26 < 200V 380V 驱动器: H0B-26 < 380V 多次下电后,重新接通主回路电 (R S T) 仍 报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.420: 主回路电缺相

产生机理:

三相驱动器缺1相或2相。

原因	确认方法	处理措施
1. 三相输入线接线 不良	检查非驱动器侧与驱动器主回路输入端子 (RST) 间线缆是否良好并紧固连接	更换线缆并正确连接主回路电源 线。
2. 三相规格的驱动器运行在单相电源下	查看驱动器输入电源规格,检查实际输入电压规格,测量主回路输入电压是否符合以下规格: ◆ 220V驱动器: 有效值: 220V-240V 允许偏差: -10%~+10%(198V~264V)	◆ 对于 0.75kW 的三相驱动器 (驱动器型号 H01-02=5),允许运行在单相电源下。 ◆ 若输入电压符合左边规格,可设置 H0A-00=2(禁止电源输入
3. 三相电源不平衡 或者三相电压均过 低	A 2001/75=LDD:	缺相保护的故障和警告); ◆ 其他情况,若输入电压不符合 左边规格,请按照左边规格, 更换或调整电源。

原因	确认方法	处理措施
4.DDR 伺服驱动器 故障	多次下电后,重新接通主回路电 (R S T) 仍报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.430:控制电欠压

产生机理:

220V 驱动器:正常值:310V,故障值:190V;

380V 驱动器:正常值:540V,故障值:350V。

原因	确认方法	处理措施
	确认是否处于切断控制电 (L1C L2C) 过程中或发生瞬间停电。	重新上电,若是异常掉电,需确保 电源稳定。
1. 控制电电源不稳或者掉电	测量控制电线缆的输入电压是否符合以下规格: ◆ 220V 驱动器: 有效值: 220V-240V 允许偏差: -10%~+10%(198V~264V) ◆ 380V 驱动器: 有效值: 380V-440V 允许偏差: -10%~+10%(342V~484V)	提高电源容量。
2. 控制电线缆 接触不好	检测线缆是否连通,并测量控制电线缆驱动 器侧 (L1C、L2C) 的电压是否符合以上要求。	重新接线或更换线缆。

■ Er.500: 过速

产生机理:

DDR 电机实际转速超过过速故障阈值。

原因	确认方法	处理措施
1. 电机线缆 U V W 相序错误	检查驱动器动力线缆两端与电机线缆 U V W 端、驱动器 U V W 端的连接是否一一对应。	按照正确 U V W 相序接线。
2.H0A-08 参数 设置错误	检查过速故障阈值是否小于实际运行需达到的电机最高转速: 过速故障阈值 =1.2 倍电机最高转速 (H0A-08=0); 过速故障阈值 =H0A-08(H0A-08 \neq 0,且 H0A-08 $<$ 1.2 倍电机最高转速)。	根据机械要求重新设置过速故障阈值。

原因	确认方法	处理措施
3. 输入指令超过了过速故障阈值	确认输入指令对应的电机转速是否超过了过速故障阈值。 位置控制模式,指令来源为脉冲指令时:电机转速 (rpm)=编入脉冲频率(Hz)编码器分辨率 ×电子齿轮比×60对于 DDR 伺服驱动器,编码器分辨率 = 1048576(P/r)对于 IS600P 驱动器,编码器分辨率 =10000(P/r)	◆ 位置控制模式: 位置指令来源为脉冲指令时: 在确保最终定位准确前提下,降低脉冲指令频率或在运行速度允许情况下,减小电子齿轮比; ◆ 速度控制模式: 查看输入速度指令数值或速度限制值(H06-06~H06-09),并确认其均在过速故障阈值之内; ◆ 转矩控制模式: 将速度限制阈值设定在过速故障阈值
4. 电机速度超调	用汇川驱动调试平台查看"速度反馈"是 否超过了过速故障阈值。	进行增益调整或调整机械运行条件。
5.DDR 伺服驱 动器故障	重新上电运行后,仍发生故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.510: 脉冲输出过速

产生机理:

使用脉冲输出功能 (H05-38=0 或 1) 时,输出脉冲频率超过硬件允许的频率上限 (2MHz)。

原因	确认方法	处理措施
	H05-38=0(编码器分频输出) 时,计算发生故障时的电机转速对应的输出脉冲频率,确认是否超限。 电机转速(rpm) × H05-17	减小 H05-17(编码器分频脉冲数),使得在机械要求的整个速度范围内,输出脉冲频率均小于超过硬件允许的频率上限。
输出脉冲频率超 过了硬件允许的 频率上限 (2MHz)	H05-38=1(脉冲指令同步输出)时,输入脉冲频率超过2MHz或脉冲输入管脚存在干扰。 ◆ 低速脉冲输入管脚: 差分输入端子: PULSE+、PULSE-、SIGN+、SIGN-	减小输入脉冲频率至硬件允许 的频率上限以内 ◆ 请注意:此时,若不修改 电子齿轮比,电机转速会 减小。
,	最大脉冲频率 500kpps。 集电极开路输入端子: PULLHI、PULSE+、 PULSE-、SIGN+、SIGN-,最大脉冲频率 200kpps。 ◆ 高速脉冲输入管脚: 差分输入端子: HPULSE+、HPULSE-、 HSIGN+、HSIGN-,最大脉冲频率: 2Mpps。	若输入脉冲频率本身已较高,但不超过硬件允许的频率上限,应做好防干扰措施(脉冲输入接线使用双绞屏蔽线,设置管脚滤波参数 H0A-24 或 H0A-30),防止干扰脉冲叠加在真实脉冲指令上,造成误报故障。

■ Er.602: 角度辨识失败

■ Er.610: 驱动器过载

产生机理:

驱动器累积热量过高,且达到故障阈值。

■ Er.620: 电机过载

产生机理:

电机累积热量过高,且达到故障阈值。

原因	确认方法	处理措施
1. 电机接线、编码 器接线错误、不良	对比正确"接线图",查看电机、驱动器、 编码器相互间线。	按照正确接线图连接线缆; 优先使用我司标配的线缆; 使用自制线缆时,请按照硬件接 线指导制作并连接。
2. 负载太重,电机 输出有效转矩超过 额定转矩,长时间 持续运转	确认电机或驱动器的过载特性; 查看驱动器平均负载率 (H0B-12) 是否长时间大于 100.0%。	更换大容量驱动器及匹配的电机; 或减轻负载,加大加减速时间。
3. 加减速太频繁或 者负载惯量很大	计算机械惯量比或进行惯量辨识,查看惯量比 H08-15; 确认 DDR 电机循环运行时单次运行周期。	增大单次运行中的加减速时间。
4. 增益调整不合适 或刚性太强	观察运行时电机是否振动,声音异常。	重新调整增益。
5. 驱动器或者电机 型号设置错误	对于 DDR 产品:查看总线电机型号 H00-05 和驱动器型号 H01-02。	查看驱动器铭牌,对照 2.3 节,设 置正确的驱动器型号 (H01-02) 和 电机型号更新成匹配机型。
6. 因机械因素而导致电机堵转,造成运行时的负载过大	由汇川驱动调试平台或面板显示,确认运行指令和电机转速 (H0B-00): ◆ 位置模式下运行指令: H0B-13(输入位置指令计数器) ◆ 速度模式下运行指令: H0B-01(速度指令) ◆ 转矩模式下运行指令: H0B-02(内部转矩指令) 确认对应模式下,是否运行指令不为 0,而电机转速为 0。	排除机械因素。
7.DDR 伺服驱动器 故障	下电后,重新上电,仍报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.630: 堵转电机过热保护

产生机理:

电机实际转速低于 10rpm,但转矩指令达到限定值,且持续时间达到 H0A-32 设定值。

原因	确认方法	处理措施
1. 驱动器 U V W 输出缺相或相序 接错	无负载情况下进行电机试运行,并检查 接线。	按照正确配线重新接线,或更换 线缆。
2. 驱动器 U V W 输 出断线或编码器断 线		按照正确配线重新接线,或更换线 缆。

原因	确认方法	处理措施
3. 因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示,确认运行指令和电机转速 (H0B-00): ◆ 位置模式下运行指令: H0B-13(输入位置指令计数器) ◆ 速度模式下运行指令: H0B-01(速度指令) ◆ 转矩模式下运行指令: H0B-02(内部转矩指令) 确认对应模式下,是否运行指令不为 0,而电机转速为 0。	排查机械因素。

■ Er.650: 散热器过热

产生机理:

驱动器功率模块温度高于过温保护点。

原因	确认方法	处理措施
1. 环境温度过高	测量环境温度	改善 DDR 伺服驱动器的冷却条件, 降低环境温度。
闭电源对过载故障	查看故障记录 (设定 H0B-33,查看 H0B-34),是否有 报过载故障或警告 (Er.610,Er.620, Er.630,Er.650,Er.909,Er.920, Er.922)。	变更故障复位方法,过载后等待 30s再复位。提高驱动器、电机容量, 加大加减速时间,降低负载。
3. 风扇坏	运行时风扇是否运转。	更换 DDR 伺服驱动器。
4.DDR 伺服驱动器 的安装方向、与其 它 DDR 伺服驱动 器的间隔不合理 确认 DDR 伺服驱动器的安装是否合理。		根据 DDR 伺服驱动器的安装标准进行安装。
5.DDR 伺服驱动器 故障	断电5分钟后重启依然报故障。	更换 DDR 伺服驱动器。

■ Er.731: 编码器电池失效

产生机理:

绝对值编码器的编码器电池电压低于 3.0V

原因	确认方法	处理措施
断电期间,未接电池	确认断电期间是否连接	设置 H0D-20=1 清除故障
编码器电池电压过低	测量电池电压	更换新的电压匹配的电池

■ Er.733: 编码器多圈计数错误

产生机理:

编码器多圈计数错误

原因	确认方法	处理措施
½m/1525201)e	设置 H0D-20=1 清除故障,重 新上电后仍发生 Er.733	更换电机

■ Er.740: 编码器干扰

产生机理:

编码器 Z 信号被干扰,导致 Z 信号对应的电角度变化过大。

原因	确认方法	处理措施
1. 编码器适配器接 线错误	检查编码器适配器或接线。	按照正确的配线图重新接线
2. 编码器适配器或 编码器线缆松动	检查现场振动是否过大,导致编码器适配 器或编码器线缆松动,甚至振坏编码器。	重新接线,并确保编码器适配器 或编码器接线端子紧固连接。
3. 编码器信号受干扰	检查现场布线情况: ◆ 周围是否有大型设备产生干扰,或机柜中是否存在多种电源变频设备等多种干扰源。 ◆ 让驱动器处于"Rdy"状态,手动逆时针旋转电机轴,监控 H0B-10(电气角度)是否平滑增大或减小。 ◆ 若转动过程中 H0B-10 有异常突变,则编码器本身问题较大。 ◆ 若转动过程中不报警,但驱动器运行过程中报警,则干扰的可能性大。	 ◆ 线缆优先使用我司标配线缆; ◆ 如果非标配线,则要检查线缆是否符合规格要求,是否使用双绞屏蔽线等。 ◆ 走线上尽量强弱电分开,电机线缆和编码器线缆切勿捆扎,电机和驱动器的地接触良好。 ◆ 检查编码器适配器或编码器两端插头接触是否良好,是否有针头缩进去等情况。
4 编码器适配器 或编码器故障	◆ 更换可正常使用的编码器适配器或编码器线缆,若更换后不再发生故障,则说明原编码器线缆损坏。 ◆ 将电机处于同一位置,多次上电并查看 H0B-10,电角度偏差应该在 ±30°内。	◆ 更换可正常使用的编码器适配器或编码器线缆。 ◆ 如果不是,则编码器适配器或编码器本身问题较大,需更换 DDR 电机。

■ Er.770:外部编码器标尺故障

产生机理:

使用全闭环功能或者非标脉冲输入功能时,A+/A-B+/B-Z+/Z-任一组2路信号电平差不满足要求。

原因	确认方法	处理措施
1. 使用全闭环功能或者非标脉冲输入功能时,A+/A-B+/B-Z+/Z-任一组2路信号电平差不满足要求:电平差大于等于2V。	测量 A+/A- B+/B- Z+/ Z- 电平差	调整电平直至满足规格。 ◆ 注意: 使用不带 Z 的外部编码器时,务必将 Z+上拉至 2V 以上,Z-接地。

■ Er.834: AD 采样过压故障

产生机理:

AI 采样的值大于 11.5V。

原因	确认方法	处理措施
1.AI 通道输入电压 过高	测量 AI 通道输入电压,查看实际采样得到的电压 (H0B-21 或 H0B-22) 是否大于 11.5V。	边调整输入电压边查看采样得到的电压,直至采样电压不超过 11.5V。
2.AI 通道接线错误 或存在干扰	参照正确配线图检查 AI 通道接线。	采用双绞屏蔽线重新接线,缩短线路 长度。 增大 AI 通道滤波时间常数: ◆ AII 滤波时间常数: H03-51 ◆ AI2 滤波时间常数: H03-56

■ Er.835: 高精度 AD 采样故障

产生机理:

高精度 AD 电路被干扰。

原因	确认方法	处理措施
1. 高精度 AI 通道 接线存在干扰	参照正确配线图检查 AI 通道接线。	采用双绞屏蔽线重新接线,缩短线 路长度。

■ Er.A33:编码器数据异常

产生机理:

编码器内部参数异常。

原因	确认方法	处理措施
1. 串行编码器线缆断线、或松动	检查接线。	确认编码器线缆是否有误连接,或断 线、接触不良等情况,如果电机线缆 和编码器线缆捆扎在一起,则请分开 布线。
2. 串行编码器参数 读写异常	多次接通电源后,仍报故障时,编码 器适配器或编码器发生故障。	更换 DDR 电机。

■ Er.A34:编码器回送校验异常

产生机理:

上电后,读取编码器转子初始相位信息错误。

原因	确认方法	处理措施
1. 驱动器和电机 类型不匹配	根据驱动器及电机铭牌,确认 H00-00 设置正确: 对于 DDR 伺服驱动器和 DDR 电机,查看H00-00(电机编号) 是否为 14000。	更换成匹配的电机和驱动器。
2. 编码器适配器或 编码器线缆断线	检查编码器适配器或编码器线缆是否存在 断路,线缆两端与电机、驱动器是否紧固 连接。	更换完好的编码器适配器或编码 器线缆,并紧固连接。

■ Er.B00: 位置偏差过大

产生机理:

位置控制模式下,位置偏差大于 H0A-10 设定值。

原因	确认方法	处理措施
1. 驱动器 U V W 输出缺相或相序 接错	无负载情况下进行电机试运行,并检查接 线。	按照正确配线重新接线,或更换线缆。
2. 驱动器 U V W 输出断线或编码 器断线	检查接线。	重新接线,DDR 电机动力线缆与驱动器动力线缆 UVW 必须——对应。必要时应更换全新线缆,并确保其可靠连接。
3. 因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示,确认运行指令和电机转速(H0B-00): ◆ 位置模式下运行指令: H0B-13(输入位置指令计数器) ◆ 速度模式下运行指令: H0B-01(速度指令) ◆ 转矩模式下运行指令: H0B-02(内部转矩指令) 确认对应模式下,是否运行指令不为0,而电机转速为0。	排查机械因素。
4.DDR 伺服驱动 器增益较低	检查 DDR 伺服驱动器位置环增益和速度环增益: ◆ 第一增益: H08-00~H08-02 ◆ 第二增益: H08-03~H08-05	进行手动增益调整或者自动增益调整。
5. 输入脉冲频率较高	位置指令来源为脉冲指令时,是否输入脉冲频率过高。 加减速时间为 0 或过小	 ◆ 降低位置指令频率或减小电子齿轮比。 ◆ 使用上位机输出位置脉冲时,可在上位机中设置一定的加速度时间。 ◆ 若上位机不可设置加减速时间,可增大位置指令平滑参数 H05-04、H05-06。
6. 相对于运行 条件,故障值 (H0A-10) 过小	确认位置偏差故障值 (H0A-10) 是否设置过小。	增大 H0A-10 设定值。
7.DDR 伺服驱动 器 / 电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控 运行波形: 位置指令、位置反馈、速度指令、转矩指 令	若位置指令不为零而位置反馈始 终为零,请更换 DDR 伺服驱动 器 / 电机。

■ Er.B01: 脉冲输入异常

产生机理:

输入脉冲频率大于最大位置脉冲频率 (H0A-09)。

原因	确认方法	处理措施
于设定的最大位置	检查 H0A-09(最大位置脉冲频率) 是否小于机械正常运行时,需要的 最大输入脉冲频率。	根据机械正常运行时需要的最大位置脉 冲频率,重新设置 H0A-09。 若上位机输出脉冲频率大于 4MHz,必 须减小上位机输出脉冲频率。
2. 输入脉冲干扰	◆ 首先,通过汇川驱动调试平台 软件的示波器功能,查看位置 指令是否存在突然增大的现象, 或查看 DDR 伺服驱动器输入位 置指令计数器 (HOB-13) 是否大 于上位机输出脉冲个数。 ◆ 然后,检查线路接地情况。	◆ 首先,脉冲输入线缆必须采用双绞屏蔽线,并与驱动器动力线分开布线。 ◆ 其次,使用低速脉冲输入端口 (H05-01=0),选用差分输入时,上位机的"地"必须和驱动器的"GND"可靠连接;选用集电极开路输入时,上位机的"地"必须和驱动器的"COM"可靠连接;使用高速脉冲输入端口(H05-01=1),仅能使用差分输入,且上位机的"地"必须和驱动器的"GND"可靠连接。 ◆ 最后,根据所选硬件输入端子,增大脉冲输入端子的管脚滤波时间 H0A-24 或 H0A-30。

■ Er.B02: 全闭环位置偏差过大

产生机理:

全闭环位置偏差绝对值超过 H0F-08(全闭环位置偏差过大阈值)。

原因	确认方法	处理措施
1. 驱动器 U V W 输出缺相或相序 接错	无负载情况下进行电机试运行,并 检查接线。	按照正确配线重新接线,或更换线缆。
2. 驱动器 U V W 输出断线或内 / 外 编码器断线	检查接线。	重新接线,DDR 电机动力线缆与驱动器动力线缆 UVW 必须——对应。必要时应更换全新线缆,并确保其可靠连接。
3. 因机械因素导致电机堵转	由汇川驱动调试平台或面板显示,确认运行指令和电机转速 (H0B-00): ◆ 位置模式下运行指令: H0B-13(输入位置指令计数器) ◆ 速度模式下运行指令: H0B-01(速度指令) ◆ 转矩模式下运行指令: H0B-02(内部转矩指令) 确认对应模式下,是否运行指令不为0,而电机转速为0。	排查机械因素。

原因	确认方法	处理措施
4.DDR 伺服驱动器 增益较低	检查 DDR 伺服驱动器位置环增益 和速度环增益: ◆ 第一增益: H08-00~H08-02 ◆ 第二增益: H08-03~H08-05	进行手动增益调整或者自动增益调整。
5. 输入脉冲频率较高	位置指令来源为脉冲指令时,是否输入脉冲频率过高。 加减速时间为 0 或过小	降低位置指令频率或减小电子齿轮比。 使用上位机输出位置脉冲时,可在上位 机中设置一定的加速度时间; 若上位机不可设置加减速时间,可增大 位置指令平滑参数 H05-04、H05-06。
6. 相对于运行条 件,故障值 (H0F-08) 过小	确认全闭环位置偏差过大故障阈值 (H0F-08) 是否设置过小。	增大 H0F-08 设定值。
7.DDR 伺服驱动器 / 电机故障	通过汇川驱动调试平台的示波器功能监控运行波形: 位置指令、位置反馈、速度指令、 转矩指令	若位置指令不为零而位置反馈始终为零,请更换 DDR 伺服驱动器 / 电机。

■ Er.B03: 电子齿轮设定超限

产生机理:

任一组电子齿轮比超出限定值: $(0.001 \times 编码器分辨率/10000, 4000 \times 编码器分辨率/10000)$ 。

原因	确认方法	处理措施
电子齿轮比设定值超过上述范围	若 H05-02=0,确定参数 H05-07/H05-09,H05-11/H05-13 的比值 若 H05-02>0,确定:编码器分辨率 /H05-02,H05-07/H05-09,H05-11/H05-13 的比值	将"编码器分辨率/H05-02、H05- 07/H05-09,H05-11/H05-13"比 值设定在上述范围内。
参数更改顺序问题	更改电子齿轮比关联参数: H05-02、H05-07/H05-09,H05-11/H05-13 时,由于更改顺序不合理,导致计算电子齿轮比的过渡过程发生电子齿轮比超限。	使用故障复位功能或重新上电即可。

■ Er.B04: 全闭环功能参数设置错误

产生机理:

使用全闭环功能,且位置指令来源为内部位置指令时,使用了内外环切换功能。

原因	确认方法	处理措施
为内部位置指令,	查看 H0F-00 是否为 2。 确认是否位置指令来源为内部位置指 令:多段位置指令、中断定长功能	使用全闭环功能时,且位置指令来源 为内部位置指令时,仅可以使用外部 编码器反馈模式,即H0F-00仅能为1。

■ Er.D03: CAN 通信连接中断

产生机理:

CAN 通讯超时。

原因	确认方法	处理措施
CAN 通信连接 中断: 从站掉站	检查主站 PLC CAN 通信卡灯的状态: 主站 PLC 的 ERR 灯以 1Hz 的频率闪烁, 且有部分从站 PLC 的 ERR 灯长亮 (使用 PLC 后台软件时,可在主站的元件 监控表中监控 D78xx,xx表示站号,十进制, 部分已配置的站点对应的 D78xx 为 5 表示 该从站发生故障)	◆ 检查 ERR 灯长亮的从站与主站间的通讯线缆连接情况。 ◆检查 ERR 灯长亮的从站通信波特率 H0C-08,调整成与主站一致。
CAN 通信连接 中断:主站掉站	检查主站 PLC CAN 通信卡灯的状态: 所有从站 PLC 的 ERR 灯长亮 (使用 PLC 后台软件时,可在主站的元件 监控表中监控 D78xx,xx 表示站号,十进 制,所有已配置的站点对应的 D78xx 全部 为5表示主站发生故障)	检查主站的线缆连接情况。

■ Er.d09: 软件位置上下限设置错误

产生机理:

软件位置限制,下限大于上限。

	原因	确认方法	处理措施
- 1	1. 软件位置上下 限设置错误	查看 0x607D-01h 和 0x607D-02h	正确设置 0x607D,保证 607D-1h < 607D-2h

■ Er.d10: 原点偏置设置错误

产生机理:

软件位置限制,下限大于上限

原因	确认方法	处理措施
1. 原点偏置在软件 位置上下限之外	◆ 查看 0x607D-01h、0x607D-02h、 0x607Ch	正确设置 0x607D,保证 0x607D-01h ≤ 0x607Ch ≤ 0x607D- 02h

■ Er.E08: 同步丢失

产生机理:

同步通讯时, 主站同步信号丢失。

原因	确认方法	处理措施
1. 同步通讯时,主 站同步信号丢失	◆ 查看是否使用带屏蔽功能的双绞 屏蔽通讯线;◆ 查看驱动器是否良好接地。	◆ 请使用带屏蔽功能的双绞屏蔽线缆; ◆ 请按标准接线指导接线; ◆ 设置预使用的同步周期后,将驱动器 EtherCAT 通讯状态机切换至运行模式; ◆ 若主站同步周期本身误差较大,请调整主站或增大从站的同步丢失故障容限 HOC-35(200C-24h)。

■ Er.E12: 网络初始化失败

产生机理:

网络初始化失败。

原因	确认方法	处理措施
1. 未烧录 FPGA 固件	查看 H0101 是否为 01XX.Y	烧录 FPGA 固件
2. 未烧录设备配 置文件 连接主站后,查看伺服面板左起第一位 数码管是否与连接网口的端子对应,同时第二位数码管为 1/2/4/8 任一位数字		烧录设备配置文件
3. 驱动器故障	驱动器故障	更换伺服驱动器

6.2.3 警告的处理方法

■ Er.110: 分频脉冲输出设定故障

产生机理:

使用编码器分频输出功能 (H05-38=0) 时,设定的编码器分频脉冲数不符合由编码器规格决定的阈值。

原因		确认方法	处理措施
编码器分频脉冲数 不符合范围	编码器、	分辨率 1048576(P/r);	重新设置编码器分频脉冲数 (H05-17), 使得其满足规定的范围。

■ Er.601:回原点超时故障

产生机理:

使用原点复归功能时 (H05-30=1~5),在 H05-35 设定的时间内,未找到原点。

原因	确认方法	处理措施
1. 原点开关故障	◆ 原点复归时一直在高速搜索而没有低速搜索过程。◆ 原点复归高速搜索后,一直处在反向低速搜索过程。	◆ 若使用的是硬件 DI,确认 H03 组已设置 DI 功能 31,然后检查 DI端子接线情况,手动使 DI端子逻辑变化时,通过 H0B-03 监控驱动器是否接收到对应的 DI 电平变化,若否,说明 DI 开关接线错误;若是,说明原点回归操作存在错误,请参考 6.2.8 节,正确操作该功能。◆ 若使用的是虚拟 DI,参考 10.4 检查 VDI 使用过程是否正确。
2. 限定查找原点的 时间过短	查看 H05-35 所设定时间是否过小	增大 H05-35
3. 高速搜索原点开关信号的速度过小	查看回零起始位置距离原点开关的距 离,判断 H05-32 所设定速度值是否过 小,导致寻找原点开关的时间过长	增大 H05-32

■ Er.831: AI 零漂过大

产生机理:

AI(包括 AI1 和 AI2) 端子输入电压为 0V 时,驱动器采样得到的电压大于 500 mV。

原因	确认方法	处理措施
1. 接线错误或存在干扰	参考正确配线图检查接线。	采用双绞屏蔽线重新接线,缩短线路 长度。 增大 AI 通道滤波时间常数: ◆ AI1 滤波时间常数: H03-51 ◆ AI2 滤波时间常数: H03-56
2.DDR 伺服驱动器 故障	去掉 AI 端子外部接线 (输入为 0), 查看 H0B 组 AI 采样值是否超过 500mV。	若超过,更换驱动器。

■ Er.900: DI 紧急刹车

产生机理:

DI 功能 34(FunIN.34:刹车,Emergency) 对应的 DI 端子逻辑有效 (包括硬件 DI 和虚拟 DI)。

原因	确认方法	处理措施
	检查 DI 功能 34: EmergencyStop 刹车, 及其对应 DI 端子逻辑是否被置为有效。	检查运行模式,确认安全的前提 下,解除 DI 刹车有效信号。

■ Er.920: 制动电阻过载报警

产生机理:

制动电阻累积热量大于设定值。

原因	确认方法	处理措施
1、外接制动电阻器接线不良、 脱落或断线	将外接制动电阻取下,直接测量电阻阻值是否为"∞"(无穷大);测量 P⊕、C之间阻值是否为"∞"(无穷大)。	更换新的外接制动电阻,测量 电阻阻值与标称值一致后,接 于 P ⊕、C 之间。 选用良好线缆,将外接制动电 阻两端分别接于 P ⊕、C 之间。
2. 使用内置制动电阻时,电源端子 P ⊕、D 之间的线缆短线或脱落	测量 P ⊕、D 之间阻值是否为 "∞" (无穷大)。	用良好线缆将 P ⊕、D 直接相 连。
3. 使用外接制动电阻时,H02- 25(制动电阻设置) 选择错误	查看 H02-25 参数值; ◆ 测量实际选用的 P ⊕、C 之间外接电阻阻值,并与制动电阻规格表对比,是否过大。 ◆ 查看 H02-27 参数值,是否大于实际选用的 P ⊕、C 之	设置正确 H02-25: ◆ H02-25=1(使用外接电阻, 自然冷却) ◆ H02-25=2(使用外接电阻, 强迫风冷)
4. 使用外接制动电阻时,实际 选用的外接制动电阻阻值过大		参考制动电阻规格表,正确选 用阻值合适的电阻。
5.H02-27(外接制动电阻阻值) 大于实际外接制动电阻阻值	· 间外接电阻阻值。	设置 H02-27 与实际选用外接 电阻阻值一致。
6. 主回路输入电压超过规格范围	测量主回路线缆驱动器侧输入 电压是否符合以下规格: ◆ 220V驱动器: 有效值: 220V~240V 允许偏差: - 10%~+10%(198V~264V) ◆ 380V驱动器: 有效值: 380V~440V 允许偏差: - 10%~+10%(342V~484V)	按照左侧规格,调整或更换电源。
7. 负载转动惯量比过大	进行转动惯量辨识;或根据机械参数,手动计算机械总惯量;实际负载惯量比是否超过30。	选用大容量的外接制动电阻, 并设置 H02-26 与实际值一致;
8. 电机速度过高,在设定的减速时间内减速过程未完成,周期性运动时,处于连续减速状态	查看周期性运动时电机的速度 曲线,检查电机是否长时间处 于减速状态。	开设直 HUZ-26 与头际值一致; 选用大容量 DDR 伺服驱动器; 允许情况下,减小负载; 允许情况下,加大加减速时间; 允许情况下,加大电机运行周
9.DDR 伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足	查看电机单周期的速度曲线, 计算最大制动能量是否可被完 全吸收。	期。
10. DDR 伺服驱动器故障	-	更换新的 DDR 伺服驱动器。

■ Er.922: 外接制动电阻过小

产生机理:

H02-27(外接制动电阻阻值)小于H02-21(驱动器允许的外接制动电阻的最小值)。

原因	确认方法	处理措施
, , , , , , ,	测量P 🕀、C 之间外接制动电阻阻值,确认是否小于 H02-21。	◆ 若是,则更换为与驱动器匹配的外接制动电阻,设置 H02-27 为选用的电阻阻值后,将电阻两端分别接于 P ⊕、C 之间; ◆ 若否,设置 H02-27 为实际外接制动电阻阻值。

■ Er.939: 电机动力线断线

产生机理:

电机实际相电流不到额定电流的10%,且实际转速小,但内部转矩指令很大。

	原因	确认方法	处理措施
电	机动力线断线	查看相电流有效值 (H0B-24) 与内部转矩指令 (H0B-02) 是否有 5 倍以上差距,同时实际电机转速 (H0B-00) 小于电机额定转速的 1/4。	检查电机动力线缆接线,重新接 线,必要时更换线缆。

■ Er.941: 变更参数需重新上电生效

产生机理:

DDR 伺服驱动器的功能码属性 "生效时间"为 "再次通电"时,该功能码参数值变更后,驱动器提醒用户需要重新上电。

原因	确认方法	处理措施
变更了再次通电后更改生效的 功能码	确认是否更改了"生效时间" 为"重新上电"的功能码。	重新上电。

■ Er.942: 参数存储频繁

产生机理:

同时修改的功能码个数超过 200 个。

原因	确认方法	处理措施
非常频繁且大量的修改功能码 参数,并存储入 EEPROM (H0C-13=1)	【您爷 F17 机多级完全制擎 生课	检查运行模式,对于无需存储 在 EEPROM 参数,上位机写操 作前将 H0C-13 设置为 0。

■ Er.950: 正向超程警告

产生机理:

DI 功能 14(FunIN.14: P-OT, 正向超程开关) 对应的 DI 端子逻辑有效。

原因	确认方法	处理措施
	检查 H03 组 DI 端子是否设置 DI 功能 14。 查看输入信号监视 (H0B-03) 对应位的 DI 端子逻辑是否有效。	检查运行模式,确定安全的前提下, 给负向指令或转动电机,使"正向 超程开关"端子逻辑变为无效。

■ Er.952: 反向超程警告

产生机理:

DI 功能 15(FunIN.15: N-OT, 反向超程开关) 对应的 DI 端子逻辑有效。

原因	确认方法	处理措施
DI 功能 15:禁止反向驱动,端子逻辑有效。	检查 H03 组 DI 端子是否设置了 DI 功能 15; 查看输入信号监视 (H0B-03) 对应位的 DI 端子逻辑是否有效。	检查运行模式,确定安全的前提下, 给负向指令或转动电机,使"反向 超程开关"端子逻辑变为无效。

■ Er.980:编码器内部故障

产生机理:

编码器算法出错。

原因	确认方法		处理措施
编码器内部故障	多次接通电源后仍报故障时, 故障。	编码器产生	更换 DDR 电机。

■ Er.990: 输入缺相警告

产生机理:

允许 1kW 以下的驱动器允许单相运行,但使能了电源输入缺相故障和警告 (H0A-00)。

原因	确认方法	处理措施
H0A-00=1(电源输入缺相保护选择:使能故障和警告)时,对于 0.75kW 三相驱动器(驱动器型号 H01-02=5),允许运行在单相电源下,接入单相电源时,会报警告。	确认是否为允许单相运 行的三相驱动器	◆ 若实际为三相驱动器,且主回路电源线连接三相电源,仍报警告,则按 Er.420 处理; ◆ 若实际为三相规格驱动器且允许单相运行,且主回路电源线连接单相电源,仍报警告,则将 HOA-00 置 0。

■ Er.994: CAN 地址冲突

	原因	确认方法	处理措	施
CANlink [‡]	也址冲突	确认从站 HOC-00 间是否存在重复分配。	分配各从站地址, 不重复。	确保 H0C-00

6.2.4 内部故障

发生以下故障时,请联系我司技术人员。

■ Er.602: 角度辨识失败;

■ Er.220: 相序错误;

■ Er.A40: 参数辨识失败;

■ Er.111: 驱动器内部参数异常。

第7章功能码参数一览表

功能码组	参数组概要
H00 组	DDR 电机参数
H01组	驱动器参数
H02组	基本控制参数
H03组	端子输入参数
H04组	端子输出参数
H05 组	位置控制参数
H06组	速度控制参数
H07组	转矩控制参数
H08组	增益类参数
H09组	自调整参数
H0A 组	故障与保护参数
H0B 组	监控参数
H0C 组	通讯参数
H0D 组	辅助功能参数
H0F组	全闭环功能参数
H11 组	多段位置功能参数
H12 组	多段速度参数
H17组	虚拟 DIDO 参数
H30 组	通讯读取驱动器相关变量
H31 组	通讯给定驱动器相关变量

H00 组 DDR 电机参数

后台数据库请使用《IS620P&IS600P_DDR.mdb》

功能码		名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设计 方式	相关 模式
H00	00	电机编号	0~65534 65535- 电机型号为空	-	-	再次 通电	停机 设定	-
H00	02	非标号	-	-	-	-	显示	-
H00	04	编码器版本号	-	-	-	-	显示	-
H00	05	总线电机编号	-	-	-	-	显示	-
H00	09	额定电压	0-220 1-380	V	-	再次 通电	停机 设定	-
H00	10	额定功率	0~65535	W	-	再次 通电	停机 设定	-
H00	11	额定电流	0.01~655.35	0.01A	-	再次 通电	停机 设定	-

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效方式	设计方式	
H00	12	额定转矩	0.01~655.35	0.1Nm	-	再次 通电	停机 设定	-
H00	13	最大转矩	0.10~655.35	0.1Nm	-	再次 通电	停机 设定	-
H00	14	额定转速	100~6000	rpm	-	再次 通电		-
H00	15	最大转速	100~6000	rpm	-	再次 通电		-
H00	16	转动惯量 Jm	0.01~655.35	kgcm2	-	再次 通电		-
H00	17	永磁同步电机极对数	2~360	对极	-	再次 通电		-
H00	18	定子电阻	0.001~65.535	Ω	-	再次 通电		-
H00	19	定子电感 Lq	0.01~655.35	mH	-	再次 通电		-
H00	20	定子电感 Ld	0.01~655.35	mH	-	再次 通电		-
H00	21	线反电势系数	0.01~655.35	mV/rpm	-	再次 通电		-
H00	22	转矩系数 Kt	0.01~655.35	Nm/Arms	-	再次 通电		-
H00	23	电气常数 Te	0.01~655.35	ms	-	再次 通电		-
H00	24	机械常数 Tm	0.01~655.35	ms	-	再次 通电		-
H00	28	绝对式码盘位置偏置	0~1073741824	P/r	-	再次 通电		-
H00	30	编码器选择 (HEX)	0x016-Hiperface 编码器	1	0x016	再次 通电		-
H00	31	编码器线数	0~1073741824	P/r	1048576	再次 通电	停机 设定	-
H00	33	Z 信号对应角度	0.0~360	o	180	再次 通电		-
H00	34	U 相上升沿对应角度	0.0~360	o	180	再次 通电	停机 设定	-

H01 组 驱动器参数

功	能码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设计 方式	
Н	00	MCU 软件版本号	0~65535	-	-	-	显示	-
Н	01 01	FPGA 软件版本号	0~65535	-	-	-	显示	-
Н	01 02	DDR 伺服驱动器编号	0~65535	-	-	再次 通电	停机 设定	-

H02 组 基本控制参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H02	00	控制模式选择	0- 速度模式 1- 位置模式 2- 转矩模式 3- 转矩模式↔速度模式 4- 速度模式↔位置模式 5- 转矩模式↔位置模式 6- 转矩模式↔速度↔位置混合模式	-	1		停机设定	-
H02	02	旋转方向选择	0- 以 CCW 方向为正转方向 (A 超前 B) 1- 以 CW 方向为正转方向 (反转模式,A 滞后 B)	-	0	再次通电	停机设定	PST
H02	03	输出脉冲相位	0- 以 CCW 方向为正转方向 (A 超前 B) 1- 以 CW 方向为正转方向 (反转模式,A 滞后 B)	-	0	再次通电	停机设定	PST
H02	05	驱动器使能 OFF 停 机方式选择	0- 自由停机,保持自由运行状态 1- 零速停机,保持自由运行状态	-	0		停机 设定	PST
H02	06	故障 No.2 停机方 式选择	0- 自由停机,保持自由运行状态 1- 零速停机,保持自由运行状态	-	0	立即 生效		PST
H02	07	超程停机方式选择	0- 自由停机,保持自由运行状态 1- 零速停机,位置保持锁定状态 2- 零速停机,保持自由运行状态	-	1	立即 生效	停机 设定	PST
H02	08	故障 No.1 停机方 式选择	0- 自由停机,保持自由运行状态	-	0	立即 生效	停机 设定	PST
H02	09	抱闸输出 ON 至指 令接收延时	0~500	ms	250	立即 生效	运行 设定	PS
H02	10	静止状态,抱闸输 出 OFF 至电机不通 电延时	1~1000	ms	150	立即 生效	运行 设定	PS
H02	11	旋转状态,抱闸输 出 OFF 时转速阈值	0~3000	rpm	30	立即 生效	运行 设定	PS

功能	:码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H02	12	旋转状态,电机不 通电至抱闸输出 OFF 延时	1~1000	ms	500	立即 生效	运行 设定	PS
H02	15	LED 警告显示选择	0- 立即输出警告信息 1- 不输出警告信息	-	0	立即 生效		PST
H02	18	驱动器使能 (S-ON) 滤波时间常数	0~64	ms	0	立即 生效		PST
H02	21	驱动器允许的制动 电阻最小值	-	Ω	-	-	显示	PST
H02	22	内置制动电阻功率	-	W	-	-	显示	PST
H02	23	内置制动电阻阻值	-	Ω	-	-	显示	PST
H02	24	电阻散热系数	10~100	%	30	立即 生效		PST
H02	25	制动电阻设置	0- 使用内置制动电阻 1- 使用外接制动电阻,自然冷却 2- 使用外接制动电阻,强迫风冷 3- 不用制动电阻,全靠电容吸收	-	0	立即生效		PST
H02	26	外接制动电阻功率	1~65535	W	-	立即 生效		PST
H02	27	外接制动电阻阻值	1~1000	Ω	-	立即 生效		PST
H02	30	用户密码	0~65535	-	0	再次 通电		PST
H02	31	系统参数初始化	0- 无操作 1- 恢复出厂设定值 (除 H00/H01 组参数) 2- 清除故障记录	-	0	立即生效		PST
H02	32	面板默认显示功能	0~99	-	50	立即 生效		-
H02	33	EtherCAT 软件版本 号	-	-	-	-	显示	-
H02	34	CAN 软件版本号	-	-	-	-	显示	-

H03 组 端子输入参数

功能	码	名称	设定范围	単位	出厂设定		设计方式	
H03	00	上电有效的 DI 功能 分配 1	0~0xFFFF Bit0- 对应 FunIN.1 Bit1- 对应 FunIN.2 Bit15- 对应 FunIN.16	-	0	I	运行设定	-
H03	01	上电有效的 DI 功能 分配 2	0~0xFFFF Bit0- 对应 FunIN.17 Bit1- 对应 FunIN.18 Bit15- 对应 FunIN.32	-	0		运行设定	-
H03	02	DI1 端子功能选择	0~37	-	14		运行 设定	-
H03	03	DI1 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0		运行设定	-
H03	04	DI2 端子功能选择	0~37	-	15		运行 设定	-
H03	05	DI2 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0		运行设定	-
H03	06	DI3 端子功能选择	0~37	-	13		运行 设定	-
H03	07	DI3 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0		运行设定	-
H03	08	DI4 端子功能选择	0~37	-	2	I	运行 设定	-
H03	09	DI4 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0		运行设定	-

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H03	10	DI5 端子功能选择	0~37	-	1		运行 设定	-
H03	11	DI5 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0	l .	运行 设定	-
H03	12	DI6 端子功能选择	0~37	-	12	l .	运行 设定	-
H03	13	DI6 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0		运行设定	-
H03	14	DI7 端子功能选择	0~37	-	3	l .	运行 设定	-
H03	15	DI7 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0		运行设定	-
H03	16	DI8 端子功能选择	0~37	-	31		运行 设定	-
H03	17	DI8 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0		运行设定	-
H03	18	DI9 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H03	19	DI9 端子逻辑选择	输入极性: 0~4 0-表示低电平有效 1-表示高电平有效 2-表示上升沿有效 3-表示下降沿有效 4-表示上升下降沿均有效	-	0		运行设定	-
H03	34	上电有效的 DI 功能 分配 3	0~0xFFFF Bit0- 对应 FunIN.33 Bit1- 对应 FunIN.34 Bit15- 对应 FunIN.48	-	0		运行设定	-

						// -//	\n \ 1	15.77
功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H03	35	上电有效的 DI 功能 分配 4	0~0xFFFF Bit0- 对应 FunIN.49 Bit1- 对应 FunIN.50 Bit15- 对应 FunIN.64	1	0		运行设定	1
H03	50	All 偏置	-5000~5000	mV	0		运行 设定	-
H03	51	Al1 输入滤波时间 常数	0~655.35	ms	2.00		运行 设定	-
H03	53	AI1 死区	0~1000.0	mV	10.0		运行 设定	-
H03	54	Al1 零漂	-500.0~500.0	mV	0.0		运行 设定	-
H03	55	AI2 偏置	-5000~5000	mV	0		运行 设定	-
H03	56	AI2 输入滤波时间 常数	0~655.35	ms	2.00		运行 设定	-
H03	58	AI2 死区	0~1000.0	mV	10.0		运行 设定	-
H03	59	AI2 零漂	-500.0~500.0	mV	0.0		运行 设定	-
H03	80	模拟量 10V 对应 速度值	0rpm~9000rpm	1rpm	3000rpm	立即 生效	停机 设定	-
H03	81	模拟量 10V 对应 转矩值	1.00 倍 ~8.00 倍额定转矩	1.00 倍 额定转 矩	1.00 倍 额定转矩		停机设定	-

H04 组 端子输出参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设计 方式	相关 模式
H04	00	DO1 端子功能选择	0~19	-	1		运行 设定	- 1
H04	01	DO1 端子逻辑选择	输出极性反转设定: 0~1 0-表示有效时输出 L 低电平 (光耦导通) 1-表示有效时输出 H 高电平 (光耦关断)	-	0		运行设定	-
H04	02	DO2 端子功能选择	0~19	-	5		运行 设定	-

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H04	03	DO2 端子逻辑选择	输出极性反转设定: 0~1 0-表示有效时输出 L 低电平 (光耦导通) 1-表示有效时输出 H 高电平 (光耦关断)	-	0		运行设定	-
H04	04	DO3 端子功能选择	0~19	-	3		运行 设定	-
H04	05	DO3 端子逻辑选择	输出极性反转设定: 0~1 0-表示有效时输出 L 低电平 (光耦导通) 1-表示有效时输出 H 高电平 (光耦关断)	-	0		运行设定	-
H04	06	DO4 端子功能选择	0~19	-	11		运行 设定	-
H04	07	DO4 端子逻辑选择	输出极性反转设定: 0~1 0-表示有效时输出 L 低电平 (光耦导通) 1-表示有效时输出 H 高电平 (光耦关断)	-	0		运行设定	-
H04	08	DO5 端子功能选择	0~19	-	16		运行 设定	-
H04	09	DO5 端子逻辑选择	输出极性反转设定: 0~1 0-表示有效时输出 L 低电平 (光耦导通) 1-表示有效时输出 H 高电平 (光耦关断)	-	0		运行设定	-
H04	22	DO 来源选择	0~31	-	0		停机 设定	-
H04	50	AO1 信号选择	00- 电机转速 (1V/1000rpm) 01- 速度指令 (1V/1000rpm) 02- 转矩指令 (1V/100%) 03- 位置偏差 (0.05V/1 指令单位) 04- 位置偏差 (0.05V/1 编码器单位) 05- 位置指令速度 (1V/1000 rpm) 06- 定位完成指令 (定位完成: 5V 定位未完成: 0V) 07- 速度前馈 (1V/1000rpm) 08-Al1 电压 09-Al2 电压	-	0	立即生效	运行设定	-
H04	51	AO1 偏置电压	-10000~10000	mV	5000		运行 设定	-

功能	:码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H04	52	AO1 倍率	-99.99 ~99.99	倍	1.00	立即 生效	运行 设定	
H04	53	AO2 信号选择	00- 电机转速 (1V/1000rpm) 01- 速度指令 (1V/1000rpm) 02- 转矩指令 (1V/100%) 03- 位置偏差 (0.05V/1 指令单位) 04- 位置偏差 (0.05V/1 编码器单位) 05- 位置指令速度 (1V/1000rpm) 06- 定位完成指令 (定位完成: 5V 定位未完成: 0V) 07- 速度前馈 (1V/1000rpm) 08-AI1 电压 09-AI2 电压	-	0	l .	运行设定	-
H04	54	AO2 偏置电压	-10000~10000	mV	5000	立即 生效	运行 设定	
H04	55	AO2 倍率	-99.99 ~99.99	倍	1.00	立即 生效	运行 设定	-

H05 组 位置控制参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H05	00	位置指令来源	0- 脉冲指令 1- 步进量给定 2- 多段位置指令给定	-	0	立即 生效	停机 设定	Р
H05	01	脉冲指令输入端 子选择	0- 低速 1- 高速	-	0	立即 生效	停机 设定	Р
H05	02	电机每旋转1圈 的位置指令数	0~1048576	P/r	0	再次 通电	停机 设定	Р
H05	04	一阶低通滤波时 间常数	0~6553.5	ms	0.0	立即 生效	停机 设定	Р
H05	05	步进量	-9999 ~9999	指令单 位	50	立即 生效	停机 设定	Р
H05	06	平均值滤波时间 常数	0.0~128.0	ms	0.0	立即 生效	停机 设定	Р
H05	07	电子齿数比 1(分子)	1~1073741824	-	1048576	立即 生效	运行 设定	Р
H05	09	电子齿数比 1(分母)	1~1073741824	-	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H05	11	电子齿数比 2(分子)	1~1073741824	-	1048576	立即 生效	运行 设定	Р

功能	:码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H05	13	电子齿数比 2(分母)	1~1073741824	-	10000		运行 设定	Р
H05	15	脉冲指令形态	0- 脉冲 + 方向,正逻辑 1- 脉冲 + 方向,负逻辑 2-A 相 +B 相正交脉冲,4 倍频 3-CW+CCW	-	0		停机 设定	Р
H05	16	清除动作选择	0- 驱动器使能 OFF 及发生故障时清除位置偏差 1- 发生使能 OFF 及发生故障时清除位置偏差脉冲 2- 发生使能 OFF 及通过 DI 输入的 ClrPosErr 信号清除位置偏差	-	0		停机设定	Р
H05	17	编码器分频脉冲 数	35 ~32767	P/r	2500		停机 设定	-
H05	19	速度前馈控制选 择	0- 无速度前馈 1- 内部速度前馈 2- 将 AI1 用作速度前馈输入 3- 将 AI2 用作速度前馈输入	-	1		停机 设定	Р
H05	20	定位完成输出条 件	0- 位置偏差绝对值小于 H05-21 时输出 1- 位置偏差绝对值小于 H05-21 且滤波后的位置指令为 0 时输出 2- 位置偏差绝对值小于 H05-21 且滤波前的位置指令为 0 时输出	-	0	立即生效	运行 设定	Р
H05	21	定位完成阈值	1 ~65535	编码器 单位	723		运行 设定	Р
H05	22	定位接近阈值	1 ~65535	编码器 单位	65535	立即 生效	运行 设定	Р
H05	23	中断定长使能	0- 禁止中断定长功能 1- 使用中断定长功能	-	0		停机 设定	Р
H05	24	中断定长位移	0~1073741824	指令单 位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H05	26	中断定长恒速运 行速度	0~6000	rpm	200	立即 生效	运行 设定	Р
H05	27	中断定长加减速 时间	0~1000	ms	10	立即 生效	运行 设定	Р
H05	29	定长锁定解除信 号使能	0- 不使能 1- 使能	-	1	立即 生效	运行 设定	Р

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H05	30	原点复归使能控制	0- 关闭原点复归 1- 通过 DI 输入 HomingStart 信号,使能原点复归功能 2- 通过 DI 输入 HomingStart 信号,使能电气回零功能 3- 上电后立即启动原点复归 4- 立即进行原点复归 5- 启动电气回零命令 6- 以当前位置为原点	-	0		运行设定	Р
H05	31	原点复归模式	0-正向回零,减速点点、原点为同回零,减速点点、原点为自零,减速点点、原点为自回零,减速点点、原点点的回零,减速点点、原点点的回零,减速点点、原原点点的同时。 原原点点,减速点点,原原点点,原原点点,原原点点,原点点,原点点,原点点,原点点,原点点,原	-	0	l .	停机设定	P
H05	32	高速搜索原点开 关信号的速度	0~3000	rpm	30		运行 设定	Р
H05	33	低速搜索原点开 关信号的速度	0~1000	rpm	5		运行 设定	Р
H05	34	搜索原点时的加 减速时间	0~1000	ms	1000		停机 设定	Р
H05	35	限定查找原点的 时间	0~65535	ms	10000		停机 设定	Р
H05	36	机械原点偏移量	-1073741824 ~1073741824	指令单 位	0		停机 设定	Р
H05	38	驱动器脉冲输出 来源选择	0- 编码器分频输出 1- 脉冲指令同步输出 2- 分频或同步输出禁止	-	0		停机 设定	Р
H05	39	电子齿轮比切换 条件	0- 位置指令 (指仅单位) 为 0, 且持续 2.5ms 后切换 1- 实时切换	-	0		停机 设定	Р

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H05	40	机械原点偏移量 及遇限处理方式	0-H05-36 是原点复归后坐标, 遇到限位重新触发原点复归使能 后反向找原点 1-H05-36 是原点复归后相对偏 移量,遇到限位重新触发原点复 归使能后反向找原点 2-H05-36 是原点复归后坐标, 遇到限位自动反向找零 3-H05-36 是原点复归后相对偏 移量,遇到限位自动反向找零	-	0	立即生效	停机设定	Р
H05	41	Z 脉冲输出极性选 择	0- 正极性输出 (Z 脉冲为高电平) 1- 负极性输出 (Z 脉冲为低电平)	-	1	再次 通电	停机 设定	Р

H06 组 速度控制参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H06	00	主速度指令 A 来源	0- 数字给定 (H06-03) 1-Al1 2-Al2	-	0	立即生效	停机 设定	S
H06	01	辅助速度指令 B 来源	0- 数字给定 (H06-03) 1-Al1 2-Al2 3-0(无作用) 4-0(无作用) 5- 多段速度指令	-	1	立即生效	停机设定	S
H06	02	速度指令选择	0- 主速度指令 A 来源 1- 辅助速度指令 B 来源 2-A+B 3-A/B 切换 4- 通讯给定	-	0	立即生效	停机设定	S
H06	03	速度指令键盘设定 值	-6000~6000	rpm	50	立即 生效	运行 设定	S
H06	04	点动速度设定值	0~6000	rpm	20	立即 生效		S
H06	05	速度指令加速斜坡 时间常数	0~65535	ms	0	立即 生效	. —	S
H06	06	速度指令减速斜坡 时间常数	0~65535	ms	0	立即 生效	运行 设定	S
H06	07	最大转速阈值	0~6000	rpm	6000	立即 生效		S
H06	08	正向速度阈值	0~6000	rpm	6000	立即 生效	运行 设定	S

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式		
H06	09	反向速度阈值	0~6000	rpm	6000	立即 生效	运行 设定	S
H06	11	转矩前馈控制选择	0- 无转矩前馈 1- 内部转矩前馈	-	1	立即 生效	运行 设定	PS
H06	15	零位固定转速阈值	0~6000	rpm	10	立即 生效	运行 设定	S
H06	16	电机旋转速度阈值	0~1000	rpm	20	立即 生效	运行 设定	S
H06	17	速度一致信号阈值	0~100	rpm	10	立即 生效	运行 设定	S
H06	18	速度到达信号阀值	10~6000	rpm	1000	立即 生效	运行 设定	S
H06	19	零速输出信号阀值	1~6000	rpm	10	立即 生效	运行 设定	S

H07 组 转矩控制参数

转矩指令100%对应电机额定转矩。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设计 方式	相关模式
H07	00	主转矩指令 A 来源	0- 数字给定 (H07-03) 1-Al1 2-Al2	-	0	立即 生效		Т
H07	01	辅助转矩指令 B 来源	0- 数字给定 (H07-03) 1-Al1 2-Al2	-	1	立即生效		Т
H07	02	转矩指令选择	0- 主转矩指令 A 来源 1- 辅助转矩指令 B 来源 2- 主指令 A 来源 + 辅助指令 B 来源 3- 主指令 A 来源 / 辅助指令 B 来源切换 4- 通讯给定	-	0	立即生效		Т
H07	03	转矩指令键盘设定值	-300.0~300.0	%	0	立即 生效	运行 设定	Т
H07	05	转矩指令滤波时间 常数	0~30.00	ms	0.79	立即 生效	运行 设定	PST
H07	06	第二转矩指令滤波 时间常数	0~30.00	ms	0.79	立即 生效	运行 设定	PST

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H07	07	转矩限制来源	0- 正负内部转矩限制 1- 正负外部转矩限制 (利用 P-CL, N-CL 选择) 2-T-LMT 用作外部转矩限制输入 3- 以正负外部转矩和外部 T-LMT 的最小值为转矩限制(利用 P-CL, N-CL 选择) 4- 正负内部转矩限制和 T-LMT 转矩限制之间切换(利用 P-CL,N-CL 选择)	-	0	立即生效	停机设定	PST
H07	08	T-LMT 选择	1-AI1 2-AI2	-	2		停机 设定	PST
H07	09	正内部转矩限制	0.0~300.0	%	300.0		运行 设定	PST
H07	10	负内部转矩限制	0.0~300.0	%	300.0		运行 设定	PST
H07	11	正外部转矩限制	0.0~300.0	%	300.0		运行 设定	PST
H07	12	负外部转矩限制	0.0~300.0	%	300.0		运行 设定	PST
H07	17	速度限制来源选择	0- 内部速度限制 (转矩控制时速度限制) 1- 将 V-LMT 用作外部速度限制输入 2- 通过 FunIN.36(V-SEL) 选择H07-19/H07-20 作为内部速度限制	-	0		运行设定	Т
H07	18	V-LMT 选择	1-Al1 2-Al2	-	1		运行 设定	Т
H07	19	转矩控制正向速度 限制值 / 转矩控制速 度限制值 1	0~6000	rpm	100		运行 设定	Т
H07	20	转矩控制时负向速 度限制值 / 转矩控制 时速度限制值 2	0~6000	rpm	3000		运行 设定	Т
H07	21	转矩到达基准值	0.0~300.0	%	0.0		运行 设定	PST
H07	22	转矩到达有效值	0.0~300.0	%	20.0		运行 设定	PST
H07	23	转矩到达无效值	0.0~300.0	%	10.0		运行 设定	PST
H07	40	转矩模式下速度受限 窗口	0.5~30.0	ms	1.0		运行 设定	Т

H08 组 增益类参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	设计方式	
H08	00	速度环增益	0.1~2000.0	Hz	25.0	运行 设定	PS
H08	01	速度环积分时间 常数	0.15~512.00	ms	31.83	运行 设定	PS
H08	02	位置环增益	0.0~2000.0	Hz	40.0	 运行 设定	Р
H08	03	第2速度环增益	0.1~2000.0	Hz	40.0	运行 设定	PS
H08	04	第2速度环积分 时间常数	0.15~512.00	ms	40.00	 运行 设定	PS
H08	05	第2位置环增益	0.0~2000.0	Hz	64.0	运行 设定	Р
H08	08	第二增益模式设 置	0- 第一增益固定,使用外部 DI 进行 P/PI 切换 1- 根据 H08-09 的条件设置使 用增益切换	-	1	运行设定	PST
H08	09	增益切换条件选 择	0- 第一增益固定 (PS) 1- 使用外部 DI 切换 (PS) 2- 转矩指令大 (PS) 3- 速度指令大 (PS) 4- 速度指令变化率大 (PS) 5- 速度指令高低速阈值 (PS) 6- 位置偏差大 (P) 7- 有位置指令 (P) 8- 定位完成 (P) 9- 实际速度大 (P) 10- 有位置指令 + 实际速度 (P)	-	0	运行设定	PST
H08	10	增益切换延迟时 间	0.0~1000.0	ms	5.0	运行 设定	PST
H08	11	增益切换等级	0~20000	根据切换 条件	50	运行 设定	PST
H08	12	增益切换时滞	0~20000	根据切换 条件	30	运行 设定	PST
H08	13	位置增益切换时 间	0.0~1000.0	ms	3.0	运行 设定	Р
H08	15	负载转动惯量比	0.00~120.00	倍	1.00	 运行 设定	PST
H08	18	速度前馈滤波时 间常数	0.00~64.00	ms	0.50	运行 设定	Р
H08	19	速度前馈增益	0.0~100.0	%	0.0	运行 设定	Р

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H08	20	转矩前馈滤波时 间常数	0.00~64.00	ms	0.50	立即 生效	停机 设定	PS
H08	21	转矩前馈增益	0.0~200.0	%	0.0	立即 生效	运行 设定	PS
H08	22	速度反馈滤波选项	0- 禁止速度反馈平均滤波 1- 速度反馈 2 次平均滤波 2- 速度反馈 4 次平均滤波 3- 速度反馈 8 次平均滤波 4- 速度反馈 16 次平均滤波	-	0	立即生效	停机 设定	PS
H08	23	速度反馈低通滤 波截止频率	100~4000	Hz	1000	立即 生效	运行 设定	PS
H08	24	伪微分前馈控制 系数	0.0~100.0	-	100.0	立即 生效	运行 设定	PS

H09 组 自调整参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设 定		设计 方式	
H09	00	自调整模式选择	0-参数自调整无效,手工调节 参数 1-参数自调整模式,用刚性表 自动调节增益参数 2-定位模式,用刚性表自动调节 增益参数	-	0		运行设定	PST
H09	01	刚性等级选择	0~31	-	12	l	运行 设定	PST
H09	02	自适应陷波器模式 选择	0- 自适应陷波器不再更新 1-1 个自适应陷波器有效 (第3组陷波器) 2-2 个自适应陷波器有效 (第3组和第4组陷波器) 3- 只测试共振点,在 H09-24 显示 4- 恢复第3组和第4组陷波器 的值到出厂状态	-	0		运行设定	PST
H09	03	在线惯量辨识模式	0- 关闭在线辨识 1- 开启在线辨识,缓慢变化 2- 开启在线辨识,一般变化 3- 开启在线辨识,快速变化	-	0		运行设定	RST
H09	04	低频共振抑制模式 选择	0- 手动设置振动频率 1- 自动辨识振动频率	-	0		运行 设定	Р
H09	05	离线惯量辨识模式 选择	0- 正反三角波模式 1-JOG 点动模式	-	0	立即 生效	停机 设定	PST

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H09	06	惯量辨识最大速度	100~1000	rpm	100	立即 生效	停机 设定	PST
H09	07	惯量辨识时加速至 最大速度时间常数	20~800	ms	300	立即 生效	停机 设定	PST
H09	08	单次惯量辨识完成 后等待时间	50~10000	ms	800	立即 生效		PST
H09	09	完成单次惯量辨识 电机转动圈数	0.00~2.00	r	-	-	显示	PST
H09	12	第1组陷波器频率	50~4000	Hz	4000		运行 设定	PS
H09	13	第1组陷波器宽度 等级	0~20	-	2		运行 设定	PS
H09	14	第1组陷波器深度 等级	0~99	-	0	立即 生效	运行 设定	PS
H09	15	第2组陷波器频率	50~4000	Hz	4000		运行 设定	PS
H09	16	第2组陷波器宽度 等级	0~20	-	2		运行 设定	PS
H09	17	第2组陷波器深度 等级	0~99	-	0		运行 设定	PS
H09	18	第3组陷波器频率	50~4000	Hz	4000		运行 设定	PS
H09	19	第3组陷波器宽度 等级	0~20	-	2	立即 生效	运行 设定	PS
H09	20	第3组陷波器深度 等级	0~99	-	0		运行 设定	PS
H09	21	第4组陷波器频率	50~4000	Hz	4000	立即 生效	运行 设定	PS
H09	22	第4组陷波器宽度 等级	0~20	-	2		运行 设定	PS
H09	23	第4组陷波器深度 等级	0~99	-	0	立即 生效	运行 设定	PS
H09	24	共振频率辨识结果	0~2	Hz	0	-	显示	PS
H09	30	转矩扰动补偿增益	0.0~100.0	%	0.0	立即 生效	运行 设定	PS
H09	31	转矩扰动观测器滤 波时间常数	0.00~25.00	ms	0.50		运行 设定	PS
H09	38	低频共振频率	1.0~100.0	Hz	100.0		运行 设定	Р
H09	39	低频共振频率滤波 设定	0~10	-	2	立即 生效	运行 设定	Р

H0A 组 故障与保护参数

功能	码	名称	设定范围	単位	出厂设定		设计方式	
НОА	00	电源输入缺相保护选择	0- 使能故障禁止警告 1- 使能故障和警告 2- 禁止故障和警告	-	0		运行 设定	-
Н0А	03	掉电保存功能使能 选择	0- 不执行掉电保存 1- 执行掉电保存	-	0		运行 设定	-
НОА	04	电机过载保护增益	50~300	%	100		停机 设定	-
НОА	08	过速故障阀值	0~10000	rpm	0		运行 设定	PST
Н0А	09	最大位置脉冲频率	100~4000	kHz	4000		停机 设定	Р
Н0А	10	位置偏差过大故障 阈值	1~1073741824	编码器单 位	3145728		运行 设定	Р
H0A	12	飞车保护功能使能	0- 不作飞车保护 1- 开启飞车保护	-	1		运行 设定	PST
НОА	16	低频共振位置偏差 判断阈值	1-1000	编码器单 位	5	立即 生效	运行 设定	Р
НОА	19	DI8 滤波时间常数	0~255	25ns	80		停机 设定	-
НОА	20	DI9 滤波时间常数	0~255	25ns	80		停机 设定	-
НОА	24	低速脉冲输入管脚 滤波时间常数	0~255	25ns	30		停机 设定	Р
НОА	25	速度反馈显示值滤波 时间常数	0~5000	ms	50		停机 设定	-
НОА	26	电机过载屏蔽使能	0- 开放电机过载检测 1- 屏蔽电机过载警告和故 障检测	-	0		停机 设定	-
Н0А	27	速度 DO 滤波时间常 数	0~5000	ms	10		停机 设定	-
Н0А	28	正交编码器滤波时间 常数	0~255	25ns	30		停机 设定	-
Н0А	30	高速脉冲输入管脚 滤波时间常数	0~255	25ns	3	再次通电	停机 设定	Р
Н0А	32	堵转过温保护时间 窗口	10~65535	ms	200		运行 设定	_
НОА	33	堵转过温保护使能	0- 屏蔽电机堵转过温保护 检测 1- 使能电机堵转过温保护 检测	-	1	立即生效	运行 设定	-

H0B 组 监控参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
Н0В	00	实际电机转速	-	rpm	-	-	显示	PST
Н0В	01	速度指令	-	rpm	-	-	显示	PS
Н0В	02	内部转矩指令 (相对于额定转矩)	-	%	-	-	显示	PST
Н0В	03	输入信号 (DI 信号) 监视	-	-	-	-	显示	PST
Н0В	05	输出信号 (DO 信号) 监视	-	-	-	-	显示	PST
Н0В	07	绝对位置计数器 (32 位十进制显示)	-	指令单位	-	-	显示	PST
Н0В	09	机械角度 (始于原点的脉冲数)	-	编码器单 位	-	-	显示	PST
Н0В	10	电气角度	-	0	-	-	显示	PST
нов	11	输入位置指令对应 速度信息	-	rpm	-	-	显示	Р
Н0В	12	平均负载率	-	%	-		显示	PST
нов	13	输入指令脉冲计数器 (32 位十进制显示)	-	指令单位	-	-	显示	Р
нов	15	编码器位置偏差计数器 (32 位十进制显示)	-	编码器单 位	-	-	显示	Р
нов	17	反馈脉冲计数器 (32 位十进制显示)	-	编码器单 位	-	-	显示	PST
Н0В	19	总上电时间 (32 位十进制显示)	-	S	-	-	显示	PST
Н0В	21	AI1 采样电压值	-	V	-	-	显示	PST
Н0В	22	AI2 采样电压值	-	V	-	-	显示	PST
Н0В	24	相电流有效值	-	А	-	-	显示	PST
Н0В	26	母线电压值	-	V	-	-	显示	PST
Н0В	27	模块温度值	-	°C	-	-	显示	PST
Н0В	33	故障记录	0- 当前故障 1- 上 1 次故障 2- 上 2 次故障 9- 上 9 次故障	-	0	立即生效	运行 设定	PST
Н0В	34	所选次数故障码	-	-	-	-	显示	PST
НОВ	35	所选故障时间戳	-	S		-	显示	PST

功能	;码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设计 方式	相关 模式
нов	37	所选故障时电机转速	-	rpm	-	-	显示	PST
Н0В	38	所选故障时电机 U 相 电流	-	А	-	-	显示	PST
Н0В	39	所选故障时电机 V 相 电流	-	А	-	-	显示	PST
Н0В	40	所选故障时母线电压	-	V	-	-	显示	PST
Н0В	41	所选故障时输入端子 状态	-	-	-	-	显示	PST
Н0В	42	所选故障时输出端子 状态	-	-	-	-	显示	PST
Н0В	53	位置偏差计数器	-	指令单位	-	-	显示	Р
Н0В	55	实际电机转速 (0.1rpm)	-	rpm	-	-	显示	PST
Н0В	64	实时输入位置指令 计数器	-	指令单位	-	-	显示	PST

HOC 组 通讯参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设 定		设定 方式	
Н0С	00	驱动器轴地址	1~247,0 为广播地址	-	1		运行 设定	PST
НОС	02	串口波特率设置	0-2400Kbp/s 1-4800Kbp/s 2-9600Kbp/s 3-19200Kbp/s 4-38400Kbp/s 5-57600Kbp/s	-	5		运行设定	PST
НОС	03	MODBUS 数据格式	0- 无校验,2 个结束位 1- 偶校验,1 个结束位 2- 奇校验,1 个结束位 3- 无校验,1 个结束位	-	0		运行设定	PST
НОС	08	CAN 通讯速率设置	0~20K 1~50K 2~100K 3~125K 4~250K 5~500K 6~1M 7~1M	-	5		运行设定	PST
Н0С	09	通信 VDI	0- 禁止 1- 使能	-	0	立即 生效		PST

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设定方式	
НОС	10	上电后 VDI 默认值	Bit0-VDI1 默认值 Bit15-VDI16 默认值	-	0	再次通电	运行 设定	PST
Н0С	11	通信 VDO	0- 禁止 1- 使能	-	0	立即 生效		PST
НОС	12	VDO 功能选择为 0 时 的默认电平	Bit0-VDO1 默认值 Bit15-VDO16 默认值	-	0	立即 生效	停机 设定	PST
НОС	13	通信写入功能码是否 更新到 EEPROM	0- 不更新 EEPROM 1- 除 H0B 组和 H0D 组外,更新 EEPROM	-	1	立即生效	运行 设定	PST
НОС	14	MODBUS 错误码	新协议: 0x0001-非法功能(命令码) 0x0002-非法数据地址 0x0003-非法数据 0x0004-从站设备故障 老协议: 0x0002-命令码不是 0x03/0x06/0x10 0x0004-驱动器计算接收到数据帧的 CRC 校验码与数据帧内校验码不相等 0x0008-访问的功能码不存在 0x0010-写入功能码的值超出功能码上下限 0x0080-被写功能码只能在驱动器停机状态下修改,而驱动器当前处于运行状态	1	-	-	显示	-
Н0С	25	MODBUS 指令应答 延时	0~5000	ms	1	立即 生效	运行 设定	PST
Н0С	26	MODBUS 通讯数据 高低位顺序	0- 高 16 位在前,低 16 位在后 1- 低 16 位在前,高 16 位在后	1	1	立即 生效	运行 设定	PST
Н0С	30	MODBUS 错误帧格 式选择	0- 老协议 1- 新协议 (标准协议)	1	1	立即 生效	运行 设定	PST

H0D 组 辅助功能参数

功能	码	名称	设定范围	单位		生效 方式		相关 模式
H0D	00	软件复位	0- 无操作 1- 使能	-	0	立即 生效	停机 设定	
H0D	01	故障复位	0- 无操作 1- 使能	-	0	立即 生效	停机 设定	_

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H0D	02	离线惯量辨识功能	-	-	-	立即 生效	运行 设定	-
H0D	03	保留参数	-	-	-	-	-	-
H0D	05	紧急停机	0- 无操作 1- 使能紧急停机	-	0	立即 生效	运行 设定	-
H0D	10	模拟通道自动调整	0- 无操作 1-Al1 调整 2-Al2 调整	-	0	立即 生效		-
H0D	11	JOG 试运行功能	-	-	-	-	-	-
H0D	17	DIDO 强制输入输出 使能	0- 无操作 1- 强制 DI 使能,强制 DO 不使 能 2- 强制 DO 使能,强制 DI 不使 能 3- 强制 DIDO 都使能	-	0	立即生效		-
H0D	18	DI 强制输入给定	0~0x01FF	-	0x01FF	立即 生效	运行 设定	-
H0D	19	DO 强制输出给定	0~0x001F	-	0	立即 生效	运行 设定	-

HOF 组全闭环功能参数

功能	:码	名称	设定范围	单位	出厂设 定	生效 方式	设计 方式	
H0F	00	编码器反馈模式	0~2	-	0	立即 生效	停机 设定	Р
H0F	01	外部编码器使用方式	0- 以标准运行方向使用 1- 以反转运行方向使用	-	0	立即 生效	停机 设定	Р
H0F	04	电机旋转一圈外部 编码器脉冲数	0~1073741824	外部编码 器单位	10000	再次 通电	停机 设定	Р
H0F	08	全闭环位置偏差过大 阈值	0~1073741824	外部编码 器单位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H0F	10	全闭环位置偏差清除 设置	0~100	r	0	立即 生效	运行 设定	Р
H0F	13	混合振动抑制滤波 时间常数	0~6553.5	ms	0	立即 生效	运行 设定	Р
H0F	16	全闭环位置偏差计数 器	-1073741824 ~1073741824	外部编码 器单位	0	-	显示	Р
H0F	18	内部编码器反馈脉冲 计数器	-1073741824 ~1073741824	内部编码 器单位	0	-	显示	Р
H0F	20	外部编码器反馈脉冲 计数器	-1073741824 ~1073741824	外部编码 器单位	0	-	显示	Р

H11 组 多段位置功能参数

功能	:码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H11	00	多段位置运行方式	0- 单次运行结束停机 (H11-01 进行段数选择) 1- 循环运行 (H11-01 进行段数 选择) 2-DI 切换运行 (通过 DI 来选择) 3- 顺序运行 (H11-01 进行段数 选择)	-	1		停机设定	Р
H11	01	位移指令终点段数	1~16	-	1		停机 设定	Р
H11	02	余量处理方式	DI 模式外其他三种模式下有效 0- 继续运行没走完的段 1- 从第 1 段重新开始运行	-	0		停机设定	Р
H11	03	时间单位	0-ms 1-s	-	0	l -	停机 设定	Р
H11	04	位移指令类型选择	0- 相对位移指令 1- 绝对位移指令	-	0		停机 设定	Р
H11	05	顺序运行起始段选择	0~16	-	0	l -	停机 设定	Р
H11	12	第1段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000		运行 设定	Р
H11	14	第1段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100	l -	运行 设定	Р
H11	15	第1段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10		运行 设定	Р
H11	16	第1段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10		运行 设定	Р
H11	17	第2段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000		运行 设定	Р
H11	19	第2段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100	l -	运行 设定	Р
H11	20	第2段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10		运行 设定	Р
H11	21	第2段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10		运行 设定	Р
H11	22	第3段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000		运行 设定	Р
H11	24	第3段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100	l -	运行 设定	Р
H11	25	第3段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10		运行 设定	Р

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H11	26	第3段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10		运行 设定	Р
H11	27	第4段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000		运行 设定	Р
H11	29	第4段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100		运行 设定	Р
H11	30	第4段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	31	第 4 段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	l -	运行 设定	Р
H11	32	第5段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H11	34	第5段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	35	第5段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效		Р
H11	36	第5段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	37	第6段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H11	39	第6段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	40	第6段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	41	第6段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	l -	运行 设定	Р
H11	42	第7段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H11	44	第7段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100		运行 设定	Р
H11	45	第7段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	l -	运行 设定	Р
H11	46	第7段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	l -	运行 设定	Р
H11	47	第8段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H11	49	第8段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100	l -	运行 设定	Р
H11	50	第8段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H11	51	第8段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	52	第9段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效		Р
H11	54	第9段位移最大运行 速度	1~6000	rpm	100	立即 生效		Р
H11	55	第9段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	56	第9段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	57	第 10 段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H11	59	第 10 段位移最大 运行速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	60	第 10 段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效		Р
H11	61	第 10 段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	62	第 11 段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H11	64	第 11 段位移最大 运行速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	65	第 11 段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	66	第 11 段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效		Р
H11	67	第 12 段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效		Р
H11	69	第 12 段位移最大 运行速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	70	第 12 段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	71	第 12 段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	72	第 13 段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效		Р
H11	74	第 13 段位移最大 运行速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	75	第 13 段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	76	第 13 段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H11	77	第 14 段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效	运行 设定	Р
H11	79	第 14 段位移最大 运行速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	80	第 14 段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	81	第 14 段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	82	第 15 段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效		Р
H11	84	第 15 段位移最大 运行速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	85	第 15 段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	86	第 15 段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	87	第 16 段移动位移	-1073741824 ~1073741824	指令单位	10000	立即 生效	1	Р
H11	89	第 16 段位移最大 运行速度	1~6000	rpm	100	立即 生效	运行 设定	Р
H11	90	第 16 段位移加减速 时间	0~65535	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р
H11	91	第 16 段位移完成后 等待时间	0~10000	ms(s)	10	立即 生效	运行 设定	Р

H12 组 多段速度参数

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设 定	生效 方式	设计 方式	
H12	00	多段速度指令运行 方式	0- 单次运行结束停机 (H12-01 进行段数选择) 1- 循环运行 (H12-01 进行段数选择) 2- 通过外部 DI 进行切换	-	1	立即生效	停机设定	S
H12	01	速度指令终点段数 选择	1~16	-	16	立即 生效	停机 设定	S
H12	02	运行时间单位选择	0-sec 1-min	-	0	立即 生效	停机 设定	S
H12	03	加速时间 1	0~65535	ms	10	立即 生效	停机 设定	S
H12	04	减速时间 1	0~65535	ms	10	立即 生效	停机 设定	S

功能	:码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H12	05	加速时间 2	0~65535	ms	50		停机 设定	S
H12	06	减速时间 2	0~65535	ms	50	立即 生效	停机 设定	S
H12	07	加速时间 3	0~65535	ms	100		停机 设定	S
H12	08	减速时间 3	0~65535	ms	100	立即 生效	停机 设定	S
H12	09	加速时间 4	0~65535	ms	150		停机 设定	S
H12	10	减速时间 4	0~65535	ms	150	立即 生效	停机 设定	S
H12	20	第1段速度指令	-6000~6000	rpm	0	立即 生效	停机 设定	S
H12	21	第1段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效	停机 设定	S
H12	22	第1段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0		停机设定	S
H12	23	第2段速度指令	-6000~6000	rpm	100		停机 设定	S
H12	24	第2段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效	停机 设定	S
H12	25	第2段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效		S
H12	26	第3段速度指令	-6000~6000	rpm	300		停机 设定	S
H12	27	第3段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	28	第3段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0		停机设定	S
H12	29	第4段速度指令	-6000~6000	rpm	500		停机 设定	S
H12	30	第4段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0		停机 设定	S

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设计方式	
H12	31	第4段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效	停机 设定	S
H12	32	第5段速度指令	-6000~6000	rpm	700		停机 设定	S
H12	33	第5段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	34	第5段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效	停机设定	S
H12	35	第6段速度指令	-6000~6000	rpm	900	立即 生效		S
H12	36	第6段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	37	第6段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效		S
H12	38	第7段速度指令	-6000~6000	rpm	600		停机 设定	S
H12	39	第7段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	40	第7段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效	停机设定	S
H12	41	第8段速度指令	-6000~6000	rpm	300		停机 设定	S
H12	42	第8段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	43	第8段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效		S
H12	44	第9段速度指令	-6000~6000	rpm	100	立即 生效		S

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H12	45	第9段指令运行时间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效	停机 设定	S
H12	46	第9段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0		停机设定	S
H12	47	第 10 段速度指令	-6000~6000	rpm	-100	立即 生效	停机 设定	S
H12	48	第 10 段指令运行时 间	0~6553.5	s(min)	5.0		停机 设定	S
H12	49	第 10 段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效		S
H12	50	第 11 段速度指令	-6000~6000	rpm	-300		停机 设定	S
H12	51	第 11 段指令运行时 间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	52	第 11 段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效	停机设定	S
H12	53	第 12 段速度指令	-6000~6000	rpm	-500		停机 设定	S
H12	54	第 12 段指令运行时 间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效	停机 设定	S
H12	55	第 12 段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效	停机设定	S
H12	56	第 13 段速度指令	-6000~6000	rpm	-700		停机 设定	S
H12	57	第 13 段指令运行时 间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	58	第 13 段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0		停机设定	S

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H12	59	第 14 段速度指令	-6000~6000	rpm	-900	立即 生效		S
H12	60	第 14 段指令运行时 间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	61	第 14 段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效		S
H12	62	第 15 段速度指令	-6000~6000	rpm	-600	立即 生效		S
H12	63	第 15 段指令运行时 间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	64	第 15 段加减速时间	0- 零加减速时间 1- 加减速时间 1 2- 加减速时间 2 3- 加减速时间 3 4- 加减速时间 4	-	0	立即生效		S
H12	65	第 16 段速度指令	-6000~6000	rpm	-300	立即 生效		S
H12	66	第 16 段指令运行时 间	0~6553.5	s(min)	5.0	立即 生效		S
H12	67	第 16 段加减速时间	0-零加减速时间 1-加减速时间 1 2-加减速时间 2 3-加减速时间 3 4-加减速时间 4	-	0	立即生效		S

H17 组 虚拟 DIDO 参数

功能	;码	名称	设定范围	单位	出厂设 定	 设计 方式	
H17	00	VDI1 端子功能选择	0~37	-	0	 运行 设定	-
H17	01	VDI1 端子逻辑选择	0- 表示 VDI1 写入 1 有效 1- 表示 VDI1 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0	 运行 设定	-
H17	02	VDI2 端子功能选择	0~37	-	0	 运行 设定	-
H17	03	VDI2 端子逻辑选择	0- 表示 VDI2 写入 1 有效 1- 表示 VDI2 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0	 运行 设定	-
H17	04	VDI3 端子功能选择	0~37	-	0	 运行 设定	-

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H17	05	VDI3 端子逻辑选择	0- 表示 VDI3 写入 1 有效 1- 表示 VDI3 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	06	VDI4 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	07	VDI4 端子逻辑选择	0- 表示 VDI4 写入 1 有效 1- 表示 VDI4 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	08	VDI5 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	09	VDI5 端子逻辑选择	0- 表示 VDI5 写入 1 有效 1- 表示 VDI5 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	10	VDI6 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	11	VDI6 端子逻辑选择	0- 表示 VDI6 写入 1 有效 1- 表示 VDI6 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	12	VDI7 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	13	VDI7 端子逻辑选择	0- 表示 VDI7 写入 1 有效 1- 表示 VDI7 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	14	VDI8 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	15	VDI8 端子逻辑选择	0- 表示 VDI8 写入 1 有效 1- 表示 VDI8 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	16	VDI9 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	17	VDI9 端子逻辑选择	0- 表示 VDI9 写入 1 有效 1- 表示 VDI9 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	18	VDI10 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	19	VDI10 端子逻辑选择	0- 表示 VDI10 写入 1 有效 1- 表示 VDI10 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	20	VDI11 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	21	VDI11 端子逻辑选择	0- 表示 VDI11 写入 1 有效 1- 表示 VDI11 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0	停机 生效	运行 设定	-

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计方式	
H17	22	VDI12 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	23	VDI12 端子逻辑选择	0- 表示 VDI12 写入 1 有效 1- 表示 VDI12 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	24	VDI13 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	25	VDI13 端子逻辑选择	0- 表示 VD13 写入 1 有效 1- 表示 VD13 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	26	VDI14 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	27	VDI14 端子逻辑选择	0- 表示 VDI14 写入 1 有效 1- 表示 VDI14 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	28	VDI15 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	-
H17	29	VDI15 端子逻辑选择	0- 表示 VDI15 写入 1 有效 1- 表示 VDI15 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	30	VDI16 端子功能选择	0~37	-	0		运行 设定	
H17	31	VDI16 端子逻辑选择	0- 表示 VDI16 写入 1 有效 1- 表示 VDI16 写入值由 0 变为 1 时有效	-	0		运行 设定	-
H17	32	VDO 虚拟电平	-	-	-	-	显示	-
H17	33	VDO1 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	34	VDO1 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	35	VDO2 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	36	VDO2 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	37	VDO3 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	38	VDO3 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	39	VDO4 端子功能选择	0~19	-	0	停机	运行 设定	-
H17	40	VDO4 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-

功能	:码	名称	设定范围	单位	出厂设定	生效 方式	设计 方式	
H17	41	VDO5 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	42	VDO5 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	43	VDO6 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	44	VDO6 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	45	VDO7 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	46	VDO7 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	47	VDO8 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	48	VDO8 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	49	VDO9 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	50	VDO9 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	51	VDO10 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	52	VDO10 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	53	VDO11 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	54	VDO11 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	55	VDO12 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	56	VDO12 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	57	VDO13 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	58	VDO13 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	59	VDO14 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	60	VDO14 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0	停机 生效	运行 设定	-

功能	:码	名称	设定范围	单位	出厂设 定	生效 方式	设计 方式	
H17	61	VDO15 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	_
H17	62	VDO15 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	-
H17	63	VDO16 端子功能选择	0~19	-	0		运行 设定	-
H17	64	VDO16 端子逻辑选择	0- 表示有效时输出 1 1- 表示有效时输出 0	-	0		运行 设定	

H30 组 通讯读取驱动器相关变量

面板不可见。

功能	码	名称	设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H30	00	通讯读取驱动器状 态	-	-	-	-	通讯 只读	PST
H30	01	通讯读取 DO 功能状态 1	-	-	-	-	通讯 只读	PST
H30	02	通讯读取 DO 功能状态 2	-	-	-	-	通讯 只读	PST
H30	03	通讯读取输入脉冲 指令采样值	-	-	-	-	显示	PST

H31 组 通讯给定驱动器相关变量

面板不可见。

功能	功能码 名称		设定范围	单位	出厂设定		设计 方式	
H31	00	通讯给定 VDI 虚拟 电平	0~65535	-	0	立即 生效	运行 设定	PST
H31	04	通讯给定 DO 输出状态	0~31	-	0	立即 生效	运行 设定	PST
H31	09	通讯给定速度指令	-6000.000~6000.000	rpm	0	立即 生效	运行 设定	S
H31	11	通讯给定转矩指令	-100.000~100.000	%	0	立即 生效	运行 设定	Т

DIDO 功能定义

编码	名称	功能名	描述	备注		
输入信号功能说明						
FunIN.1	S-ON	驱动器使能	无效 -DDR 电机使能禁止; 有效 -DDR 电机上电使能。	相应端子的逻辑选择,必须设置为:电平有效。 该功能对应的 DI 或 VDI 端子 发生变更时,或对应端子逻辑 选择发生变更时,则需要再次 通电后,变更才生效。		
FunIN.2	ALM-RST	故障与警告 复位 (沿有 效功能)	无效 - 禁止; 有效 - 使能。	相应端子的逻辑选择,必须设置为: 边沿有效。若选择电平有效,则驱动器内部强制设为边沿有效。 按照报警类型,有些报警复位后驱动器是可以继续工作的。		
FunIN.3	GAIN-SEL	增益切换	◆ H08-09=1 时: 无效 - 速度控制环为 PI 控制; 有效 - 速度控制环为 P控制。 ◆ H08-09=2 时: 无效 - 固定到第一组增益; 有效 - 固定到第二组增益。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。		
FunIN.4	CMD-SEL	主辅运行指 令切换	无效 - 当前运行指令为 A; 有效 - 当前运行指令为 B。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。		
FunIN.5	DIR-SEL	多段速度 DI 切换运行方向设置	无效 - 默认指令方向; 有效 - 指令反方向。	相应端子的逻辑选择,建议设置为:电平有效。		
FunIN.6	CMD1	多段运行指 令切换 1	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。		
FunIN.7	CMD2	多段运行指 令切换 2	16 段指令选择。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。		
FunIN.8	CMD3	多段运行指 令切换 3	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。		
FunIN.9	CMD4	多段运行指 令切换 4	16段指令选择。	相应端子的逻辑选择,建议设置为:电平有效。		
FunIN.10	M1-SEL	模式切换 1	根据选择的控制模式 (3、 4、5),进行速度、位置、 转矩之间的切换。	相应端子的逻辑选择,建议设置为:电平有效。		
FunIN.11	M2-SEL	模式切换 2	根据选择的控制模式 (6), 进行速度、位置、转矩之 间的切换。	相应端子的逻辑选择,建议设置为:电平有效。		
FunIN.12	ZCLAMP	零位固定使 能	有效 - 使能零位固定功能; 无效 - 禁止零位固定功能。	相应端子的逻辑选择,建议设置为:电平有效。		

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.13	INHIBIT	位置指令禁止	有效 - 禁止指令脉冲输入; 无效 - 允许指令脉冲输入。	原来为脉冲禁止功能。现升级 为位置指令禁止,含内部和外 部位置指令。相应端子的逻辑 选择,必须设置为: 电平有效。
FunIN.14	P-OT	正向超程开关	有效 - 禁止正向驱动; 无效 - 允许正向驱动。	当机械运动超过可移动范围, 进入超程防止功能:相应端子 的逻辑选择,建议设置为:电 平有效。
FunIN.15	N-OT	反向超程开 关	当机械运动超过可移动范围,进入超程防止功能: 有效 - 禁止反向驱动; 无效 - 允许反向驱动。	相应端子的逻辑选择,建议设置为: 电平有效。
FunIN.16	P-CL	正外部转矩限制	根据 H07-07 的选择,进行转矩限制源的切换。 ◆ H07-07=1 时: 有效 - 正转外部转矩限制有效; 无效 - 正转内部转矩限制有效。 ◆ H07-07=3 且 AI 限制值大于正转外部限制值对: 有效 - 正转外部转矩限制有效; 无效 - AI 转矩限制有效。 ◆ H07-07=4 时: 有效 - AI 转矩限制有效; 无效 - AI 转矩限制有效; 无效 - AI 转矩限制	相应端子的逻辑选择,建议设置为: 电平有效。
FunIN.17	N-CL	负外部转矩 限制	根据 H07-07 的选择,进行转矩限制源的切换。 ◆ H07-07=1 时: 有效 - 反转外部转矩限制有效; 无效 - 反转内部转矩限制有效。 ◆ H07-07=3 且 AI 限制值小于反转外部限制值功: 有效 - 反转外部转矩限制有效。 - 大致 - AI 转矩限制有效。 ◆ H07-07=4 时: 有效 - AI 转矩限制有效; 无效 - AI 转矩限制有效; 无效 - AI 转矩限制有效;	相应端子的逻辑选择,建议设置为: 电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注
FunIN.18	JOGCMD+	正向点动	有效-按照给定指令输入; 无效-运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.19	JOGCMD-	负向点动	有效 - 按照给定指令反向输入; 无效 - 运行指令停止输入。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.20	POSSTEP	步进量使能	有效 - 执行指令步进量的 指令; 无效 - 指令为零,为定位态。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.21	HX1	手轮倍率信 号1	HX1 有效,HX2 无效: X10	相应端子的逻辑选择,建议设
FunIN.22	HX2	手轮倍率信 号 2	HX1 无效,HX2 有效: X100 其他: X1	置为:电平有效。
FunIN.23	HX_EN	手轮使能信号	无效 - 按照 H05-00 功能码 选择进行位置控制; 有效 - 在位置模式下接收 手轮脉冲信号进行位置控 制。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.24	GEAR_SEL	电子齿轮选 择	无效 - 电子齿轮比 1; 有效 - 电子齿轮比 2。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.25	TOQDirSel	转矩指令方 向设定	无效 - 正方向; 有效 - 反方向。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.26	SPDDirSel	速度指令方 向设定	无效 - 正方向; 有效 - 反方向。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.27	POSDirSel	位置指令方 向设定	无效 - 正方向; 有效 - 反方向。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.28	PosInSen	多段位置指 令使能	沿有效 无效 - 忽略内部多段指令; 有效 - 启动内部多段。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。
FunIN.29	XintFree	中断定长状态解除(沿有效功能)	无效 - 禁止; 有效 - 使能。	相应端子的逻辑选择,建议设置为: 边沿有效。若选择电平有效,则驱动器内部强制设置为电平有效。
FunIN.31	HomeSwitch	原点开关	无效 - 不触发; 有效 - 触发。	相应端子的逻辑选择,必须设置为: 电平有效。 如果逻辑选择设成 2, 驱动器内部强制将逻辑电选择 改为 1。 如果逻辑选择设成 3 或 4,驱 动器内部将逻辑选择强制改为 0。
FunIN.32	HomingStart	原点复归使 能(沿有效 功能)	无效 - 禁止; 有效 - 使能。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:边沿有效。若选择电平 有效,则驱动器内部强制设置 为电平有效。

编码	名称	功能名	描述	备注		
FunIN.33	XintInhibit	中断定长禁止	有效 - 禁止中断定长; 无效 - 允许中断定长。	相应端子的逻辑选择,必须设置为: 电平有效。 如果逻辑选择设成 2, 驱动器内部强制将逻辑电选择 改为 1。 如果逻辑选择设成 3 或 4,驱 动器内部将逻辑选择强制改为 0。		
FunIN.34	Emergency Stop	紧急停机	有效 - 零速停机后位置锁 定; 无效 - 对当运行状态无影 响。	相应端子的逻辑选择,建议设 置为:电平有效。		
FunIN.35	ClrPosErr	清除位置偏 差 (沿有效 功能)	有效 - 位置偏差清零; 无效 - 位置偏差不清零。	相应端子的逻辑选择,建议设置为:边沿有效。若选择电平有效,则驱动器内部强制设置为电平有效。该 DI 功能建议配置到 DI8 或DI9 端子上。		
FunIN.36	V_LmtSel	内部速度限 制源	有效 -H07-19 作为内部正 负速度限制值 (H07-17=2) 无效 -H07-20 作为内部正 负速度限制值 (H07-17=2)	相应端子的逻辑选择,建议设置为:电平有效。		
FunIN.37	Pulselnhibit	脉冲指令禁止	位置控制模式时,位置指令来源为脉冲指令(H05-00=0)时: 无效 - 可响应脉冲指令; 有效 - 不响应脉冲指令;	相应端子的逻辑选择,建议设置为: 电平有效。		
输出信号功能说明						
FunOUT.1	S-RDY	驱动器准备 好	驱动器状态准备好,可以 接收 S-ON 有效信号: 有效 - 驱动器准备好; 无效 - 驱动器未准备好。	-		
FunOUT.2	TGON	电机旋转输出	DDR 电机的转速高于速度 门限值 H06-16 时: 有效 - 电机旋转信号有效; 无效 - 电机旋转信号无效。	-		
FunOUT.3	ZERO	零速	DDR 电机停止转动时输出的信号: 有效电机转速为零; 无效电机转速不为零。	-		
FunOUT.4	V-CMP	速度一致	速度控制时,DDR 电机速度与速度指令之差的绝对值小于 H06-17 速度偏差设定值时有效。	-		

编码	名称	功能名	描述	备注
FunOUT.5	COIN	定位完成	位置控制时,位置偏差脉 冲到达定位完成幅度 H05- 21 内时有效。	-
FunOUT.6	NEAR	定位接近	位置控制时,位置偏差脉 冲到达定位接近信号幅度 H05-22 设定值时有效。	-
FunOUT.7	C-LT	转矩限制	转矩限制的确认信号: 有效 - 电机转矩受限; 无效 - 电机转矩不受限。	-
FunOUT.8	V-LT	转速限制	转矩控制时速度受限的确 认信号: 有效 - 电机转速受限; 无效 - 电机转速不受限。	-
FunOUT.9	ВК	抱闸输出	抱闸信号输出: 有效 - 闭合,解除抱闸; 无效 - 启动抱闸。	-
FunOUT.10	WARN	警告输出	警告输出信号有效。(导通)	-
FunOUT.11	ALM	故障输出	检测出故障时状态有效。	-
FunOUT.12	ALMO1	输出 3 位报 警代码	输出 3 位报警代码。	-
FunOUT.13	ALMO2	输出 3 位报 警代码	输出 3 位报警代码。	-
FunOUT.14	ALMO3	输出 3 位报 警代码	输出 3 位报警代码。	-
FunOUT.15	Xintcoin	中断定长完成	有效 - 中断定长定位完成; 无效 - 中断定长定位未完成。	-
FunOUT.16	HomeAttain	原点回零输出	原点回零状态: 有效 - 原点回零; 无效 - 原点没有回零。	-
FunOUT.17	ElecHome Attain	电气回零输出	电气回零状态: 有效 - 电气原点回零; 无效 - 电气原点没有回零。	-
FunOUT.18	ToqReach	转矩到达输 出	有效 - 转矩绝对值到达设定值; 无效 - 转矩绝对值小于到设定值。	-
FunOUT.19	V-Arr	速度到达输出	有效 - 速度反馈达到设定值; 无效 - 速度反馈未达到设定值。	-



深圳市汇川技术股份有限公司

Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.

地址:深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区E栋

总机: (0755)2979 9595 传真: (0755)2961 9897 http://www.inovance.com

苏州汇川技术有限公司

Suzhou Inovance Technology Co., Ltd. 地址:苏州市吴中区越溪友翔路16号

总机: (0512)6637 6666 传真: (0512)6285 6720 http://www.inovance.com

 销售服务联络地址	



19010349A04

由于本公司持续的产品升级造成的内容变更,恕不另行通知 版权所有@ 深圳市汇川技术股份有限公司 Copyright © Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.