

Panasonic

Minas A4 系列 AC 伺服驱动器 技术资料选编



目 录

1. 规格型号说明	1
1-1. 伺服驱动器型号说明	1
1-2. 驱动器与电机的组合	2
1-3. 驱动器与电机的尺寸	3
1-4. 技术规格	5
2. 外形与接插件	9
2-1. 接插件外形与清单	9
2-2. 电源插头 X1、X2 和编码器插头 X6	11
2-3. 控制信号接口 X5	12
2-3-1. 位置控制模式控制信号接线图	12
2-3-2. 速度控制模式控制信号接线图	13
2-3-3. 控制信号接线详解	14
3. 接线图	26
3-1. 电缆规格与最大长度	26
3-2. I/O 控制信号插头，编码器插头和外部反馈装置插头	26
3-3. 接线指示	26
3-3-1. 连接到电源接线端子的电缆	26
3-3-2. 连接到控制信号接口 X5	29
3-3-3. 连接到编码器信号接口 X6	34
4. 参数	36
4-1. 参数概略	36
4-2. 参数详解	39
4-3. 电子齿轮功能	56
5. 时序图	57
6. 保护功能	60
7. 操作说明	65
8. 增益调整	72
8-1. 调整方法与框图	72
8-2. 实时自动增益调整	73
8-3. 常规自动增益调整	76
8-4. 适配增益调整	78
8-5. 自动调整功能的禁止	80
8-6. 增益自动设置功能	81
8-6. 手动调整增益	82
9. 控制框图	93
10. 销售及技术服务信息	95

1. 型号规格说明

1-1. 伺服驱动器型号说明

1-1-1. 预期使用期限

在如下运行条件下，伺服驱动器预期可以使用 28,000 小时。

运行条件	输入电源	单相 100VAC, 50/60Hz; 三相 200VAC, 50/60Hz
	环境温度	55°C
	输出转矩	按额定转矩输出
	电机转速	按额定转速输出

伺服驱动器的可用期限与其运行工况密切相关。

1-1-2. 驱动器型号说明





1-2. 驱动器与电机的组合

伺服驱动器			适配电机					
型号	类型	输入电源	型号	电压	额定功率	额定转速	编码器规格	
MADDT1105	A 型	单相 100V	MSMD5AZP1*	100V	50W	3000rpm	5 线制, 2500p/r	
			MSMD5AZS1*				7 线制, 17 位	
MADDT1107	A 型	单相 100V	MSMD011P1*		100W		5 线制, 2500p/r	
			MSMD011S1*				7 线制, 17 位	
MADDT1205	A 型	单相 200V	MSMD5AZP1*	200V	50W		3000rpm	5 线制, 2500p/r
			MSMD5AZS1*					7 线制, 17 位
			MSMD012P1*		100W			5 线制, 2500p/r
			MSMD012S1*					7 线制, 17 位
MADDT1207	A 型	单相 200V	MSMD022P1*		200W	5 线制, 2500p/r		
			MSMD022S1*					7 线制, 17 位
			MAMA012P1*		100W	5000rpm		5 线制, 2500p/r
			MAMA012S1*					7 线制, 17 位
MBDDT2110	B 型	单相 100V	MSMD021P1*	100V	200W	3000rpm	5 线制, 2500p/r	
			MSMD021S1*				7 线制, 17 位	
MBDDT2210	B 型	单相 200V	MSMD042P1*	200V	400W		5000rpm	5 线制, 2500p/r
			MSMD042S1*					7 线制, 17 位
			MAMA022P1*		200W	5 线制, 2500p/r		
			MAMA022S1*			7 线制, 17 位		
MCDDT3120	C 型	单相 100V	MSMD041P1*	100V	400W	3000rpm	5 线制, 2500p/r	
			MSMD041S1*				7 线制, 17 位	
MCDDT3520	C 型	单相/三相 200V	MSMD082P1*	200V	750W		5000rpm	5 线制, 2500p/r
			MSMD082S1*					7 线制, 17 位
			MAMD042P1*		400W	5 线制, 2500p/r		
			MAMD042S1*			7 线制, 17 位		



1-3. 驱动器与电机的安装尺寸

1-3-1. 驱动器的安装尺寸


A 型驱动器

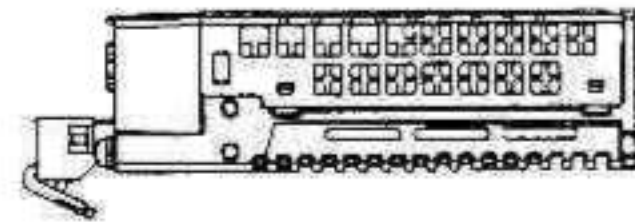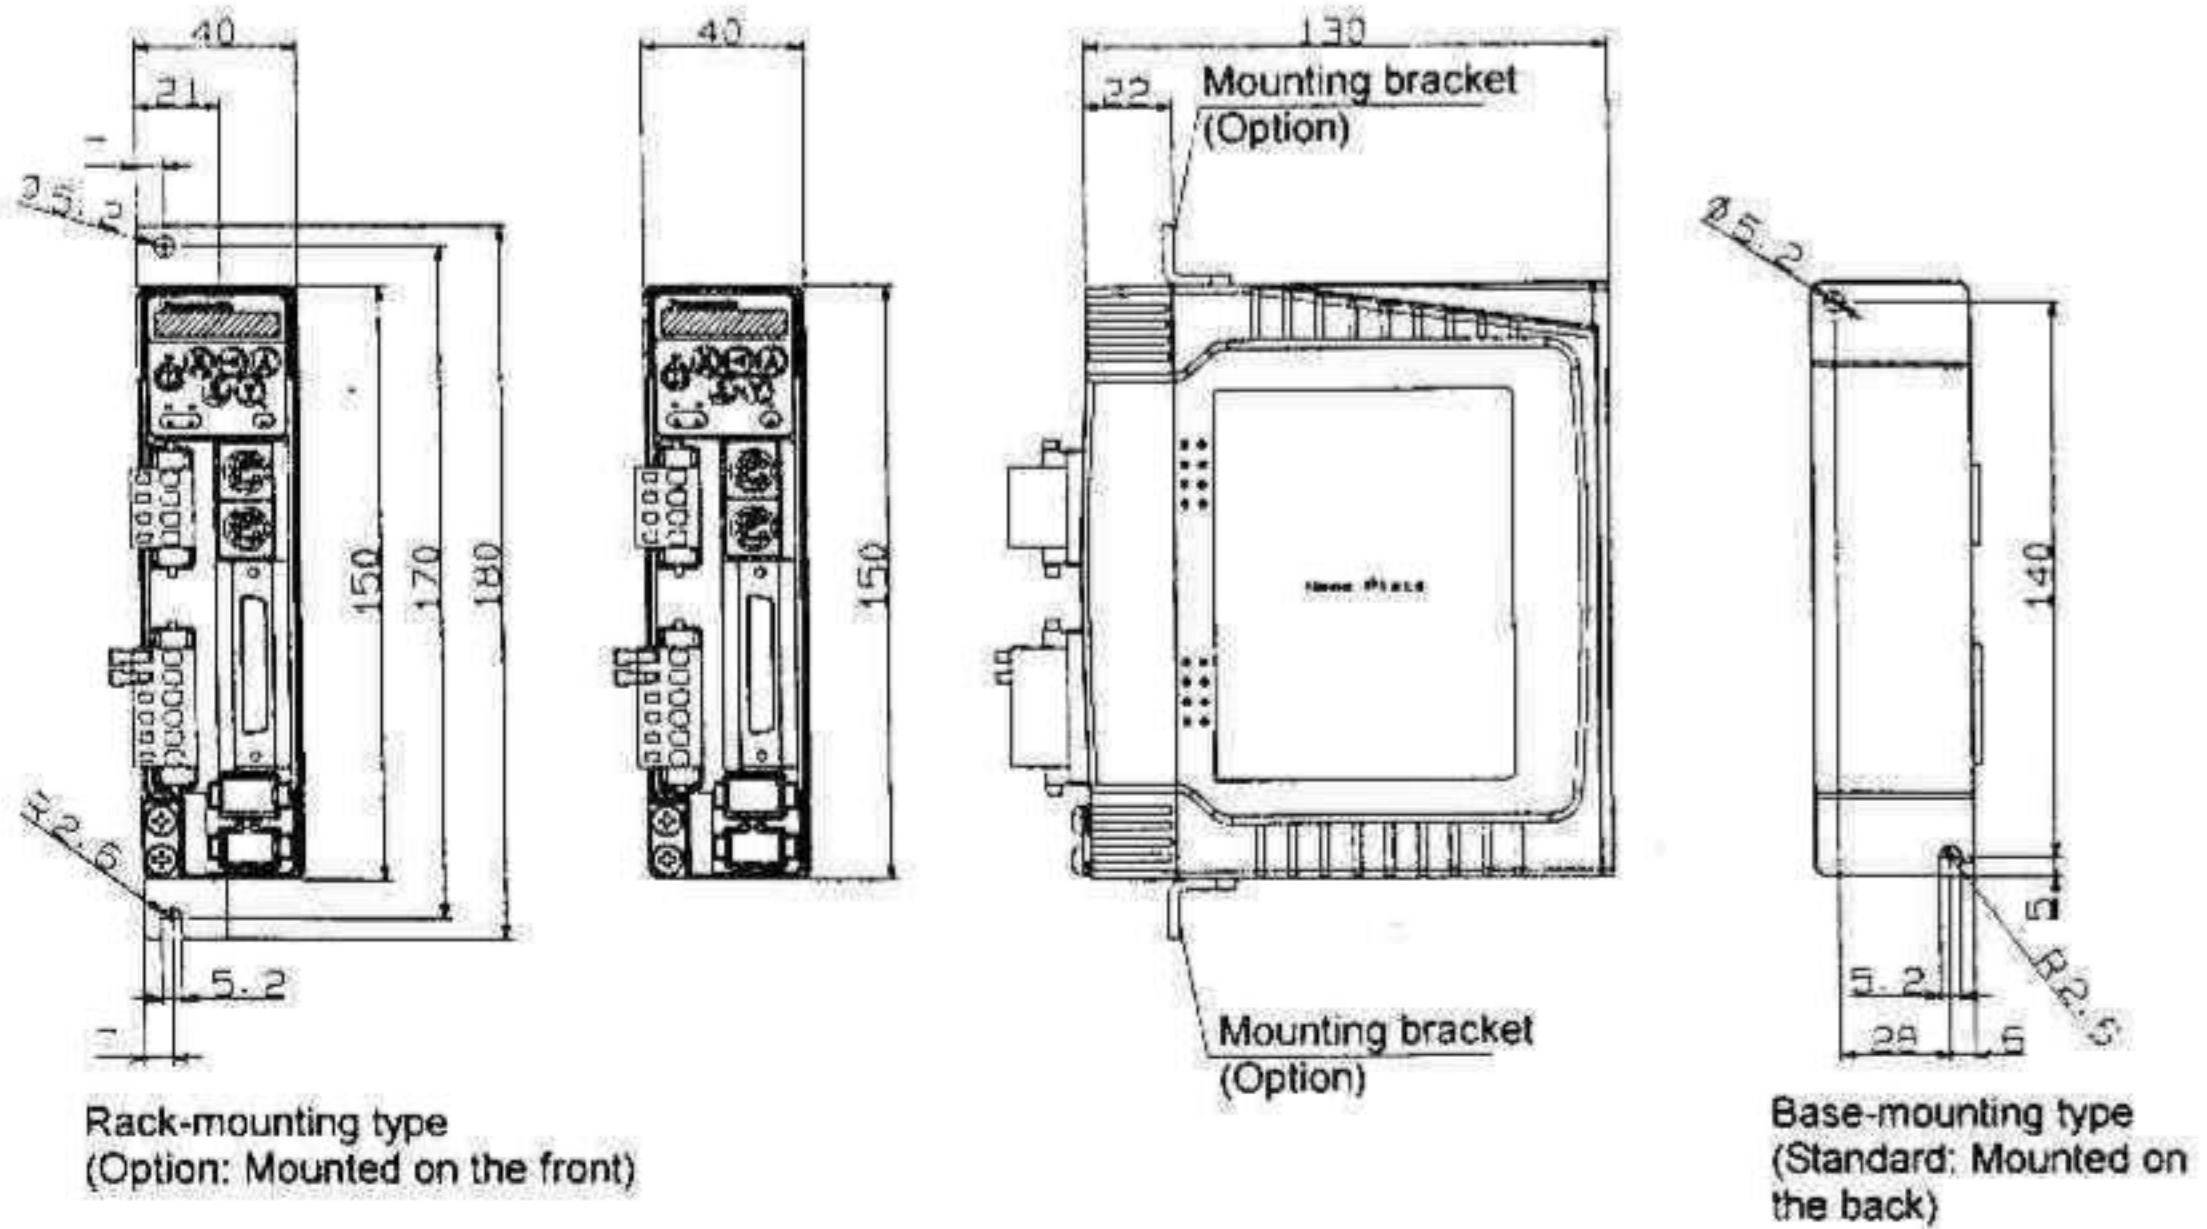




B 型驱动器

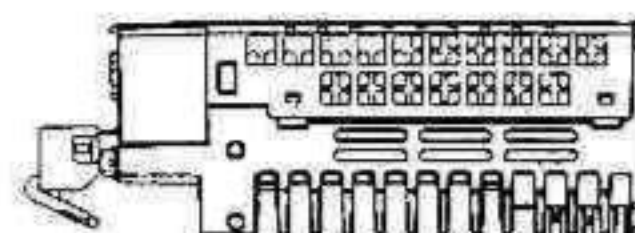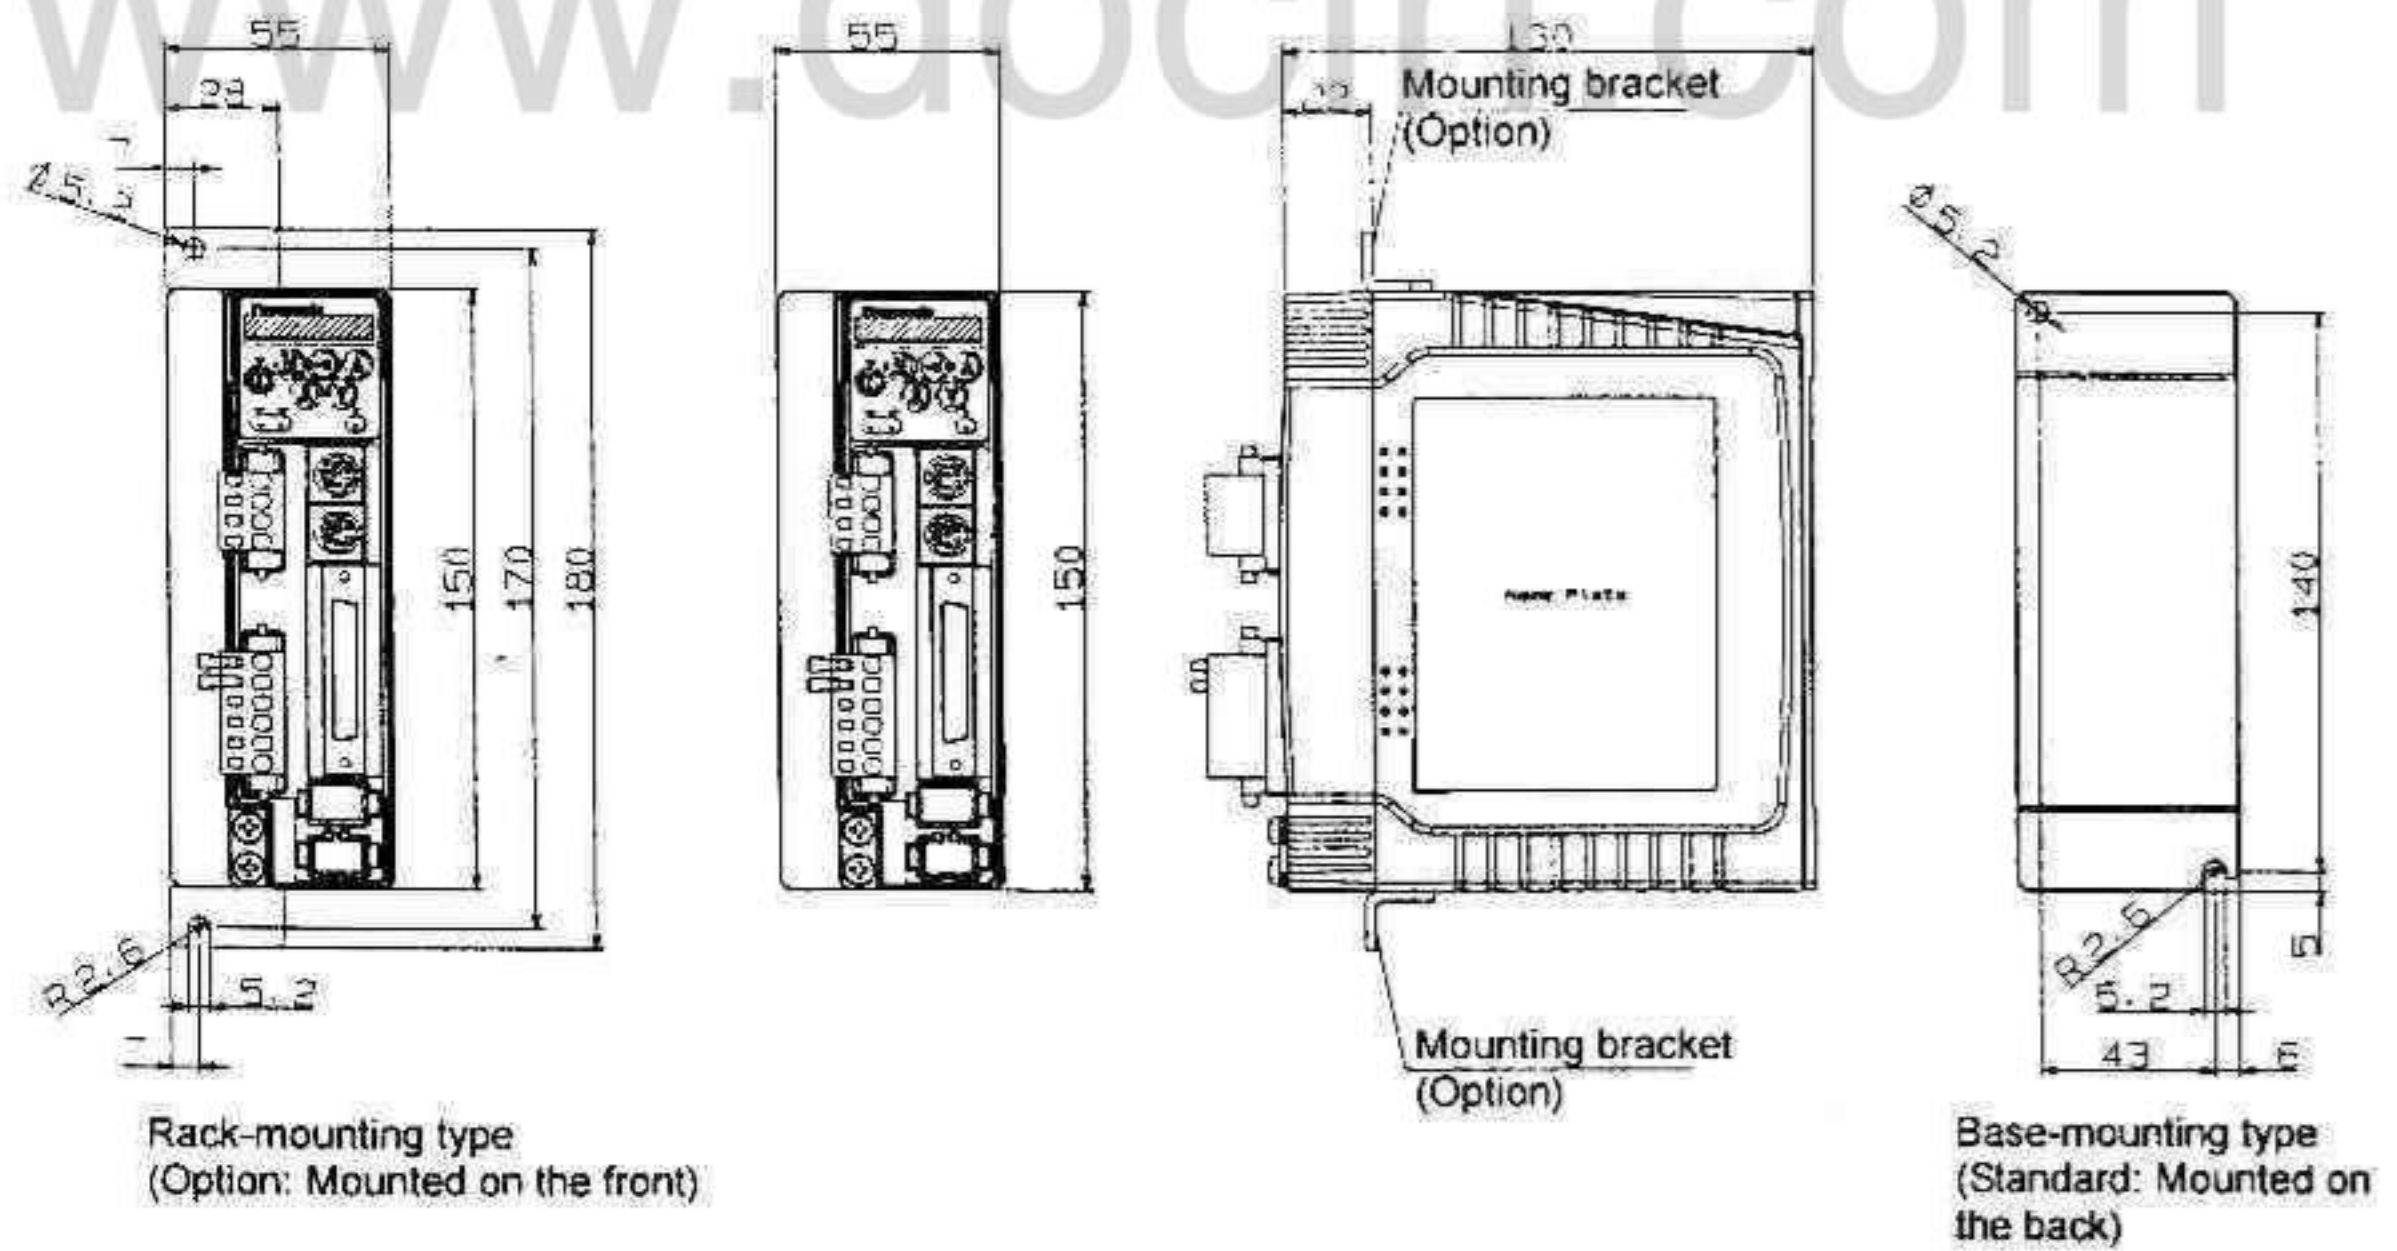


C 型驱动器

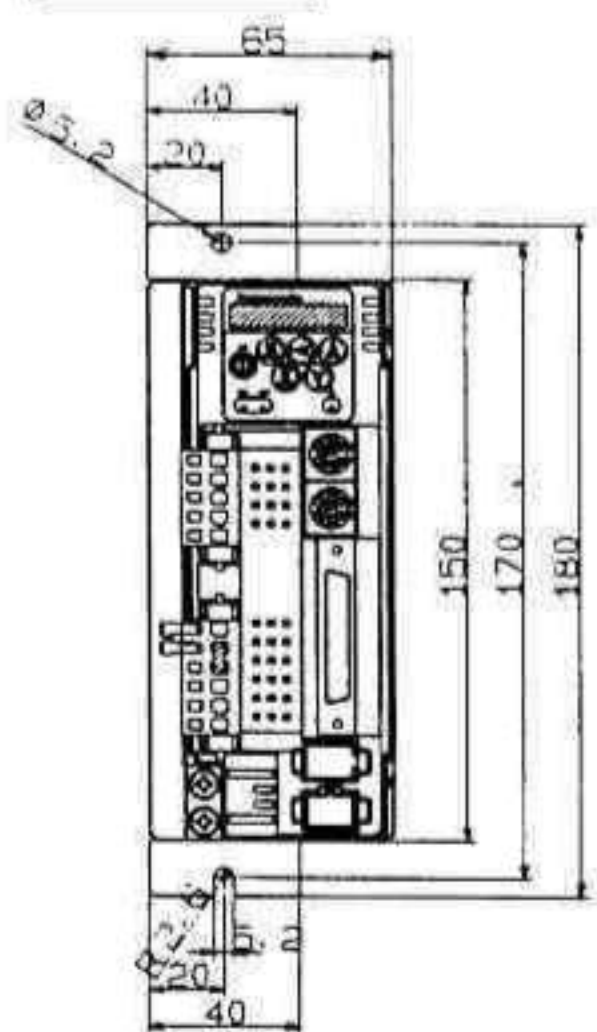

Rack-mounting type
(Option: Mounted on the front)

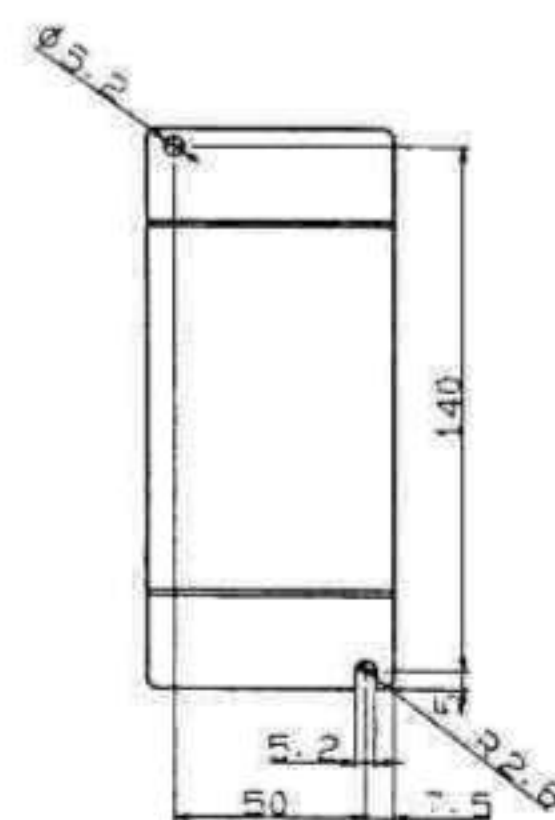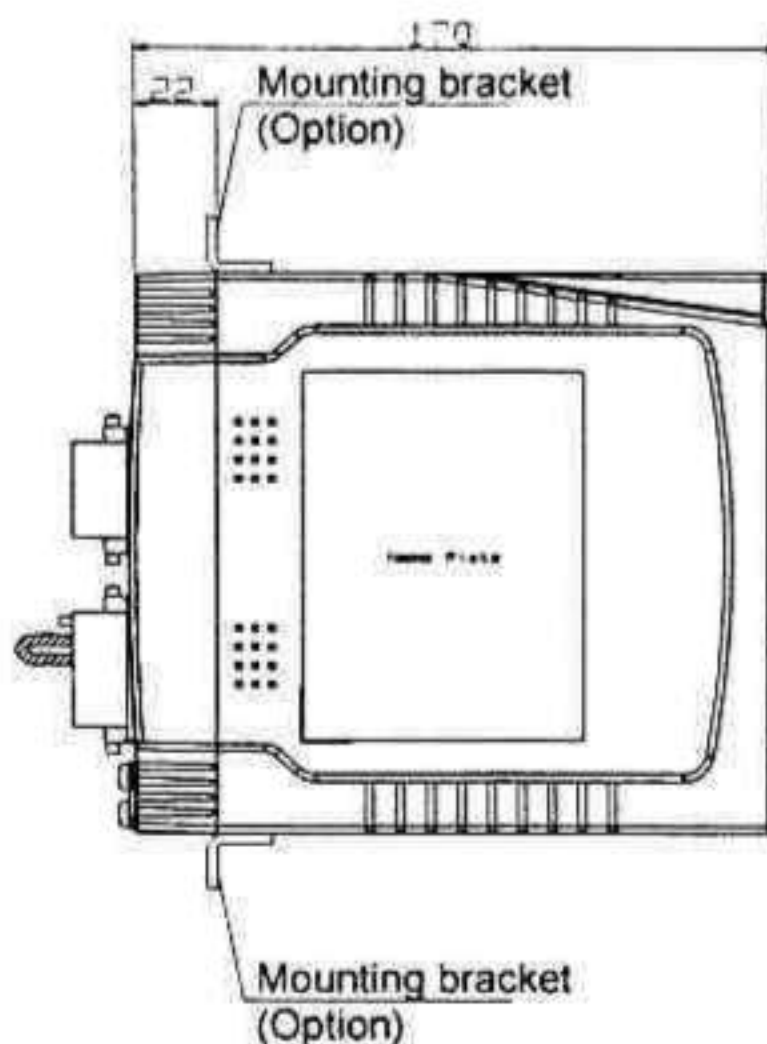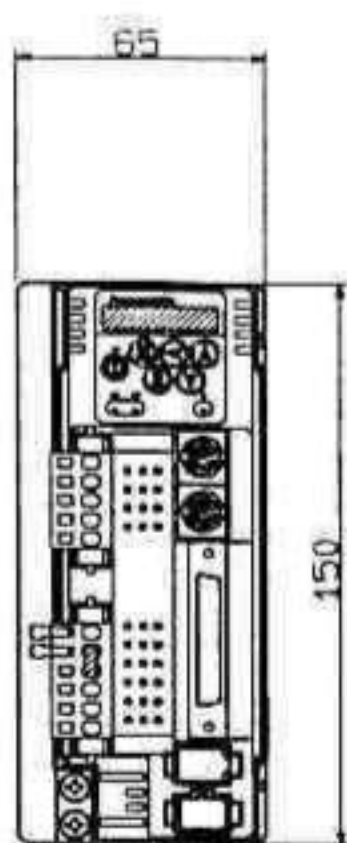

Base-mounting type
(Standard: Mounted on the back)

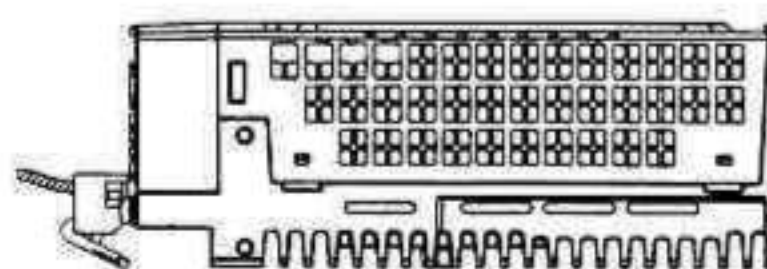

1-3-2. 电机的安装尺寸

请参考电机样本，此从略。

www.docin.com

1-4. 技术规格

1-4-1. 通用规格

基本规格	输入电源	100V 系列	主回路电源		单相 100~115V ^{+10%} _{-15%} 50/60Hz	
			控制回路电源			
		200V 系列	主回路电源	A、B 型	单相 200~240V ^{+10%} _{-15%} 50/60Hz	
				C、D 型	单相/三相 200~240V ^{+10%} _{-15%} 50/60Hz	
				E、F 型	三相 200~240V ^{+10%} _{-15%} 50/60Hz	
			控制回路电源	A~D 型	单相 200~240V ^{+10%} _{-15%} 50/60Hz	
	E、F 型			单相 200~230V ^{+10%} _{-15%} 50/60Hz		
	温度			工作温度: 0~55℃; 存温度: -20~80℃		
	工况	湿度		工作/保存: ≤90%RH (无结露)		
		海拔高度		≤1,000 米		
		振动		≤5.88m/s ² , 10~60Hz (不允许工作在共振点)		
		控制方式		IGBT PWM 正弦波控制		
	编码器反馈		17 位 (分辨率: 131072), 7 线制绝对式编码器; 2500p/r (分辨率: 10000), 5 线制增量式编码器。			
	外部反馈装置		可配 AT573A (Mitutoyo 三丰出品)			
	控制信号	输入		10 点输出: ①伺服使能 (SRV-ON), ②控制模式选择 (C-MODE), ③增益切换 (GAIN), ④报警清除 (A-CLR); 其余与控制模式有关。		
		输出		6 点输出: ①伺服报警 (ALM), ②伺服准备好 (S-RDY), ③制动器释放 (BRK-OFF), ④零速检测 (ZSP), ⑤转矩控制 (TLC); 其余与控制模式有关。		
	模拟量信号	输入		3 点输入: ①16 位 A/D (1 点输入), ②10 位 A/D (2 点输入)。		
		输出		2 点输出 (监视器用): ①速度监视器 (SP), 可以检测电机的实际转速或指令速度; ②转矩监视器 (IM), 可检测转矩指令、偏差脉冲数或全闭环偏差脉冲数。		
	脉冲信号	输入		①2 点输入: 通过光耦电路接收差分信号或集电极开路信号; ②2 点输入: 通过差分专用电路接收差分信号。		
		输出		4 点输出: 编码器信号 (A/B/Z 相) 或外部反馈装置信号 (EXA/EXB/EXZ 相) 输出差分信号; Z 相或 EXZ 相也可以输出集电极开路信号。		
通讯功能	RS232C		主机 1: 1 通讯			
	RS485		主机 1: n 通讯, n≤15			
显示面板与操作按键		①5 个按键 (MODE、SET、▲、▼、◀); ②6 位 LED 显示				
再生放电制动电阻		A、B 型驱动器: 没有内置制动电阻 (只可外接); C~F 型: 内置制动电阻 (也可再外接制动电阻)。				
动态制动器		内置				
控制模式		通过参数选择以下 7 种模式: ①位置控制; ②速度控制; ③转矩控制; ④位置/速度控制; ⑤位置/转矩控制; ⑥速度/转矩控制; ⑦全闭环控制				

功 能	位置 控制	控制输入		⑤CW 方向行程禁止, ⑥CCW 方向行程禁止, ⑦偏差计数器清零, ⑧脉冲指令输入禁止, ⑨指令分倍频切换	
		控制输出		⑥定位完成	
		脉冲 输入	最大指令脉冲频率	光耦输入: 500kpps; 线驱动器输入: 2Mpps	
			输入脉冲串形式	差分输入; 根据参数设定选择: ①CCW/CW, ②A/B 两相, ③指令/方向	
			指令脉冲分倍频 (电子齿轮)	可设定范围: $\frac{(1\sim 10000) \times 2^{0\sim 17}}{1\sim 10000}$	
			平滑滤波器	对指令脉冲可选择初级延时滤波器或者 FIR 滤波器	
		模拟量输入	转矩限制指令	可在 CCW、CW 两个方向分别设置转矩限制 (3V/额定转矩)	
		指令跟踪控制		可用	
		实时速度观测器		可用	
		振动抑制控制		可用	
	速度 控制	控制输入		⑤CW 方向行程禁止, ⑥CCW 方向行程禁止, ⑦内部速度选择 1, ⑧内部速度选择 2, ⑨零速箝位	
		控制输出		⑥速度到达	
		模拟量 输入	速度指令输入	可输入模拟量速度指令, 其比例和方向用参数可调 (默认值: 6V/额定转速)	
			转矩限制指令输入	可在 CCW、CW 两个方向分别设置转矩限制 (3V/额定转矩)	
		内部速度指令		通过控制输入点可选 4 段内部速度	
		软启动/制动功能		可分别设置 0~10s/1000rpm 的加速、减速时间; S 形加减速时间也可设置	
		零速箝位		可通过零速箝位输入使得内部速度保持为 0	
		实时速度观测器		可用	
	速度指令 FIR 滤波器		可用		
	转矩 控制	控制输入		⑤CW 方向行程禁止, ⑥CCW 方向行程禁止, ⑦零速箝位	
控制输出		⑥速度到达			
模拟量 输入		转矩指令输入	可输入模拟量转矩指令, 其比例和方向用参数可调 (默认值: 3V/额定转矩)		
速度限制功能		相关参数可设置速度限制值			
全 闭 环 控 制	控制输入		⑤外部反馈偏差输入, ⑥偏差计数器清零, ⑦指令脉冲输入禁止		
	控制输出		⑥全闭环定位完成		
	脉冲 输入	指令脉冲最大频率	光耦输入: 500kpps; 线驱动器输入: 2Mpps		
		输入脉冲串形式	差分输入; 根据参数设定选择: ①CCW/CW, ②A/B 两相, ③指令/方向		
		指令脉冲分倍频 (电子齿轮)	可设定范围: $\frac{(1\sim 10000) \times 2^{0\sim 17}}{1\sim 10000}$		
		平滑滤波器	对指令脉冲可选择初级延时滤波器或者 FIR 滤波器		
	模拟量输入	转矩限制指令	可在 CCW、CW 两个方向分别设置转矩限制 (3V/额定转矩)		
	外部反馈装置分倍频设置		编码器脉冲数 (分子) 和外部装置 反馈脉冲数 (分母) 之比值范围: $\frac{(1\sim 10000) \times 2^{0\sim 17}}{1\sim 10000}$		
双绞补偿功能		可用			
状态反馈功能		可用			

功能	共同点	自动调整	实时模式	负载惯量在电机运行时实时地测量，并根据机械的刚性自动地调整增益；在 7 种模式都可以有效
			常规模式	驱动电机按指令运行，以测量出负载惯量，并根据机械的刚性自动调整增益；在①位置控制，⑦全闭环控制模式有效
			适配增益调整	在位置控制模式往复转动从而自动地搜索出最佳的增益设置；在①位置控制有效
		非必要引脚的屏蔽功能		以下控制输入信号可屏蔽： ①驱动禁止输入，②转矩限制输入，③指令脉冲输入禁止，④零速箝位
		编码器反馈脉冲的分频功能		1~16384p/r（编码器反馈最大脉冲数）
		保护功能	硬件出错	过载，欠电压，过速，过热，过电流，编码器出错等
			软件出错	位置偏差过大，指令脉冲分倍频出错，EEPROM 出错等
		报警记录记忆功能		可记忆包括当前报警在内的 14 个报警记录

1-4-2. 各型号单一规格

驱动器型号	MADDCT1105	MADDT1205	MADDT1107	MADDT1207
输入电源	单相 100V	单相 200V	单相 100V	单相 200V
最大瞬时输出电流	10A		10A	
最大连续输出电流	5A		7.5A	
编码器反馈信号 (分辨率)	10000 p/r			
	131072 p/r			
再生制动电阻	需外接			
自动增益调整功能	有			
扰动观测器	有			
动态制动器	有			
绝对式系统 *1			有效	*2
全闭环控制	有效			
环境温度	0~55℃			
主电源电缆	HVSF 0.75~2.0mm ²			
	AWG 14~18			
接地电缆	HVSF 2.0mm ²			
	AWG 14			
电机电缆	HVSF 0.75~2.0mm ²			
	AWG 14~18			
主电源最大冲击电流	7A	14A	7A	14A
控制电源最大冲击电流	14A	28A	14A	28A
重量	约 0.8kg			
外形尺寸	A 型			

*1 使用 17 位规格编码器时。

*2 绝对式编码器的电池应外接。

驱动器型号	MBDDCT2110	MBDDT2210	MCDDT3120	MCDDT3520
输入电源	单相 100V	单相 200V	单相 100V	单相/三相 200V
最大瞬时输出电流	15A		30A	
最大连续输出电流	10A		20A	
编码器反馈信号 (分辨率)	10000 p/r		10000 p/r	
	131072 p/r		131072 p/r	
再生制动电阻	需外接		内置	
自动增益调整功能	有		有	
扰动观测器	有		有	
动态制动器	有		有	
绝对式系统 *1	有效 *2		有效 *2	
全闭环控制	有效		有效	
环境温度	0~55℃		0~55℃	
主电源电缆	HVSF 0.75~2.0mm ²		HVSF 0.75~2.0mm ²	
	AWG 14~18		AWG 14~18	
接地电缆	HVSF 2.0mm ²		HVSF 2.0mm ²	
	AWG 14		AWG 14	
机电缆	HVSF 0.75~2.0mm ²		HVSF 0.75~2.0mm ²	
	AWG 14~18		AWG 14~18	
主电源最大冲击电流	7A	14A	30A	60A
控制电源最大冲击电流	14A	28A	14A	28A
重量	约 1.1kg		约 1.5kg	
外形尺寸	B 型		C 型	



*1 使用 17 位规格编码器时。

*2 绝对式编码器的电池应外接。



2. 外形与接插件

2-1. 接插件外形与清单

A4 系列 A、B 型

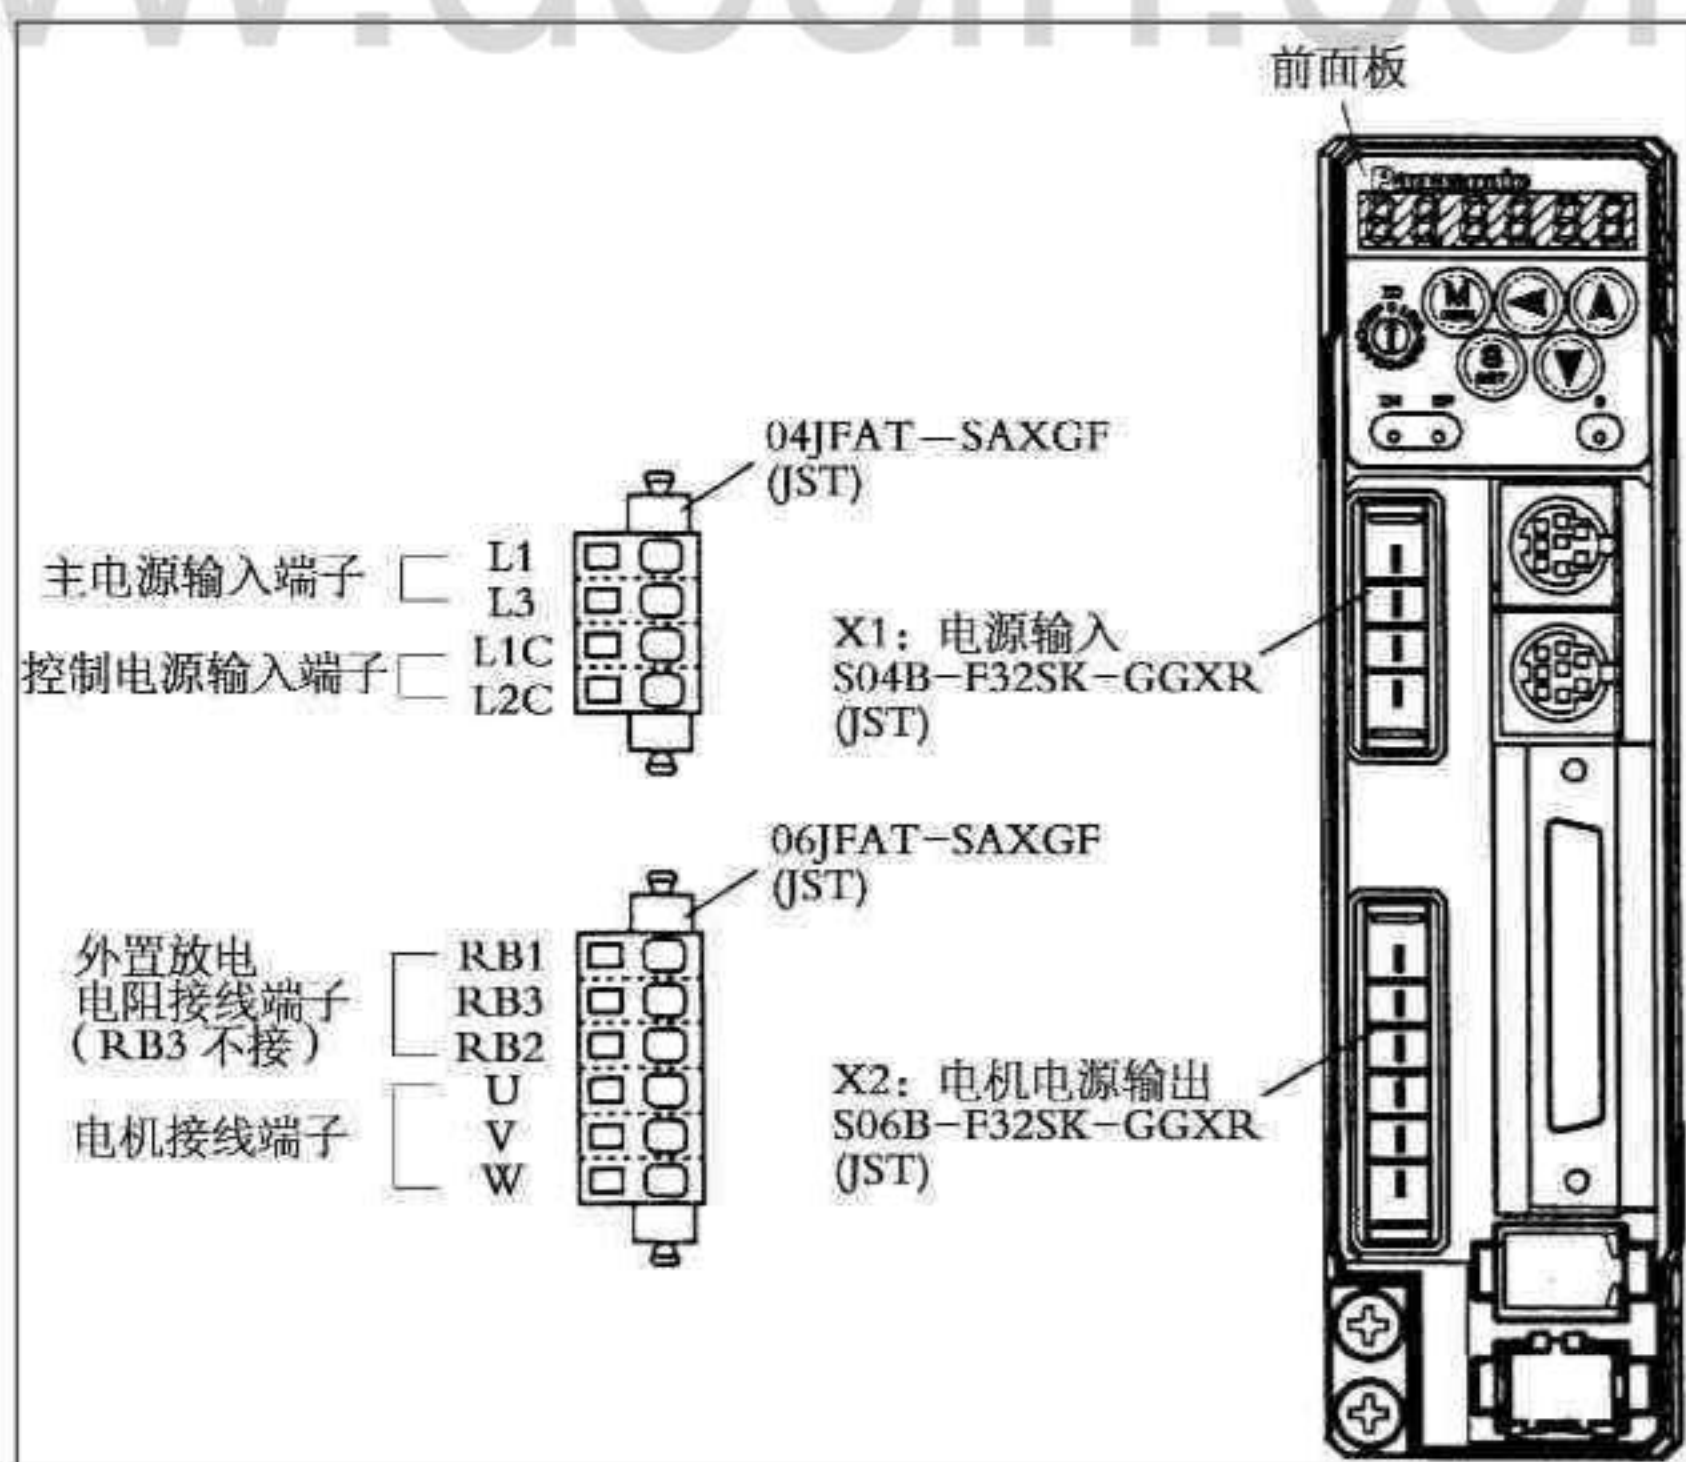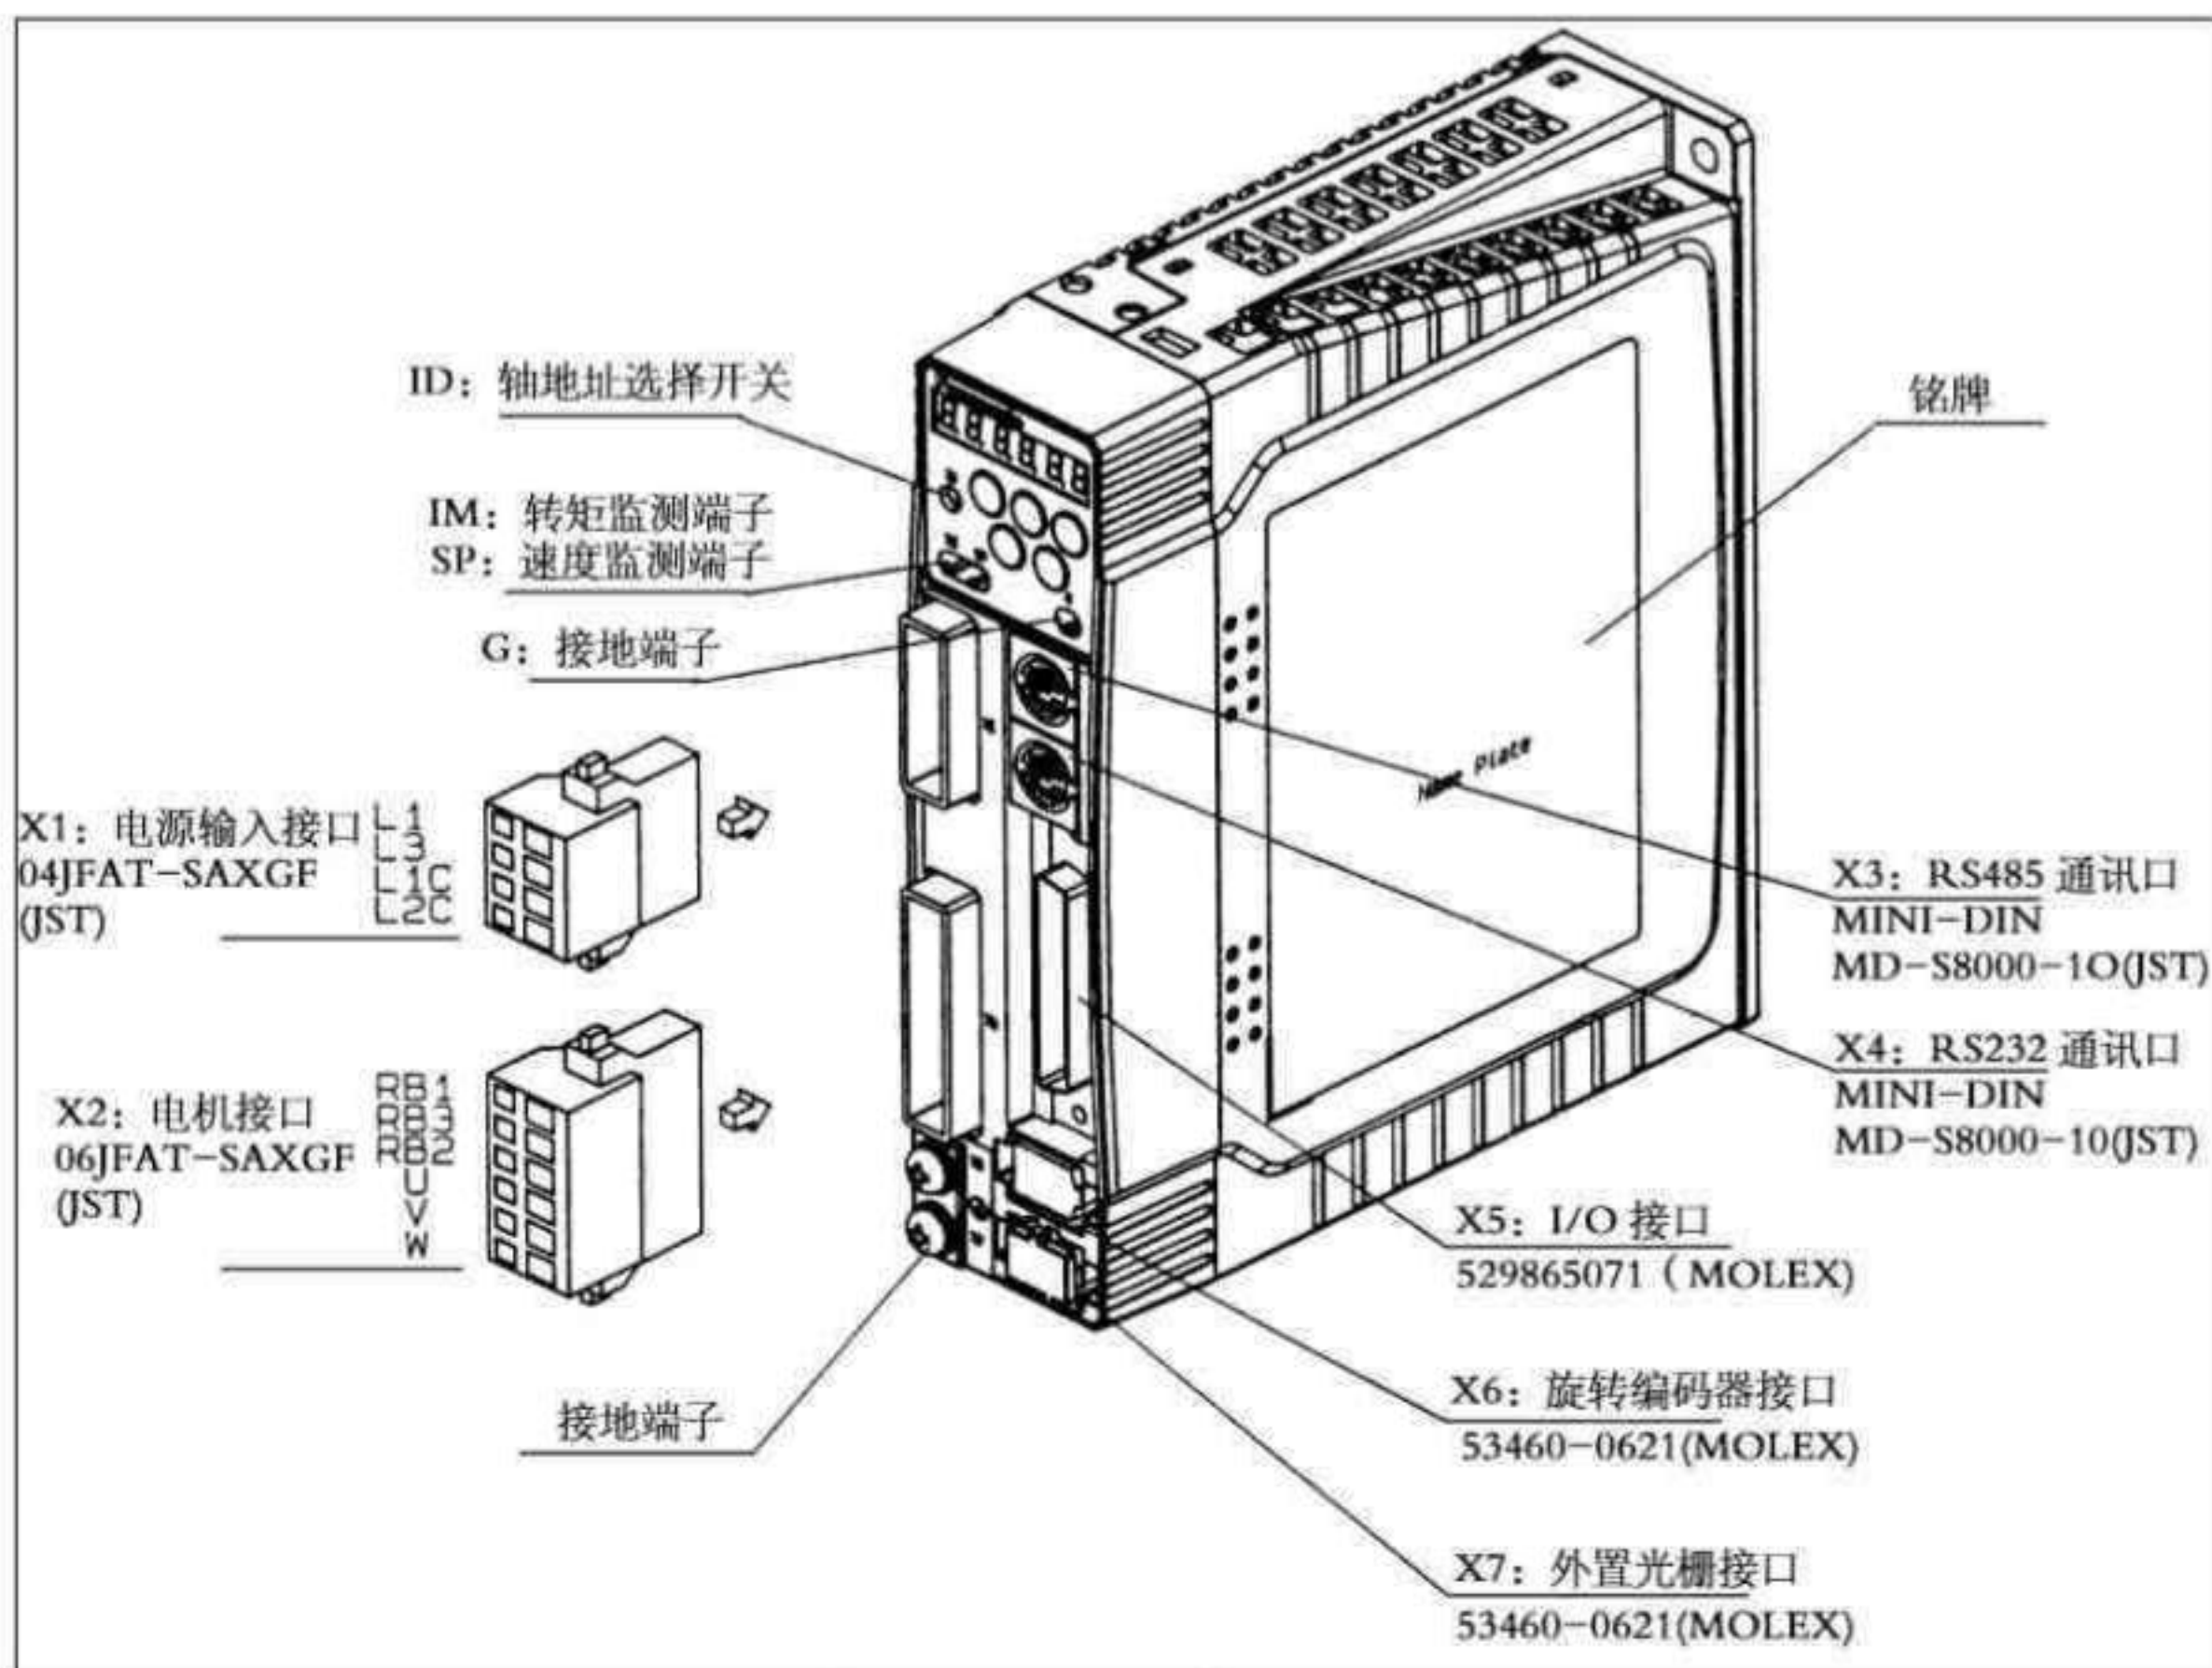

A4 系列 C、D 型

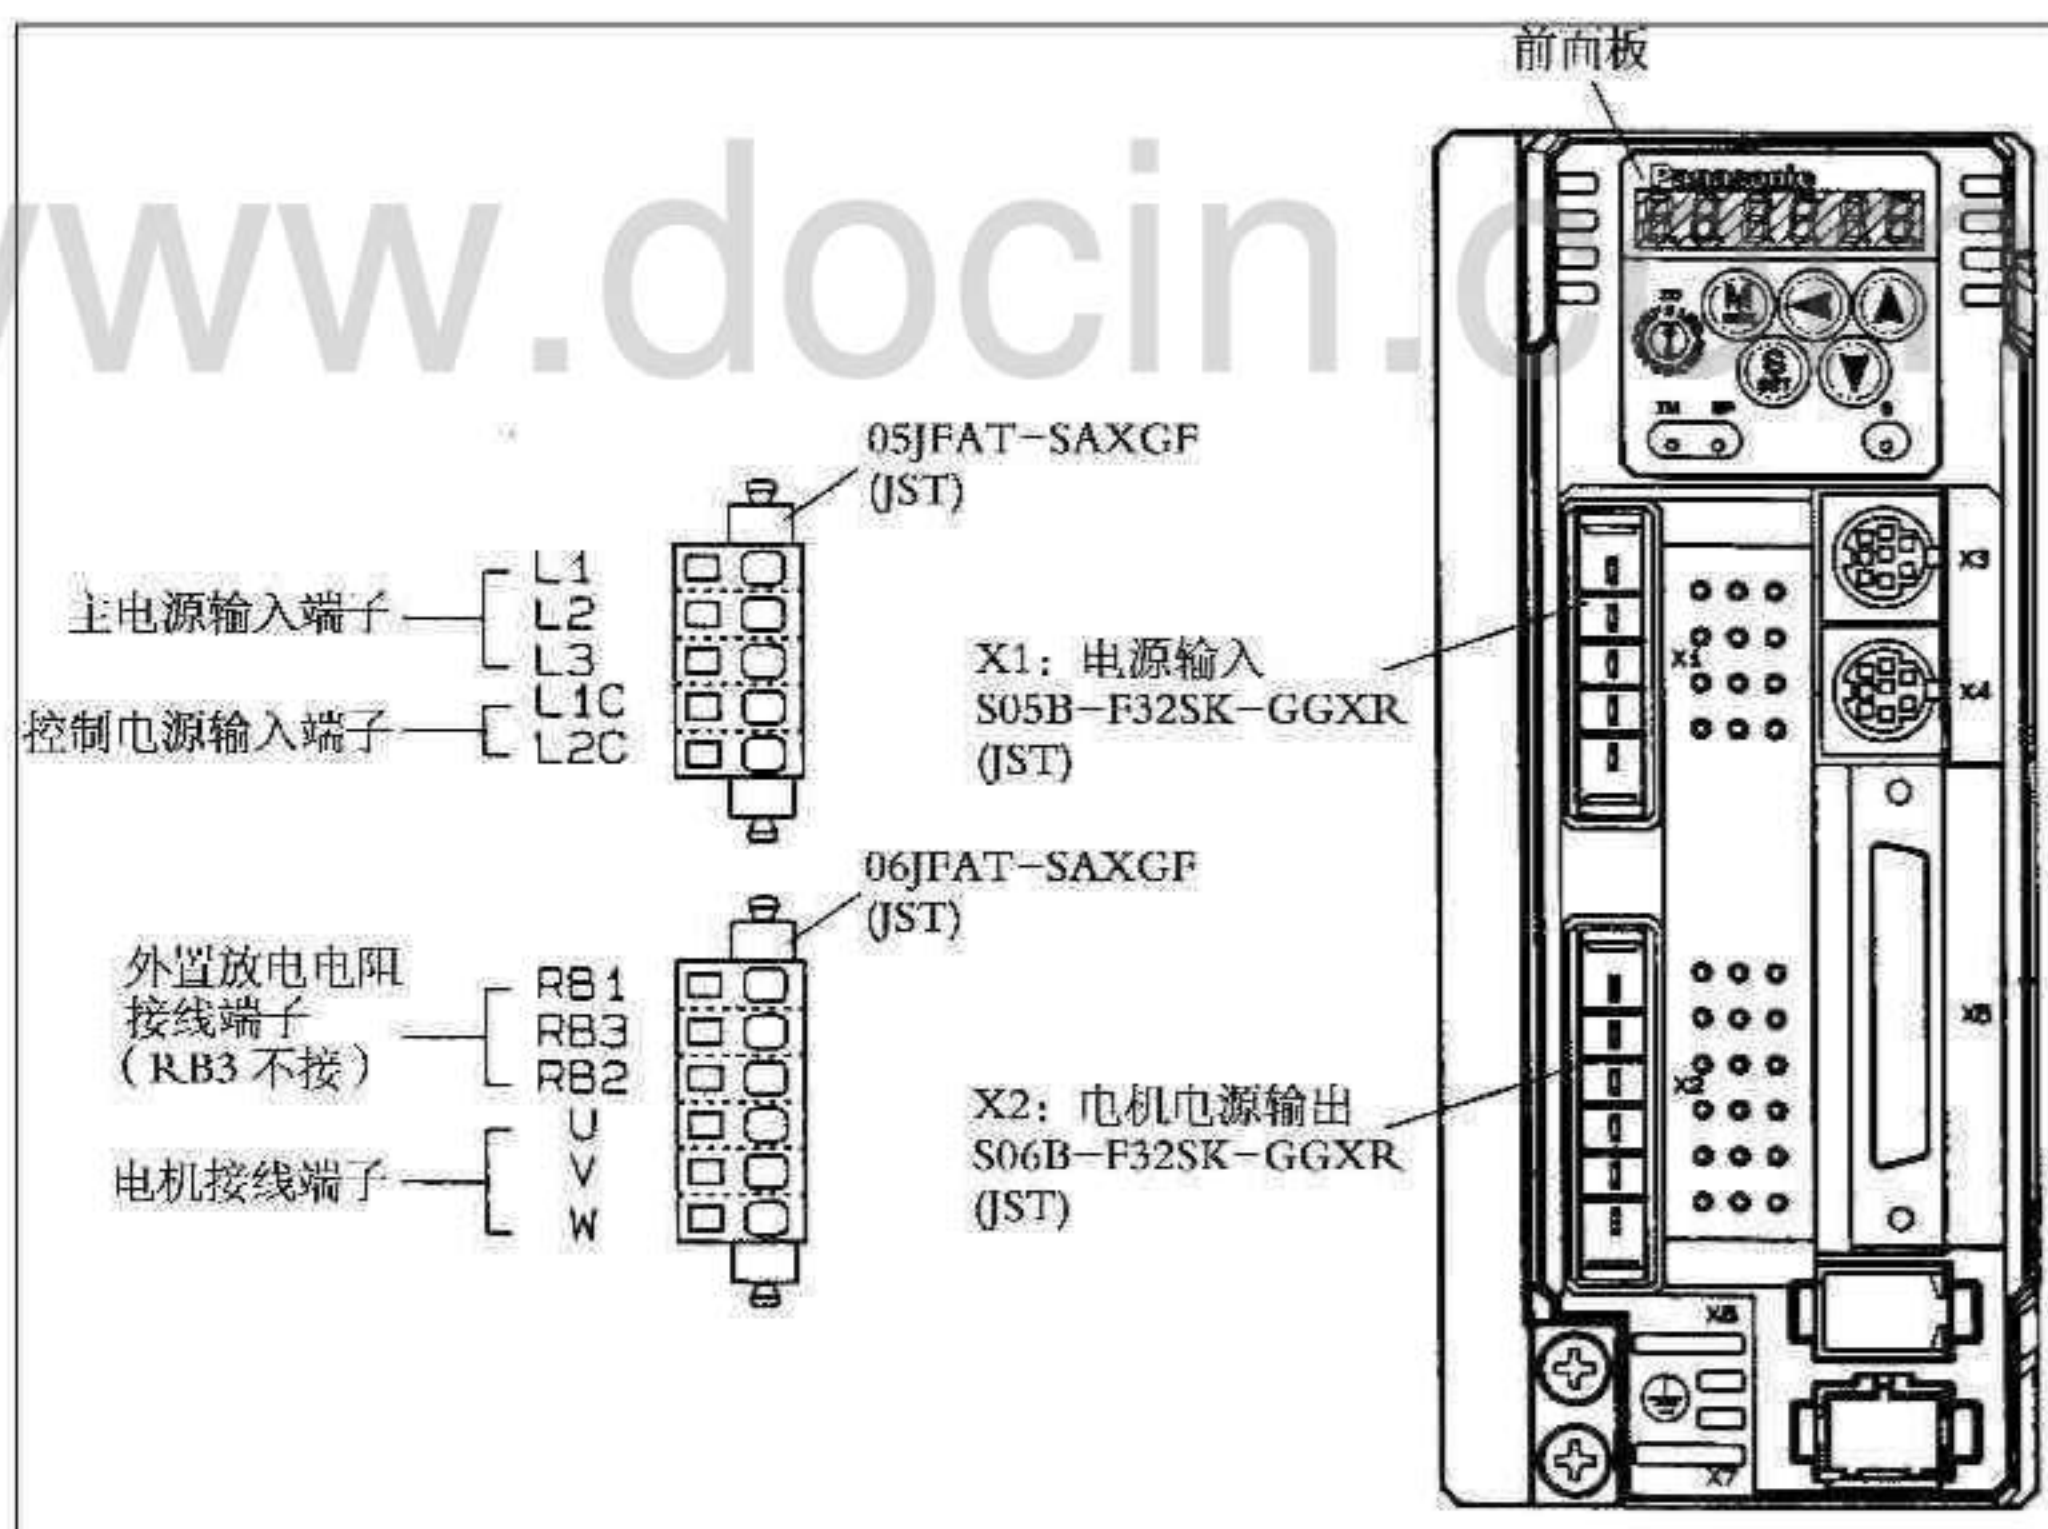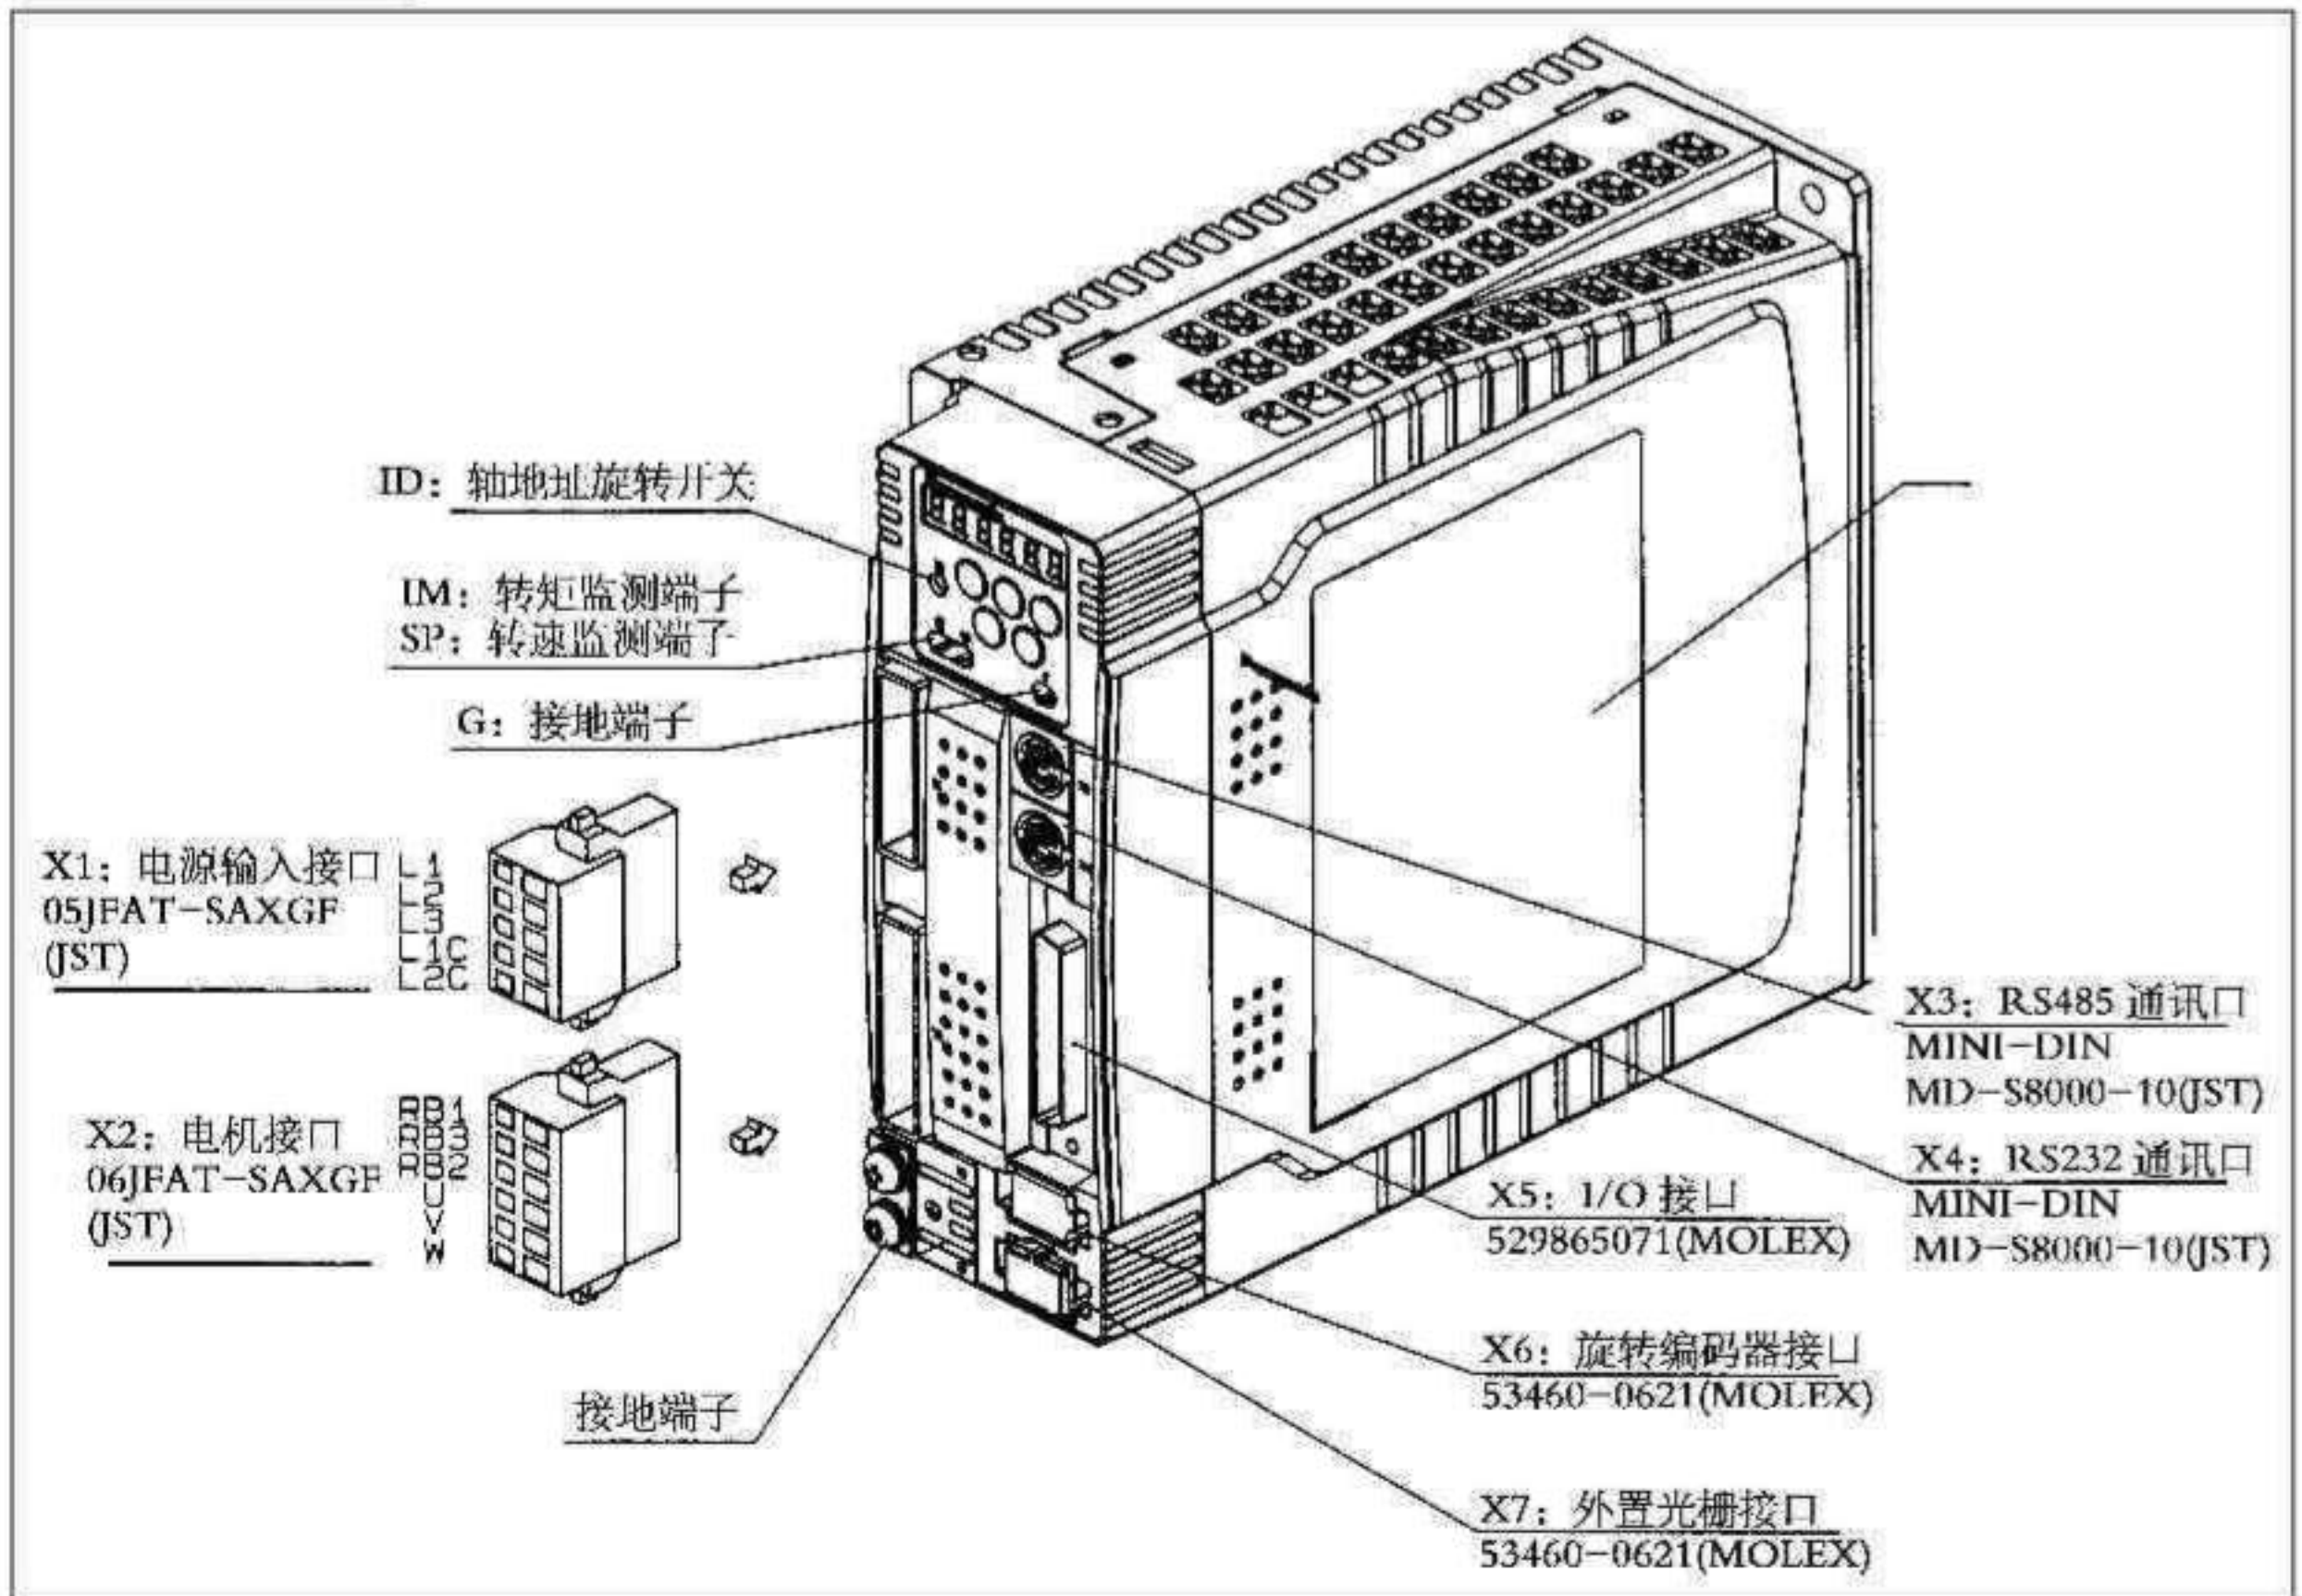

2-2. 电源插头 X1、X2 与编码器插头 X6

X1: A、B 型驱动器用, 04JFATSAXGF, J.S.T.公司制;

C、D 型驱动器用, 05JFATSAXGF, J.S.T.公司制。

X2: A~D 型驱动器用, 06JFATSAXGF, J.S.T.公司制。

	接线记号		信号	详情	
	插头	端子排			
X1				100V	在 L1、L3 端子间输入单相 100~115V ^{+10%} _{-15%} , 50/60Hz
	L1, (L2,) L3	L1, (L2,) L3	主电源 输入端子	200V	A、B 型: 输入单相 200~240V ^{+10%} _{-15%} , 50/60Hz; C、D 型: 输入单相/三相 200~240V ^{+10%} _{-15%} , 50/60Hz; 单相输入时请只接 L1、L3 端子。
	L1C, L2C	r, t	控制电源 输入端子	100V	输入单相 100~115V ^{+10%} _{-15%} , 50/60Hz
				200V	输入单相 200~240V ^{+10%} _{-15%} , 50/60Hz
X2	RB1, RB2, RB3	P, RB2, RB3	制动电阻 接线端子	<ul style="list-style-type: none"> • 通常请将 RB3 和 RB2 (B2 和 B1) 短路。 • 如果发生再生放电电阻过载报警 (Err18) 而导致驱动器故障, 请将 RB3 和 RB2 (B2 和 B1) 断路! 然后在 RB1 和 RB2 (P 和 B2) 之间接入一个制动电阻。 • A4 系列的 A、B 型驱动器默认配置是需要外接制动电阻的, 因此其 RB3 和 RB2 (B2 和 B1) 通常请不要短接。但是如果发生了 Err18 报警, 请在 RB1 和 RB2 (P 和 B2) 之间接入一个制动电阻。 • 如果接入了制动电阻, 请将参数 Pr6C 设成除 0 之外的值。 	
	U, V, W	U, V, W	电机连接端子	连接到电机的各相绕组, U: U 相, V: V 相, W: W 相。	
			接地端子	连接到电机的接地端子	

X6: 编码器插头, Molex 制 55100-0600


信号	引脚号码	功能
编码器电源输出	1	E5V
	2	E0V *1
未用	3, 4	不必接
编码器 I/O 信号 (串行信号)	5	PS
	6	PS
外壳接地	外壳	FG

*1 编码器电源输出的 E0V 与控制电路的地相接, 也与插头 X5 相连。


2-3. 控制信号插头 X5

X5: 控制信号 (I/O) 用, Molex 制 529865071。

2-3-1. 位置控制模式控制信号接线图

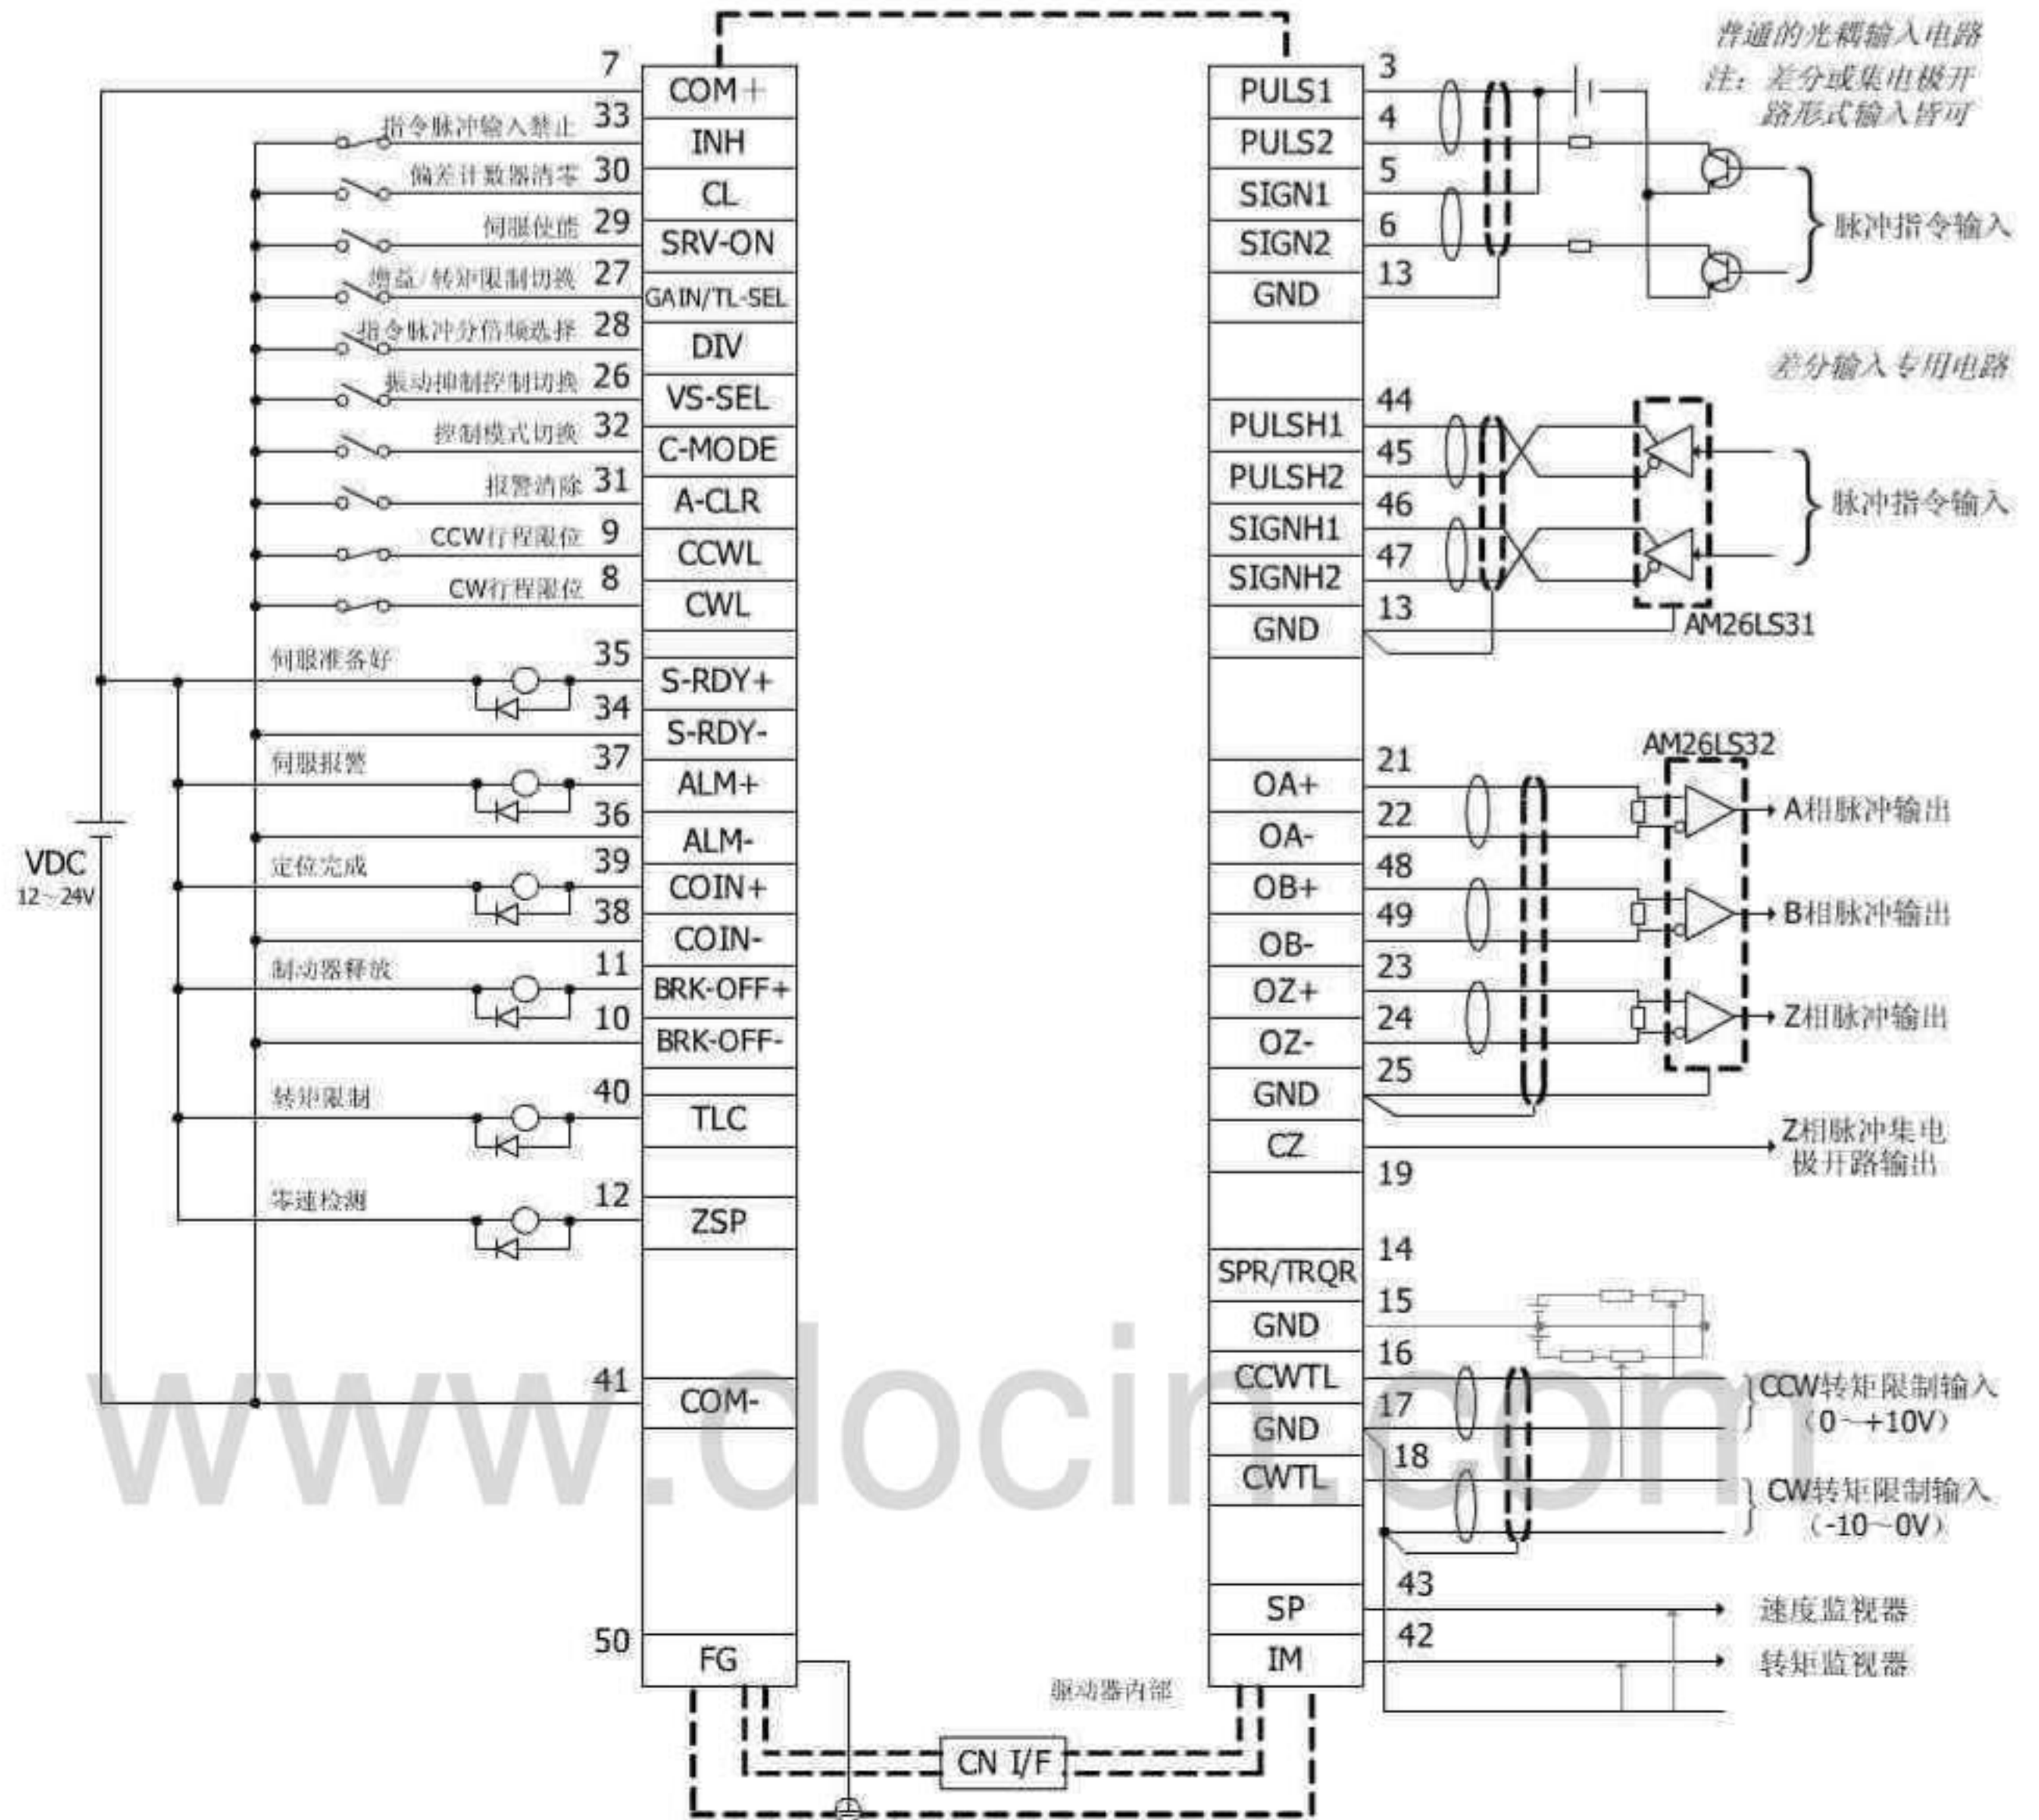

2-3-2. 速度控制模式控制信号接线图

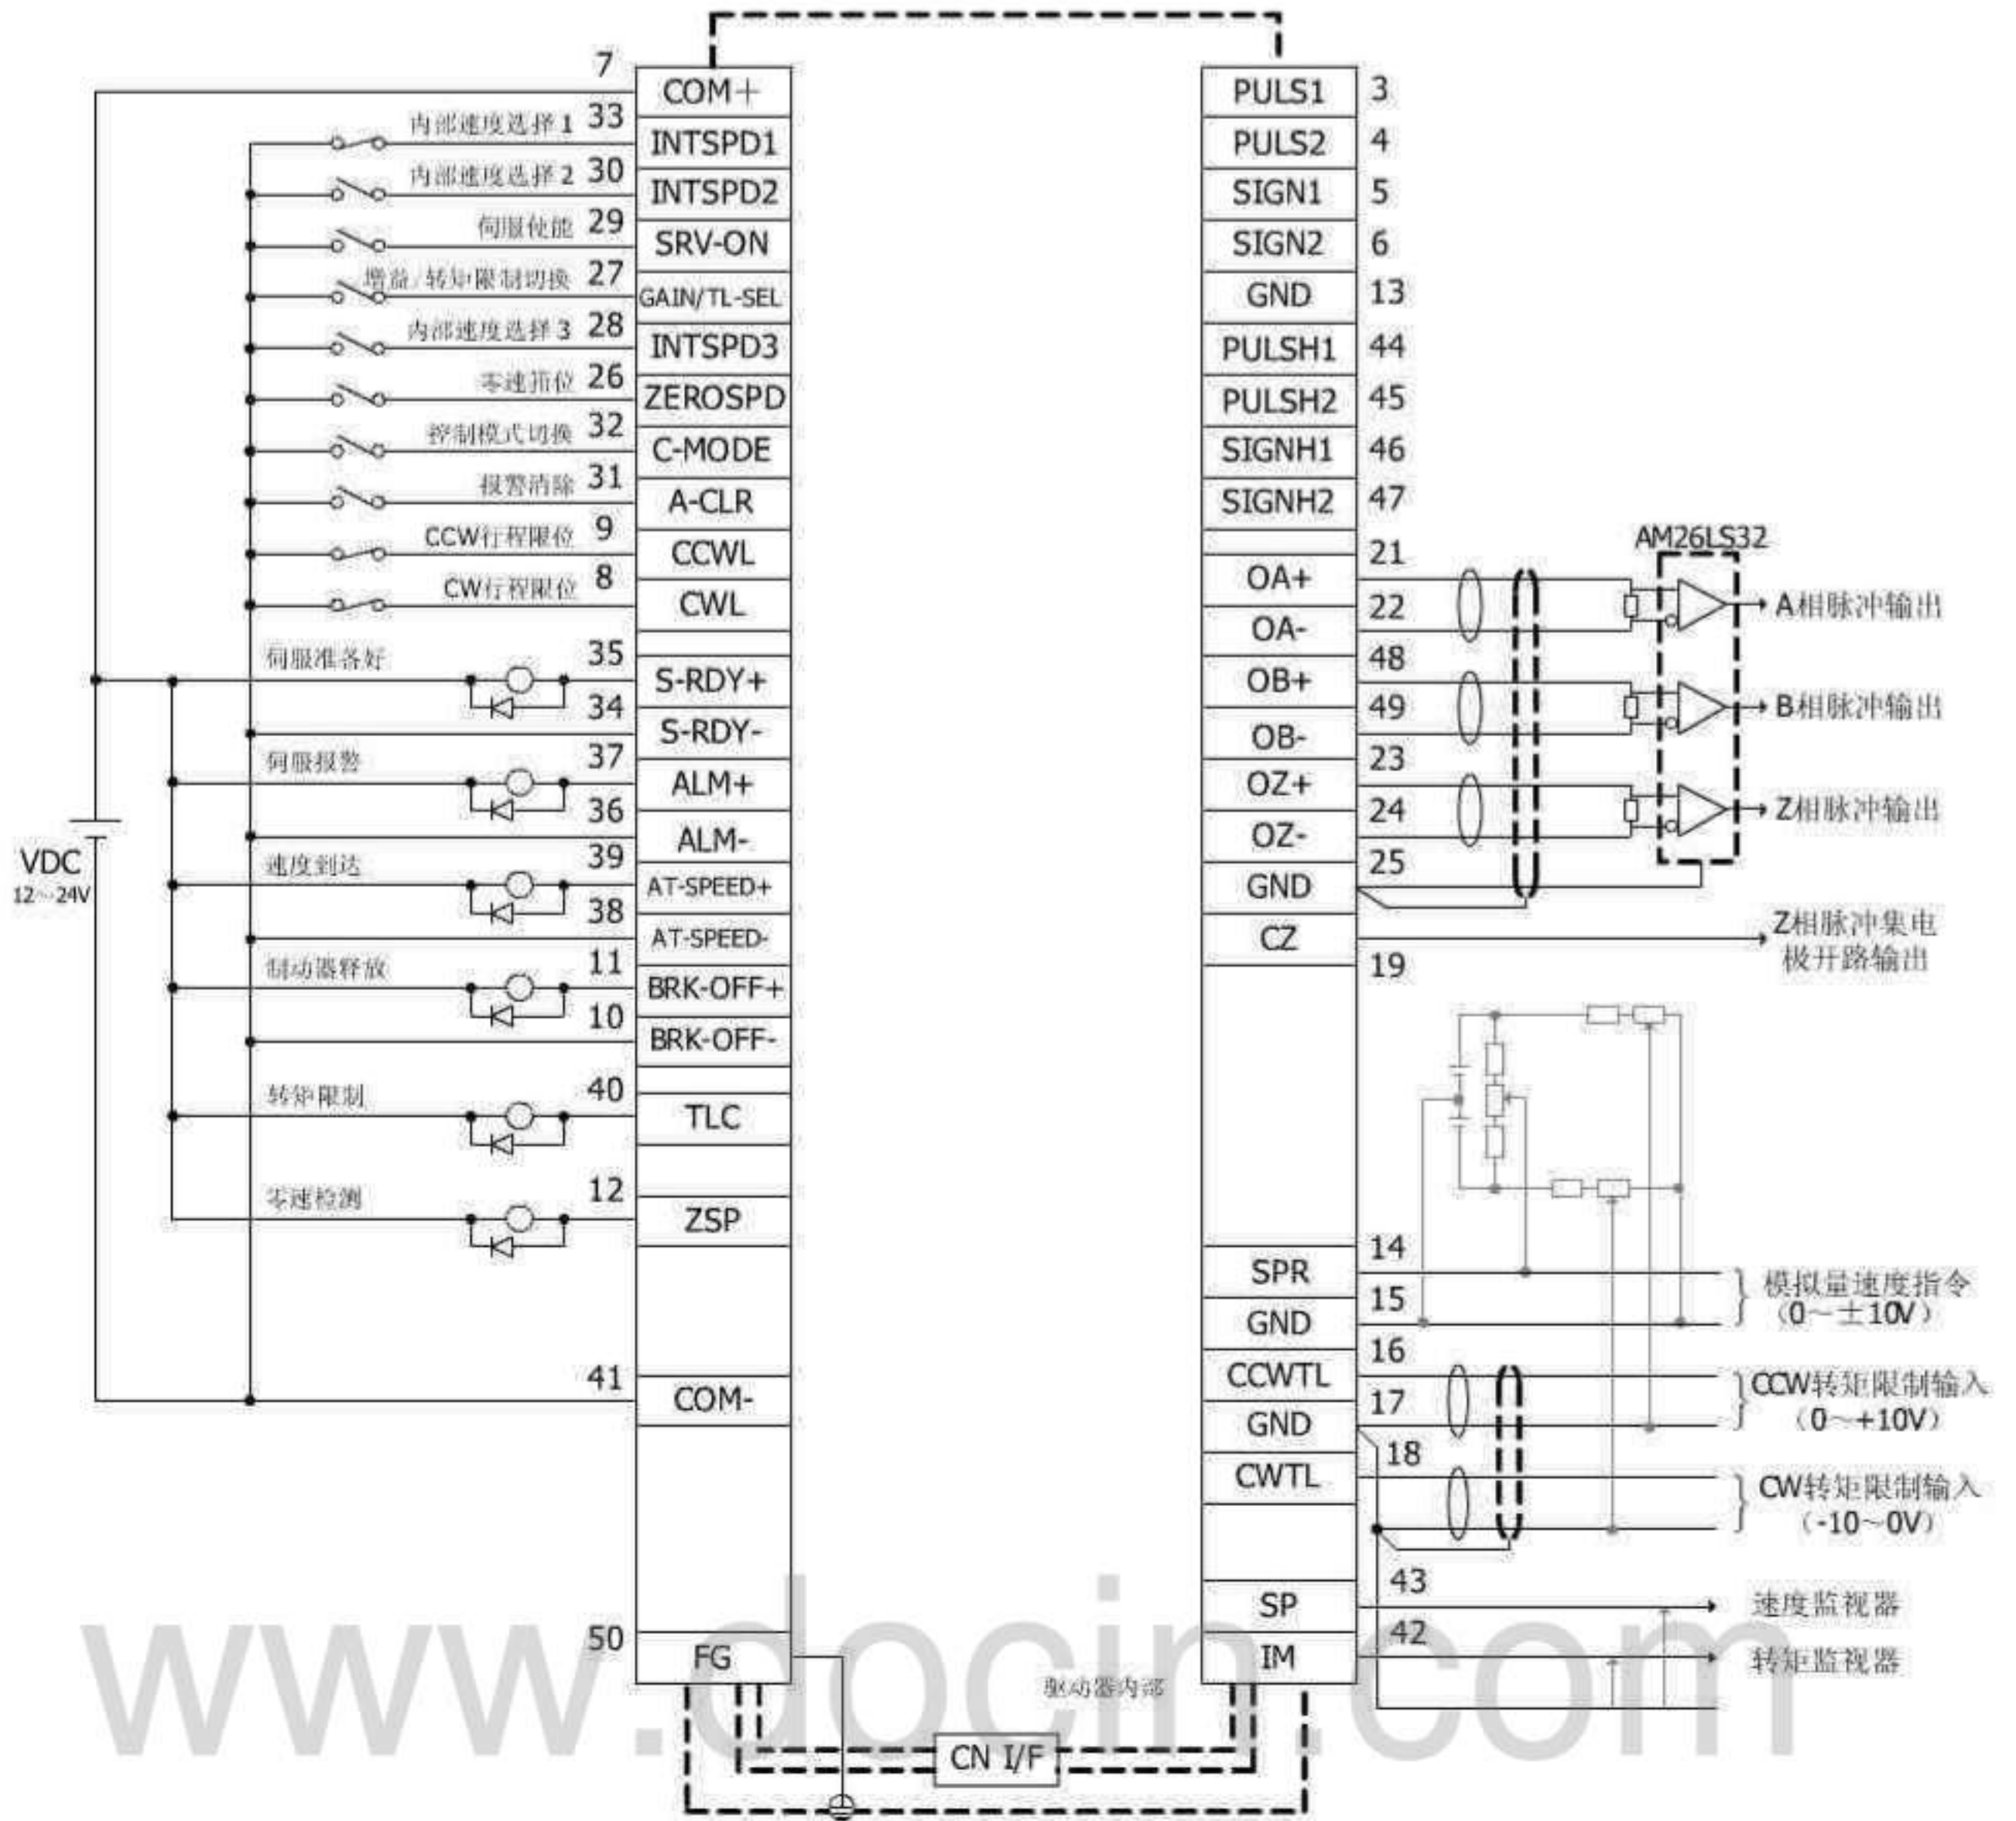

2-3-3. 控制信号接线详解

通用的输入信号及其功能

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口												
控制信号电源	COM+	7	<ul style="list-style-type: none"> • 连接到外置直流电源（12~24V）的正极（+）。 • 电源请采用 12~24V（±5%）。 													
	COM	41	<ul style="list-style-type: none"> • 连接到外置直流电源（12~24V）的负极（-）。 • 电源的容量取决于 I/O 信号的组合应用，建议不小于 0.5A。 													
伺服使能	SRV-ON	29	<ul style="list-style-type: none"> • 此信号与 COM 短接，即进入伺服使能状态（电机通电）。 • 此信号与 COM 短接后，请在至少 100ms 后再输入指令脉冲。 • 如果与 COM 的连接断开，则伺服系统进入不使能状态（没有电流进入电机）。 • 伺服不使能（伺服 OFF）状态时动态制动器的动作与偏差计数器清零的动作可用参数 Pr69 选择。 <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 伺服使能信号在电源接通约 2 秒后输入才有效（请参考时序图）。 • 请勿用伺服使能信号（ON/OFF）来启动、停止电机。 • 请在伺服使能信号接通后至少 100ms 以后再输入脉冲指令。 	i-1												
控制模式切换	C-MODE	32	<p>如果参数 Pr02（控制模式选择）设为 3~5，控制模式的选择如下表所示：</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Pr02 值</th> <th>C-MODE 与 COM 开路 (选择第 1 控制模式)</th> <th>C-MODE 与 COM 短路 (选择第 2 控制模式)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>位置控制</td> <td>速度控制</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>位置控制</td> <td>转矩控制</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>速度控制</td> <td>转矩控制</td> </tr> </tbody> </table> <p>注意：</p> <p>用 C-MODE 信号切换控制模式时，电机的运转可能会由于对应的控制模式的指令不同而产生剧烈变化。</p>	Pr02 值	C-MODE 与 COM 开路 (选择第 1 控制模式)	C-MODE 与 COM 短路 (选择第 2 控制模式)	3	位置控制	速度控制	4	位置控制	转矩控制	5	速度控制	转矩控制	i-1
Pr02 值	C-MODE 与 COM 开路 (选择第 1 控制模式)	C-MODE 与 COM 短路 (选择第 2 控制模式)														
3	位置控制	速度控制														
4	位置控制	转矩控制														
5	速度控制	转矩控制														
CW 行程限位	CWL	8	<ul style="list-style-type: none"> • 这个引脚可以用来输入 CW（顺时针）方向的行程限位信号。 • 设备的移动部件越过了 CW 方向的限位开关时，CWL 信号与 COM 的连接断开，使得 CW 方向的转矩不再产生。 • 如果 CWL 信号与 COM 断路，电机在 CW 方向不产生转矩。 • 如果参数 Pr04（行程限位禁止输入无效设置）=1，那么 CWL 信号的输入是无效的。出厂默认值设为 0（无效）。 • 参数 Pr66（行程限位时报警时序）可以用来选择 CWL 输入有效时的动作。出厂默认值（Pr66=0）可以使动态制动器动作从而快速地停止。 	i-1												
CCW 行程限位	CCWL	9	含义、用法与 CWL 信号相同。	i-1												

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口																				
偏差计数器 清零 或 内部速度 选择 2	CL INTSPD2	30	<p>这个引脚的功能取决于不同的控制模式。</p> <table border="1"> <tr> <td>位置控制 全闭环控制</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 用来将偏差计数器和全闭环偏差计数器的内容清零 (CL 信号)。 • 此引脚与 COM 信号短接, 即可把计数器内容清零。 • 可用 Pr4E (计数器清零输入方式) 选择清零方式: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr4E 值</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 (出厂值)</td> <td>CL 信号与 COM 短路 ($\geq 100\mu s$); 计数器内容即清零</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CL 与 COM 的连接从开路变为短路, 计数器即清零, 但仅有一次清零动作。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CL 信号被屏蔽, 即输入无效。</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>速度控制</td> <td>• 用来输入内部速度选择 2 信号 (INTSPD2)。通过与 INH/INTSPD1 信号和 DIV/INTSPD3 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。</td> </tr> <tr> <td>转矩控制</td> <td>输入无效。</td> </tr> </table>	位置控制 全闭环控制	<ul style="list-style-type: none"> • 用来将偏差计数器和全闭环偏差计数器的内容清零 (CL 信号)。 • 此引脚与 COM 信号短接, 即可把计数器内容清零。 • 可用 Pr4E (计数器清零输入方式) 选择清零方式: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr4E 值</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 (出厂值)</td> <td>CL 信号与 COM 短路 ($\geq 100\mu s$); 计数器内容即清零</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CL 与 COM 的连接从开路变为短路, 计数器即清零, 但仅有一次清零动作。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CL 信号被屏蔽, 即输入无效。</td> </tr> </tbody> </table>	Pr4E 值	功能	0 (出厂值)	CL 信号与 COM 短路 ($\geq 100\mu s$); 计数器内容即清零	1	CL 与 COM 的连接从开路变为短路, 计数器即清零, 但仅有一次清零动作。	2	CL 信号被屏蔽, 即输入无效。	速度控制	• 用来输入内部速度选择 2 信号 (INTSPD2)。通过与 INH/INTSPD1 信号和 DIV/INTSPD3 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。	转矩控制	输入无效。	i-1						
位置控制 全闭环控制	<ul style="list-style-type: none"> • 用来将偏差计数器和全闭环偏差计数器的内容清零 (CL 信号)。 • 此引脚与 COM 信号短接, 即可把计数器内容清零。 • 可用 Pr4E (计数器清零输入方式) 选择清零方式: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr4E 值</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 (出厂值)</td> <td>CL 信号与 COM 短路 ($\geq 100\mu s$); 计数器内容即清零</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CL 与 COM 的连接从开路变为短路, 计数器即清零, 但仅有一次清零动作。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CL 信号被屏蔽, 即输入无效。</td> </tr> </tbody> </table>	Pr4E 值	功能	0 (出厂值)	CL 信号与 COM 短路 ($\geq 100\mu s$); 计数器内容即清零	1	CL 与 COM 的连接从开路变为短路, 计数器即清零, 但仅有一次清零动作。	2	CL 信号被屏蔽, 即输入无效。															
Pr4E 值	功能																							
0 (出厂值)	CL 信号与 COM 短路 ($\geq 100\mu s$); 计数器内容即清零																							
1	CL 与 COM 的连接从开路变为短路, 计数器即清零, 但仅有一次清零动作。																							
2	CL 信号被屏蔽, 即输入无效。																							
速度控制	• 用来输入内部速度选择 2 信号 (INTSPD2)。通过与 INH/INTSPD1 信号和 DIV/INTSPD3 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。																							
转矩控制	输入无效。																							
指令脉冲 禁止输入 或 内部速度 选择 1	INH INTSPD1	33	<p>这个引脚的功能取决于不同的控制模式。</p> <table border="1"> <tr> <td>位置控制 全闭环控制</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 用来禁止指令脉冲的输入 (INH 信号)。 • 这个引脚一旦与 COM 信号断路, 位置指令脉冲的输入即被屏蔽。 • 可用参数 Pr43 (指令脉冲禁止输入无效设置) 选择将此信号屏蔽: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr43 值</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>INH 信号有效。</td> </tr> <tr> <td>1 (出厂值)</td> <td>INH 信号无效, 被屏蔽。</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>速度控制</td> <td>• 用来输入内部速度选择 1 信号 (INTSPD1)。通过与 CL/INTSPD2 信号和 DIV/INTSPD3 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。</td> </tr> <tr> <td>转矩控制</td> <td>输入无效。</td> </tr> </table>	位置控制 全闭环控制	<ul style="list-style-type: none"> • 用来禁止指令脉冲的输入 (INH 信号)。 • 这个引脚一旦与 COM 信号断路, 位置指令脉冲的输入即被屏蔽。 • 可用参数 Pr43 (指令脉冲禁止输入无效设置) 选择将此信号屏蔽: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr43 值</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>INH 信号有效。</td> </tr> <tr> <td>1 (出厂值)</td> <td>INH 信号无效, 被屏蔽。</td> </tr> </tbody> </table>	Pr43 值	功能	0	INH 信号有效。	1 (出厂值)	INH 信号无效, 被屏蔽。	速度控制	• 用来输入内部速度选择 1 信号 (INTSPD1)。通过与 CL/INTSPD2 信号和 DIV/INTSPD3 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。	转矩控制	输入无效。	i-1								
位置控制 全闭环控制	<ul style="list-style-type: none"> • 用来禁止指令脉冲的输入 (INH 信号)。 • 这个引脚一旦与 COM 信号断路, 位置指令脉冲的输入即被屏蔽。 • 可用参数 Pr43 (指令脉冲禁止输入无效设置) 选择将此信号屏蔽: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr43 值</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>INH 信号有效。</td> </tr> <tr> <td>1 (出厂值)</td> <td>INH 信号无效, 被屏蔽。</td> </tr> </tbody> </table>	Pr43 值	功能	0	INH 信号有效。	1 (出厂值)	INH 信号无效, 被屏蔽。																	
Pr43 值	功能																							
0	INH 信号有效。																							
1 (出厂值)	INH 信号无效, 被屏蔽。																							
速度控制	• 用来输入内部速度选择 1 信号 (INTSPD1)。通过与 CL/INTSPD2 信号和 DIV/INTSPD3 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。																							
转矩控制	输入无效。																							
零速箱位 或 振动抑制控制 切换选择	ZEROSPD VS-SEL	26	<p>这个引脚的功能取决于不同的控制模式。</p> <table border="1"> <tr> <td>速度控制 转矩控制</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • 用来输入零速箱位指令 (ZEROSPD 信号)。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr06</th> <th>与 COM</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>——</td> <td>零速箱位信号无效, 被屏蔽。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>开路</td> <td>速度指令为 0, 即零速箱位。</td> </tr> <tr> <td>短路</td> <td>正常运行。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>开路</td> <td>速度指令是 CCW 方向的。</td> </tr> <tr> <td>短路</td> <td>速度指令是 CW 方向的。</td> </tr> </tbody> </table> <p>转矩控制模式中, 若 Pr06=2, 则 ZEROSPD 信号无效。</p> </td> </tr> <tr> <td>位置控制 全闭环控制</td> <td>• 用来输入振动抑制控制切换选择信号 (VS-SEL)。Pr24 (振动抑制滤波器切换选择)=1, 若此信号与 COM 一的连接断开, 则选择第 1 振动抑制滤波器 (Pr2B、2C); 若与 COM 短接, 则第 2 滤波器 (Pr2D、2E) 有效。</td> </tr> </table>	速度控制 转矩控制	<ul style="list-style-type: none"> • 用来输入零速箱位指令 (ZEROSPD 信号)。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr06</th> <th>与 COM</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>——</td> <td>零速箱位信号无效, 被屏蔽。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>开路</td> <td>速度指令为 0, 即零速箱位。</td> </tr> <tr> <td>短路</td> <td>正常运行。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>开路</td> <td>速度指令是 CCW 方向的。</td> </tr> <tr> <td>短路</td> <td>速度指令是 CW 方向的。</td> </tr> </tbody> </table> <p>转矩控制模式中, 若 Pr06=2, 则 ZEROSPD 信号无效。</p>	Pr06	与 COM	功能	0	——	零速箱位信号无效, 被屏蔽。	1	开路	速度指令为 0, 即零速箱位。	短路	正常运行。	2	开路	速度指令是 CCW 方向的。	短路	速度指令是 CW 方向的。	位置控制 全闭环控制	• 用来输入振动抑制控制切换选择信号 (VS-SEL)。Pr24 (振动抑制滤波器切换选择)=1, 若此信号与 COM 一的连接断开, 则选择第 1 振动抑制滤波器 (Pr2B、2C); 若与 COM 短接, 则第 2 滤波器 (Pr2D、2E) 有效。	i-1
速度控制 转矩控制	<ul style="list-style-type: none"> • 用来输入零速箱位指令 (ZEROSPD 信号)。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr06</th> <th>与 COM</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>——</td> <td>零速箱位信号无效, 被屏蔽。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>开路</td> <td>速度指令为 0, 即零速箱位。</td> </tr> <tr> <td>短路</td> <td>正常运行。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>开路</td> <td>速度指令是 CCW 方向的。</td> </tr> <tr> <td>短路</td> <td>速度指令是 CW 方向的。</td> </tr> </tbody> </table> <p>转矩控制模式中, 若 Pr06=2, 则 ZEROSPD 信号无效。</p>	Pr06	与 COM	功能	0	——	零速箱位信号无效, 被屏蔽。	1	开路	速度指令为 0, 即零速箱位。	短路		正常运行。	2	开路	速度指令是 CCW 方向的。		短路	速度指令是 CW 方向的。					
Pr06	与 COM	功能																						
0	——	零速箱位信号无效, 被屏蔽。																						
1	开路	速度指令为 0, 即零速箱位。																						
	短路	正常运行。																						
2	开路	速度指令是 CCW 方向的。																						
	短路	速度指令是 CW 方向的。																						
位置控制 全闭环控制	• 用来输入振动抑制控制切换选择信号 (VS-SEL)。Pr24 (振动抑制滤波器切换选择)=1, 若此信号与 COM 一的连接断开, 则选择第 1 振动抑制滤波器 (Pr2B、2C); 若与 COM 短接, 则第 2 滤波器 (Pr2D、2E) 有效。																							

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口																												
增益切换 或 转矩限制切换	GAIN TL-SEL	27	<p>可以用参数 Pr03 (转矩限制选择) 和 Pr30 (第 2 增益动作设置) 设定此引脚的功能。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr03</th> <th>Pr30</th> <th>与 COM</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">0</td> <td>开路</td> <td>速度环: PI (比例/积分) 动作</td> </tr> <tr> <td>短路</td> <td>速度环: P (比例) 动作</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">0~2</td> <td rowspan="4">1</td> <td colspan="2">并且当 Pr31=2, 且 Pr36=2 时:</td> </tr> <tr> <td>开路</td> <td>选择第 1 增益设置 (Pr10~14)</td> </tr> <tr> <td>短路</td> <td>选择第 2 增益设置 (Pr18~1C)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">并且当 Pr31 和 Pr36 都不为 2 时:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">无效, 被屏蔽</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>---</td> <td colspan="2">用来输入转矩限制切换信号 (TL-SEL)。此时, 如果此引脚与 COM 的连接断开, 则 Pr5E (第 1 转矩限制) 即有效; 如果短接, 则 Pr5F (第 2 转矩限制) 有效。</td> </tr> </tbody> </table>	Pr03	Pr30	与 COM	功能		0	开路	速度环: PI (比例/积分) 动作	短路	速度环: P (比例) 动作	0~2	1	并且当 Pr31=2, 且 Pr36=2 时:		开路	选择第 1 增益设置 (Pr10~14)	短路	选择第 2 增益设置 (Pr18~1C)	并且当 Pr31 和 Pr36 都不为 2 时:				无效, 被屏蔽		3	---	用来输入转矩限制切换信号 (TL-SEL)。此时, 如果此引脚与 COM 的连接断开, 则 Pr5E (第 1 转矩限制) 即有效; 如果短接, 则 Pr5F (第 2 转矩限制) 有效。		i-1
Pr03	Pr30	与 COM	功能																													
	0	开路	速度环: PI (比例/积分) 动作																													
		短路	速度环: P (比例) 动作																													
0~2	1	并且当 Pr31=2, 且 Pr36=2 时:																														
		开路	选择第 1 增益设置 (Pr10~14)																													
		短路	选择第 2 增益设置 (Pr18~1C)																													
		并且当 Pr31 和 Pr36 都不为 2 时:																														
		无效, 被屏蔽																														
3	---	用来输入转矩限制切换信号 (TL-SEL)。此时, 如果此引脚与 COM 的连接断开, 则 Pr5E (第 1 转矩限制) 即有效; 如果短接, 则 Pr5F (第 2 转矩限制) 有效。																														
报警清除	A-CLR	31	<p>此信号与 COM 的连接保持闭合 120ms 以上, 就可以将报警状态清除掉。报警清除的同时, 偏差计数器的内容也会被清零。某些报警状态无法用此信号清除。</p>	i-1																												
指令脉冲分倍频选择 或 内部速度选择 3	DIV INTSPD3	28	<p>这个引脚的功能取决于不同的控制模式。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>速度控制</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 用来输入内部速度选择 3 信号 (INTSPD3)。通过与 INH/INTSPD1 信号和 CL/INTSPD2 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。 </td> </tr> <tr> <td>转矩控制</td> <td>输入无效。</td> </tr> <tr> <td>位置控制 全闭环控制</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 可以选择指令脉冲分倍频设置的分子。如果与 COM 短路, 指令脉冲分倍频的分子就从 Pr48 (指令脉冲分倍频第 1 分子) 变为 Pr49 (第 2 分子) 值。 </td> </tr> </tbody> </table> <p>注意: 请不要在切换动作的前 / 后 10ms 内输入指令脉冲。</p>	速度控制	<ul style="list-style-type: none"> 用来输入内部速度选择 3 信号 (INTSPD3)。通过与 INH/INTSPD1 信号和 CL/INTSPD2 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。 	转矩控制	输入无效。	位置控制 全闭环控制	<ul style="list-style-type: none"> 可以选择指令脉冲分倍频设置的分子。如果与 COM 短路, 指令脉冲分倍频的分子就从 Pr48 (指令脉冲分倍频第 1 分子) 变为 Pr49 (第 2 分子) 值。 	i-1																						
速度控制	<ul style="list-style-type: none"> 用来输入内部速度选择 3 信号 (INTSPD3)。通过与 INH/INTSPD1 信号和 CL/INTSPD2 信号不同的组合, 可以选择 8 段内部速度。 																															
转矩控制	输入无效。																															
位置控制 全闭环控制	<ul style="list-style-type: none"> 可以选择指令脉冲分倍频设置的分子。如果与 COM 短路, 指令脉冲分倍频的分子就从 Pr48 (指令脉冲分倍频第 1 分子) 变为 Pr49 (第 2 分子) 值。 																															

指令脉冲分倍频的分子

• 位置控制、全闭环控制模式时，

X5 插头·第 28 引脚 DIV 信号 (与 COM)	指令脉冲分倍频设置	
开路	$\frac{\text{Pr } 48 \times 2^{\text{Pr } 4A}}{\text{Pr } 4B}$	或 编码器分辨率 * / 每转所需指令脉冲数 (Pr4B) , * Pr48 自动设为 0。
短路	$\frac{\text{Pr } 49 \times 2^{\text{Pr } 4A}}{\text{Pr } 4B}$	或 编码器分辨率 * / 每转所需指令脉冲数 (Pr4B) , * Pr49 自动设为 0。

内部速度选择

X5 插头·引脚号码·信号 (与 COM 的连接)			Pr05 (内部 / 外部速度切换选择) 值			
第 33 引脚 INTSPD1 (INH)	第 30 引脚 INTSPD2 (CL)	第 28 引脚 INTSPD3 (DIV)	0	1	2	3
开路	开路	开路	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 1 内部速度 (Pr53)	第 1 内部速度 (Pr53)	第 1 内部速度 (Pr53)
短路	开路	开路	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 2 内部速度 (Pr54)	第 2 内部速度 (Pr54)	第 2 内部速度 (Pr54)
开路	短路	开路	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 3 内部速度 (Pr55)	第 3 内部速度 (Pr55)	第 3 内部速度 (Pr55)
短路	短路	开路	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 4 内部速度 (Pr56)	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 4 内部速度 (Pr56)
开路	开路	短路	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 5 内部速度 (Pr74)	第 1 内部速度 (Pr53)	第 5 内部速度 (Pr74)
短路	开路	短路	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 6 内部速度 (Pr75)	第 2 内部速度 (Pr54)	第 6 内部速度 (Pr75)
开路	短路	短路	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 7 内部速度 (Pr76)	第 3 内部速度 (Pr55)	第 7 内部速度 (Pr76)
短路	短路	短路	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 8 内部速度 (Pr77)	模拟量速度指令 (从第 14 引脚)	第 8 内部速度 (Pr77)

脉冲指令输入信号及其功能

- 根据指令脉冲的情况可以在两种接口中选择一个最合适的接口。

① 差分专用电路接口

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口
指令脉冲输入 1	PULSH1	44	<ul style="list-style-type: none"> • 表示一种位置指令脉冲的形式。 如果参数 Pr40（指令脉冲输入选择）=1，可以选择何种接口电路。 • 在不需脉冲指令的控制模式中比如速度、转矩控制是无效的。 • 允许输入的最大脉冲频率为 2Mpps。 • 通过 Pr41（指令脉冲旋转方向设置）和 Pr42（指令脉冲输入方式）的组合设置，可以选择 6 种不同的指令脉冲输入形式。 1) 2 相正交脉冲（A 相+B 相）； 2) CW 脉冲（PULS）+CCW 脉冲（SIGN）； 3) 指令脉冲（PULS）+指令方向（SIGN）。 	Di2
	PULSH2	45		
指令脉冲输入 2	SIGNH1	46		
	SIGNH2	47		

② 普通光耦电路接口

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口
指令脉冲输入 1	PULS1	3	<ul style="list-style-type: none"> • 表示一种位置指令脉冲的形式。 如果参数 Pr40（指令脉冲输入选择）=1，可以选择何种接口电路。 • 在不需脉冲指令的控制模式中比如速度、转矩控制是无效的。 • 允许输入的最大脉冲频率为 500kpps（差分电路输入），或 200kpps（集电极开路输入）。 • 通过 Pr41（指令脉冲旋转方向设置）和 Pr42（指令脉冲输入方式）的组合设置，可以选择 6 种不同的指令脉冲输入形式。 1) 2 相正交脉冲（A 相+B 相）； 2) CW 脉冲（PULS）+CCW 脉冲（SIGN）； 3) 指令脉冲（PULS）+指令方向（SIGN）。 	Di1
	PULS2	4		
指令脉冲输入 2	SIGN1	5		
	SIGN2	6		

指令脉冲输入形式

Pr41	Pr42	指令脉冲类型	信号记号	CCW 指令	CW 指令
0	0 或 2	正交脉冲 A、B 两相 90° 相差	PULS SIGN	<p>B 相脉冲超前 A 相 90°</p>	<p>B 相脉冲滞后 A 相 90°</p>
	1	CW 脉冲 + CCW 脉冲	PULS SIGN		
	3	指令脉冲 + 指令方向	PULS SIGN	<p>H 高电平 L 低电平</p>	
1	0 或 2	正交脉冲 A、B 两相 90° 相差	PULS SIGN	<p>B 相脉冲滞后 A 相 90°</p>	<p>B 相脉冲超前 A 相 90°</p>
	1	CW 脉冲 + CCW 脉冲	PULS SIGN		
	3	指令脉冲 + 指令方向	PULS SIGN	<p>L 低电平 H 高电平</p>	

	① 差分专用输入电路	② 普通光耦输入电路	
		差分电路输入	集电极开路电路输入
t1	≥500 ns	≥2 μs	≥5 μs
t2	≥250 ns	≥1 μs	≥2.5 μs
t3	≥250 ns	≥1 μs	≥2.5 μs
t4	≥250 ns	≥1 μs	≥2.5 μs
t5	≥250 ns	≥1 μs	≥2.5 μs
t6	≥250 ns	≥1 μs	≥2.5 μs

模拟量指令输入信号及其功能

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口		
速度指令 或 或	SPR	14	这个引脚的功能取决于不同的控制模式 (Pr02 值)。		Ai-1	
			Pr02	控制模式		功能
			1	速度控制		<ul style="list-style-type: none"> 选择了速度控制模式, 即通过速度指令 SPR 信号输入速度指令。 速度指令的增益、极性、零漂和滤波器分别是: Pr50: 速度指令增益, Pr51: 速度指令逻辑取反, Pr52: 速度指令零漂调整, Pr57: 速度指令滤波器。
			3	位置/速度		
转矩指令	TRQR	14	取决于 Pr5B (转矩指令选择) 不同的设置值。			
			Pr5B	功能		
			2	转矩控制	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性、零漂调整及滤波器分别是: Pr5C, Pr5D, Pr52, Pr57。 	
			4	位置/转矩	<ul style="list-style-type: none"> 选择了输入速度限制 (SPL) 信号。 速度限制值的增益、零漂调整及滤波器分别是: Pr50, Pr52, Pr57。 	
速度限制	SPL		取决于 Pr5B (转矩指令选择) 不同的设置值。			
			Pr5B	功能		
			5	速度/转矩	<ul style="list-style-type: none"> 输入无效, 被屏蔽。 选择了输入速度限制 (SPL) 信号。 速度限制值的增益、零漂调整及滤波器分别是: Pr50, Pr52, Pr57。 	
			其他	其他模式	输入无效, 被屏蔽。	
			这个信号的 AD 转换器的分辨率是 16 位 (包括一位符号位)。 ±32767 (LSB) = ±10V, 1 (LSB) ≈ 0.3mV。			

注意:

SPR/TRQR/SPL 信号不要输入幅值超过 ±10V 的模拟量电压指令。

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口																									
CW 转矩限制	CWTL	18	<p>这个引脚的功能取决于不同的控制模式 (Pr02 值)。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr02</th> <th>控制模式</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>转矩控制</td> <td rowspan="3">选择转矩控制模式时此信号被屏蔽，任何输入都无效。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>位置/转矩</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>速度/转矩</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>位置/转矩</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 选择输入 CW 方向的模拟量转矩限制 (CWTL)。 CW 方向的转矩被输入的负电压 (0~-10V) 等比例地限制，比值：约-3V/额定转矩。 </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>速度/转矩</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>其他模式</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Pr03 (转矩限制选择) 不设为 0，可以使得这个信号的输入无效。 </td> </tr> </tbody> </table> <p>这个信号的 AD 转换器的分辨率是 10 位 (包括一位符号位)。 ±511 (LSB) = ±11.9V, 1 (LSB) ≈ 23mV。</p>	Pr02	控制模式	功能	2	转矩控制	选择转矩控制模式时此信号被屏蔽，任何输入都无效。	4	位置/转矩	5	速度/转矩	4	位置/转矩	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入 CW 方向的模拟量转矩限制 (CWTL)。 CW 方向的转矩被输入的负电压 (0~-10V) 等比例地限制，比值：约-3V/额定转矩。 	5	速度/转矩	其他	其他模式	<ul style="list-style-type: none"> Pr03 (转矩限制选择) 不设为 0，可以使得这个信号的输入无效。 	Ai-2							
Pr02	控制模式	功能																											
2	转矩控制	选择转矩控制模式时此信号被屏蔽，任何输入都无效。																											
4	位置/转矩																												
5	速度/转矩																												
4	位置/转矩	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入 CW 方向的模拟量转矩限制 (CWTL)。 CW 方向的转矩被输入的负电压 (0~-10V) 等比例地限制，比值：约-3V/额定转矩。 																											
5	速度/转矩																												
其他	其他模式	<ul style="list-style-type: none"> Pr03 (转矩限制选择) 不设为 0，可以使得这个信号的输入无效。 																											
CCW 转矩限制 或 转矩指令	CCWTL TRQR	16	<p>这个引脚的功能取决于不同的控制模式 (Pr02 值)。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr02</th> <th>控制模式</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>转矩控制</td> <td> <p>取决于 Pr5B (转矩指令选择) 不同的设置值。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr5B</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>输入无效，被屏蔽。</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性、零漂调整及滤波器分别是 Pr5C, Pr5D, Pr52, Pr57。 </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>位置/转矩</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性分别是 Pr5C, Pr5D。 零漂可以自动地调整，滤波器不可用。 </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>速度/转矩</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>位置/转矩</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 选择输入 CCW 方向的模拟量转矩限制信号 (CCWTL)。 CCW 方向的转矩被输入的负电压 (0~-10V) 等比例地限制，比值：约-3V/额定转矩。 </td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>速度/转矩</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>其他模式</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Pr03 (转矩限制选择) 不设为 0，可以使得这个信号的输入无效。 </td> </tr> </tbody> </table> <p>这个信号的 AD 转换器的分辨率是 10 位 (包括一位符号位)。 ±511 (LSB) = ±11.9V, 1 (LSB) ≈ 23mV。</p>	Pr02	控制模式	功能	2	转矩控制	<p>取决于 Pr5B (转矩指令选择) 不同的设置值。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr5B</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>输入无效，被屏蔽。</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性、零漂调整及滤波器分别是 Pr5C, Pr5D, Pr52, Pr57。 </td> </tr> </tbody> </table>	Pr5B	功能	0	输入无效，被屏蔽。	1	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性、零漂调整及滤波器分别是 Pr5C, Pr5D, Pr52, Pr57。 	4	位置/转矩	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性分别是 Pr5C, Pr5D。 零漂可以自动地调整，滤波器不可用。 	5	速度/转矩	4	位置/转矩	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入 CCW 方向的模拟量转矩限制信号 (CCWTL)。 CCW 方向的转矩被输入的负电压 (0~-10V) 等比例地限制，比值：约-3V/额定转矩。 	5	速度/转矩	其他	其他模式	<ul style="list-style-type: none"> Pr03 (转矩限制选择) 不设为 0，可以使得这个信号的输入无效。 	Ai-2
Pr02	控制模式	功能																											
2	转矩控制	<p>取决于 Pr5B (转矩指令选择) 不同的设置值。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr5B</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>输入无效，被屏蔽。</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性、零漂调整及滤波器分别是 Pr5C, Pr5D, Pr52, Pr57。 </td> </tr> </tbody> </table>	Pr5B	功能	0	输入无效，被屏蔽。	1	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性、零漂调整及滤波器分别是 Pr5C, Pr5D, Pr52, Pr57。 																					
Pr5B	功能																												
0	输入无效，被屏蔽。																												
1	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性、零漂调整及滤波器分别是 Pr5C, Pr5D, Pr52, Pr57。 																												
4	位置/转矩	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入转矩指令 (TQRQ) 信号。 转矩指令的增益、极性分别是 Pr5C, Pr5D。 零漂可以自动地调整，滤波器不可用。 																											
5	速度/转矩																												
4	位置/转矩	<ul style="list-style-type: none"> 选择输入 CCW 方向的模拟量转矩限制信号 (CCWTL)。 CCW 方向的转矩被输入的负电压 (0~-10V) 等比例地限制，比值：约-3V/额定转矩。 																											
5	速度/转矩																												
其他	其他模式	<ul style="list-style-type: none"> Pr03 (转矩限制选择) 不设为 0，可以使得这个信号的输入无效。 																											

注意:

CWTL 和 CCWTL/TRQR 信号不要输入幅值超过±10V 的模拟量电压指令。

通用的输出信号及其功能

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口						
伺服报警	ALM+ ALM-	37 36	报警状态发生时，此输出晶体管关断。	o-1						
伺服准备好	S-RDY+ S-RDY-	35 34	当控制电源/主电源接通，而且没有报警发生时，此输出晶体管导通。	o-1						
制动器释放	BRK-OFF+ BRK-OFF-	11 10	<ul style="list-style-type: none"> 请先设置电机的保持制动器动作的时序。 当保持制动器释放时，此输出晶体管导通。 此输出信号的时序可用参数 Pr6A（电机停止时机械制动器延迟时间）和 Pr6B（电机运转时机械制动器延迟时间）设置。 	o-2						
零速检测	ZSP (COM)	12 41	<ul style="list-style-type: none"> 用参数 Pr0A（ZSP 输出选择）选择这个输出信号的输出内容。 Pr0A 出厂默认值是 1，即此信号输出零速检测信号。 请参考 TLC、ZSP 信号的选择。 	o-2						
转矩限制	TLC (COM)	40 41	<ul style="list-style-type: none"> 用参数 Pr09（TLC 输出选择）选择这个输出信号的输出内容。 Pr09 出厂默认值是 0，即此信号输出转矩限制控制信号。 请参考 TLC、ZSP 信号的选择。 	o-2						
定位完成 或 全闭环 定位完成 或 速度到达	COIN+ COIN- EX-COIN+ EX-COIN- AT-SPEED+ AT-SPEED-	 39 38	<p>这个引脚的功能取决于不同的控制模式（Pr02 值）。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>位置控制</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 输出定位完成信号（COIN）。 当位置偏差脉冲数（绝对数值）小于参数 Pr60（定位完成范围）设置值时，此输出晶体管导通。 参数 Pr63（定位完成信号输出设置）可以用来选择定位完成信号（COIN）的输出条件。 </td> </tr> <tr> <td>全闭环控制</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 输出全闭环定位完成信号（EX-COIN）。 位置偏差脉冲数（绝对数值）小于 Pr60 值，即导通。 Pr63 可用来选择输出条件。 </td> </tr> <tr> <td>速度控制 转矩控制</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 输出速度到达信号（AT-SPEED）。 如果电机的实际转速超过了参数 Pr62（到达速度）的设置值，此输出晶体管即导通。 </td> </tr> </tbody> </table>	位置控制	<ul style="list-style-type: none"> 输出定位完成信号（COIN）。 当位置偏差脉冲数（绝对数值）小于参数 Pr60（定位完成范围）设置值时，此输出晶体管导通。 参数 Pr63（定位完成信号输出设置）可以用来选择定位完成信号（COIN）的输出条件。 	全闭环控制	<ul style="list-style-type: none"> 输出全闭环定位完成信号（EX-COIN）。 位置偏差脉冲数（绝对数值）小于 Pr60 值，即导通。 Pr63 可用来选择输出条件。 	速度控制 转矩控制	<ul style="list-style-type: none"> 输出速度到达信号（AT-SPEED）。 如果电机的实际转速超过了参数 Pr62（到达速度）的设置值，此输出晶体管即导通。 	o-1
位置控制	<ul style="list-style-type: none"> 输出定位完成信号（COIN）。 当位置偏差脉冲数（绝对数值）小于参数 Pr60（定位完成范围）设置值时，此输出晶体管导通。 参数 Pr63（定位完成信号输出设置）可以用来选择定位完成信号（COIN）的输出条件。 									
全闭环控制	<ul style="list-style-type: none"> 输出全闭环定位完成信号（EX-COIN）。 位置偏差脉冲数（绝对数值）小于 Pr60 值，即导通。 Pr63 可用来选择输出条件。 									
速度控制 转矩控制	<ul style="list-style-type: none"> 输出速度到达信号（AT-SPEED）。 如果电机的实际转速超过了参数 Pr62（到达速度）的设置值，此输出晶体管即导通。 									

选择 TLC, ZSP 信号的输出内容

Pr09 或 Pr0A 值	TLC (X5 插头, 第 40 引脚) 的输出信号	ZSP (X5 插头, 第 12 引脚) 的输出信号
0	转矩限制信号。在伺服使能状态中转矩指令被转矩限制时，此输出晶体管即导通。	
1	零速检测。电机转速低于参数 Pr61 设定值，此输出晶体管即导通。	
2	报警状态发生。再生电阻过载、电机过载、电池、风扇报警或外部反馈装置报警中任一报警发生时，即有输出。	
3	放电电阻过载报警。当放电电阻的负载率超过 85% 或更多时，此输出晶体管即导通。	
4	过载报警。当电机的转矩输出超过 85% 或更多时，此输出晶体管即导通。	
5	电池报警。绝对式编码器用的电池电压低于 3.2V，此输出晶体管即导通。	
6	风扇锁定报警。风扇停止超过 1 秒，此输出晶体管即导通。	
7	外部反馈装置报警。仅在全闭环控制模式有效。 外部反馈装置温度超过 65℃，或信号强度太弱（装置有必要调整安装等），此输出晶体管即导通。	
8	速度一致性输出（V-COIN）。仅在速度和转矩控制模式有效。 如果速度指令（在加减速之前）和电机减速到低于 Pr61 设定值时的那个速度有差异，此输出晶体管即导通。	

脉冲输出信号及其功能

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口
A 相输出	OA+	21	<ul style="list-style-type: none"> 输出经过分频处理的编码器信号或外部反馈装置信号（A、B、Z 相），等效于 RS422 信号。 可以用参数 Pr44（反馈脉冲分频分子）和 Pr45（反馈脉冲分频分母）设置输出脉冲信号的分频比例。 可以用参数 Pr46（反馈脉冲逻辑取反）设置输出的 B 相信号相对于 A 相的逻辑关系。 如果输出脉冲来自于外部反馈装置，参数 Pr47（外部反馈装置 Z 相脉冲设置）可以用来设置 Z 相脉冲的输出相位。 此输出电路的差分驱动器的地与信号地（GND）相接，不隔离。 输出脉冲的最高频率是 4Mpps（4 倍频之后）。 	Do-1
	OA-	22		
B 相输出	OB+	48		
	OB-	49		
Z 相输出	OZ+	23		
	OZ-	24		
Z 相输出	CZ	19	<ul style="list-style-type: none"> 输出 Z 相信号的集电极开路信号。 此输出晶体管的发射极与信号地（GND）相接，不隔离。 	Do-2


模拟量输出信号及其功能

信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口												
速度监视器输出	SP	43	用参数 Pr07（速度监视器（SP）选择）选择这个信号的输出内容。	Ae1												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr07</th> <th>输出内容</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0~4</td> <td>电机转速</td> <td>输出带极性的、等比于电机转速的模拟电压。</td> </tr> <tr> <td>5~9</td> <td>指令速度</td> <td>输出带极性的、等比于电机转速的模拟电压。</td> </tr> </tbody> </table>		Pr07	输出内容	功能	0~4	电机转速	输出带极性的、等比于电机转速的模拟电压。	5~9	指令速度	输出带极性的、等比于电机转速的模拟电压。			
			Pr07		输出内容	功能										
0~4	电机转速	输出带极性的、等比于电机转速的模拟电压。														
5~9	指令速度	输出带极性的、等比于电机转速的模拟电压。														
比例关系请参考参数 Pr07 的说明。 +：电机按 CCW（逆时针）方向旋转；-：按 CW（顺时针）方向旋转。																
转矩监视器输出	IM	42	用参数 Pr08（转矩监视器（IM）选择）选择这个信号的输出内容。	Ae1												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr08</th> <th>输出内容</th> <th>功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 11 12</td> <td>转矩指令</td> <td>输出带极性的、等比于电机输出转矩或位置偏差脉冲数的模拟电压。 +：电机产生 CCW 转矩；-：产生 CW 转矩。</td> </tr> <tr> <td>1~5</td> <td>位置偏差脉冲数</td> <td>输出带极性、等比于位置偏差脉冲数的电压。 +：位置指令是 CCW 方向的； -：位置指令是 CW 方向的。</td> </tr> <tr> <td>6~10</td> <td>全闭环偏差脉冲数</td> <td>输出带极性的、等比于外部反馈装置的位置偏差脉冲数的模拟电压。 +：位置指令是 CCW 方向的； -：位置指令是 CW 方向的。</td> </tr> </tbody> </table>		Pr08	输出内容	功能	0 11 12	转矩指令	输出带极性的、等比于电机输出转矩或位置偏差脉冲数的模拟电压。 +：电机产生 CCW 转矩；-：产生 CW 转矩。	1~5	位置偏差脉冲数	输出带极性、等比于位置偏差脉冲数的电压。 +：位置指令是 CCW 方向的； -：位置指令是 CW 方向的。	6~10	全闭环偏差脉冲数	输出带极性的、等比于外部反馈装置的位置偏差脉冲数的模拟电压。 +：位置指令是 CCW 方向的； -：位置指令是 CW 方向的。
			Pr08		输出内容	功能										
			0 11 12		转矩指令	输出带极性的、等比于电机输出转矩或位置偏差脉冲数的模拟电压。 +：电机产生 CCW 转矩；-：产生 CW 转矩。										
1~5	位置偏差脉冲数	输出带极性、等比于位置偏差脉冲数的电压。 +：位置指令是 CCW 方向的； -：位置指令是 CW 方向的。														
6~10	全闭环偏差脉冲数	输出带极性的、等比于外部反馈装置的位置偏差脉冲数的模拟电压。 +：位置指令是 CCW 方向的； -：位置指令是 CW 方向的。														
比例关系请参考参数 Pr08 的说明。																

其他信号及其功能


信号	记号	引脚号码	功能	I/O 信号接口
外壳地	FG	50	内部连接到驱动器上的接地端子。	--
信号地	GND	13, 15, 17, 25	信号地。内部与控制电源（COM）相隔离。	--

I/O 信号接口

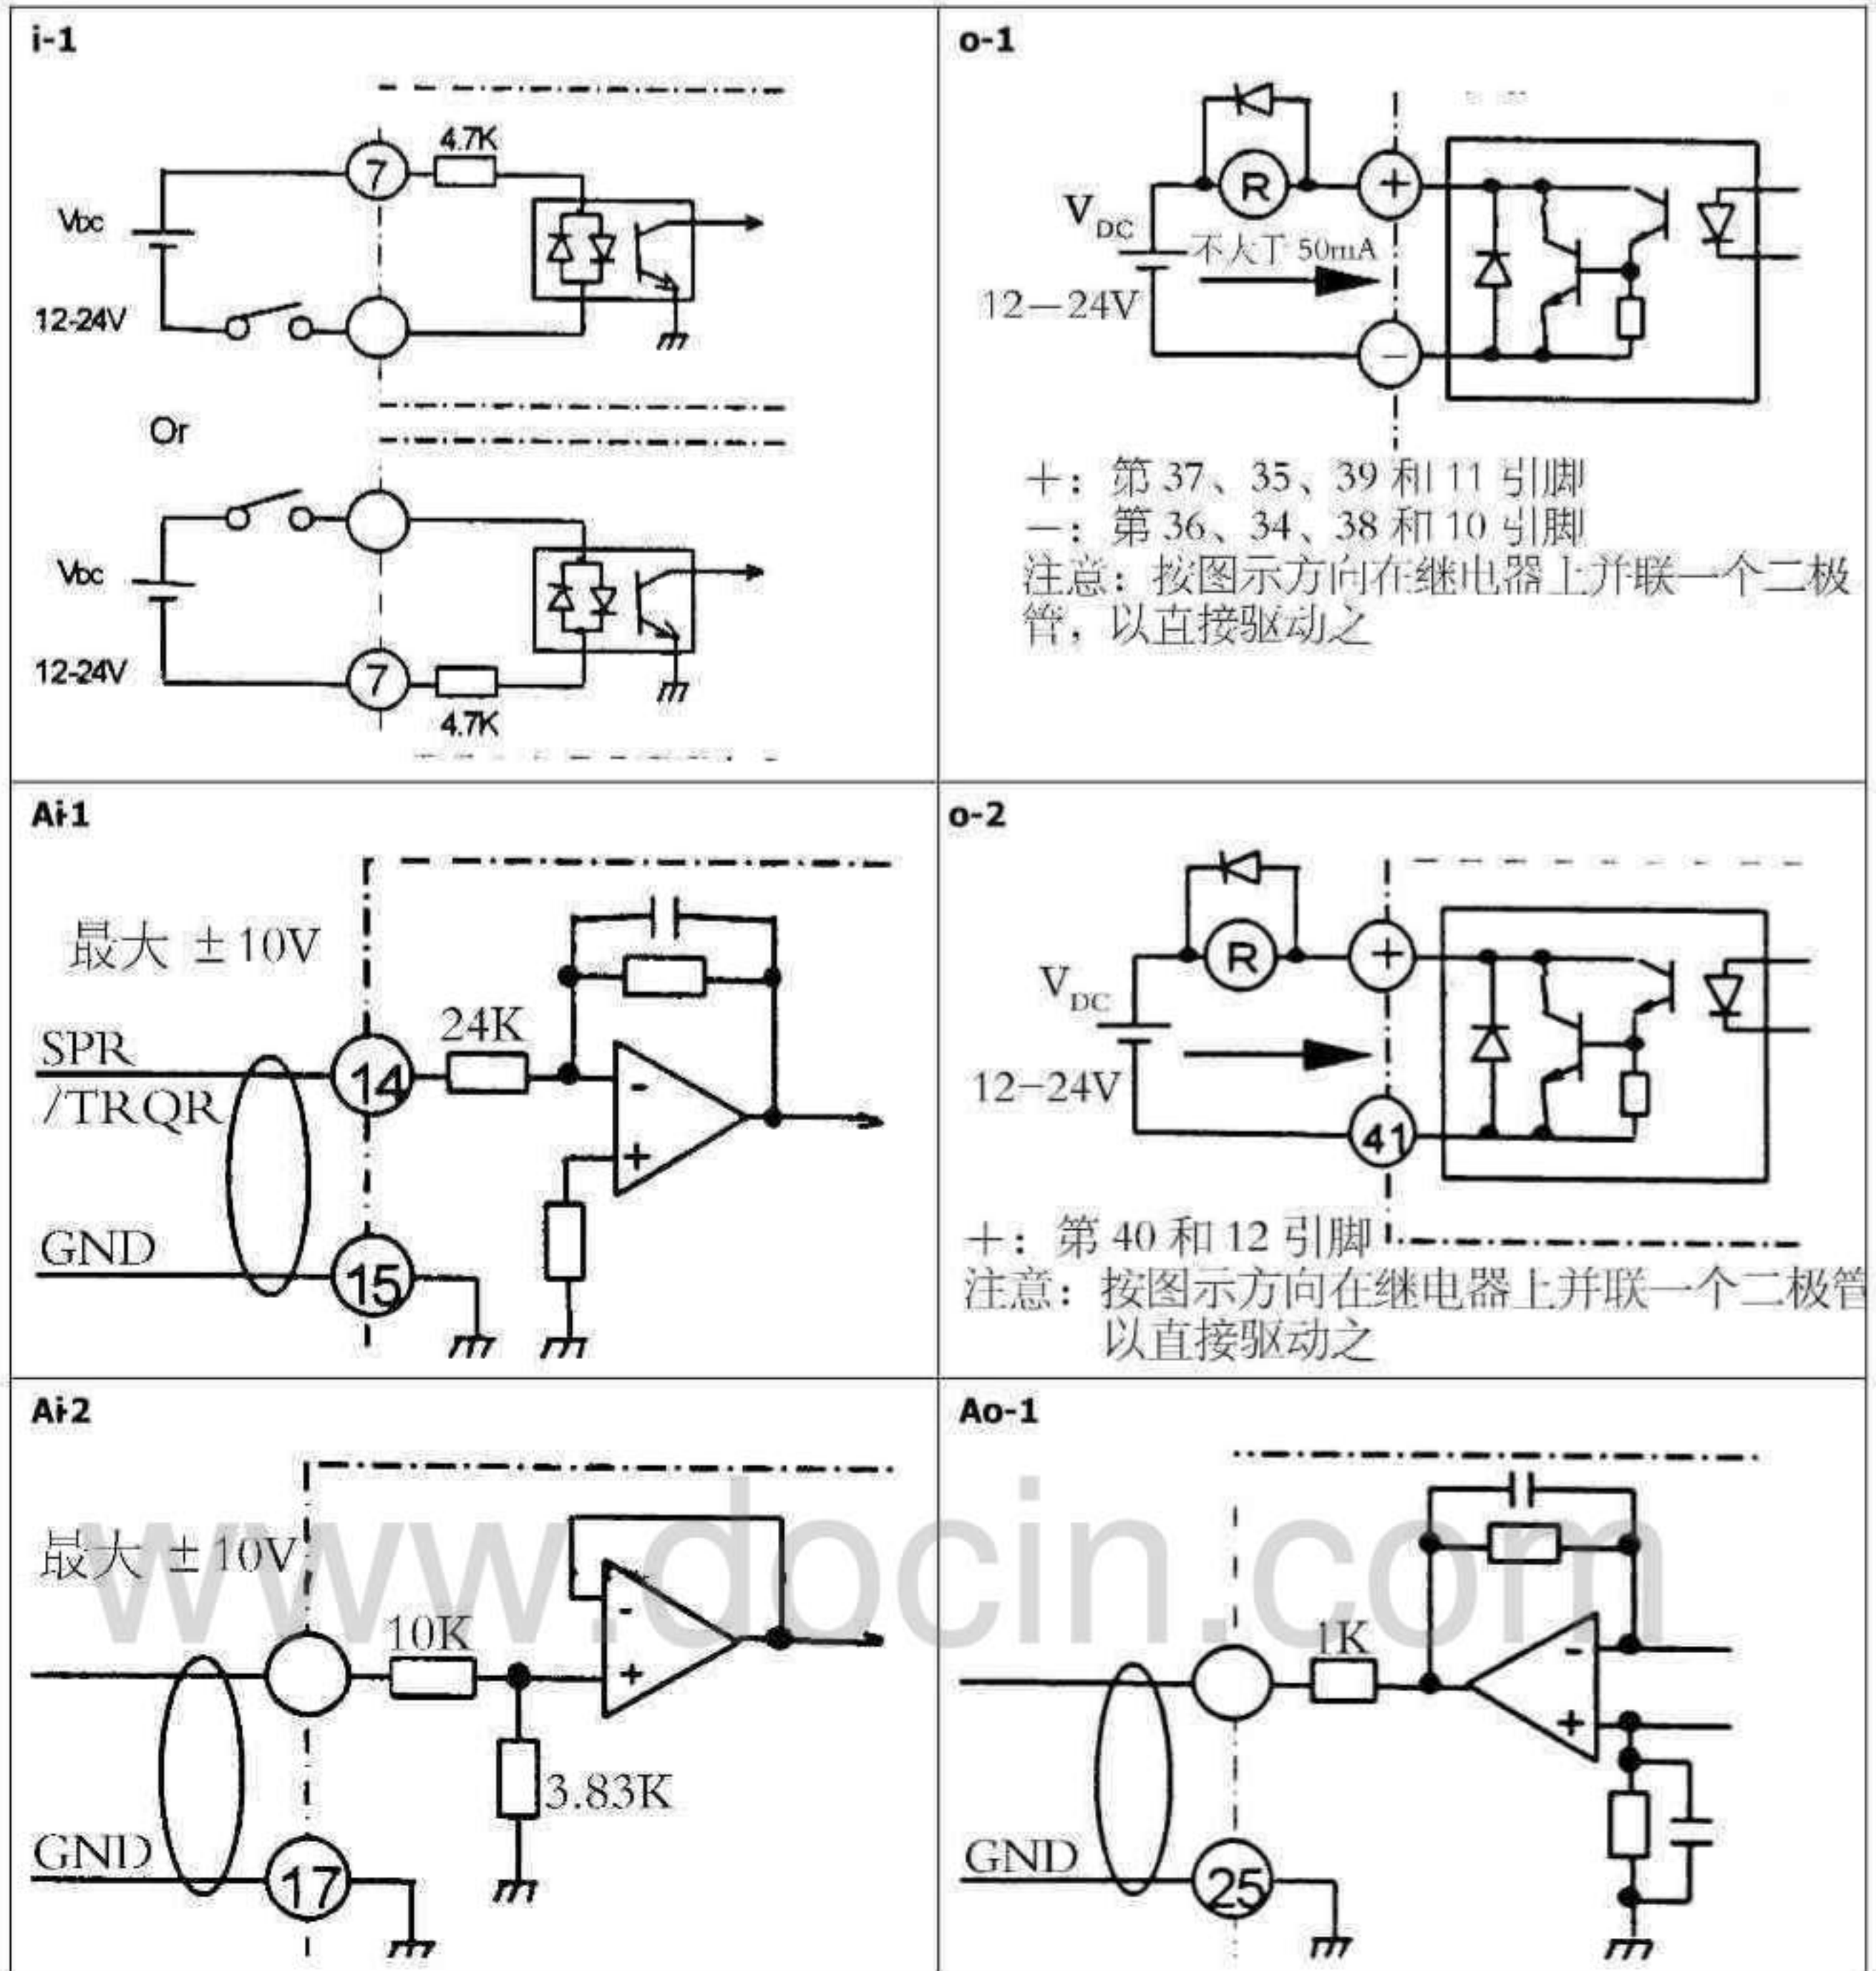


Di-1

差分输入

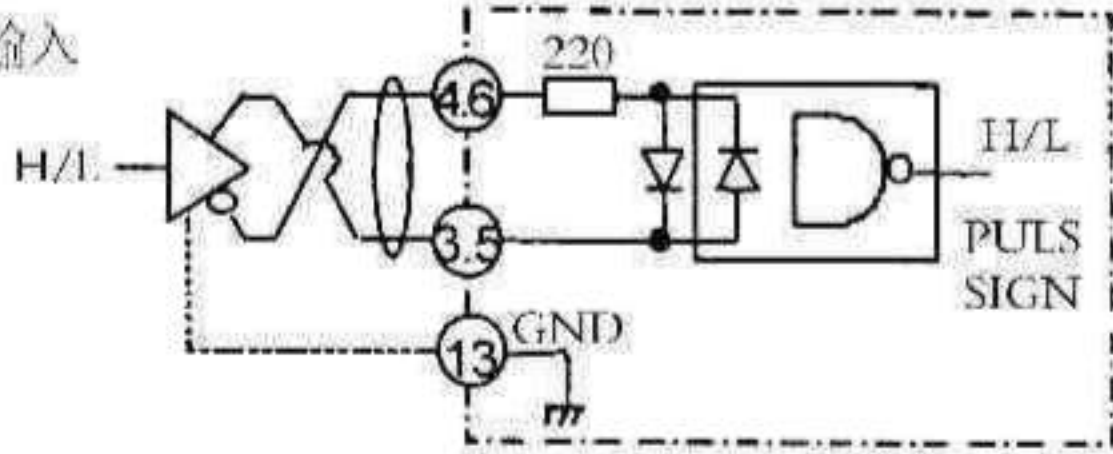


集电极开路输入

$$\frac{V_p - 1.5}{R + 220} \approx 10\text{mA}$$

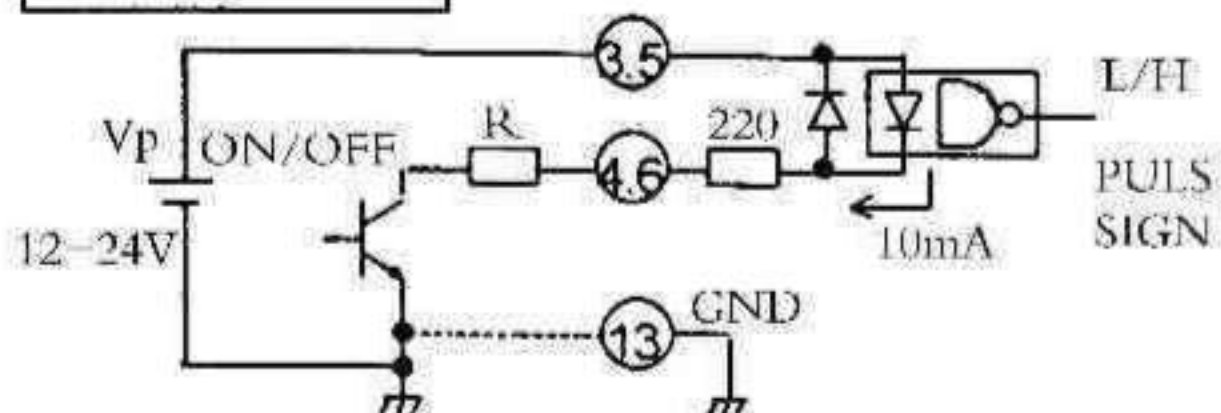


Do-1

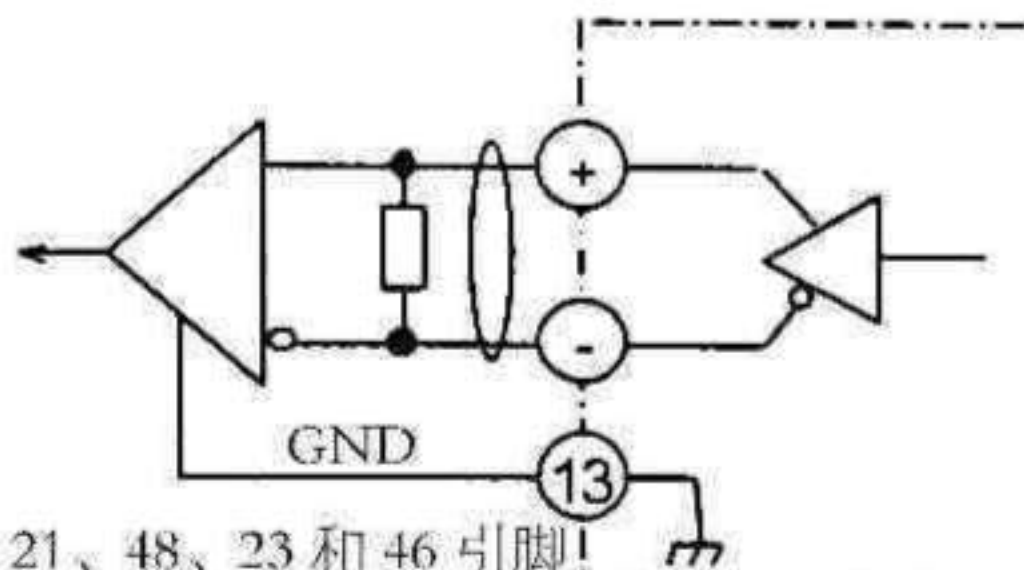


+: 第 21、48、23 和 46 引脚!
-: 第 22、49、24 和 47 引脚

Do-2

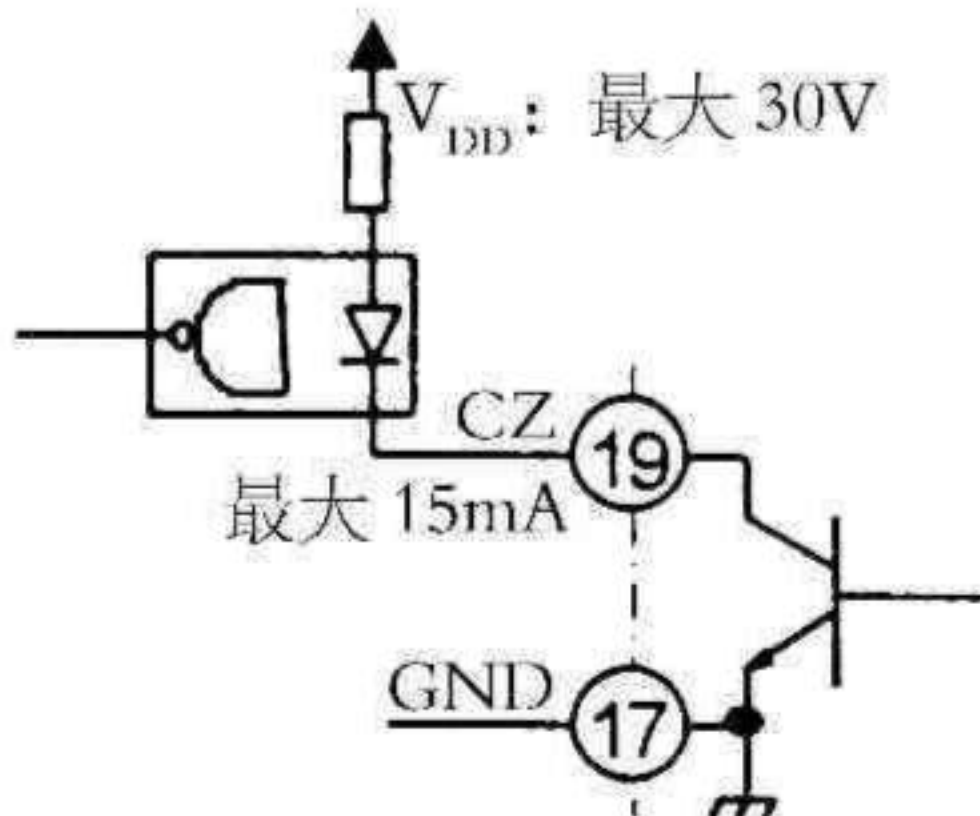

Di-2

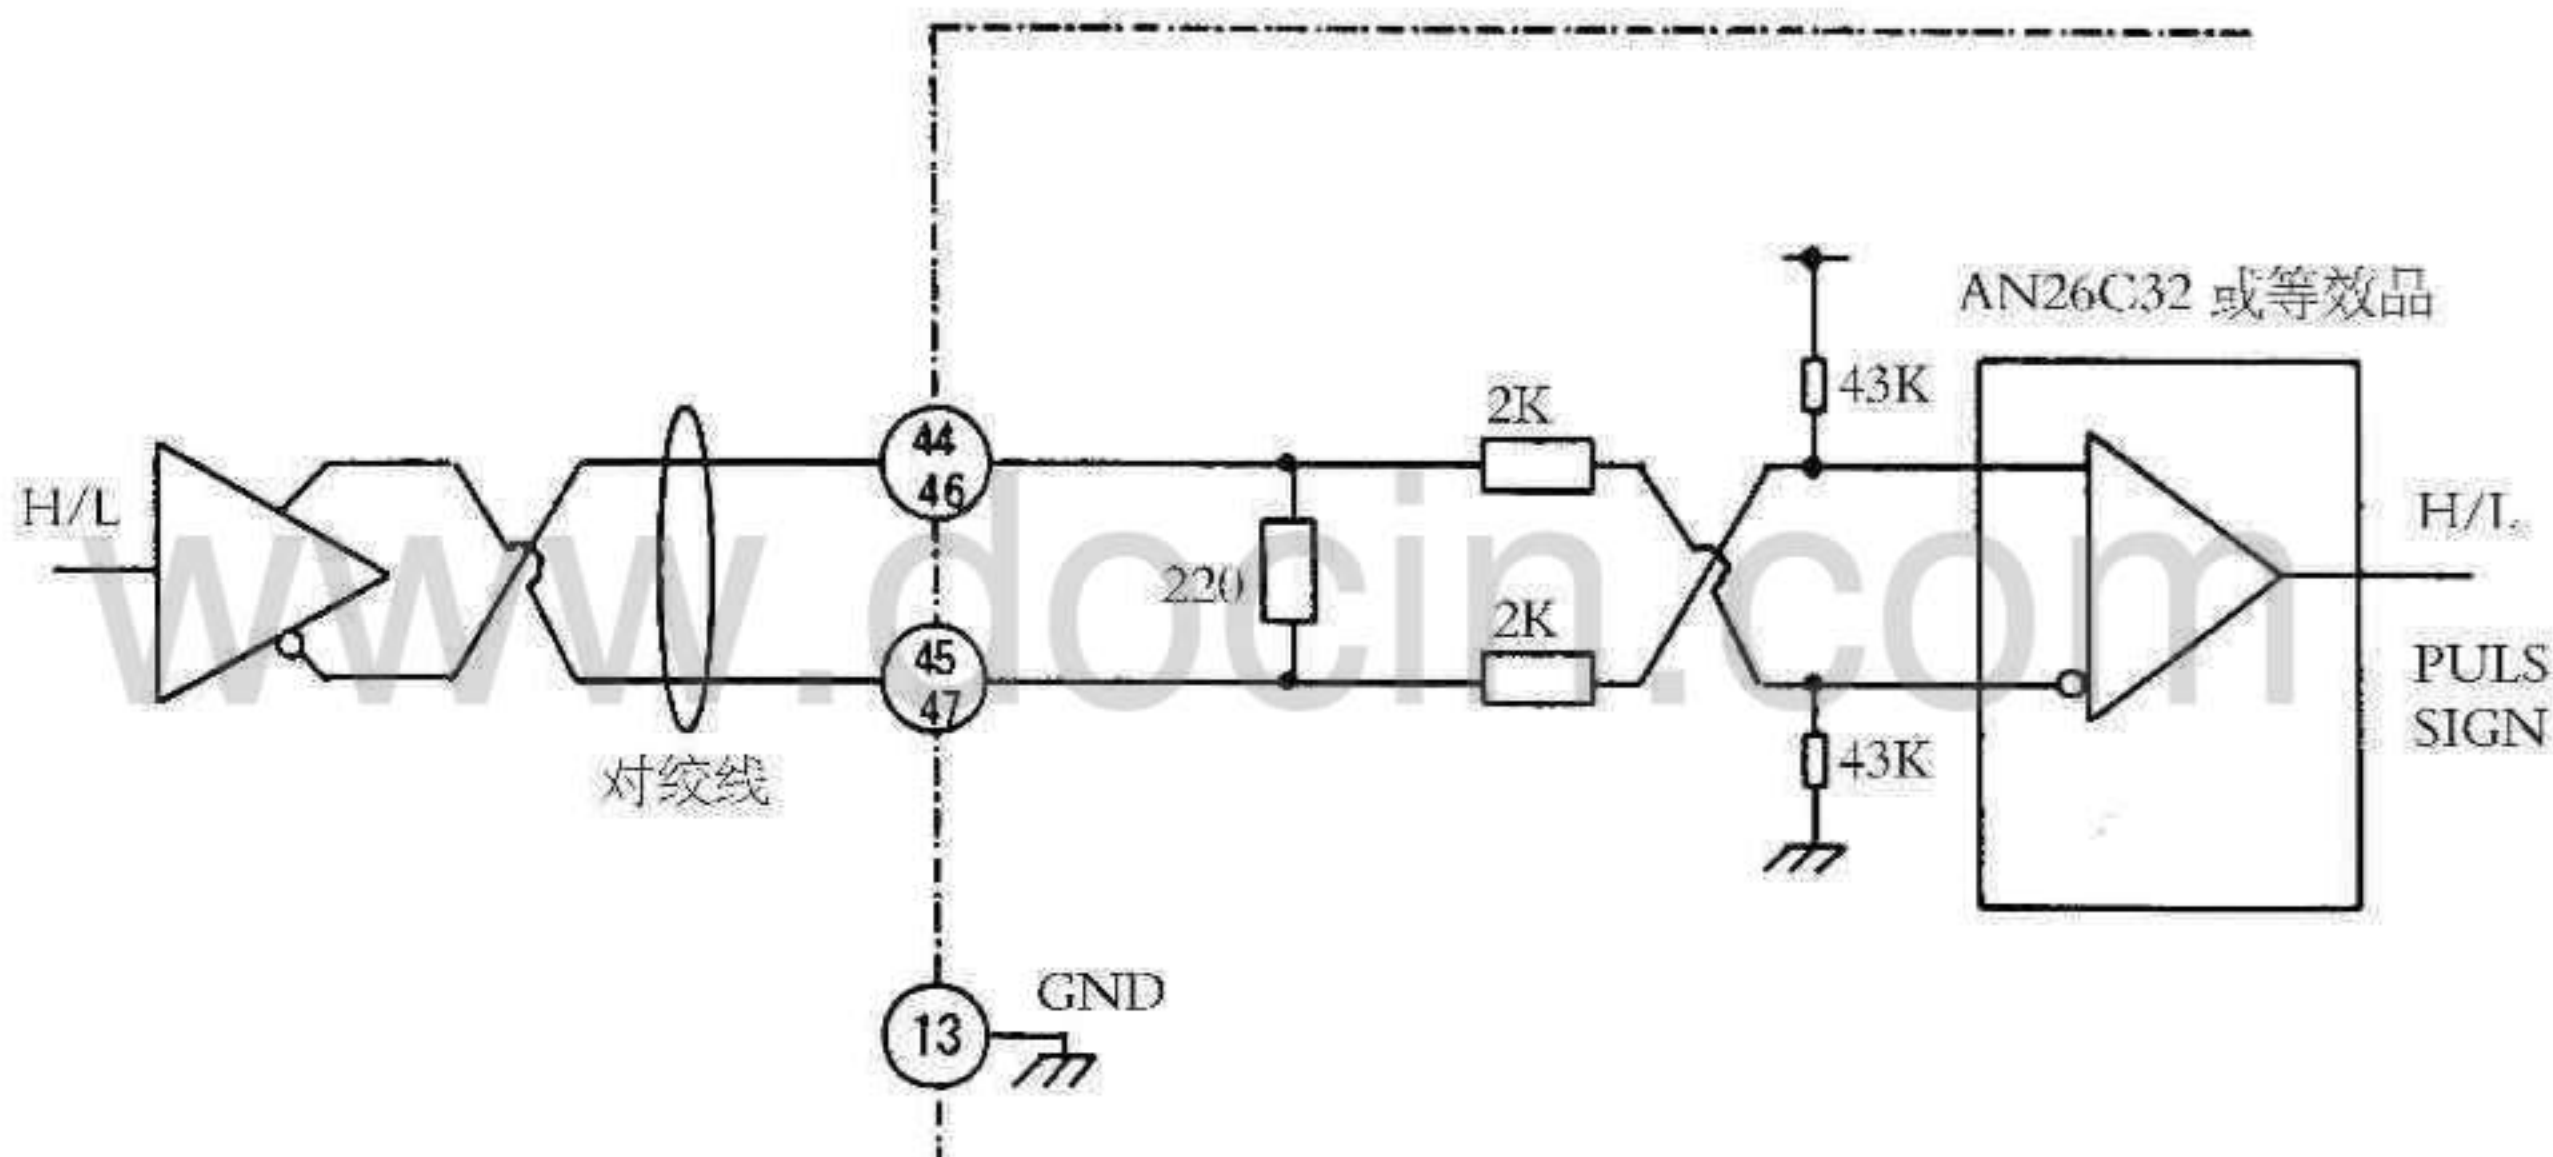

3. 接线图

3-1. 电缆规格与最大长度

名称	符号标记	最大长度	规格
主电源电缆	L1, L2, L3	----	
控制电源电缆	L1C, L2C/r, t	----	HVSF 0.75mm ²
电机电缆	U, V, W,	20m	
地线	⊕	1m	
编码器电缆	X5	20m	对绞线, 带屏蔽层
I/O 控制信号电缆	X6	3m	线径: ≥0.18mm ²

注: 电机插头采用 Tyco-AMP 生产的 172167-1 或 172159-1 时, 最大线径可为 1.3mm²。

3-2. I/O 控制信号插头, 编码器插头和外部反馈装置插头


插头标记	部件名称	部件产品号	制造商
X6	插头	55100-0600	Molex
X5	端子座	54306-5011	
	外壳	54331-0501	
X7	插头	55100-0600	

请采用上述产品或等效品。


3-3. 接线指示

3-3-1. 连接到电源接线端子的电缆


驱动器 A 型、B 型

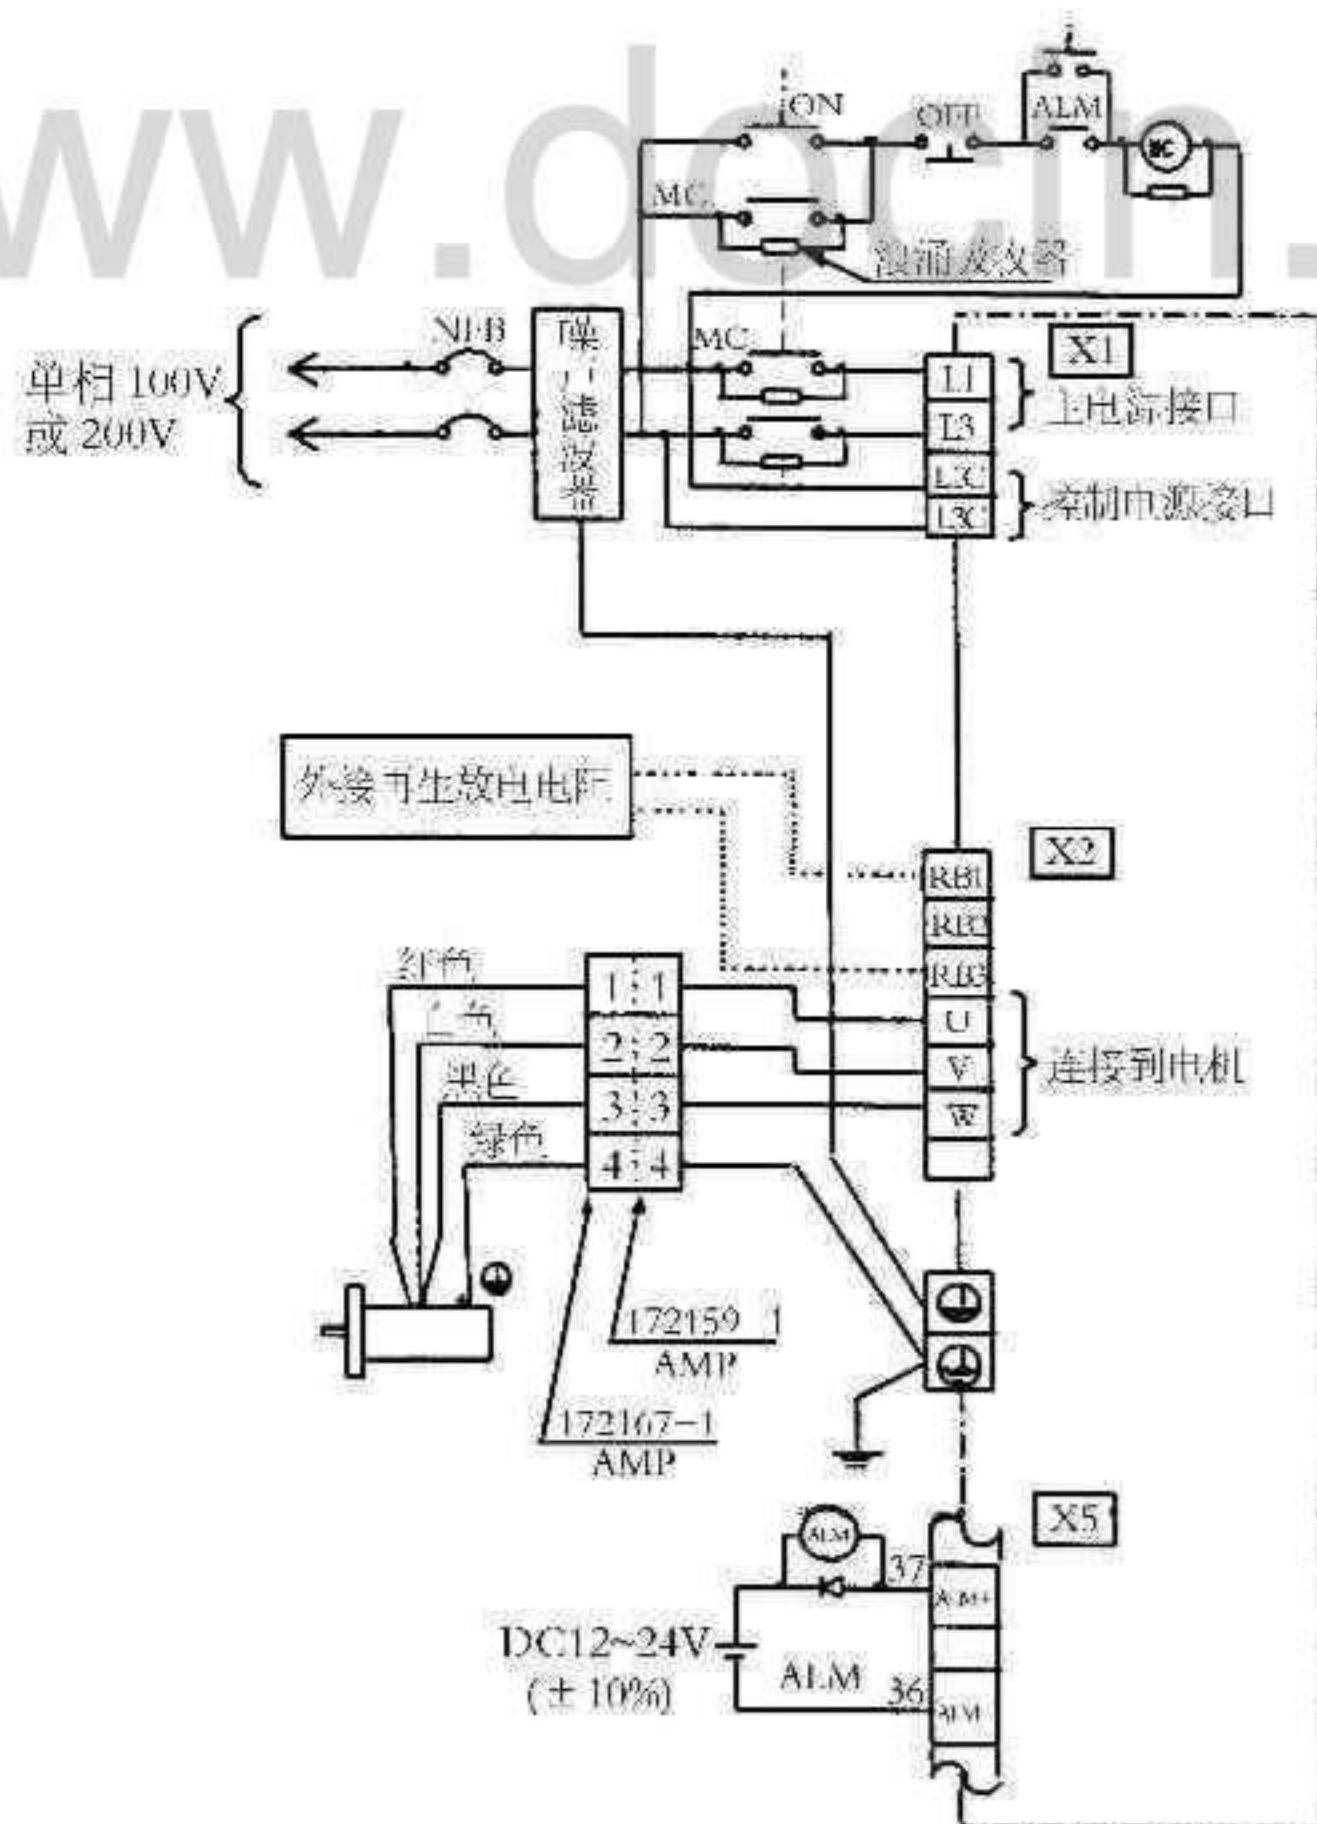

驱动器 C 型、D 型

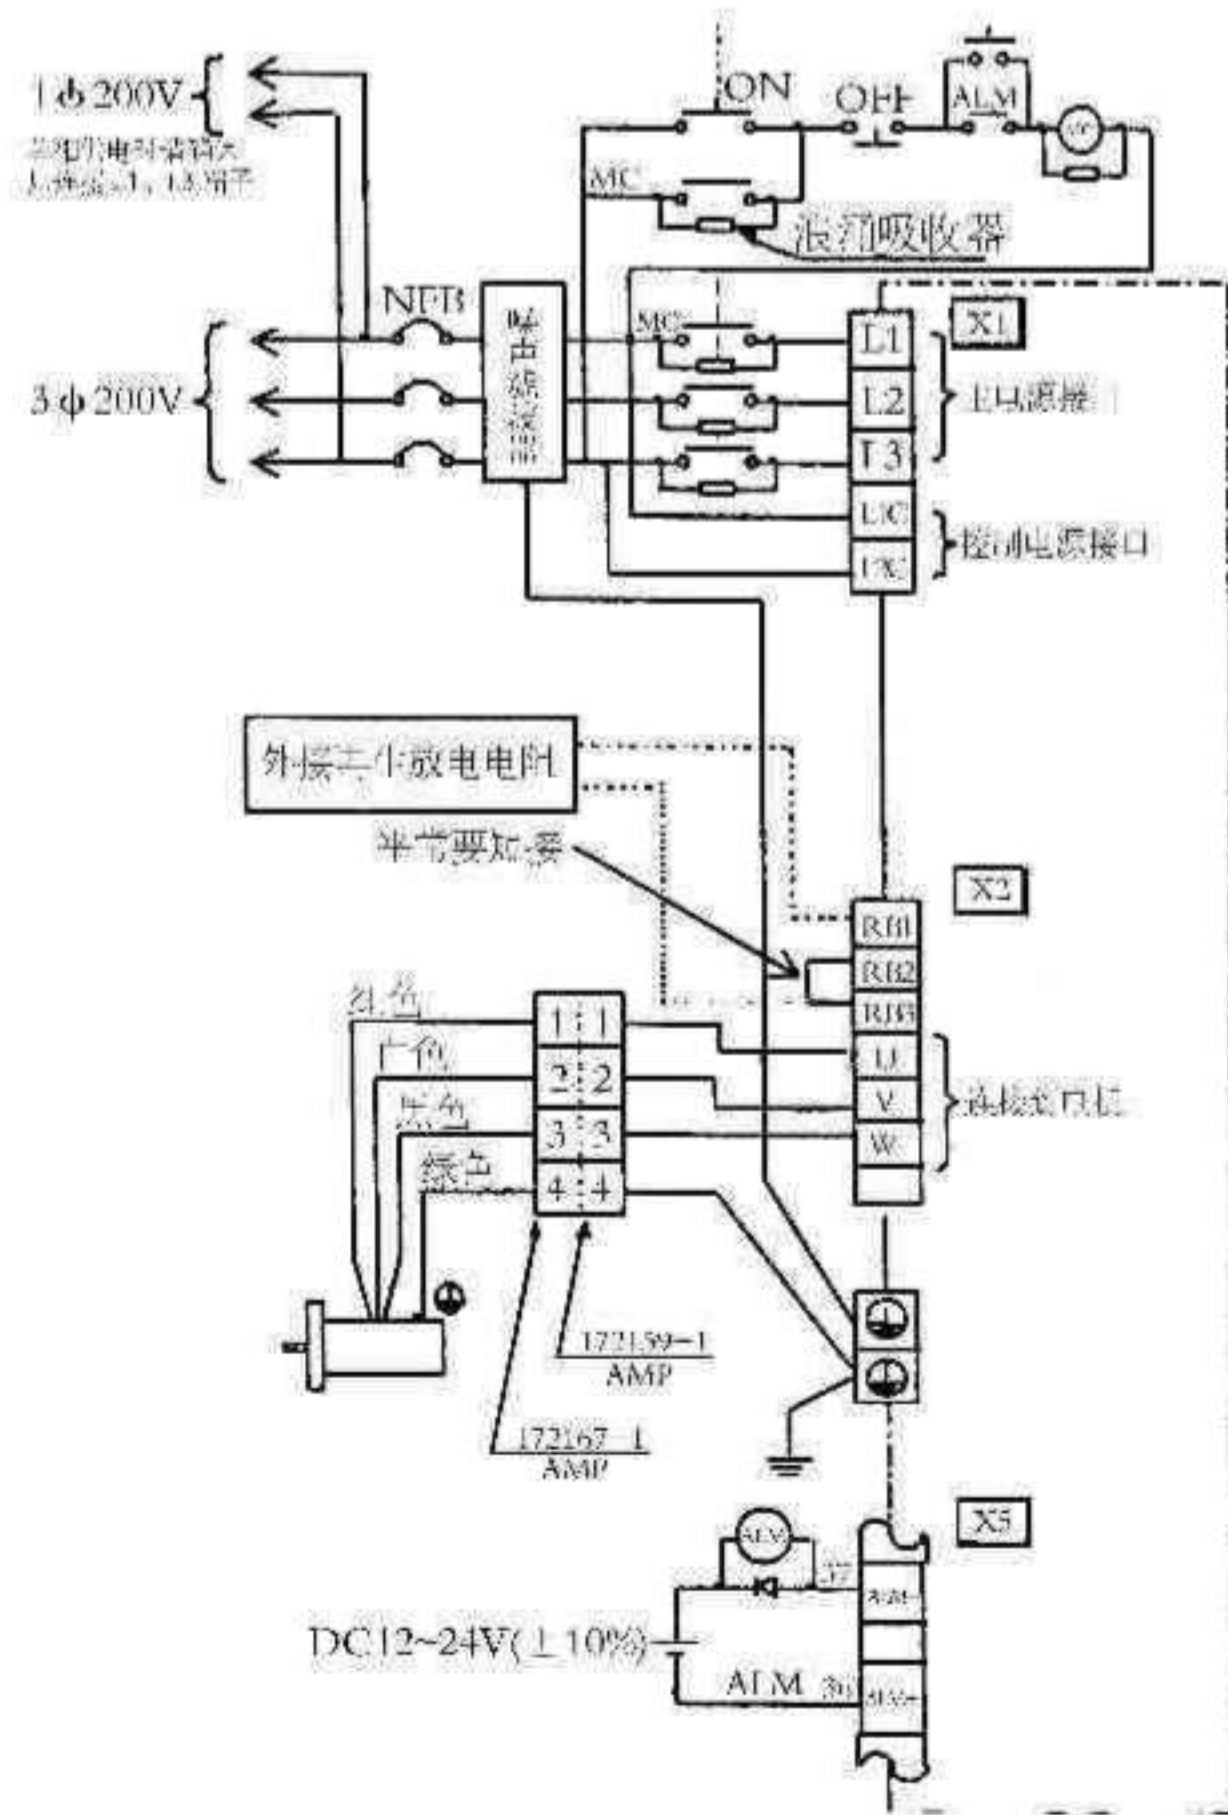


注：D 型驱动器与除 MSMA082***和 MAMA082***之外的电机连接时，请参考下表。

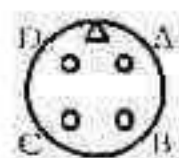

JL04V-2E20-4PE-B


JL04HV-2E22-22PE-B

脚号	用法
A	U 相
B	V 相
C	W 相
D	接地

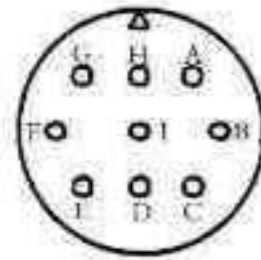

JL04V-2E20-18PE-B

脚号	用法
G	制动器
H	制动器
A	NC (不接)
F	U 相
I	V 相
B	W 相
E	接地
D	接地
C	NC (不接)

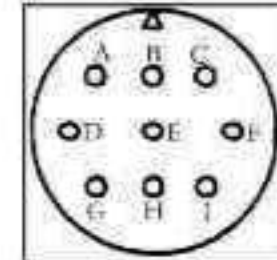

JL04V-2E24-11PE-B

脚号	用法
A	制动器
B	制动器
C	NC (不接)
D	U 相
E	V 相
F	W 相
G	接地
H	接地
I	NC (不接)

注意事项:

- ① C 型、D 型驱动器用单相供电时，只连接主电源接线端子的 L1、L3；L2 端子不必接。
- ② 连接电缆到每个接线端子时，要采用有绝缘套的压线端子以保证绝缘屏蔽。
- ③ 接线前，要请先卸下接线端子排盖板的紧固螺丝，移开盖板。
- ④ 不安装外接放电电阻时，请将 RB2 (B1) 和 RB3 (B2) 端子短接起来。

如果驱动器由于发生再生放电电阻过载 (Err18) 而跳闸，请务必再外接一个放电电阻。此时，请拆除 RB2 (B1) 和 RB3 (B2) 之间的连接线，再在 RB1 (P) 和 RB2 (B1) 之间接入电阻。

通常情况，A4 系列 A 型、B 型驱动器由于已指定需要外接电阻，而不需要将 RB2 和 RB3 端子短接起来。但是如果发生再生放电电阻过载 (Err18 报警，请在 RB1 和 RB2 之间接入电阻。

使用外接放电电阻时，请正确设置参数 Pr6C 的值 (设成 0 以外之值)。

- ⑤ 电源电压请务必按照驱动器铭牌上的指示。
- ⑥ 主电源接线端子 (L1、L2、L3) 和电机接线端子 (U、V、W) 不要混淆。
- ⑦ 电机接线端子 (U、V、W) 不可以接地或短路。
- ⑧ 禁止触摸电源接线端子 X1、X2 和接线端子排，因为有高电压。否则可能会导致触电事故。
- ⑨ 安装了一个断路器 (最大电流 20A) 时，750W (或更高功率) 最大可输入 240V、5000A (有效值)。
- ⑩ 交流伺服电机的旋转方向不可以象感应电机一样通过交换三相相序来改变。

必须确保伺服驱动器上的电机连接端子 (U、V、W) 与其连接电缆的色标 (或航空插头的脚号) 一致。

- ⑪ 电机的接地端子和驱动器的接地端子以及噪声滤波器的接地端子必须保证可靠的连接到同一个接地点上。机身也必须接地。请确保铝线和铜线不接触，以免金属腐蚀。
- ⑫ 为了避免噪声，请给电磁接触器、继电器、电机电磁制动器安装一个浪涌吸收器。
- ⑬ 确保安装一个非熔断断路器 (NFB)，紧急情况下可以用来切断驱动器侧的电源输入。
如果安装了漏电断路器，请采用有抗高次谐波措施的类型。
- ⑭ 安装一个噪声滤波器，以消除接线端子上的噪声电压。
- ⑮ 电机上的电磁制动器的电源请自备。
- ⑯ 接线工作完成后，请接通电源电压。
- ⑰ 外接放电电阻，建议参考下表所列规格配置。

驱动器 类型	输入电源电压	
	单相 100V	单相或三相 200V
A	DVOP3630: 1	DVOP3631: 1
B	DVOP1980: 1	DVOP1981: 1
C		
D	-----	DVOP1982: 1
E		(并联)
F		或 DVOP1983: 1

制造商: Iwaki Radio Laboratory Co., Ltd.


选购部件号	制造商型号	规格	
		额定阻值 (Ω)	额定功率 (W)
DVOP3630	45M03	50	10
DVOP3631	45M03	100	10
DVOP1980	RH150M	50	90
DVOP1981	RH150M	100	90
DVOP1982	RH220M	30	120
DVOP1983	RH500M	20	300

注: 请安装一个热熔断保险丝以保护 DVOP3630 和 DVOP3631。热熔断保险丝可在 130±2℃ 时起到保护作用。

3-3-2. 连接到控制信号接口 X5


- ① 连接到 COM 和 COM 端子之间的控制信号用电源 DC12~24V 请用户自备。
- ② 伺服驱动器与周边设备请放置在尽可能近的距离（不大于 3m），以缩短连接电缆长度。
- ③ 控制信号电缆与电源电缆（L1、L2、L3、L1C（r）、L2C（t）、U、V、W 和接地）请尽可能的远（不小于 30cm）。这两种电缆请不要放在同一线槽内，或捆扎成一束。

控制信号输入

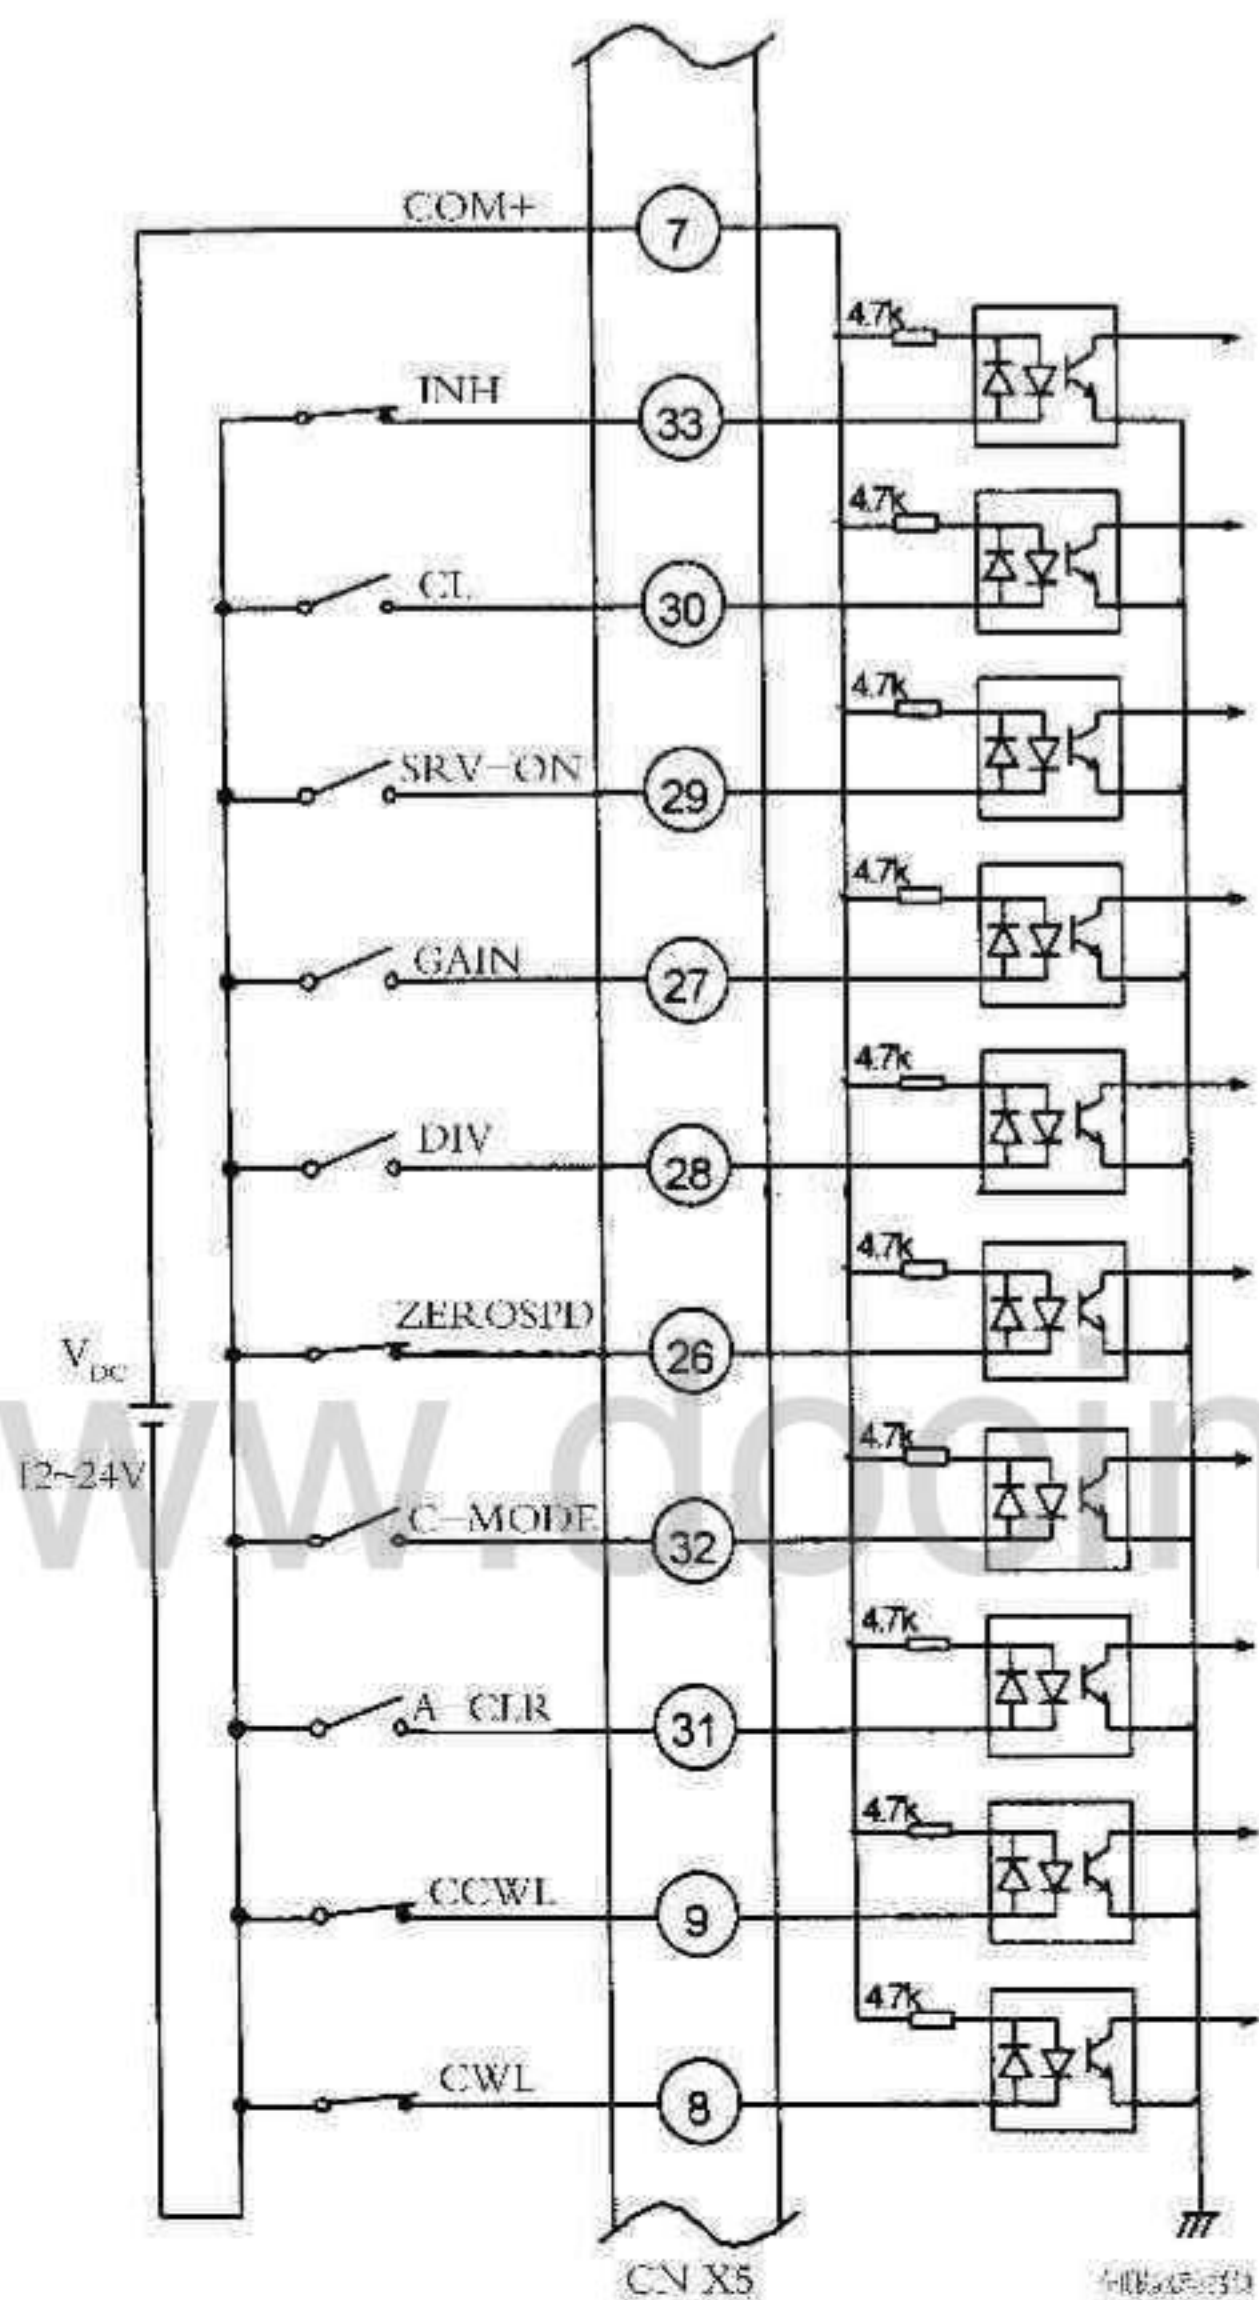


控制信号输出

- ④ 请注意控制信号用电源的极性。连接时极性颠倒会导致驱动器损坏。（详见上页图）
- ⑤ 如下图所示，请在继电器上并联一个二极管，以直接驱动之。
二极管不接或极性接反会导致驱动器损坏。
- ⑥ 如果输出信号是用逻辑电路比如门电路来接收，请注意避免噪声干扰。
- ⑦ 请确保输出信号的电流不超过 50mA。

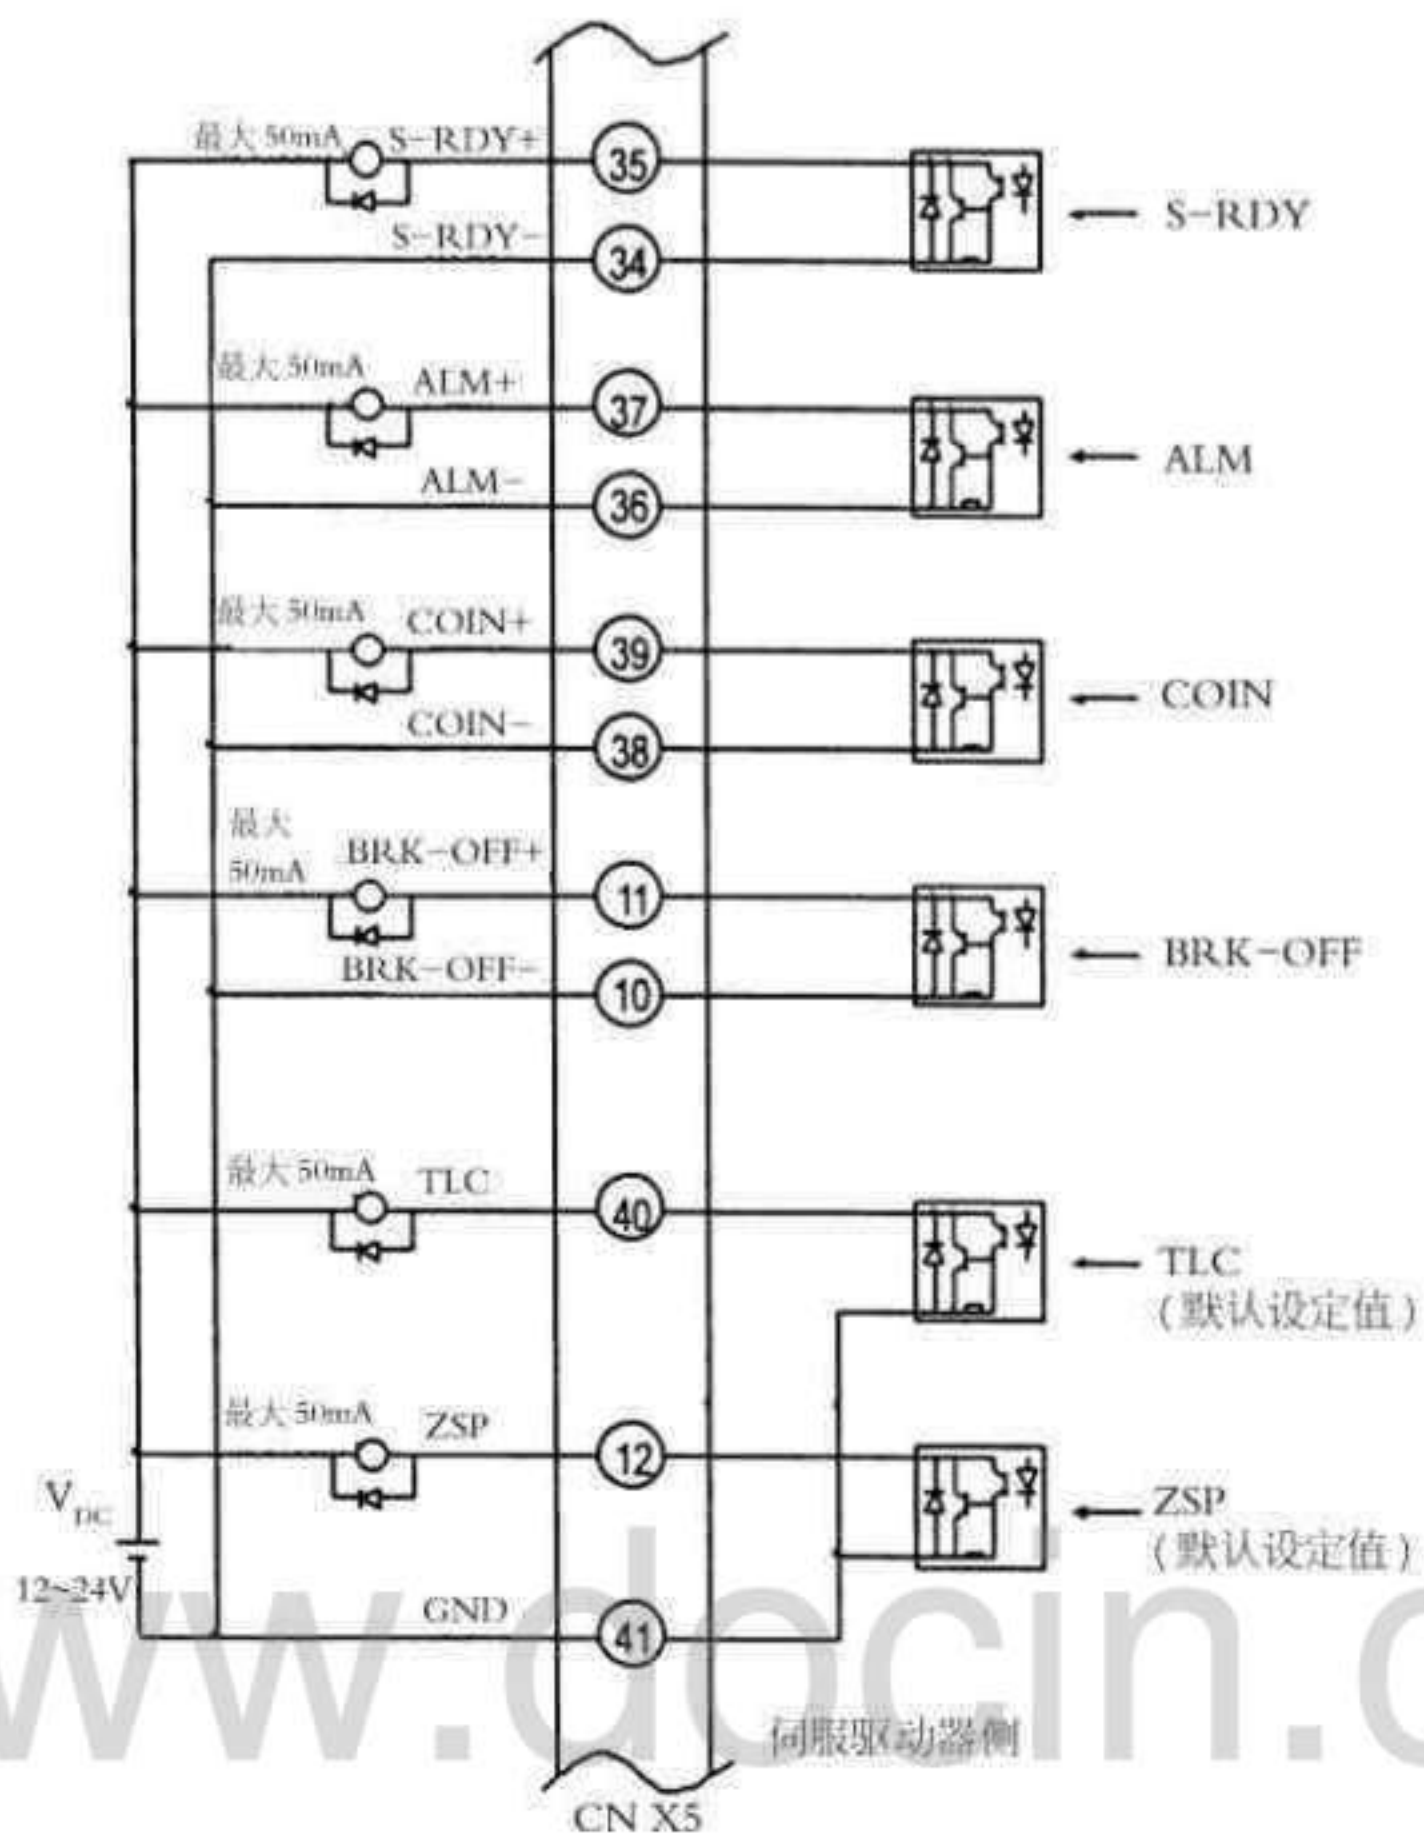


模拟量指令信号输入

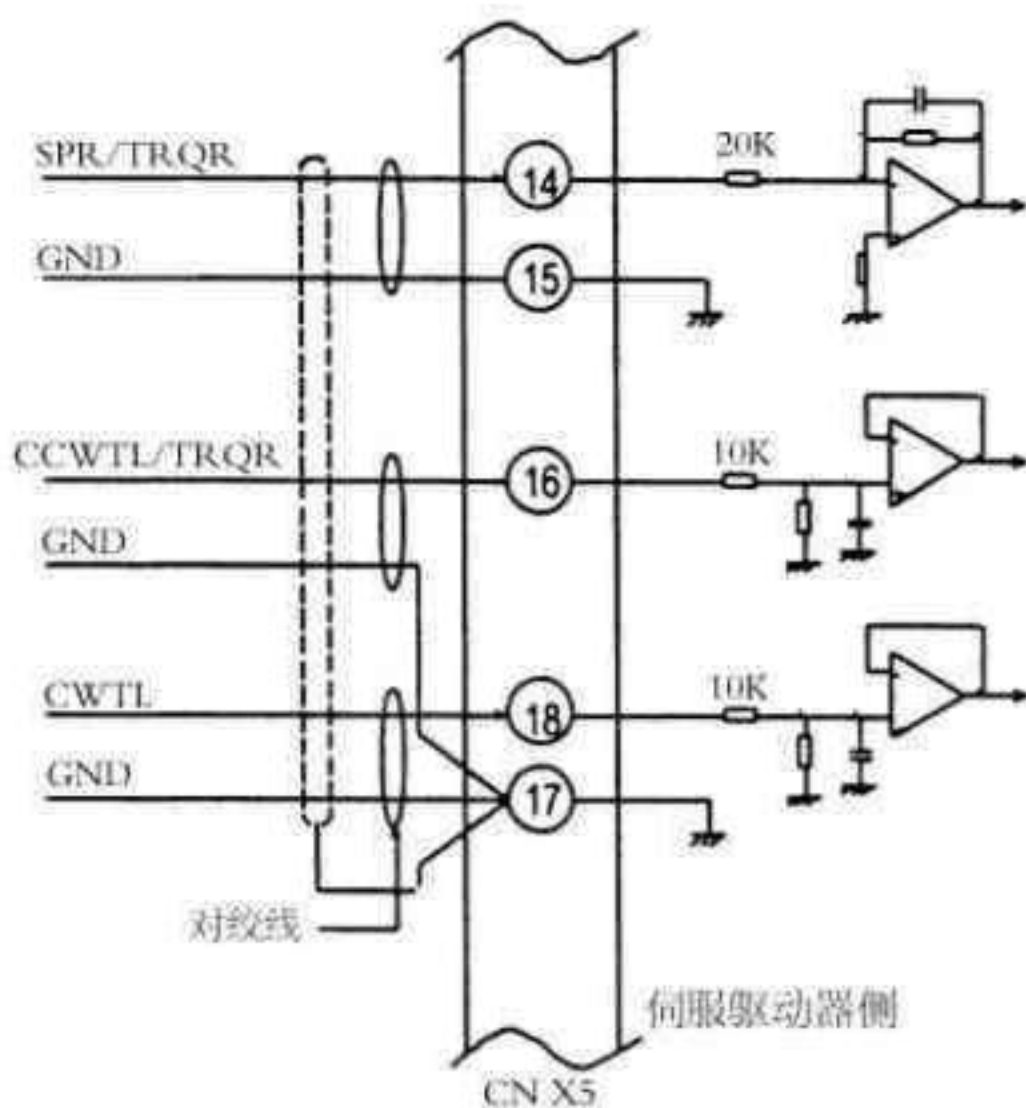

脉冲串指令信号输入

A. 差分电路专用的脉冲串接口

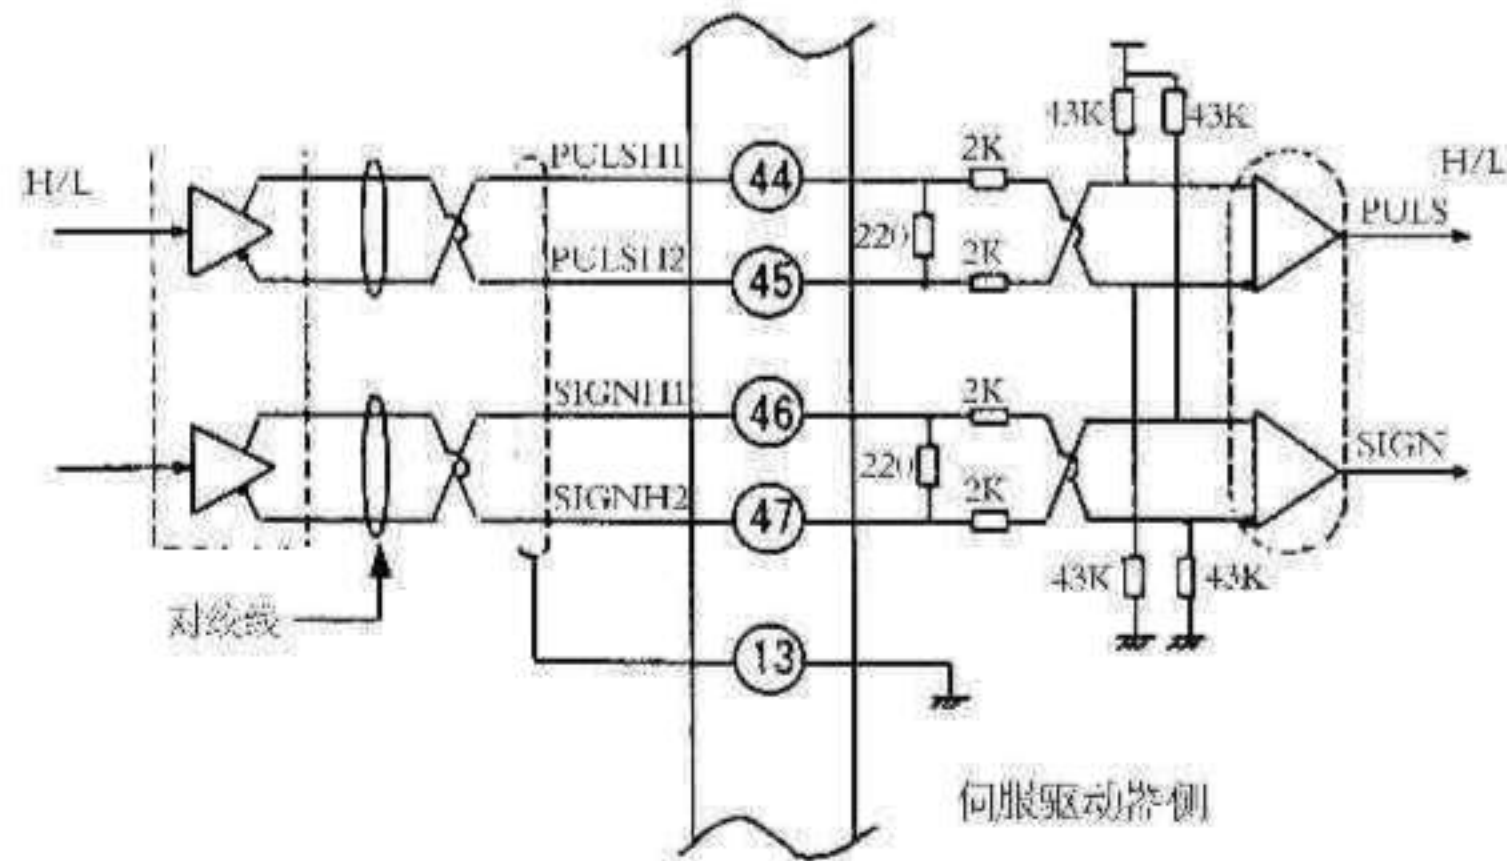


B. 普通的脉冲串指令接口

脉冲串指令可以通过差分电路或集电极开路 (OC) 电路接口输入。
建议采用差分电路以提高信号传输的可靠性。

www.docin.com


• 差分电路接法

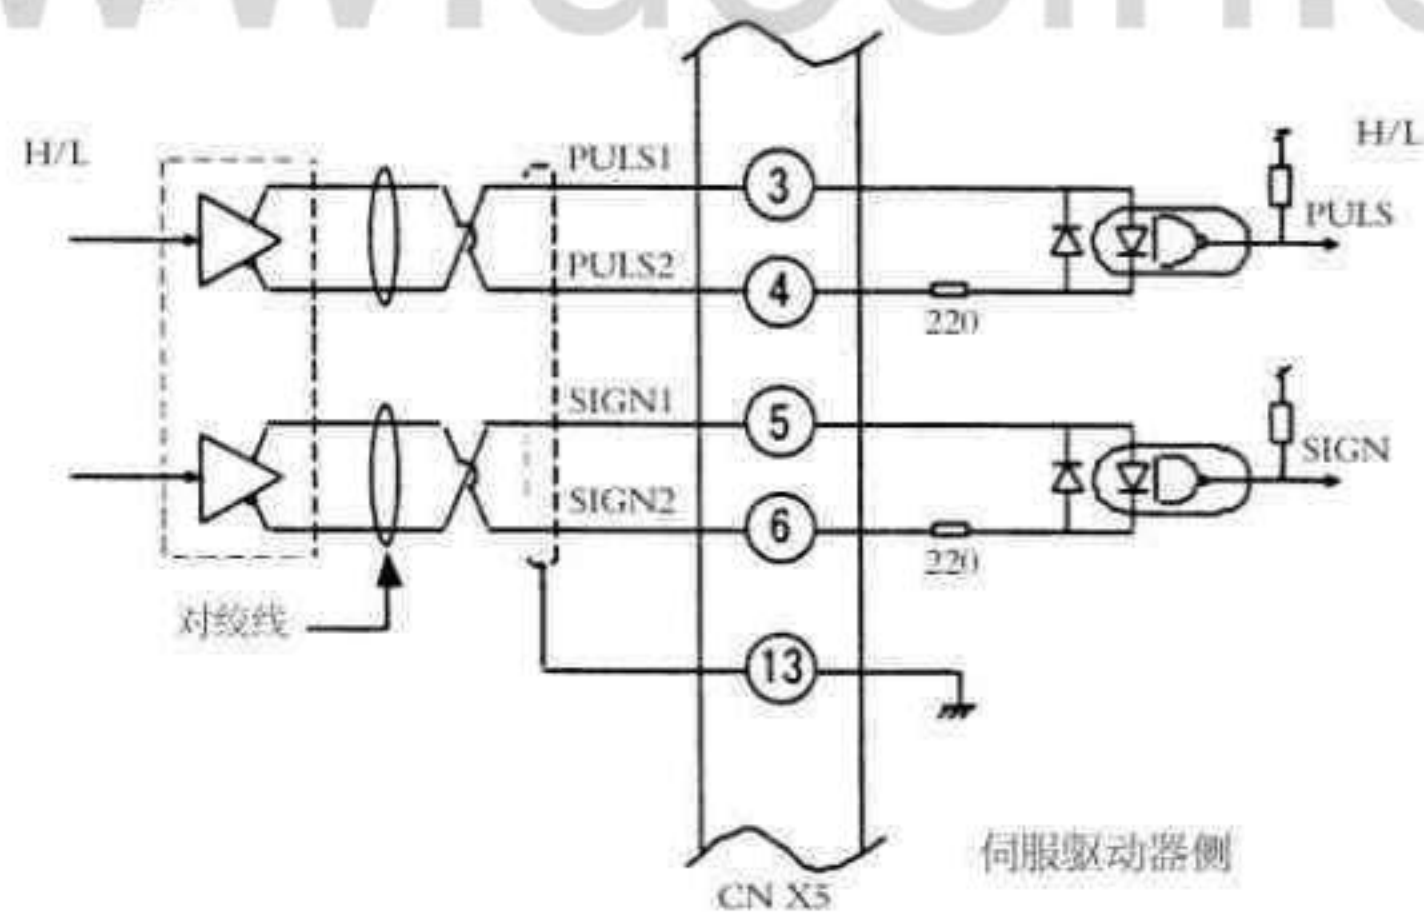

• 集电极开路 (OC) 电路接法


第 1 种接法：需接入限流电阻 R。

$$\frac{V_p - 1.5}{R + 220} \approx 10mA$$

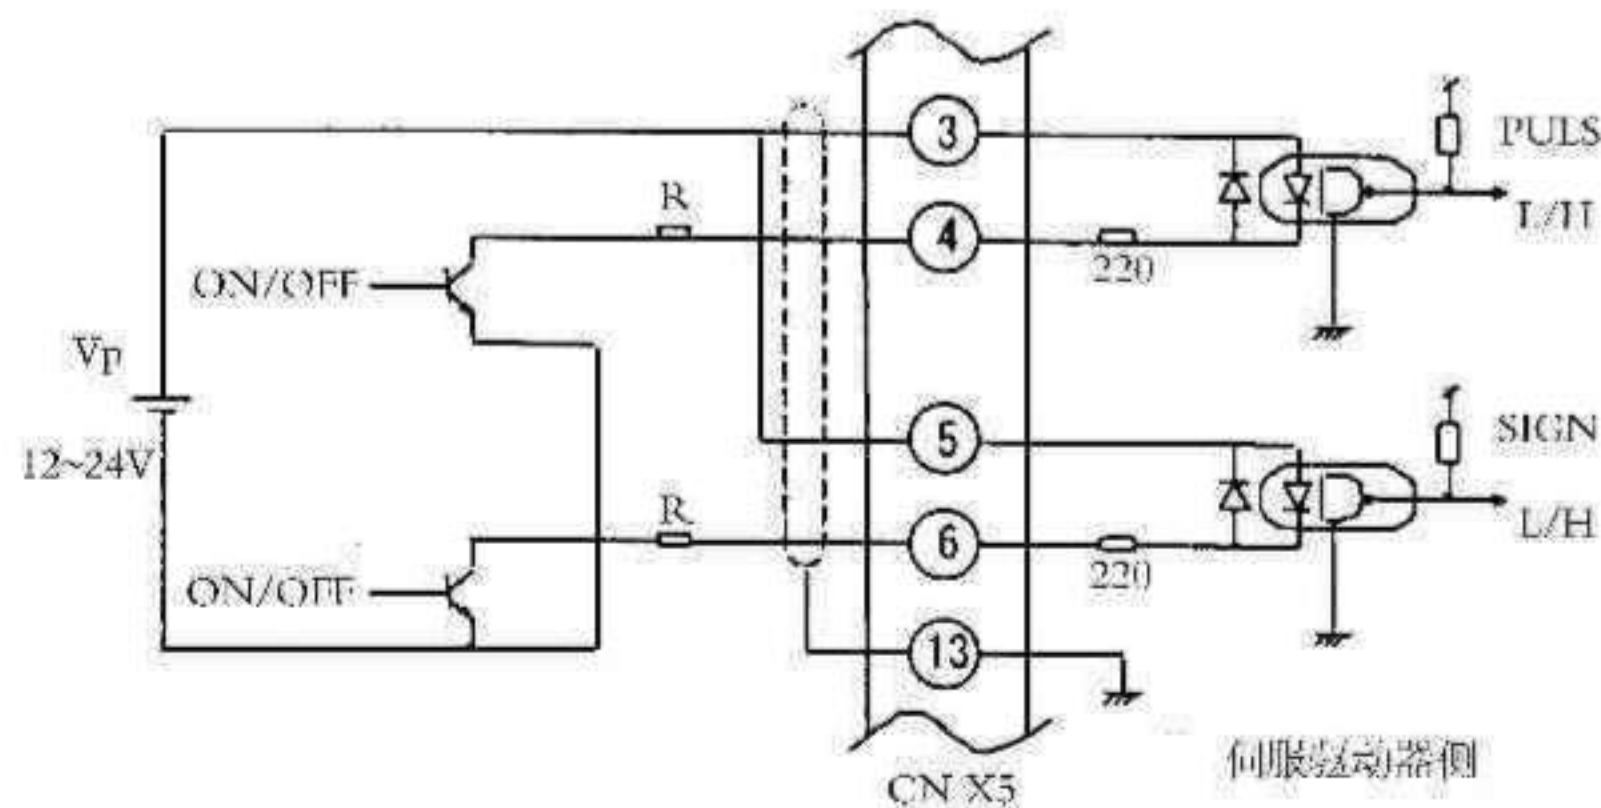

第 2 种接法：不必接限流电阻 R


(驱动器内部已接有 2.2k 的电阻)。

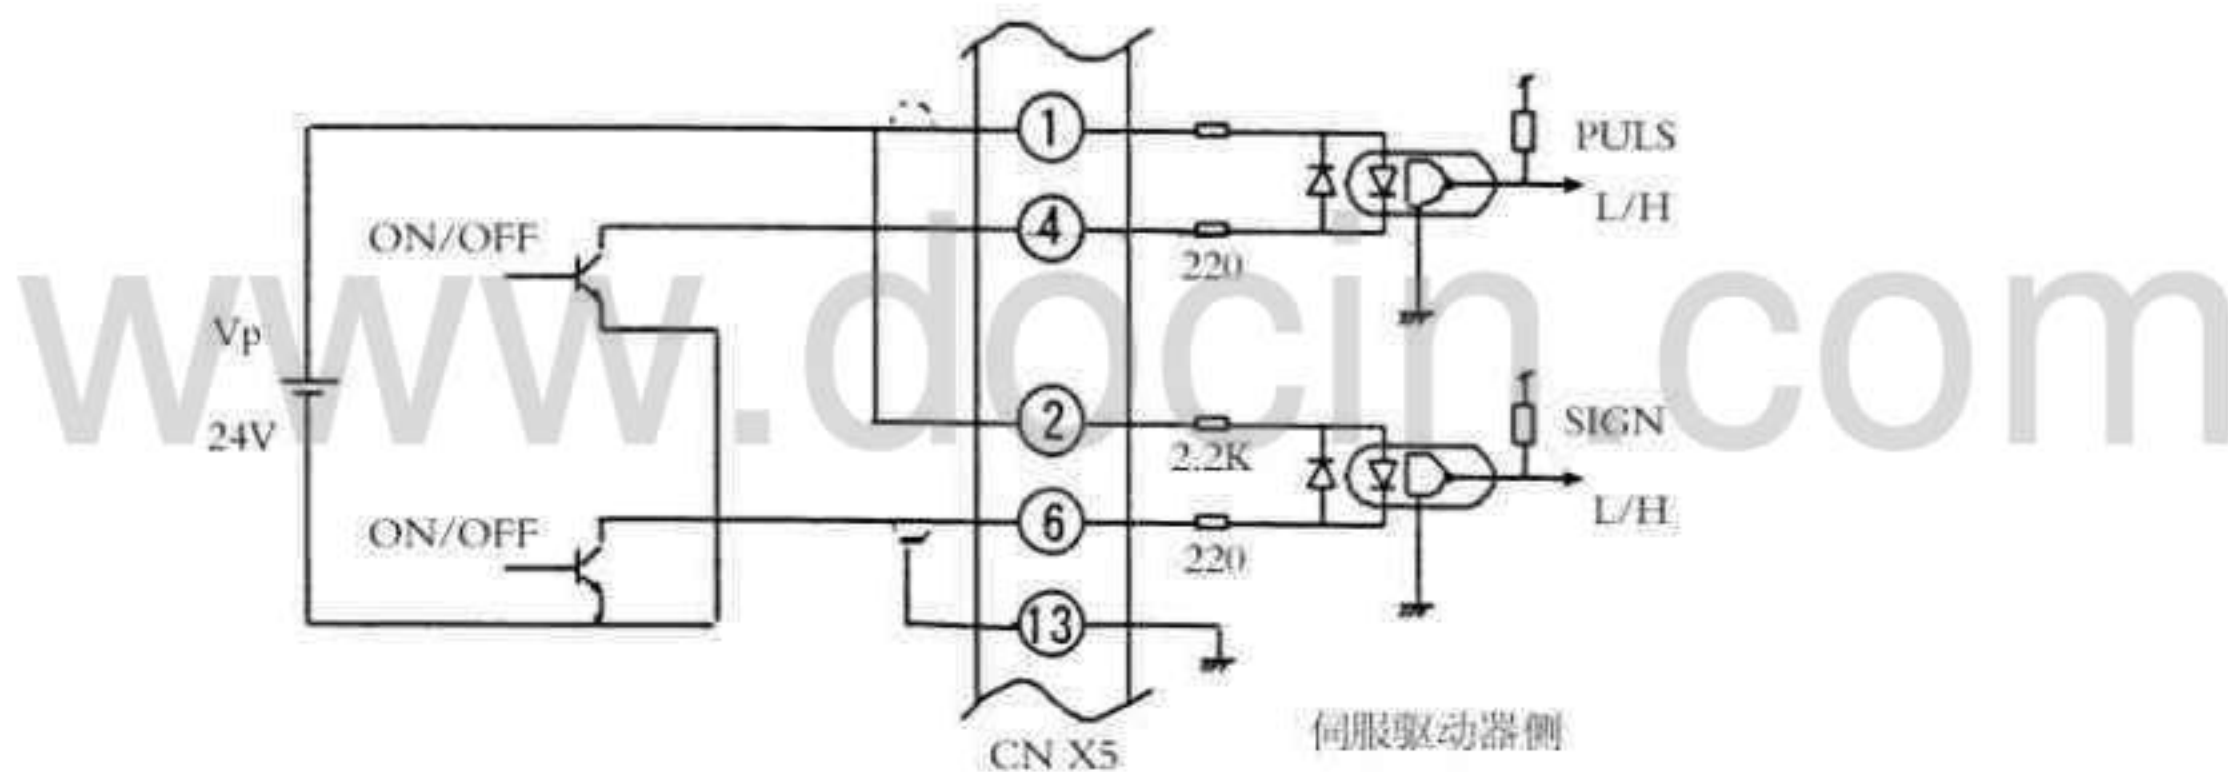

集电极开路 (OC) 电路接线指示：

- 连接电缆请尽可能的短 (不于 1m)。
- 集电极开路 (OC) 接法，指令脉冲的最高频率是 200kpps；而差分电路的最高频率是 500kpps。

旋转编码器反馈脉冲信号输出

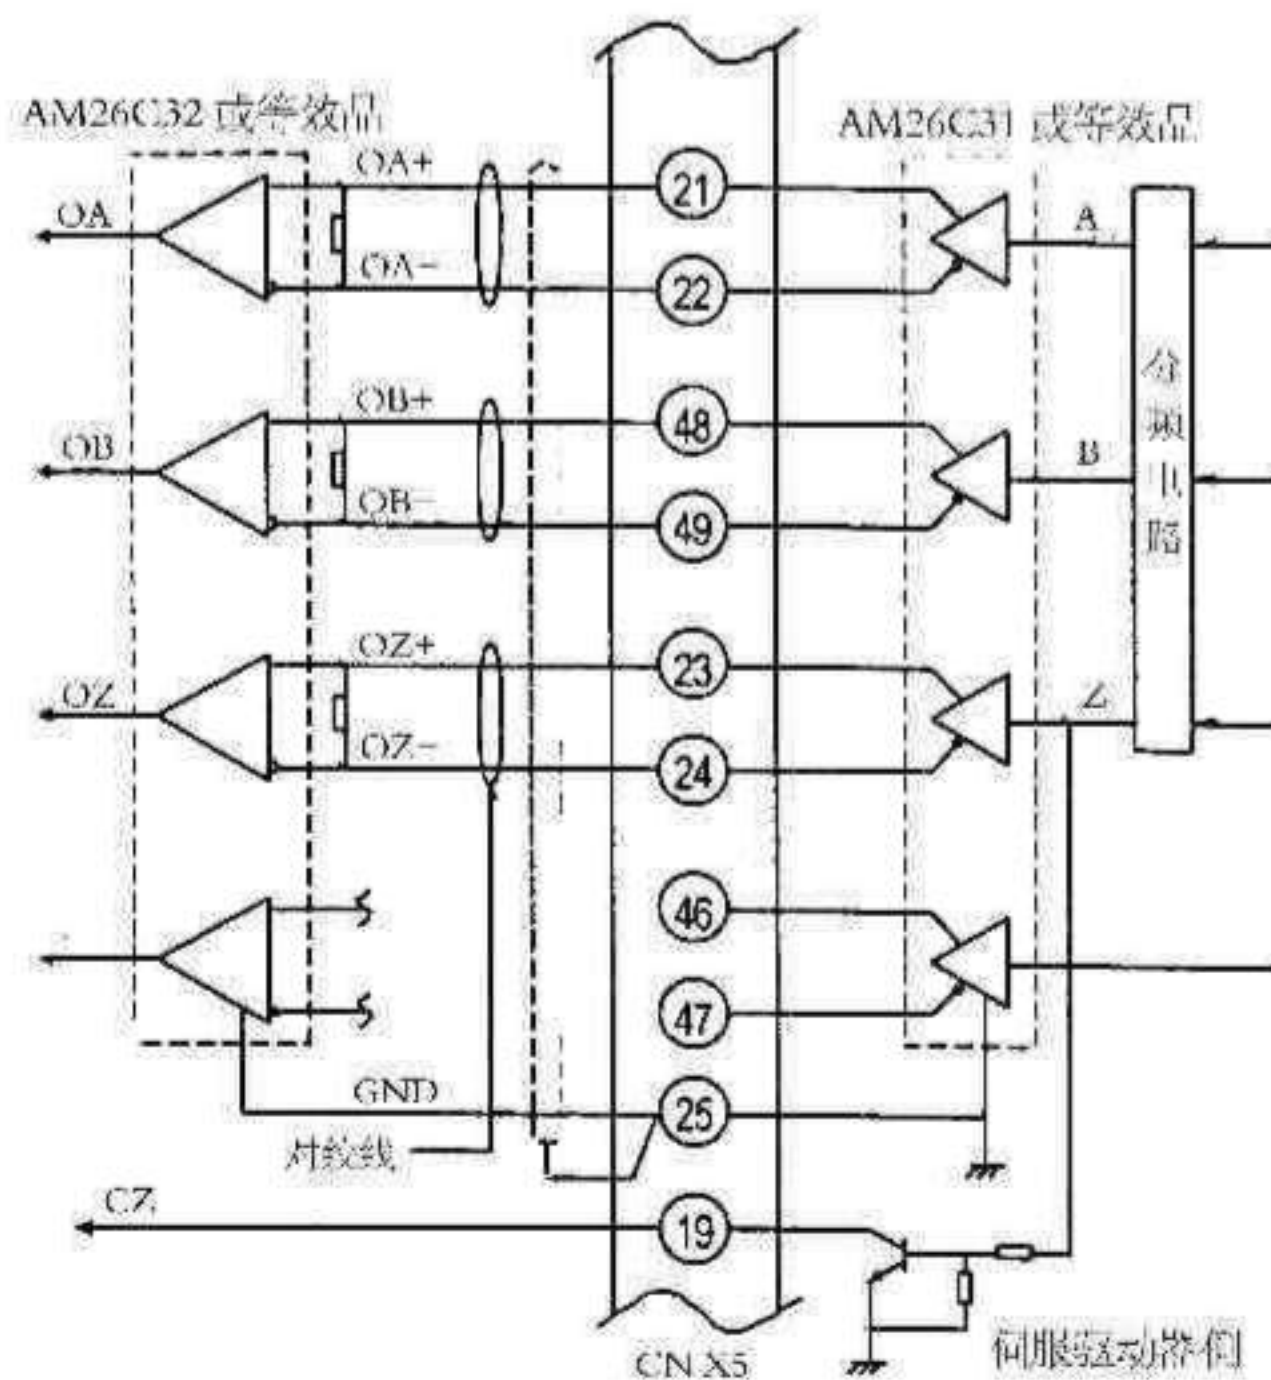

注：1) 只有 Z 相信号既可以差分输出，又可以集电极开路输出（CZ 第 19 引脚）。

对于 CZ 信号，请注意防止噪声干扰。

2) 请采用差分信号接收器（AM26C32 或等效品）来接收反馈脉冲输出信号。

此时请在差分信号接收器的输入引脚之间接入一个终端电阻（约 330Ω）。

3) 请注意 Z 相信号差分输出（OZ）与集电极开路输出（CZ）的逻辑是相反的。


4) 反馈脉冲的最大输出频率不大于 1.7MHz（在 4 倍频之前）。

www.docin.com


3-3-3. 连接到编码器信号接口 X6

- ① 编码器信号连接电缆，请选用带有屏蔽层的双绞电缆，其线径不小于 0.18mm^2 。
- ② 电缆最长不超过 20m。
5V 电源供电、电缆较长时，建议电源双接线，以免电压跌落。
- ③ 请将编码器电缆的屏蔽层接到电机侧的接地端子上。
确保将编码器电缆的屏蔽层接到驱动器侧插头 X6 的外壳 (FG) 上。
- ④ 如果是航空插头，请将编码器电缆的屏蔽层接到电机侧的 J 端子上。
- ⑤ 编码器信号电缆与电源电缆 (L1、L2、L3, L1C (r)、L2C (t), U、V、W 和接地) 请尽可能的远 (不小于 30cm)。
这两种电缆请不要放在同一线槽内，或捆扎成一束。
- ⑥ 插头 X6 上未用到的引脚不必接线。

7 线制绝对式编码器电缆


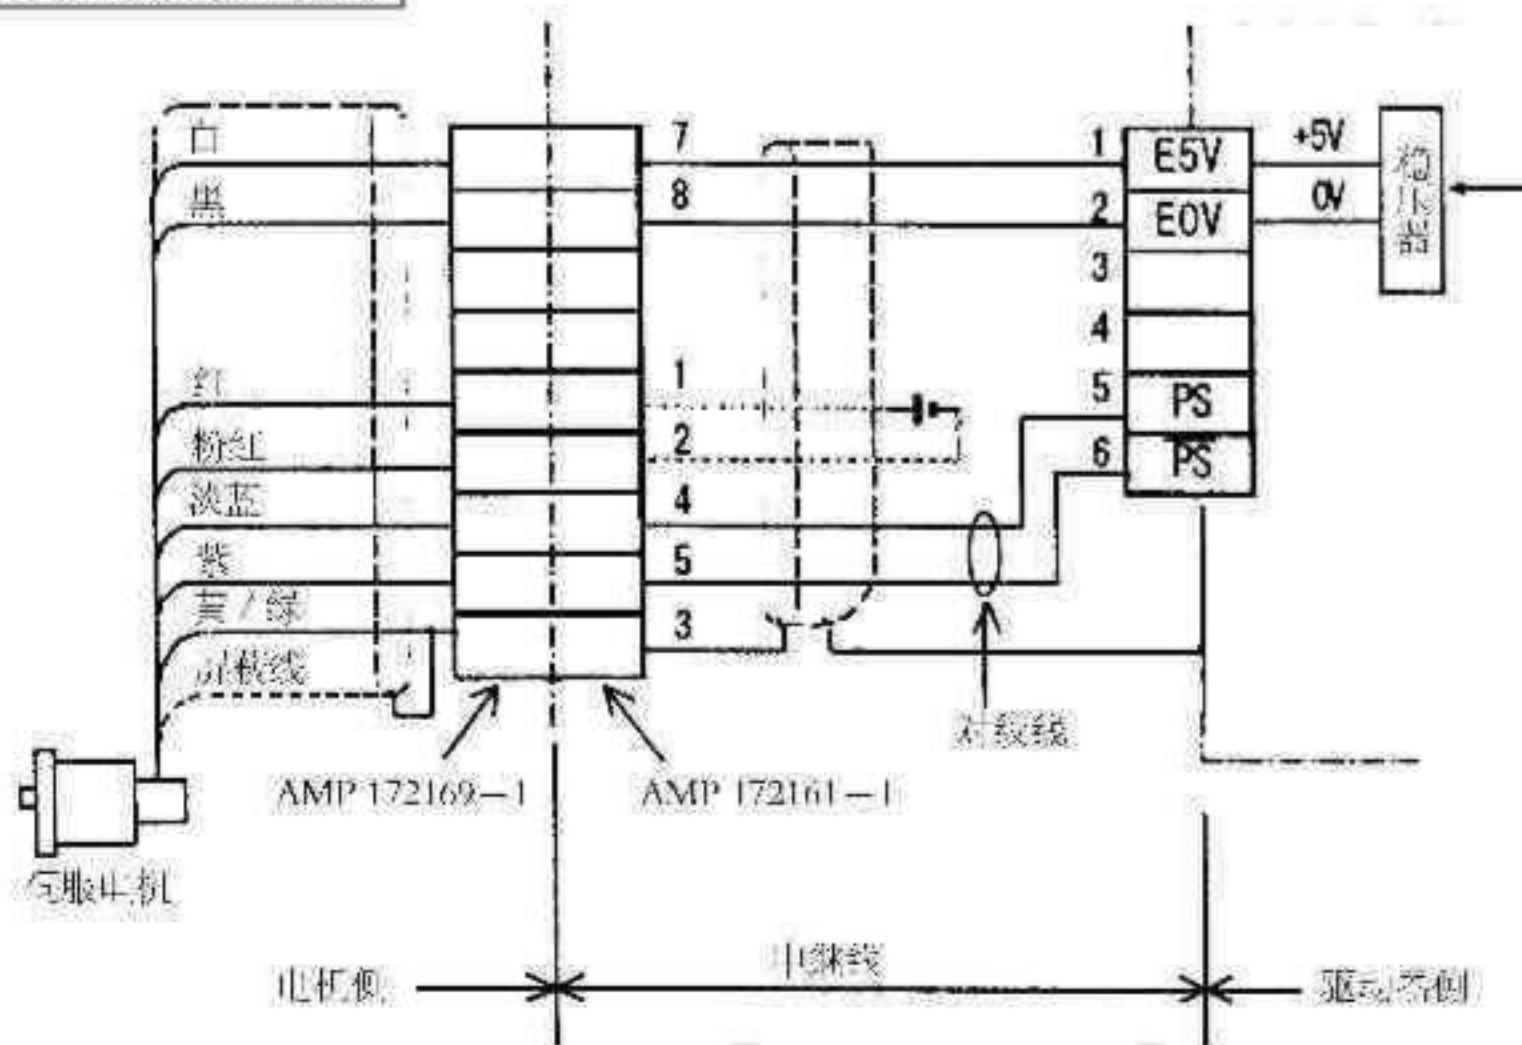


绝对式编码器用电池 (建议型号: 3.6V, ER6V, Toshiba 东芝), 接到第 1 和第 2 引脚之间。
上图所示的电池的固定装置和连接电缆请用户自备。

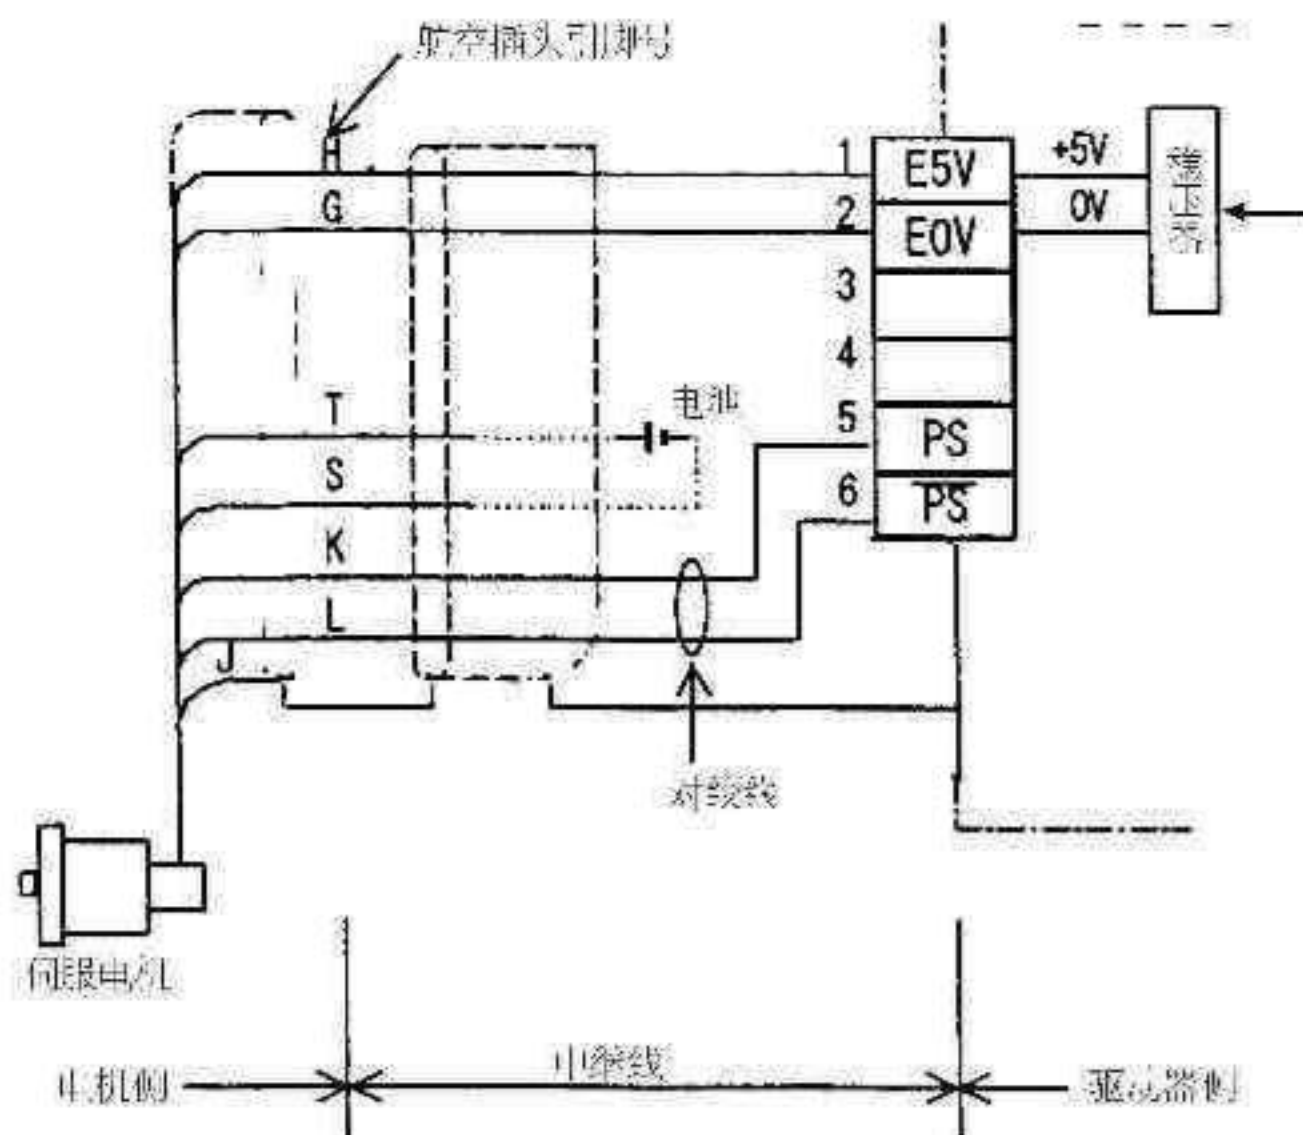

绝对式编码器用电池 (建议型号: 3.6V, ER6V, Toshiba 东芝), 接到航空插头的 T、S 引脚之间。
上图所示的电池的固定装置和连接电缆请用户自备。

5 线制增量式编码器电缆

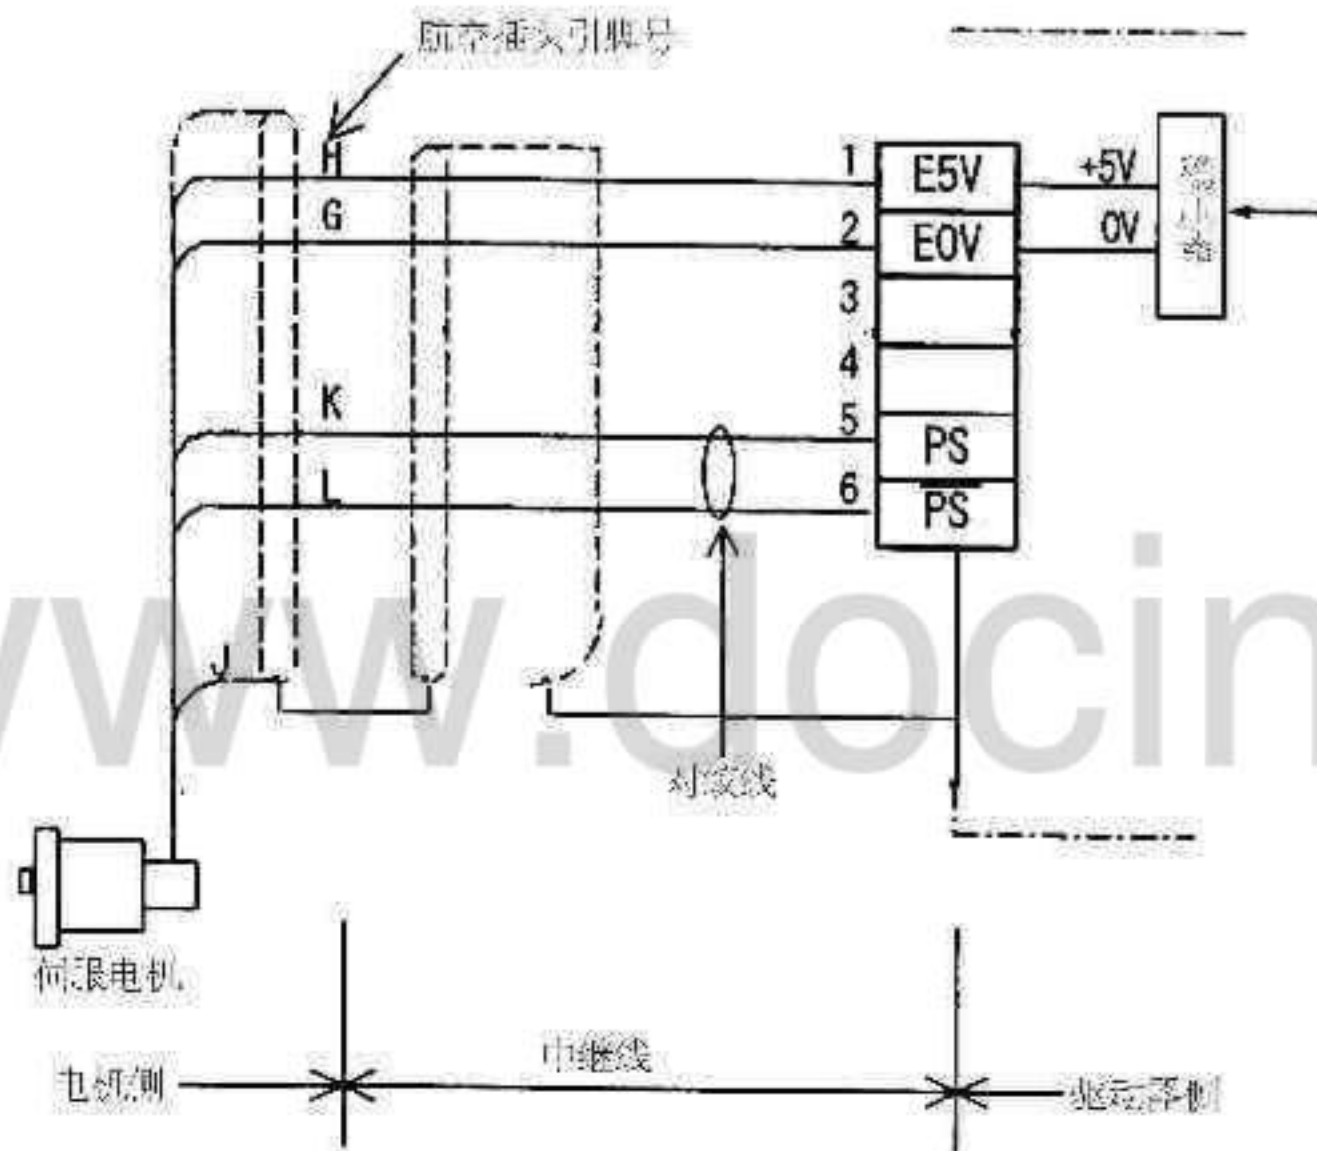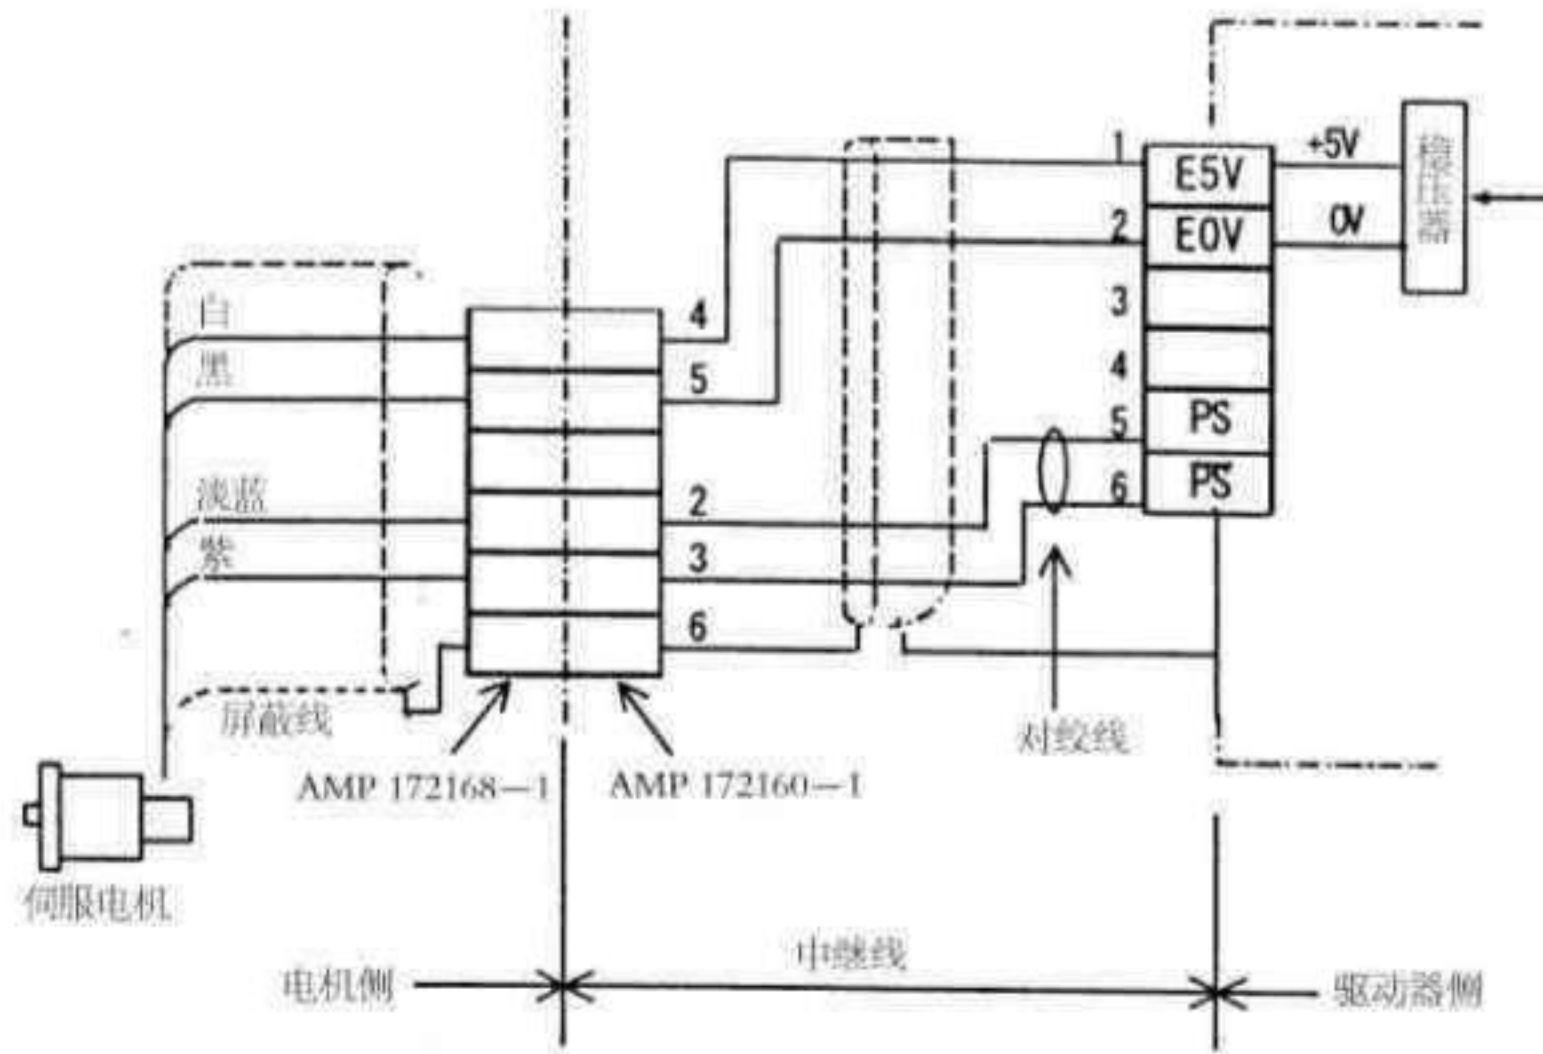

www.docin.com

4. 参数

4-1. 参数概略

A4 系列各型号的通用参数

编号 Pr.	参数名称	缺省值
00	轴地址	1
01	LED 初始状态	1
02	控制模式选择	1
03	转矩限制选择	1
04	行程限位禁止输入无效设置	1
05	内部 / 外部速度切换选择	0
06	零速箱位 (ZEROSPD) 选择	0
07	速度监视器 (SP) 选择	3
08	转矩监视器 (IM) 选择	0
09	转矩限制中 (TLC) 输出选择	0
0A	零速检测 (ZSP) 输出选择	1
0B	绝对式编码器设置	1
0C	RS232C 波特率设置	2
0D	RS485 波特率设置	2
0E	操作面板锁定设置	0
0F	制造商参数	0
10	第 1 位置环增益	(27)
11	第 1 速度环增益	(30)
12	第 1 速度环积分时间常数	(18)
13	第 1 速度检测滤波器	(0)
14	第 1 转矩滤波器时间常数	(75)
15	速度前馈	(300)
16	速度前馈滤波器时间常数	(50)
17	制造商参数	0
18	第 2 位置环增益	(32)
19	第 2 速度环增益	(30)
1A	第 2 速度环积分时间常数	(1000)
1B	第 2 速度检测滤波器	(0)
1C	第 2 转矩滤波器时间常数	(75)
1D	第 1 陷波频率	1500
1E	第 1 陷波宽度选择	2
1F	制造商参数	0
20	惯量比	(100)
21	实时自动增益设置	1
22	实时自动增益的机械刚性选择	4
23	自适应滤波器模式	1
24	振动抑制滤波器切换选择	0
25	常规自动调整模式设置	0
26	制造商参数	0
27	速度观测器	(0)

编号 Pr.	参数名称	缺省值
28	第 2 陷波频率	1500
29	第 2 陷波宽度选择	2
2A	第 2 陷波深度选择	0
2B	第 1 振动抑制滤波器频率	0
2C	第 1 振动抑制滤波器	0
2D	第 2 振动抑制滤波器频率	0
2E	第 2 振动抑制滤波器	0
2F	自适应滤波器频率	0
30	第 2 增益动作设置	(1)
31	第 1 控制切换模式	(0)
32	第 1 控制切换延迟时间	(30)
33	第 1 控制切换水平	(50)
34	第 1 控制切换迟滞	(33)
35	位置环增益切换时间	(20)
36	第 2 控制切换模式	(0)
37	第 2 控制切换延迟时间	0
38	第 2 控制切换水平	0
39	第 2 控制切换迟滞	0
3A	制造商参数	0
3B	制造商参数	0
3C	制造商参数	0
3D	JOG 速度设置	3000
3E	制造商参数	0
3F	制造商参数	0
40	指令脉冲输入选择	0
41	指令脉冲旋转方向设置	0
42	指令脉冲输入方式	1
43	指令脉冲禁止输入无效设置	1
44	反馈脉冲分倍频分子	2500
45	反馈脉冲分倍频分母	0
46	反馈脉冲逻辑取反	0
47	外部反馈装置 Z 相脉冲设置	0
48	指令脉冲分倍频第 1 分子 (*1)	0
49	指令脉冲分倍频第 2 分子 (*1)	0
4A	指令脉冲分倍频分子倍率 (*1)	0
4B	指令脉冲分倍频分母 (*1)	10000
4C	平滑滤波器	1
4D	FIR 滤波器	0
4E	计数器清零输入方式	1
4F	制造商参数	0

编号 Pr.	参数名称	缺省值
50	速度指令增益	500
51	速度指令逻辑取反	1
52	速度指令零漂调整	0
53	第 1 内部速度	0
54	第 2 内部速度	0
55	第 3 内部速度	0
56	第 4 内部速度	0
57	速度指令滤波器	0
58	加速时间设置	0
59	减速时间设置	0
5A	S 形加减速时间设置	0
5B	转矩指令选择	0
5C	转矩指令增益	30
5D	转矩指令逻辑取反	0
5E	第 1 转矩限制 (*2)	500
5F	第 2 转矩限制 (*2)	500
60	定位完成范围	131
61	零速	50
62	到达速度	1000
63	定位完成信号输出设置	0
64	制造商参数	0
65	主电源关断时欠电压报警时序	1
66	行程限位时报警时序	0
67	主电源关断时报警时序	0

编号 Pr.	参数名称	缺省值
68	伺服报警时相关时序	0
69	伺服 OFF 时相关时序	0
6A	电机停止时机械制动器延迟时间	0
6B	电机运转时机械制动器延迟时间	0
6C	外接制动电阻设置 (*3)	0 / 3
6D	主电源关断检测时间	35
6E	紧停时转矩设置	0
6F	制造商参数	0
70	位置偏差过大水平	25000
71	模拟量指令偏差过大水平	0
72	过载水平	0
73	过速水平	0
74	第 5 内部速度	0
75	第 6 内部速度	0
76	第 7 内部速度	0
77	第 8 内部速度	0
78	外部反馈脉冲分倍频分子	0
79	外部反馈脉冲分倍频分子倍频	0
7A	外部反馈脉冲分倍频分母	10000
7B	混合控制偏差过大水平	100
7C	外部反馈脉冲方向设置	0
7D	制造商参数	0
7E	制造商参数	0
7F	制造商参数	0

*1 关于参数 Pr48~Pr4B, 请参照本章末“4-3. 电子齿轮功能”。

*2 参数 Pr5E (转矩限制设置) 根据不同的电机可以设置不同的最大值。

*3 参数 Pr6C (外接制动电阻设置) 的缺省值因不同的驱动器而不同。

*4 缺省值带 () 的参数可以在实时自动增益调整或常规自动增益调整时自动设定。

A4 系列 Pr5E (转矩限制设置) 的最大可设值

驱动器型号		适配电机	Pr5E 最大可设值	
A 型	MADDCT1105	MSMD5AZP1*	300	
		MSMD5AZS1*	300	
	MADDCT1107	MSMD011P1*	300	
		MSMD011S1*	300	
	MADDCT1205	MSMD5AZP1*	300	
		MSMD5AZS1*	300	
		MSMD012P1*	300	
		MSMD012S1*	300	
	MADDCT1207	MSMD022P1*	300	
		MSMD022S1*	300	
		MAMA012P1*	500	
		MAMA012S1*	500	
	B 型	MBDDT2110	MSMD021P1*	300
			MSMD021S1*	300
MBDDT2210		MSMD042P1*	300	
		MSMD042S1*	300	
		MAMA022P1*	500	
		MAMA022S1*	500	
C 型	MCDDT3120	MSMD042P1*	300	
		MSMD041S1*	300	
	MCDDT3520	MSMD082P1*	300	
		MSMD082S1*	300	
		MAMA042P1*	500	
		MAMA042S1*	500	
D 型	MDDDT3530	MFMA042P1*	300	
		MFMA042S1*	300	
		MHMA052P1*	255	
		MHMA052S1*	255	
		MDMA102P1*	300	
		MDMA102S1*	300	
		MHMA102P1*	300	
		MHMA102S1*	300	
		MDDDT5540	MGMA092P1*	225
			MGMA092S1*	225
	MSMA102P1*		300	
	MSMA102S1*		300	
	MHMA152P1*		300	
	MHMA152S1*		300	
	MDMA152P1*		300	
	MDMA152S1*		300	

驱动器型号		适配电机	Pr5E 最大可设值		
D 型	MDDDT5540	MSMA152P1*	300		
		MSMA152S1*	300		
		MFMA152P1*	300		
		MFMA152S1*	300		
		MAMA082P1*	500		
		MAMA082S1*	500		
		E 型	MEDDT7364	MDMA202P1*	300
				MDMA202S1*	300
				MSMA202P1*	300
				MSMA202S1*	300
MHMA202P1*	300				
MHMA202S1*	300				
MFMA252P1*	300				
MFMA252S1*	300				
E 型	MEDDTA390			MGMA202P1*	230
				MGMA202S1*	230
		MDMA302P1*	300		
		MDMA302S1*	300		
		MHMA302P1*	300		
		MHMA302S1*	300		
		MSMA302P1*	300		
		MSMA302S1*	300		
		F 型	MFDDTB3A2	MGMA302P1*	235
				MGMA302S1*	235
MDMA402P1*	300				
MDMA402S1*	300				
MHMA402P1*	300				
MHMA402S1*	300				
MSMA402P1*	300				
MSMA402S1*	300				
MFMA452P1*	300				
MFMA452S1*	300				
F 型	MFDDTB3A2	MGMA452P1*	255		
		MGMA452S1*	255		
		MDMA502P1*	300		
		MDMA502S1*	300		
		MHMA502P1*	300		
		MHMA502S1*	300		
		MSMA502P1*	300		
		MSMA502S1*	300		

4-2. 参数详解

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义																								
00 *	轴地址	All	0~15	<p>面板上旋转开关 ID 的设定值在控制电源接通时下载到驱动器。 通常用于串行通讯。 此设定值不影响伺服操作与功能。</p>																								
01 *	LED 初始状态	All	0~17	<p>可以选择电源接通时在 7 段 LED 上初始显示的内容。 0: 位置偏差脉冲总数 1: 电机转速 2: 转矩输出负载率 3: 控制模式 4: I/O 信号状态 5: 报警代码 / 历史记录 6: 软件版本 7: 报警状态 8: 放电电阻负载率 9: 过载率 10: 惯量比 11: 反馈脉冲总数 12: 指令脉冲总数 13: 外部反馈装置偏差脉冲总数 14: 外部反馈装置反馈脉冲总数 15: 电机自动识别功能 16: 模拟量指令输入值 17: 电机不转的原因 显示内容的细节请参考“7.显示面板与操作按钮”。</p>																								
02 *	控制模式 选择	All	0~6	<p>选择伺服驱动器的控制模式。 设置的参数值在控制电源重新上电后才有效。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pr02 值</th> <th>控制模式</th> <th>相关代码</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>位置控制</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>速度控制</td> <td>S</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>转矩控制</td> <td>T</td> </tr> <tr> <td>3 注</td> <td>位置 (第 1) / 速度 (第 2) 控制</td> <td>P/S</td> </tr> <tr> <td>4 注</td> <td>位置 (第 1) / 转矩 (第 2) 控制</td> <td>P/T</td> </tr> <tr> <td>5 注</td> <td>速度 (第 1) / 转矩 (第 2) 控制</td> <td>S/T</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>全闭环控制</td> <td>F</td> </tr> </tbody> </table> <p>注: 当设成混合控制方式 (Pr02=3, 4, 5) 时, 用控制模式切换输入端子 (C-MODE, X5 插头第 32 引脚) 来选择第 1 或第 2 控制模式。 C-MODE (与 COM) 开路: 选择第 1 控制模式; C-MODE (与 COM) 短路: 选择第 2 控制模式; 切换 C-MODE 信号至少 10ms 后才能输入指令信号。</p>	Pr02 值	控制模式	相关代码	0	位置控制	P	1	速度控制	S	2	转矩控制	T	3 注	位置 (第 1) / 速度 (第 2) 控制	P/S	4 注	位置 (第 1) / 转矩 (第 2) 控制	P/T	5 注	速度 (第 1) / 转矩 (第 2) 控制	S/T	6	全闭环控制	F
Pr02 值	控制模式	相关代码																										
0	位置控制	P																										
1	速度控制	S																										
2	转矩控制	T																										
3 注	位置 (第 1) / 速度 (第 2) 控制	P/S																										
4 注	位置 (第 1) / 转矩 (第 2) 控制	P/T																										
5 注	速度 (第 1) / 转矩 (第 2) 控制	S/T																										
6	全闭环控制	F																										

注 1: 号码带*之参数, 其设定值必须在控制电源断电重启之后才能修改成功。

注 2: 号码标有 RT 之参数, 其设定值在执行实时自动增益调整时自动的修改。

如果手动设置其数值, 请先将 Pr21 (实时自动增益调整设置) 设为 0, 即取消实时自动调整功能, 再输入新的数值。

注 3: All 表示全部的控制模式。

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义															
03	转矩限制 选择	P, S, F	0~3	<p>可以设置逆时针 (CCW) 和顺时针 (CW) 两个方向转矩限制信号 (CCWTL, X5 插头第 16 引脚; CWTL, 第 18 引脚) 的输入是否有效。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr03 值</th> <th>CCW</th> <th>CW</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>CCWTL</td> <td>CWTL</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="2">CCW、CW 方向的限制值都由 Pr5E 设定</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>由 Pr5E 设定</td> <td>由 Pr5F 设定</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td colspan="2">GAIN/TL-SEL (与 COM) 开路: 由 Pr5E 设定 GAIN/TL-SEL (与 COM) 短路: 由 Pr5F 设定</td> </tr> </tbody> </table> <p>当 Pr03=0, Pr5E (第 1 转矩限制) 即是设置 CCWTL 和 CWTL 的限制值。 转矩控制模式中, Pr5E 设置 CCW、CW 方向的转矩限制值, 而与此参数无关。</p>	Pr03 值	CCW	CW	0	CCWTL	CWTL	1	CCW、CW 方向的限制值都由 Pr5E 设定		2	由 Pr5E 设定	由 Pr5F 设定	3	GAIN/TL-SEL (与 COM) 开路: 由 Pr5E 设定 GAIN/TL-SEL (与 COM) 短路: 由 Pr5F 设定	
Pr03 值	CCW	CW																	
0	CCWTL	CWTL																	
1	CCW、CW 方向的限制值都由 Pr5E 设定																		
2	由 Pr5E 设定	由 Pr5F 设定																	
3	GAIN/TL-SEL (与 COM) 开路: 由 Pr5E 设定 GAIN/TL-SEL (与 COM) 短路: 由 Pr5F 设定																		
04 *	行程限位 禁止输入 无效设置	All	0~2	<p>设置两个行程限位信号 (CCWL, X5 插头第 8 引脚; CWL, 第 9 引脚) 的输入是否有效。</p> <p>0: 行程限位动作发生时, 按 Pr66 设定的时序发生动作。 1: 行程限位信号输入无效。 2: CCWL 或 CWL 信号 (与 COM-) 断路, 都会发生 Err38 行程限位禁止输入信号出错报警。</p> <p>设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。</p>															
05	内部 / 外部 速度 切换选择	S	0~3	<p>选择速度控制模式下的速度指令种类。</p> <p>0: 模拟量速度指令输入 (SPR, X5 插头第 14 引脚) 1: 内部指令 (第 1~第 4 内部速度: Pr53~Pr56 设定值) 2: 内部指令 (第 1~第 3 内部速度: Pr53~Pr55), 模拟量指令输入 (SPR)。 3: 内部指令 (第 1~第 8 内部速度, Pr53~Pr56 和 Pr74~Pr77)</p> <p>关于此参数, 请参照“4. 参数”的说明。</p>															
06	零速箝位 (ZEROSPD) 选择	S, T	0~2	<p>选择零速箝位信号 (ZEROSPD, X5 插头第 26 引脚) 的功能。</p> <p>0: 零速箝位无效 1: 零速箝位 2: 速度指令代码</p> <p>转矩控制模式中, Pr06=2 表示零速箝位无效。</p>															
07	速度监视器 (SP) 选择	All	0~9	<p>选择模拟量速度监视器信号 (SP, X5 插头第 43 引脚, 或显示面板上的接线端子) 的输出内容。</p> <p>0~4: 实际转速, 单位: rpm 0: 47, 1: 188, 2: 750, 3: 3000, 4: 12000 5~9: 指令速度, 单位: rpm 5: 47, 6: 188, 7: 750, 8: 3000, 9: 12000</p>															
08	转矩监视器 (IM) 选择	All	0~9	<p>选择模拟量转矩监视器信号 (IM, X5 插头第 42 引脚, 或显示面板上的接线端子) 的输出内容。</p> <p>括号 () 内的数值表示当监视器输出约 3V 时的值。</p> <p>0: 转矩指令 100% 1~5: 位置偏差脉冲个数 1: 31, 2: 125, 3: 500, 4: 2000, 5: 8000 6~10: 全闭环偏差脉冲个数 6: 31, 7: 125, 8: 500, 9: 2000, 10: 8000 11: 转矩指令 200% 12: 转矩指令 400%</p>															

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义
09	转矩限制 控制 (TLC) 输出选择	All	0~8	分别用来选择转矩限制控制信号 (TLC, X5 插头第 40 引脚) 或零速检测信号 (ZSP, 第 12 引脚) 的检测、输出内容。 0: 转矩限制控制 1: 零速检测 2: 有任何报警 3: 放电电阻过载报警 4: 过载报警 5: 电池报警 6: 风扇锁定报警 7: 外部反馈装置报警 8: 速度一致性输出
0A	零速检测 (ZSP) 输出选择			
0B *	绝对式 编码器设置	All	0~5	选择绝对式编码器的用法: 0: 用作绝对式编码器 1: 用作增量式编码器 2: 用作绝对式编码器, 但不考虑计数器溢出 其设定值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。
0C *	RS232C 波特率设置	All	0~5	分别用来选择 RS232C 或 RS485 方式的通讯速度。 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 (单位: bps, 误差: ±5%) 设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。
0D *	RS485 波特率设置			
0E *	操作面板 锁定设置	All	0~1	可以把操作面板锁定到监视器状态, 以免发生误操作, 比如修改参数设置等。 0: 不锁定, 全部功能可操作 1: 锁定到监视器状态。 即使此参数设为 1, 通过通讯方式也可以进行修改参数。 请使用 PANATERM 软件或控制器将此参数复位到 0。 设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。
0F	制造商参数			





































编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义
10 (RT)	第1 位置环增益	P, F	0~3000	定义位置环增益的大小。 单位: 1/s。 增大此增益值, 可以提高位置控制的伺服刚性。 但是过高的增益会导致振荡。
11 (RT)	第1 速度环增益	All	1~3500	定义速度环增益的大小。 如果 Pr20 (惯量比) 设置准确, 则此参数单位是 Hz。 增大此增益值, 速度控制的响应速度可以提高。
12 (RT)	第1速度环积 分时间常数	All	1~1000	减小此参数值可以加快积分动作。 单位: ms。 设为 999 可以保持积分动作; 设为 1000 可以使积分动作无效。
13 (RT)	第1速度 检测滤波器	All	0~5	选择速度检测滤波器的类型。 0~5: 设定值越高, 电机噪音越小。 当 Pr27=1 (瞬时速度观测器功能有效), 此参数的设置才有效。
14 (RT)	第1转矩滤波 器时间常数	All	0~2500	定义插入到转矩指令后的初级延时滤波器的时间常数。 单位: $\times 10 \mu s$ 。 设置转矩滤波器参数可以减轻机器振动。
15 (RT)	速度前馈	P, F	-2000 ~2000	用来设置速度前馈值。 单位: $\times 0.1\%$ 。 设得越高, 可在较小的位置偏差达到较快反应; 尤其是在需要高速响应的场合。
16 (RT)	速度前馈滤波 器时间常数	P, F	0~6400	可以设置速度前馈的初级延时滤波器的时间常数。 单位: $\times 10 \mu s$ 。
17	制造商参数			
18 (RT)	第2 位置环增益	All	0~3000	<p>这些参数的功能与意义请参考上述的“第1”参数。</p> <p>只有启用了两档增益切换功能, 才需要设置这些参数。</p>
19 (RT)	第2 速度环增益	All	1~3500	
1A (RT)	第2速度环积 分时间常数	All	1~1000	
1B (RT)	第2速度 检测滤波器	All	0~5	
1C (RT)	第2转矩滤波 器时间常数	All	0~2500	
1D	第1 陷波频率	All	100 ~1500	用来设置抑制共振的第1陷波滤波器的频率。单位: Hz。 陷波滤波器可以模拟出机械的共振频率, 从而抑制掉共振频率。 100~1499: 滤波器有效 1500: 无效 注: 如果同时也设置了自适应滤波器, 那么此参数可能会改变。 这两者合用时, 请使用第2陷波滤波器。
1E	第1陷波 宽度选择	All	0~4	设置抑制共振的第1陷波滤波器的陷波宽度。 较大的设定值可以获得较大的陷波宽度。 注: 如果同时也设置了自适应滤波器, 那么此参数可能会改变。 这两者合用时, 请使用第2陷波滤波器。
1F	制造商参数			




编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义																					
20	惯量比	All	0 ~10000	<p>设置机械负载惯量对电机转子惯量之比率。单位：%。 设定值(%) = (负载惯量 / 转子惯量) × 100。 实时自动增益调整时，此参数可自动估算并每 30 分钟在 EEPROM 中刷新保存。</p>																					
21	实时自动增益设置	All	0~6	<p>用来设置实时自动增益调整功能的运行模式。 根据负载惯量在运行时的变化情况，此参数值设得越大，响应越快。 但是由于运行条件的限制，实时的调整也可能不稳定。 通常情况请设成 1 或 4。如果电机用于垂直轴请设成 4~6。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr21</th> <th>实时自动调整</th> <th>运行时负载惯量的变化情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>无效</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td rowspan="3">常规模式</td> <td>没有变化</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>变化很小</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>变化很大</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td rowspan="3">垂直轴模式</td> <td>没有变化</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>变化很小</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>变化很大</td> </tr> </tbody> </table>	Pr21	实时自动调整	运行时负载惯量的变化情况	0	无效	-----	1	常规模式	没有变化	2	变化很小	3	变化很大	4	垂直轴模式	没有变化	5	变化很小	6	变化很大	
Pr21	实时自动调整	运行时负载惯量的变化情况																							
0	无效	-----																							
1	常规模式	没有变化																							
2		变化很小																							
3		变化很大																							
4	垂直轴模式	没有变化																							
5		变化很小																							
6		变化很大																							
22	实时自动增益的机械刚性选择	All	0~15	<p>可以选择实时自动增益调整时的机械刚性。 此参数值设得越大，响应越快。 如果此参数突然设得很大，系统增益会发生显著变化，导致机器有较大冲击。 建议先设一个较小值，在监视机器运行状况的同时逐步选择较大的刚性。</p>																					
23	自适应滤波器模式	P, S, F	0~2	<p>设置自适应滤波器的工作模式。 0: 无效 1: 有效 2: 保留 (自适应滤波器的频率被保留)</p>																					
24	振动抑制滤波器切换选择	P, F	0~2	<p>请选择正确的切换模式以选通合适的振动抑制滤波器。 0: 不切换 (第 1、第 2 滤波器都有效)。 1: 通过振动抑制控制切换选择端子 (VS-SEL, X5 插头第 26 引脚) 来选择第 1 或第 2 滤波器; 此时, VS-SEL 端子 (与 COM) 开路: 选择第 1 滤波器 (Pr2B、Pr2C); VS-SEL 端子 (与 COM) 短路: 选择第 2 滤波器 (Pr2D、Pr2E)。 2: 根据转动方向来切换滤波器, 逆时针 (CCW) 方向转动: 选择第 1 滤波器 (Pr2B、Pr2C); 顺时针 (CW) 方向转动: 选择第 2 滤波器 (Pr2D、Pr2E)。</p>																					
25	常规自动调整模式设置	All	0~7	<p>设置常规自动增益调整时电机的运行模式。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr25</th> <th>旋转圈数</th> <th>旋转方向</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td rowspan="3">2</td> <td>CCW → CW</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CW → CCW</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CCW → CCW</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td rowspan="5">1</td> <td>CW → CW</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CCW → CW</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CW → CCW</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CCW → CCW</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CW → CW</td> </tr> </tbody> </table> <p>例) Pr25=0, 则电机先逆时针 (CCW) 转 2 圈, 再顺时针 (CW) 转 2 圈。</p>	Pr25	旋转圈数	旋转方向	0	2	CCW → CW	1	CW → CCW	2	CCW → CCW	3	1	CW → CW	4	CCW → CW	5	CW → CCW	6	CCW → CCW	7	CW → CW
Pr25	旋转圈数	旋转方向																							
0	2	CCW → CW																							
1		CW → CCW																							
2		CCW → CCW																							
3	1	CW → CW																							
4		CCW → CW																							
5		CW → CCW																							
6		CCW → CCW																							
7		CW → CW																							
26	制造商参数																								

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义
27 (RT)	速度观测器	P, S	0~1	这是一个瞬时的速度观测器，可以改善速度检测的精度，从而既可以获得高响应，又能减弱电机停止时的振动。 0: 瞬时速度观测器无效。 1: 观测器有效；此时，第 1、第 2 速度检测滤波器（Pr13 和 Pr1B）即无效。 使用此观测器功能，首先要尽可能准确的设置好惯量比（Pr20）。
28	第 2 陷波频率	All	100 ~1500	设置抑制共振的第 2 陷波滤波器的频率。单位：Hz。 陷波滤波器可以模拟出机械的共振频率，从而抑制掉共振频率。 100~1499: 滤波器有效 1500: 无效
29	第 2 陷波宽度选择	All	0~4	设置抑制共振的第 2 陷波滤波器的陷波宽度。 较大的设定值可以获得较大的陷波宽度。
2A	第 2 陷波深度选择	All	0~99	设置抑制共振的第 2 陷波滤波器的陷波深度。 较大的设定值可以获得较大的陷波深度和相移（相位延迟）。
2B	第 1 振动抑制滤波器频率	P, F	0~2000	振动抑制滤波器可以用来抑制在机械负载的前端发生的振动。 单位：×0.1Hz。 100~2000: 振动抑制滤波器有效。 0~99: 振动抑制滤波器功能无效。
2C	第 1 振动抑制滤波器	P, F	-200 ~2000	设置第 1 振动抑制滤波器（Pr2B）时，如果出现转矩饱和，那么可以将此参数值设得较小。如果需要较快的运行，可以设得大一点。 通常请设为 0。单位：Hz。
2D	第 2 振动抑制滤波器频率	P, F	0~2000	与上述第 1 振动抑制滤波器（Pr2B、Pr2C）参数的意义相同。
2E	第 2 振动抑制滤波器	P, F	-200 ~2000	
2F	自适应滤波器频率	P, S, F	0~64	根据代表号码来选择自适应滤波器的频率。 自适应滤波器功能有效（Pr23≠0）时，其频率（Pr2F）是自动设定，而不能手工修改。 0~4: 滤波器无效； 5~48: 滤波器有效； 49~64: 有效与否取决于参数 Pr22 设定值。 如果自适应滤波器功能有效，此参数可自动估算并每 30 分钟在 EEPROM 中刷新保存。 如果下次上电开机时自适应滤波器功能生效，那么存储在 EEPROM 里的数据就作为运行的初始值。 如果此参数要清零、复位，请先将自适应滤波器功能取消，再重新使之有效。

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义																								
30 (RT)	第2增益 动作设置	All	0~1	可以用来选择是否采用两档增益切换。 0: 选择第1增益设置 (Pr10~14), 此时 PI/P (比例积分/比例) 操作可切换。 1: 可以在第1增益设置 (Pr10~14) 和第2增益设置 (Pr18~1C) 之间切换。 PI/P 操作的切换, 可通过增益切换端子 (GAIN, X5 插头第27引脚) 进行。 如果 Pr30=0 并且 Pr03=3, 则固定为 PI 操作。																								
31 (RT)	第1控制 切换模式	All	0~10	定义在第1控制切换模式中两档增益设置切换的触发条件。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pr31</th> <th>增益切换条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>固定到第1增益</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>固定到第2增益</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>增益切换端子 (GAIN) 有信号输入即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>转矩指令有较大变化, 即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>速度指令幅值有变化, 即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有速度指令输入, 即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>位置偏差较大变化, 即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>有位置指令输入, 即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>(定位) 没有到位即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>速度即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>位置指令+速度, 即选择第2增益</td> </tr> </tbody> </table> <p>如果 Pr31=2 且 Pr03=3, 则固定为第1增益的设置。 触发条件的内容可能由于控制模式的不同而不同。</p>	Pr31	增益切换条件	0	固定到第1增益	1	固定到第2增益	2	增益切换端子 (GAIN) 有信号输入即选择第2增益	3	转矩指令有较大变化, 即选择第2增益	4	速度指令幅值有变化, 即选择第2增益	5	有速度指令输入, 即选择第2增益	6	位置偏差较大变化, 即选择第2增益	7	有位置指令输入, 即选择第2增益	8	(定位) 没有到位即选择第2增益	9	速度即选择第2增益	10	位置指令+速度, 即选择第2增益
Pr31	增益切换条件																											
0	固定到第1增益																											
1	固定到第2增益																											
2	增益切换端子 (GAIN) 有信号输入即选择第2增益																											
3	转矩指令有较大变化, 即选择第2增益																											
4	速度指令幅值有变化, 即选择第2增益																											
5	有速度指令输入, 即选择第2增益																											
6	位置偏差较大变化, 即选择第2增益																											
7	有位置指令输入, 即选择第2增益																											
8	(定位) 没有到位即选择第2增益																											
9	速度即选择第2增益																											
10	位置指令+速度, 即选择第2增益																											
32 (RT)	第1控制切换 延迟时间	All	0 ~10000	当 Pr31=3~10 时, 可以设置在第2增益设置切换到第1增益设置的过程中从触发条件的检测到切换动作的发生这一段的延迟时间。单位: $\times 166 \mu s$ 。																								
33 (RT)	第1控制 切换水平	All	0 ~20000	当 Pr31=3~10 时, 可以设置增益切换的触发水平。 单位: 取决于 Pr31 的设置。																								
34 (RT)	第1控制 切换迟滞	All	0 ~20000	当 Pr31=3~6, 9 或 10 时, 可以设置增益切换的触发判断动作的迟滞。 单位: 取决于 Pr31 的设置。																								
35 (RT)	位置环增益 切换时间	P, F	0 ~10000	如果从第2位置环增益切换到第1位置环增益有一个很大的变化, 可以用这个参数来抑制切换过程中的快速冲击。 如果位置环增益变大, 则其切换时间 = $(Pr35+1) \times 166 \mu s$ 。																								
36 (RT)	第2控制 切换模式	S, T	0~5	定义在第2控制切换模式中两档增益设置切换的触发条件。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pr31</th> <th>增益切换条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>固定到第1增益</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>固定到第2增益</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>增益切换端子 (GAIN) 有信号输入即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>转矩指令有较大变化, 即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>速度指令有较大变化, 即选择第2增益</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>有速度指令输入, 即选择第2增益</td> </tr> </tbody> </table> <p>触发条件的内容可能由于控制模式的不同而不同。 如果 Pr36=2 且 Pr03=3, 则固定为第1增益的设置。</p>	Pr31	增益切换条件	0	固定到第1增益	1	固定到第2增益	2	增益切换端子 (GAIN) 有信号输入即选择第2增益	3	转矩指令有较大变化, 即选择第2增益	4	速度指令有较大变化, 即选择第2增益	5	有速度指令输入, 即选择第2增益										
Pr31	增益切换条件																											
0	固定到第1增益																											
1	固定到第2增益																											
2	增益切换端子 (GAIN) 有信号输入即选择第2增益																											
3	转矩指令有较大变化, 即选择第2增益																											
4	速度指令有较大变化, 即选择第2增益																											
5	有速度指令输入, 即选择第2增益																											
37	第2控制切换 延迟时间	S, T	0 ~10000	当 Pr36=3 或 5, 可以设置在第2增益设置切换到第1增益设置的过程中从触发条件的检测到切换动作的发生这一段的延迟时间。单位: $\times 166 \mu s$ 。																								
38	第2控制 切换水平	S, T	0 ~20000	当 Pr36=3~5 时, 可以设置增益切换的触发水平。 单位: 取决于 Pr36 的设置。																								
39	第2控制 切换迟滞	S, T	0 ~20000	当 Pr31=3~5 时, 可以设置增益切换的触发判断动作的迟滞。 单位: 取决于 Pr36 的设置。																								

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义
3A	制造商参数			
3B	制造商参数			
3C	制造商参数			
3D	JOG 速度设置	All	0~500	设置 JOG（试运转）速度。 单位：rpm。 使用前请参照操作说明。
3E	制造商参数			
3F	制造商参数			

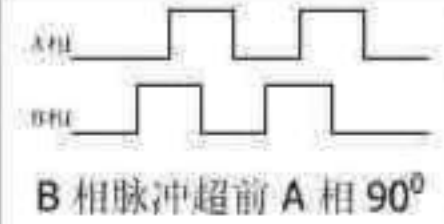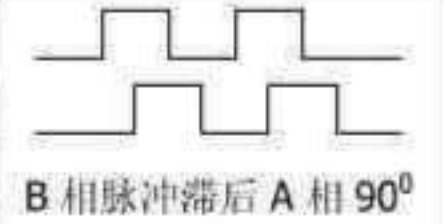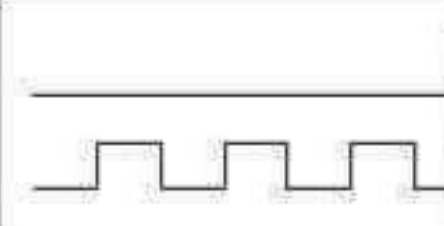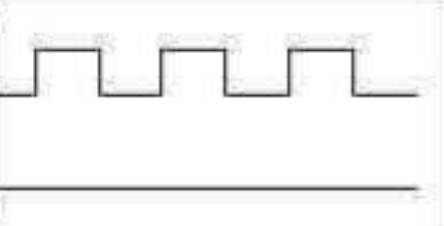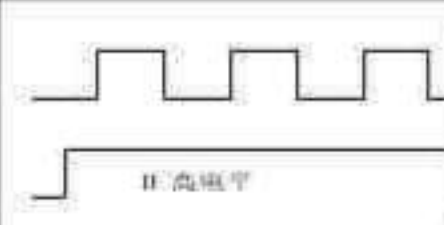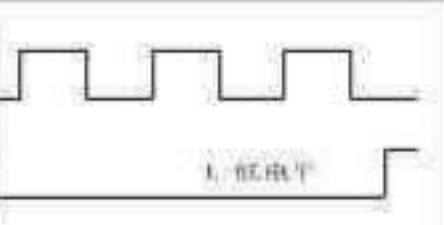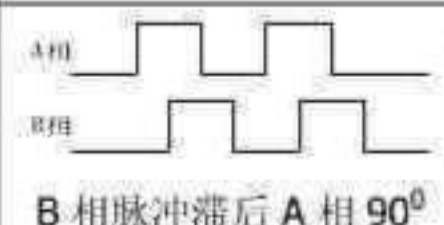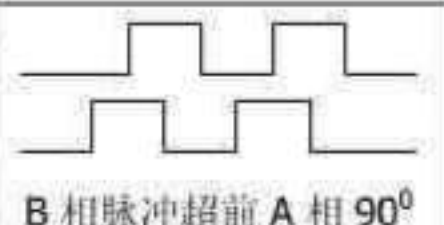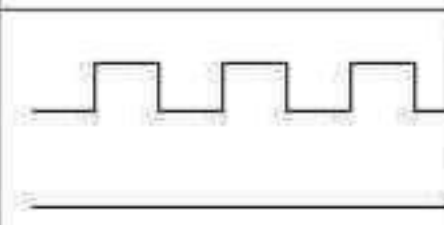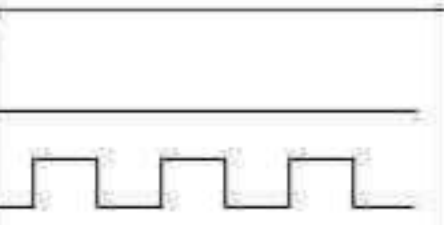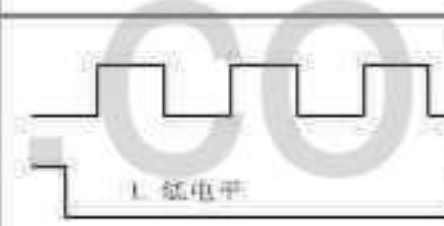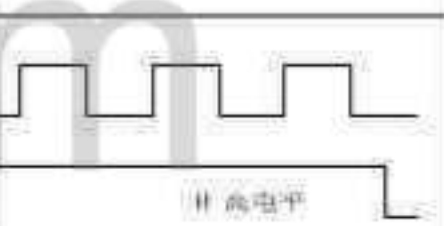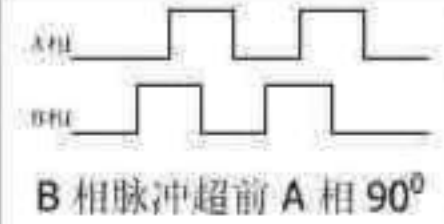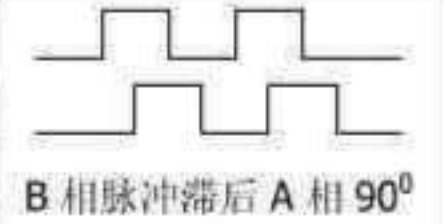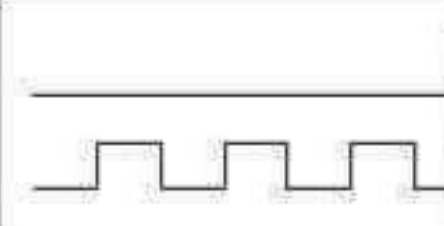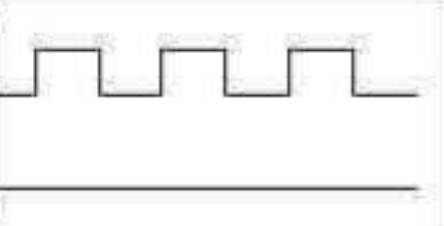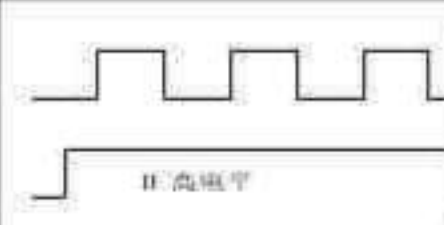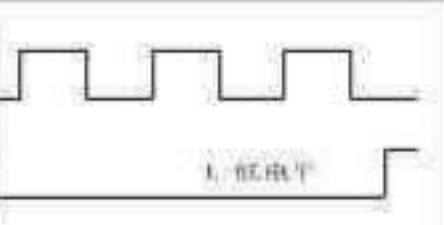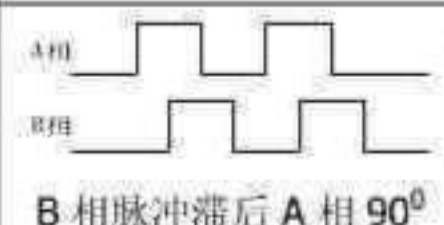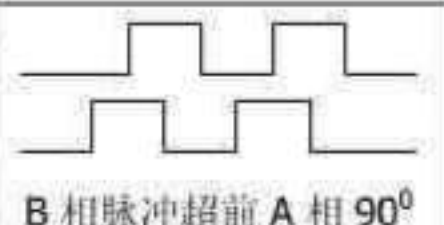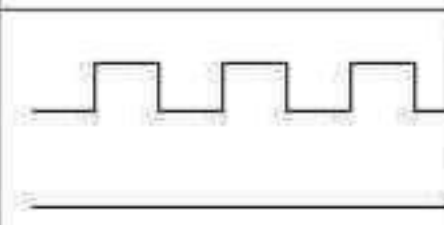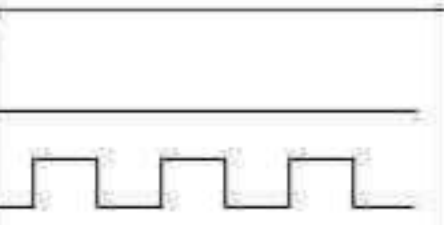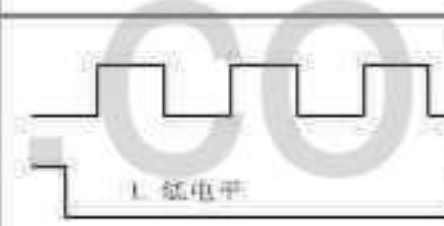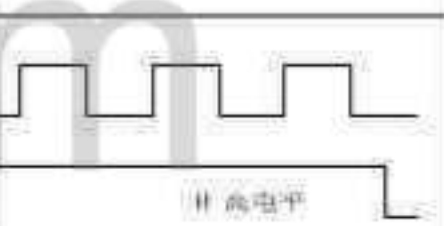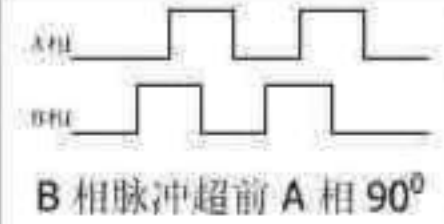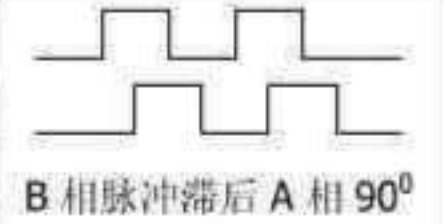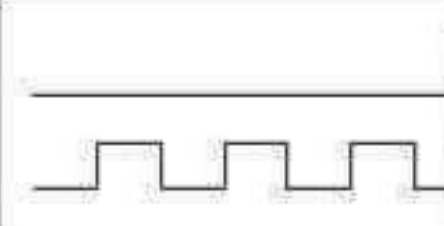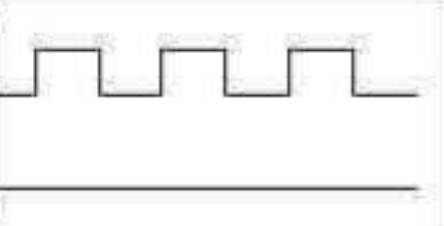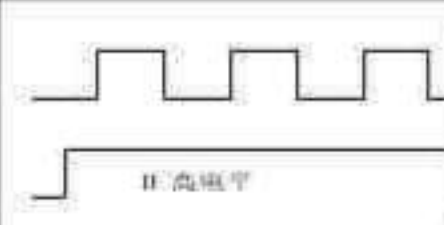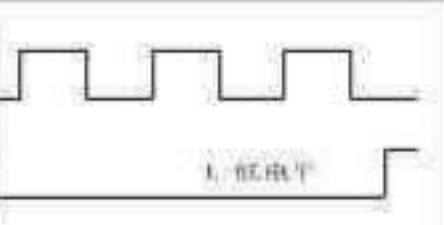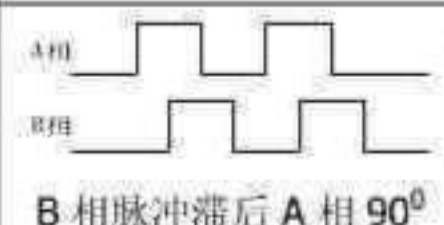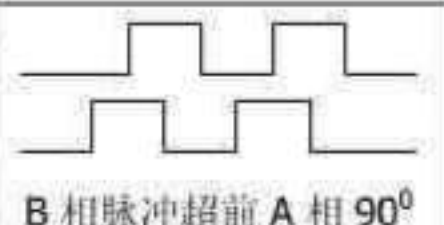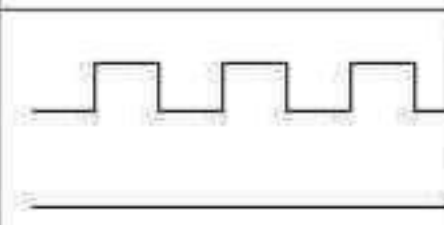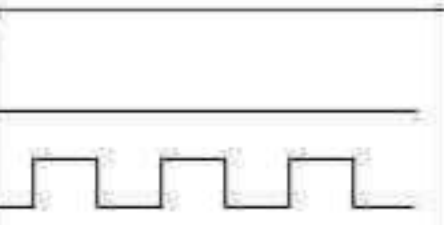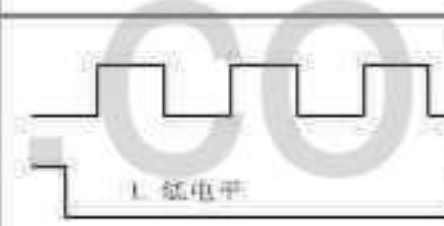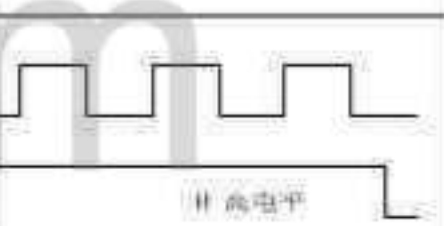编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义																																						
40	指令脉冲输入选择	P, F	0~1	用来选择是否直接通过差分电路输入指令脉冲信号。 0: 通过光耦电路输入 (X5 插头, PULS1: 第 3 引脚, PULS2: 第 4 引脚, SIGN1: 第 5 引脚, SIGN2: 第 6 引脚) 1: 通过差分专用电路输入 (X5 插头, PULSH1: 第 44 引脚, PULSH2: 第 45 引脚, SIGNH1: 第 46 引脚, SIGNH2: 第 47 引脚)																																						
41 *	指令脉冲旋转方向设置	P, F	0~1	根据输入的指令脉冲的类型来设置相应的旋转方向和脉冲形式。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pr41</th> <th>Pr42</th> <th>指令脉冲类型</th> <th>信号名</th> <th>CCW 指令</th> <th>CW 指令</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">0</td> <td>0 或 2</td> <td>正交脉冲, A、B 两相 90° 相差</td> <td>PULS SIGN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CW 脉冲 + CCW 脉冲</td> <td>PULS SIGN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>指令脉冲 + 指令方向</td> <td>PULS SIGN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>0 或 2</td> <td>正交脉冲, A、B 两相 90° 相差</td> <td>PULS SIGN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CW 脉冲 + CCW 脉冲</td> <td>PULS SIGN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>指令脉冲 + 指令方向</td> <td>PULS SIGN</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。</p>	Pr41	Pr42	指令脉冲类型	信号名	CCW 指令	CW 指令	0	0 或 2	正交脉冲, A、B 两相 90° 相差	PULS SIGN			1	CW 脉冲 + CCW 脉冲	PULS SIGN			3	指令脉冲 + 指令方向	PULS SIGN			1	0 或 2	正交脉冲, A、B 两相 90° 相差	PULS SIGN			1	CW 脉冲 + CCW 脉冲	PULS SIGN			3	指令脉冲 + 指令方向	PULS SIGN		
Pr41	Pr42	指令脉冲类型	信号名	CCW 指令	CW 指令																																					
0	0 或 2	正交脉冲, A、B 两相 90° 相差	PULS SIGN																																							
	1	CW 脉冲 + CCW 脉冲	PULS SIGN																																							
	3	指令脉冲 + 指令方向	PULS SIGN																																							
1	0 或 2	正交脉冲, A、B 两相 90° 相差	PULS SIGN																																							
	1	CW 脉冲 + CCW 脉冲	PULS SIGN																																							
	3	指令脉冲 + 指令方向	PULS SIGN																																							
43	指令脉冲禁止输入无效设置	P, F	0~1	此参数设为 1, 则指令脉冲禁止输入端子 (INH, X5 插头第 33 引脚) 被屏蔽。																																						

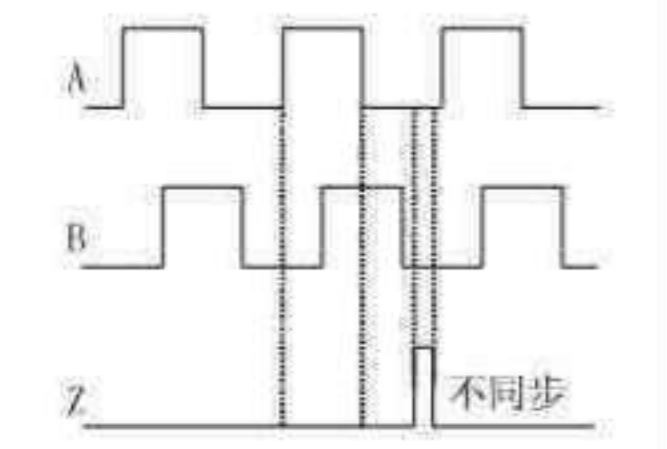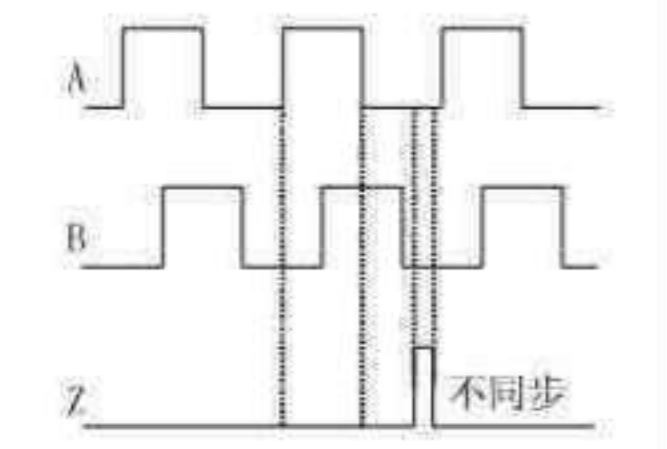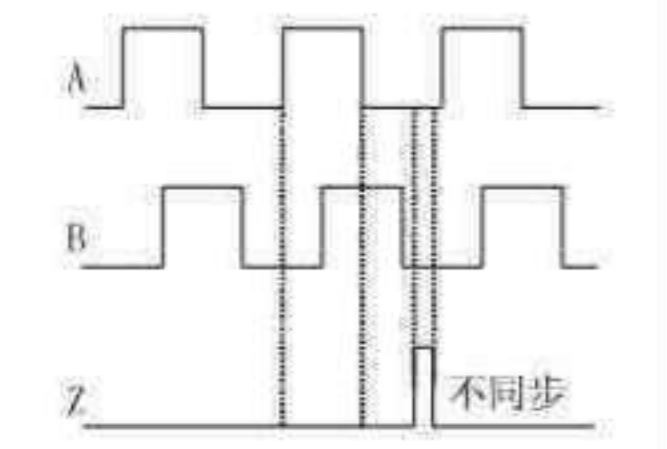编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义				
44 *	反馈脉冲 分倍频分子	All	1 ~32767	<p>可以设置电机每转一圈从反馈信号接口输出的脉冲个数。 (反馈信号接口: X5 插头, OA+: 第 21 引脚, OA-: 第 22 引脚, OB+: 第 48 引脚, OB-: 第 49 引脚) 设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。</p> <p>•如果输出的是编码器反馈的脉冲信号(即位置、速度、或转矩控制模式或 Pr46=0 或 1)。</p> <p>① Pr45=0: 每转反馈脉冲数=Pr44×4。 ② Pr45≠0: 每转反馈脉冲数=(Pr44 / Pr45) ×编码器分辨率</p> <p>注:</p> <p>1) 编码器分辨率: 如果是 17 位编码器, 那就是 131072 (p/r); 2500p/r、5 线制增量式编码器则是 10000 (p/r)。 2) 每转反馈脉冲数不可能超过(最高就是等于)编码器的分辨率。 3) 电机每转一圈输出一个 Z 相脉冲信号。 如果根据上式计算出的是 4 倍数 (Pr44 / Pr45), 那么输出的 Z 相信号与 A 相同步。否则就是基于编码器的分辨率, Z 相不与 A 相同步, 而且其宽度比 A 相信号窄。</p> <div data-bbox="940 1240 1864 1632" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; border: 1px solid black; text-align: center;">Pr44 / Pr45=4</th> <th style="width: 50%; border: 1px solid black; text-align: center;">Pr44 / Pr45≠4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">  </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table> </div>	Pr44 / Pr45=4	Pr44 / Pr45≠4		
Pr44 / Pr45=4	Pr44 / Pr45≠4							
								
45 *	反馈脉冲 分倍频分母	All	0 ~32767	<p>•若输出外部反馈装置反馈的脉冲信号(即全闭环控制模式或 Pr46=2 或 3)。</p> <p>① Pr45=0: 不作分频处理。 ② Pr45≠0: 每输出脉冲的位移量通过下式进行分频: 每输出脉冲的位移量 = (Pr44 / Pr45) ×外部反馈装置的脉冲当量</p> <p>注:</p> <p>① 外部反馈装置的脉冲当量: AT500 系列 0.05 μm; ST771 系列 0.5 μm。 ② Pr44 值不能设得比 Pr45 大 (Pr44>Pr45 就相当于不作分频处理)。 ③ Z 相信号只有在驱动器控制电源接通后、越过外部反馈装置的绝对 0 位置 时与 A 相同步。此后 Z 相信号在 A 相的间隔里输出, 这个可以通过 Pr47 (外部反馈装置 Z 相脉冲设置) 来设置。</p>				

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义																											
46 *	反馈脉冲 逻辑取反	All	0~3	<p>可以设置从反馈信号接口 (X5 插头, OB+: 第 48 引脚, OB-: 第 49 引脚) 输出的 B 相信号的逻辑电平是否取反以及反馈信号的来源。</p> <p>0: 不取反 1: 取反 (编码器反馈信号) 2: 不取反 2: 取反 (外部装置反馈信号或全闭环控制模式)</p> <p>用此参数可以设置 B 相信号对于 A 相的相位关系。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr46</th> <th>A 相 (OA)</th> <th>电机逆时针 (CCW) 转动</th> <th>电机顺时针 (CW) 转动</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 或 2</td> <td>B 相 (OB) 不取反</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 或 3</td> <td>B 相 (OB) 取反</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>设定 Pr46 参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pr46</th> <th>B 相信号逻辑</th> <th>反馈信号来源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>不取反</td> <td>编码器</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>取反</td> <td>编码器</td> </tr> <tr> <td>2 *</td> <td>不取反</td> <td>外部反馈装置</td> </tr> <tr> <td>3 *</td> <td>取反</td> <td>外部反馈装置</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 全闭环控制模式下才可以把 Pr46 设为 2 或 3。</p>	Pr46	A 相 (OA)	电机逆时针 (CCW) 转动	电机顺时针 (CW) 转动	0 或 2	B 相 (OB) 不取反			1 或 3	B 相 (OB) 取反			Pr46	B 相信号逻辑	反馈信号来源	0	不取反	编码器	1	取反	编码器	2 *	不取反	外部反馈装置	3 *	取反	外部反馈装置
Pr46	A 相 (OA)	电机逆时针 (CCW) 转动	电机顺时针 (CW) 转动																												
0 或 2	B 相 (OB) 不取反																														
1 或 3	B 相 (OB) 取反																														
Pr46	B 相信号逻辑	反馈信号来源																													
0	不取反	编码器																													
1	取反	编码器																													
2 *	不取反	外部反馈装置																													
3 *	取反	外部反馈装置																													
47 *	外部反馈装 置 Z 相脉冲 设置	F	0 ~32767	<p>如果反馈脉冲信号来源于外部反馈装置 (即 Pr02=6 且 Pr46=2 或 3), 可用此参数来设置 Z 相脉冲的输出位置, 即与 A 相脉冲的相位关系 (在 4 倍频处理之前)。</p> <p>① Pr47=0: Z 相信号不输出。</p> <p>② Pr47=1~32767: Z 相信号只有在驱动器控制电源接通后, 越过外部反馈装置的绝对 0 位置 时与 A 相同步。此后 Z 相信号在 A 相的间隔里输出。</p>																											

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义
48	指令脉冲分 倍频第1分子	P, F	0 ~10000	用来对指令脉冲的频率进行分频或倍频设置。分倍频比率计算公式如下： $\frac{\text{分倍频分子 (Pr48或Pr49)} \times 2^{\text{分倍频分子倍率 (Pr4A)}}}{\text{指令脉冲分倍频 分母 (Pr4B)}}$ 或 $\frac{\text{编码器分辨率}}{\text{每转所需指令脉冲数 (Pr4B)}}$
49	指令脉冲分 倍频第2分子			
4A	指令脉冲 分倍频 分子倍率	P, F	0~17	① 如果分子 (Pr48 或 Pr49) = 0, 则实际分子 (Pr48 × 2 ^{Pr4A}) 计算值等于编 码器分辨率, Pr4B 即可设为电机每转一圈所需的指令脉冲数。 ② 如果分子 (Pr48 或 Pr49) ≠ 0, 那么分倍频比率根据上式计算。 而每转所需指令脉冲数的计算如下式：
4B	指令脉冲 分倍频分母	P, F	0 ~10000	$\text{每转所需指令脉冲数} = \text{编码器分辨率} \times \frac{\text{Pr4B}}{\text{Pr48 (或Pr49)} \times 2^{\text{Pr4A}}}$ 注：实际分子 (Pr48 × 2 ^{Pr4A}) 计算值的上限是 (4194304 / Pr4D 设定值 + 1)。
4C	平滑滤波器	P, F	0~7	设置插入到脉冲指令后的初级延时滤波器参数。 提高此参数值, 可以进一步平滑指令脉冲, 但会延迟对脉冲指令的响应。 0: 滤波器无效; 1~7: 滤波器有效。
4D *	FIR 滤波器	P, F	0~31	可以设置指令脉冲的 FIR 滤波器。 FIR 滤波器用来对指令脉冲微分取平均值, 平均值 = Pr4D 值 + 1。 设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。
4E	计数器清零 输入方式	P, F	0~2	设置计数器清零信号 (CL, X5 插头第 30 引脚) 的功能。 0: 用电平方式对位置偏差计数器和全闭环偏差计数器清零 (CL 与 COM 端子 短路至少 100 μs); 1: 用上升沿清零 (开路 → 短路至少 100 μs); 2: 无效, 屏蔽此端子的输入。
4F	制造商参数			

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义									
50	速度指令 增益	S, T	10 ~2000	用来设置电机转速与加到模拟量速度指令 / 模拟量速度限制输入端子 (SPR, X5 插头第 14 引脚) 的电压的比例关系。 此参数设定值 = 输入 1V 电压时所需电机转速 (rpm)。									
51	速度指令 逻辑取反	S	0~1	可以设置输入的模拟量速度指令 (SPR, X5 插头第 14 引脚) 的逻辑电平。 0: 输入 “+” 电压指令则逆时针 (CCW) 旋转; 1: 输入 “-” 电压指令则顺时针 (CW) 旋转。 如果 Pr06=2 (零速箝位 (ZEROSPD) 选择), 那么这个参数的设置是无效的。									
52	速度指令 零漂调整	S, T	-2047 ~2047	用来调整输入的模拟量速度指令 / 模拟量速度限制 (SPR, X5 插头第 14 引脚) 的零漂。									
53	第 1 内部速度	S	-20000 ~20000	分别设置内部速度指令的第 1~第 4 速度。 单位: rpm。 取决于 Pr73 (过速水平) 的设定值。									
54	第 2 内部速度												
55	第 3 内部速度												
56	第 4 内部速度	S, T											
57	速度指令 滤波器	S, T	0~6400	设置插入到模拟量速度指令 / 模拟量转矩指令 / 模拟量速度限制 (SPR, X5 插头第 14 引脚) 之后的初级延时滤波器的参数。 单位: $\times 10 \mu s$ 。									
58	加速时间 设置	S	0~500	设置速度控制模式时的加速时间。单位: s。 此参数设定值 (s) = 电机从 0 加速到 1000rpm 所需时间 $\times 500$ 。									
59	减速时间 设置	S	0~500	设置速度控制模式时的加速或减速时间。单位: s。 此参数设定值 (s) = 电机从 1000rpm 减速到 0 所需时间 $\times 500$ 。									
5A	S 形加减速 时间设置	S	0~500	设置速度控制模式时的 S 形加减速时间。 单位: $\times 2ms$ 。									
5B	转矩指令 选择	T	0~1	选择输入模拟量转矩指令或者模拟量速度限制。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Pr5B</th> <th>转矩指令</th> <th>速度限制</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>SPR / TRQR / SPL</td> <td>Pr56</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>CCWTL / TRQR</td> <td>SPR / TRQR / SPL</td> </tr> </tbody> </table>	Pr5B	转矩指令	速度限制	0	SPR / TRQR / SPL	Pr56	1	CCWTL / TRQR	SPR / TRQR / SPL
Pr5B	转矩指令	速度限制											
0	SPR / TRQR / SPL	Pr56											
1	CCWTL / TRQR	SPR / TRQR / SPL											
5C	转矩指令 增益	T	10~100	设置电机转矩与加到模拟量转矩指令输入端子 (SPR / TRQR, X5 插头第 14 引脚或 CCWTL / TRQR, 第 16 引脚) 的电压的比例关系。 单位: $\times 0.1V/100%$ 。									
5D	转矩指令 逻辑取反	T	0~1	设置输入的模拟量转矩指令 (SPR, X5 插头第 14 引脚) 的逻辑电平。 0: 输入 “+” 电压指令则有逆时针 (CCW) 方向的转矩输出; 1: 输入 “-” 电压指令则有顺时针 (CW) 方向的转矩输出。									
5E	第 1 转矩限制	All	0~500	设置电机输出转矩的第 1 或第 2 限制值。 单位: %。									
5F	第 2 转矩限制			转矩限制的选择请参考 Pr03 (转矩限制选择) 的说明。									

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义																					
60	定位完成 范围	P, F	0 ~32767	可以设置定位完成的范围，即允许的脉冲个数。 如果位置偏差脉冲数小于此设定值，定位完成信号（COIN）有输出。 位置控制模式是编码器的反馈脉冲数。 全闭环控制模式是外部反馈装置的反馈脉冲。																					
61	零速	All	10 ~20000	可以设置零速检测信号（ZSP, X5 插头第 12 引脚，或 TLC, 第 40 引脚）的检测阈值。单位：rpm。 如果检测的是速度一致性，那么要根据速度指令来设置合适的速度。 注）零速检测与速度一致性检测之间存在 10rpm 的迟滞。																					
62	到达速度	S, T	10 ~20000	可以设置速度到达信号（COIN+, X5 插头第 39 引脚，COIN-, 第 38 引脚）的检测阈值。单位：rpm。 注）到达速度的检测存在 10rpm 的迟滞。																					
63	定位完成信号输出设置	P, F	0~3	可以设置定位完成信号（COIN）的输出条件。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pr63</th> <th>COIN 输出条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>如果位置偏差脉冲数在定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出（ON）</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>如果没有位置指令，且位置偏差脉冲数在定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>如果没有位置指令，零速检测信号有输出（ON），并且位置偏差脉冲数减少到定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>如果没有位置指令，并且位置偏差脉冲数减少到定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出</td> </tr> </tbody> </table> <p>此后（有输出后），COIN 在下一个指令到达之前一直保持有输出（ON）。</p>	Pr63	COIN 输出条件	0	如果位置偏差脉冲数在定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出（ON）	1	如果没有位置指令，且位置偏差脉冲数在定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出	2	如果没有位置指令，零速检测信号有输出（ON），并且位置偏差脉冲数减少到定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出	3	如果没有位置指令，并且位置偏差脉冲数减少到定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出											
Pr63	COIN 输出条件																								
0	如果位置偏差脉冲数在定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出（ON）																								
1	如果没有位置指令，且位置偏差脉冲数在定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出																								
2	如果没有位置指令，零速检测信号有输出（ON），并且位置偏差脉冲数减少到定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出																								
3	如果没有位置指令，并且位置偏差脉冲数减少到定位完成范围之内，则 COIN 信号有输出																								
64	制造商参数																								
65	主电源关断时欠电压报警时序	All	0~1	可以设置在伺服使能状态中从主电源关断开始、由 Pr6D（主电源关断检测时间）设定的那一段检测时间里的时序。 0: 对应于 Pr67（主电源关断时报警时序），伺服关断（SRV-ON 信号断开）。 1: 主电源欠电压报警（Err13 发生时伺服跳闸）。 如果 Pr6D=1000，则此参数被屏蔽。 如果由于 Pr6D 设得太久，导致在检测到主电源关断之前主电源逆变器上 P-N 间相电压就已跌落至规定值之下，那么就会出现一个电压故障（Err13）。																					
66 *	行程限位时报警时序	All	0~2	设置行程限位信号（CWL, X5 插头第 8 引脚；CCWL, X5 第 9 引脚）触发或有效之后电机减速过程中的驱动条件。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pr66</th> <th>减速过程中</th> <th>电机停转后</th> <th>偏差计数器内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>DB</td> <td>发生限位报警方向的转矩指令=0</td> <td>保持</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>发生限位报警方向的转矩指令=0</td> <td>发生限位报警方向的转矩指令=0</td> <td>保持</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>控制模式 P, F</td> <td>伺服锁定 (位置指令=0)</td> <td>发生限位报警方向的位置指令=0</td> <td>减速前或后即清零</td> </tr> <tr> <td>S, T</td> <td>零速箝位 (位置指令=0) (减速时间=0)</td> <td>发生限位报警方向的速度指令=0</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <p>（DB: 动态制动器动作） 如果 Pr66=2，减速过程中的转矩限制就是 Pr6E 的设定值。 设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。</p>	Pr66	减速过程中	电机停转后	偏差计数器内容	0	DB	发生限位报警方向的转矩指令=0	保持	1	发生限位报警方向的转矩指令=0	发生限位报警方向的转矩指令=0	保持	2	控制模式 P, F	伺服锁定 (位置指令=0)	发生限位报警方向的位置指令=0	减速前或后即清零	S, T	零速箝位 (位置指令=0) (减速时间=0)	发生限位报警方向的速度指令=0	---
Pr66	减速过程中	电机停转后	偏差计数器内容																						
0	DB	发生限位报警方向的转矩指令=0	保持																						
1	发生限位报警方向的转矩指令=0	发生限位报警方向的转矩指令=0	保持																						
2	控制模式 P, F	伺服锁定 (位置指令=0)	发生限位报警方向的位置指令=0	减速前或后即清零																					
	S, T	零速箝位 (位置指令=0) (减速时间=0)	发生限位报警方向的速度指令=0	---																					

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义																																																								
67	主电源关断时报警时序	All	0~9	<p>如果 Pr65=0, 可以设置在主电源关断之后,</p> <p>1) 电机减速过程中和停转后的驱动条件; 以及</p> <p>2) 偏差计数器内容清零。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pr67</th> <th colspan="2">驱动条件</th> <th rowspan="2">偏差计数器 内容</th> </tr> <tr> <th>减速过程中</th> <th>电机停转后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>DB</td> <td>DB</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>自由滑行</td> <td>DB</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DB</td> <td>自由滑行</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>自由滑行</td> <td>自由滑行</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DB</td> <td>DB</td> <td>保持</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>自由滑行</td> <td>DB</td> <td>保持</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DB</td> <td>自由滑行</td> <td>保持</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>自由滑行</td> <td>自由滑行</td> <td>保持</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td>控制模式 P, F</td> <td>伺服锁定 (位置指令=0)</td> <td>DB</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>S, T</td> <td>零速箝位 (速度指令=0) (减速时间=0)</td> <td>DB</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9</td> <td>P, F</td> <td>伺服锁定 (位置指令=0)</td> <td>自由滑行</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>S, T</td> <td>零速箝位 (速度指令=0) (减速时间=0)</td> <td>自由滑行</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table> <p>(DB: 动态制动器动作)</p> <p>如果 Pr67=8 或 9, 减速过程中的转矩限制就是 Pr6E 的设定值。</p>	Pr67	驱动条件		偏差计数器 内容	减速过程中	电机停转后	0	DB	DB	清零	1	自由滑行	DB	清零	2	DB	自由滑行	清零	3	自由滑行	自由滑行	清零	4	DB	DB	保持	5	自由滑行	DB	保持	6	DB	自由滑行	保持	7	自由滑行	自由滑行	保持	8	控制模式 P, F	伺服锁定 (位置指令=0)	DB	清零	S, T	零速箝位 (速度指令=0) (减速时间=0)	DB	---	9	P, F	伺服锁定 (位置指令=0)	自由滑行	清零	S, T	零速箝位 (速度指令=0) (减速时间=0)	自由滑行	---
Pr67	驱动条件		偏差计数器 内容																																																									
	减速过程中	电机停转后																																																										
0	DB	DB	清零																																																									
1	自由滑行	DB	清零																																																									
2	DB	自由滑行	清零																																																									
3	自由滑行	自由滑行	清零																																																									
4	DB	DB	保持																																																									
5	自由滑行	DB	保持																																																									
6	DB	自由滑行	保持																																																									
7	自由滑行	自由滑行	保持																																																									
8	控制模式 P, F	伺服锁定 (位置指令=0)	DB	清零																																																								
	S, T	零速箝位 (速度指令=0) (减速时间=0)	DB	---																																																								
9	P, F	伺服锁定 (位置指令=0)	自由滑行	清零																																																								
	S, T	零速箝位 (速度指令=0) (减速时间=0)	自由滑行	---																																																								
68	伺服报警时相关时序	All	0~3	<p>设置由于驱动器保护功能触发的报警动作后, 在电机减速过程中或停转后的驱动条件。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pr68</th> <th colspan="2">驱动条件</th> <th rowspan="2">偏差计数器 内容</th> </tr> <tr> <th>减速过程中</th> <th>电机停转后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>DB</td> <td>DB</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>自由滑行</td> <td>DB</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DB</td> <td>自由滑行</td> <td>清零</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>自由滑行</td> <td>自由滑行</td> <td>清零</td> </tr> </tbody> </table> <p>(DB: 动态制动器动作)</p>	Pr68	驱动条件		偏差计数器 内容	减速过程中	电机停转后	0	DB	DB	清零	1	自由滑行	DB	清零	2	DB	自由滑行	清零	3	自由滑行	自由滑行	清零																																		
Pr68	驱动条件		偏差计数器 内容																																																									
	减速过程中	电机停转后																																																										
0	DB	DB	清零																																																									
1	自由滑行	DB	清零																																																									
2	DB	自由滑行	清零																																																									
3	自由滑行	自由滑行	清零																																																									
69	伺服 OFF 时相关时序	All	0~9	<p>可以设置在伺服关断 (SRV-ON, X5 插头第 29 引脚断开) 之后,</p> <p>1) 电机减速过程中和停转后的驱动条件; 以及</p> <p>2) 偏差计数器内容清零。</p> <p>此参数的功能与设定值的意义同 Pr67。</p>																																																								
6A	电机停止时机械制动器延迟时间	All	0~100	<p>可以设置在电机停止 (伺服锁定) 状态中关断伺服使能信号 (SRV-ON, X5 插头第 29 引脚) 时, 从机械制动器释放信号 (BRK-OFF, 第 10、11 引脚) 断开到电机断电的延迟时间。单位: $\times 2ms$。</p>																																																								
6B	电机运转时机械制动器延迟时间	All	0~100	<p>用来设置电机运转状态中伺服使能信号 (SRV-ON 断开) 关断时, 从机械制动器释放信号 (BRK-OFF) 断开到电机断电的延迟时间。单位: $\times 2ms$。</p> <p>如果在设定的这个时间之前电机速度就降到约 30rpm, BRK-OFF 信号即关断。</p>																																																								

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义										
6C *	外接制动 电阻设置	All	0~3	<p>对制动电阻及其过载保护（Err18 功能进行设置。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>设定值</th> <th>保护功能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>只用内置制动电阻，并对其启用保护功能</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>若制动电阻操作限制值超过 10%，则过载报警 Err18 发生后伺服跳闸（失控）</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>不启用保护功能</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>不用制动电阻电路，完全依靠内置电容放电</td> </tr> </tbody> </table> <p>设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。</p>	设定值	保护功能	0	只用内置制动电阻，并对其启用保护功能	1	若制动电阻操作限制值超过 10%，则过载报警 Err18 发生后伺服跳闸（失控）	2	不启用保护功能	3	不用制动电阻电路，完全依靠内置电容放电
设定值	保护功能													
0	只用内置制动电阻，并对其启用保护功能													
1	若制动电阻操作限制值超过 10%，则过载报警 Err18 发生后伺服跳闸（失控）													
2	不启用保护功能													
3	不用制动电阻电路，完全依靠内置电容放电													
6D *	主电源关断 检测时间	All	35 ~1000	<p>设置从主电源关断到主电源检测功能启动的延迟时间。 单位：×2ms。</p> <p>如果设为 1000，则取消断电检测功能。</p> <p>设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。</p>										
6E	紧停时 转矩设置	All	0~500	<p>对以下情况的转矩限制值进行设置：</p> <p>① 若 Pr66=2，行程限位时的减速过程；</p> <p>② 若 Pr67=8 或 9，减速过程；</p> <p>③ 若 Pr69=8 或 9，减速过程。</p> <p>如果此参数设为 0，就是使用通常的转矩限制。</p>										
6F	制造商参数													

编号 Pr.	参数名称	相关 模式	设置 范围	功能与含义
70	位置偏差 过大水平	P, F	1 ~32767	设置位置偏差脉冲数过大的检测范围。 单位: $\times 256 \times$ 编码器分辨率。 位置控制模式是编码器的反馈脉冲数。 全闭环控制模式是外部反馈装置的反馈脉冲。 如果此参数设为 0, 则位置偏差过大检测功能被取消。
71	模拟量指令 偏差过大 水平	S, T	0~100	用来设置输入的模拟量速度指令或转矩指令 (SPR, X5 插头第 14 引脚) 在零漂补偿后检测电压是否过高的判断水平。 单位: $\times 0.1V$ 。 如果此参数设为 0, 则模拟量指令过大检测功能被取消。
72	过载水平	All	1~500	可以设置电机的过载水平。单位: %。 如果设为 0, 则过载水平即为 115%。通常请设为 0。 此参数值最高可设为电机额定转矩的 115%。 如果需要较低的过载水平, 请预先设置此参数。
73	过速水平	All	1 ~20000	设置电机的过速水平。单位: rpm。 如果设为 0, 则过速水平即为电机最高速度 $\times 1.2$ 。通常请设为 0。 此参数值最高可设为电机最高转速的 1.2 倍。 注) 7 线制绝对式编码器的检测误差为 $\pm 3rpm$; 5 线制增量式编码器时是 $\pm 36rpm$ 。
74	第 5 内部速度	S	-20000 ~20000	分别设置内部速度指令的第 5~第 8 速度。 单位: rpm。 取决于 Pr73 (过速水平) 的设定值。
75	第 6 内部速度			
76	第 7 内部速度			
77	第 8 内部速度			
78 *	外部反馈 脉冲分倍频 分子	F	0 ~32767	设置全闭环控制模式时编码器与外部反馈装置分辨率之比率 (分倍频比率)。 $\frac{\text{编码器分辨率}}{\text{外部反馈装置分辨率}} = \frac{\text{Pr78} \times 2^{\text{Pr79}}}{\text{Pr7A}}$
79 *	外部反馈 脉冲分倍频 分子倍频	F	0~17	Pr78=0: 分子即等于编码器分辨率, Pr7A 即可设为外部反馈装置的分辨率; Pr78 \neq 0: 根据上式设置外部反馈装置每转分辨率。 注: • 分辨率: 电机转一圈对应的脉冲数。 • 实际分子 ($\text{Pr78} \times 2^{\text{Pr79}}$) 计算出来的上限是 131072。 超过此值的计算结果是无效的, 并自动以上限值替代。 • 请在伺服 OFF 状态下修改此参数。
7A *	外部反馈 脉冲分倍频 分母	F	1 ~32767	
7B *	混合控制偏 差过大水平	F	1 ~10000	可以设置全闭环控制模式中分别由电机编码器与外部反馈装置检测出的位置的容许偏差。 单位: $\times 16 \times$ 外部反馈装置的分辨率。
7C *	外部反馈脉 冲方向设置	F	0~1	设置外部反馈装置的绝对式数据的逻辑。 0: 当检测的数据头正向运动 (计数器数据 + 向变化) 时串行数据增大; 1: 当检测的数据头负向运动 (计数器数据 - 向变化) 时串行数据减小。
7D	制造商参数			
7E	制造商参数			
7F	制造商参数			

4-3. 电子齿轮功能

用途

- ① 电子齿轮功能，可以用来任意的设置每单位指令脉冲对应的电机速度和位移量（脉冲当量）；
- ② 当上位控制器的脉冲发生器能力（最高可输出频率）不足以获得所需速度时，可以用电子齿轮功能（指令脉冲倍频）来对指令脉冲作×m倍频。

• 注意：分子的计算值最高可达 4194304。高于此数的分子设定值无效，并自动设成上限 4194304。

通过指令脉冲分倍频选择（DIV）端子可以选择指令脉冲分倍频第 1 分子或第 2 分子。

举例

• 如果编码器分辨率（10000，或 $2^{17}=131072$ ）记作 F（单位：脉冲 pulse），而电机每转一圈所需脉冲数是 f（单位：脉冲 pulse），那么指令脉冲分倍频的分子 Pr48 或 Pr49、分子倍率 Pr4A 和分母 Pr4B 必须满足：


$$F=f \times \frac{(\text{Pr48或Pr49}) \times 2^{\text{Pr4A}}}{\text{Pr4B}}$$

• 如果 Pr48 或 Pr49 设为 0，那么 $(\text{Pr48 或 Pr49}) \times 2^{\text{Pr4A}}$ 自动设为编码器的分辨率。

编码器分辨率 F	2^{17} (131072)	10000 (2500p/r×4 倍频)
例 1 指令脉冲 f=5000 (单位: 脉冲 pulse), 即 5000 个脉冲驱动电机转一圈	$\frac{\text{Pr48} \boxed{1} \times 2^{\boxed{17} \text{Pr4A}}}{\text{Pr4B} \boxed{5000}}$	$\frac{\text{Pr48} \boxed{10000} \times 2^{\boxed{0} \text{Pr4A}}}{\text{Pr4B} \boxed{5000}}$
例 2 指令脉冲 f=40000 (单位: 脉冲 pulse), 即 40000 个脉冲驱动电机转一圈	$\frac{\text{Pr48} \boxed{1} \times 2^{\boxed{15} \text{Pr4A}}}{\text{Pr4B} \boxed{10000}}$	$\frac{\text{Pr48} \boxed{2500} \times 2^{\boxed{0} \text{Pr4A}}}{\text{Pr4B} \boxed{10000}}$

5. 时序图

5-1. 电源接通后的时序

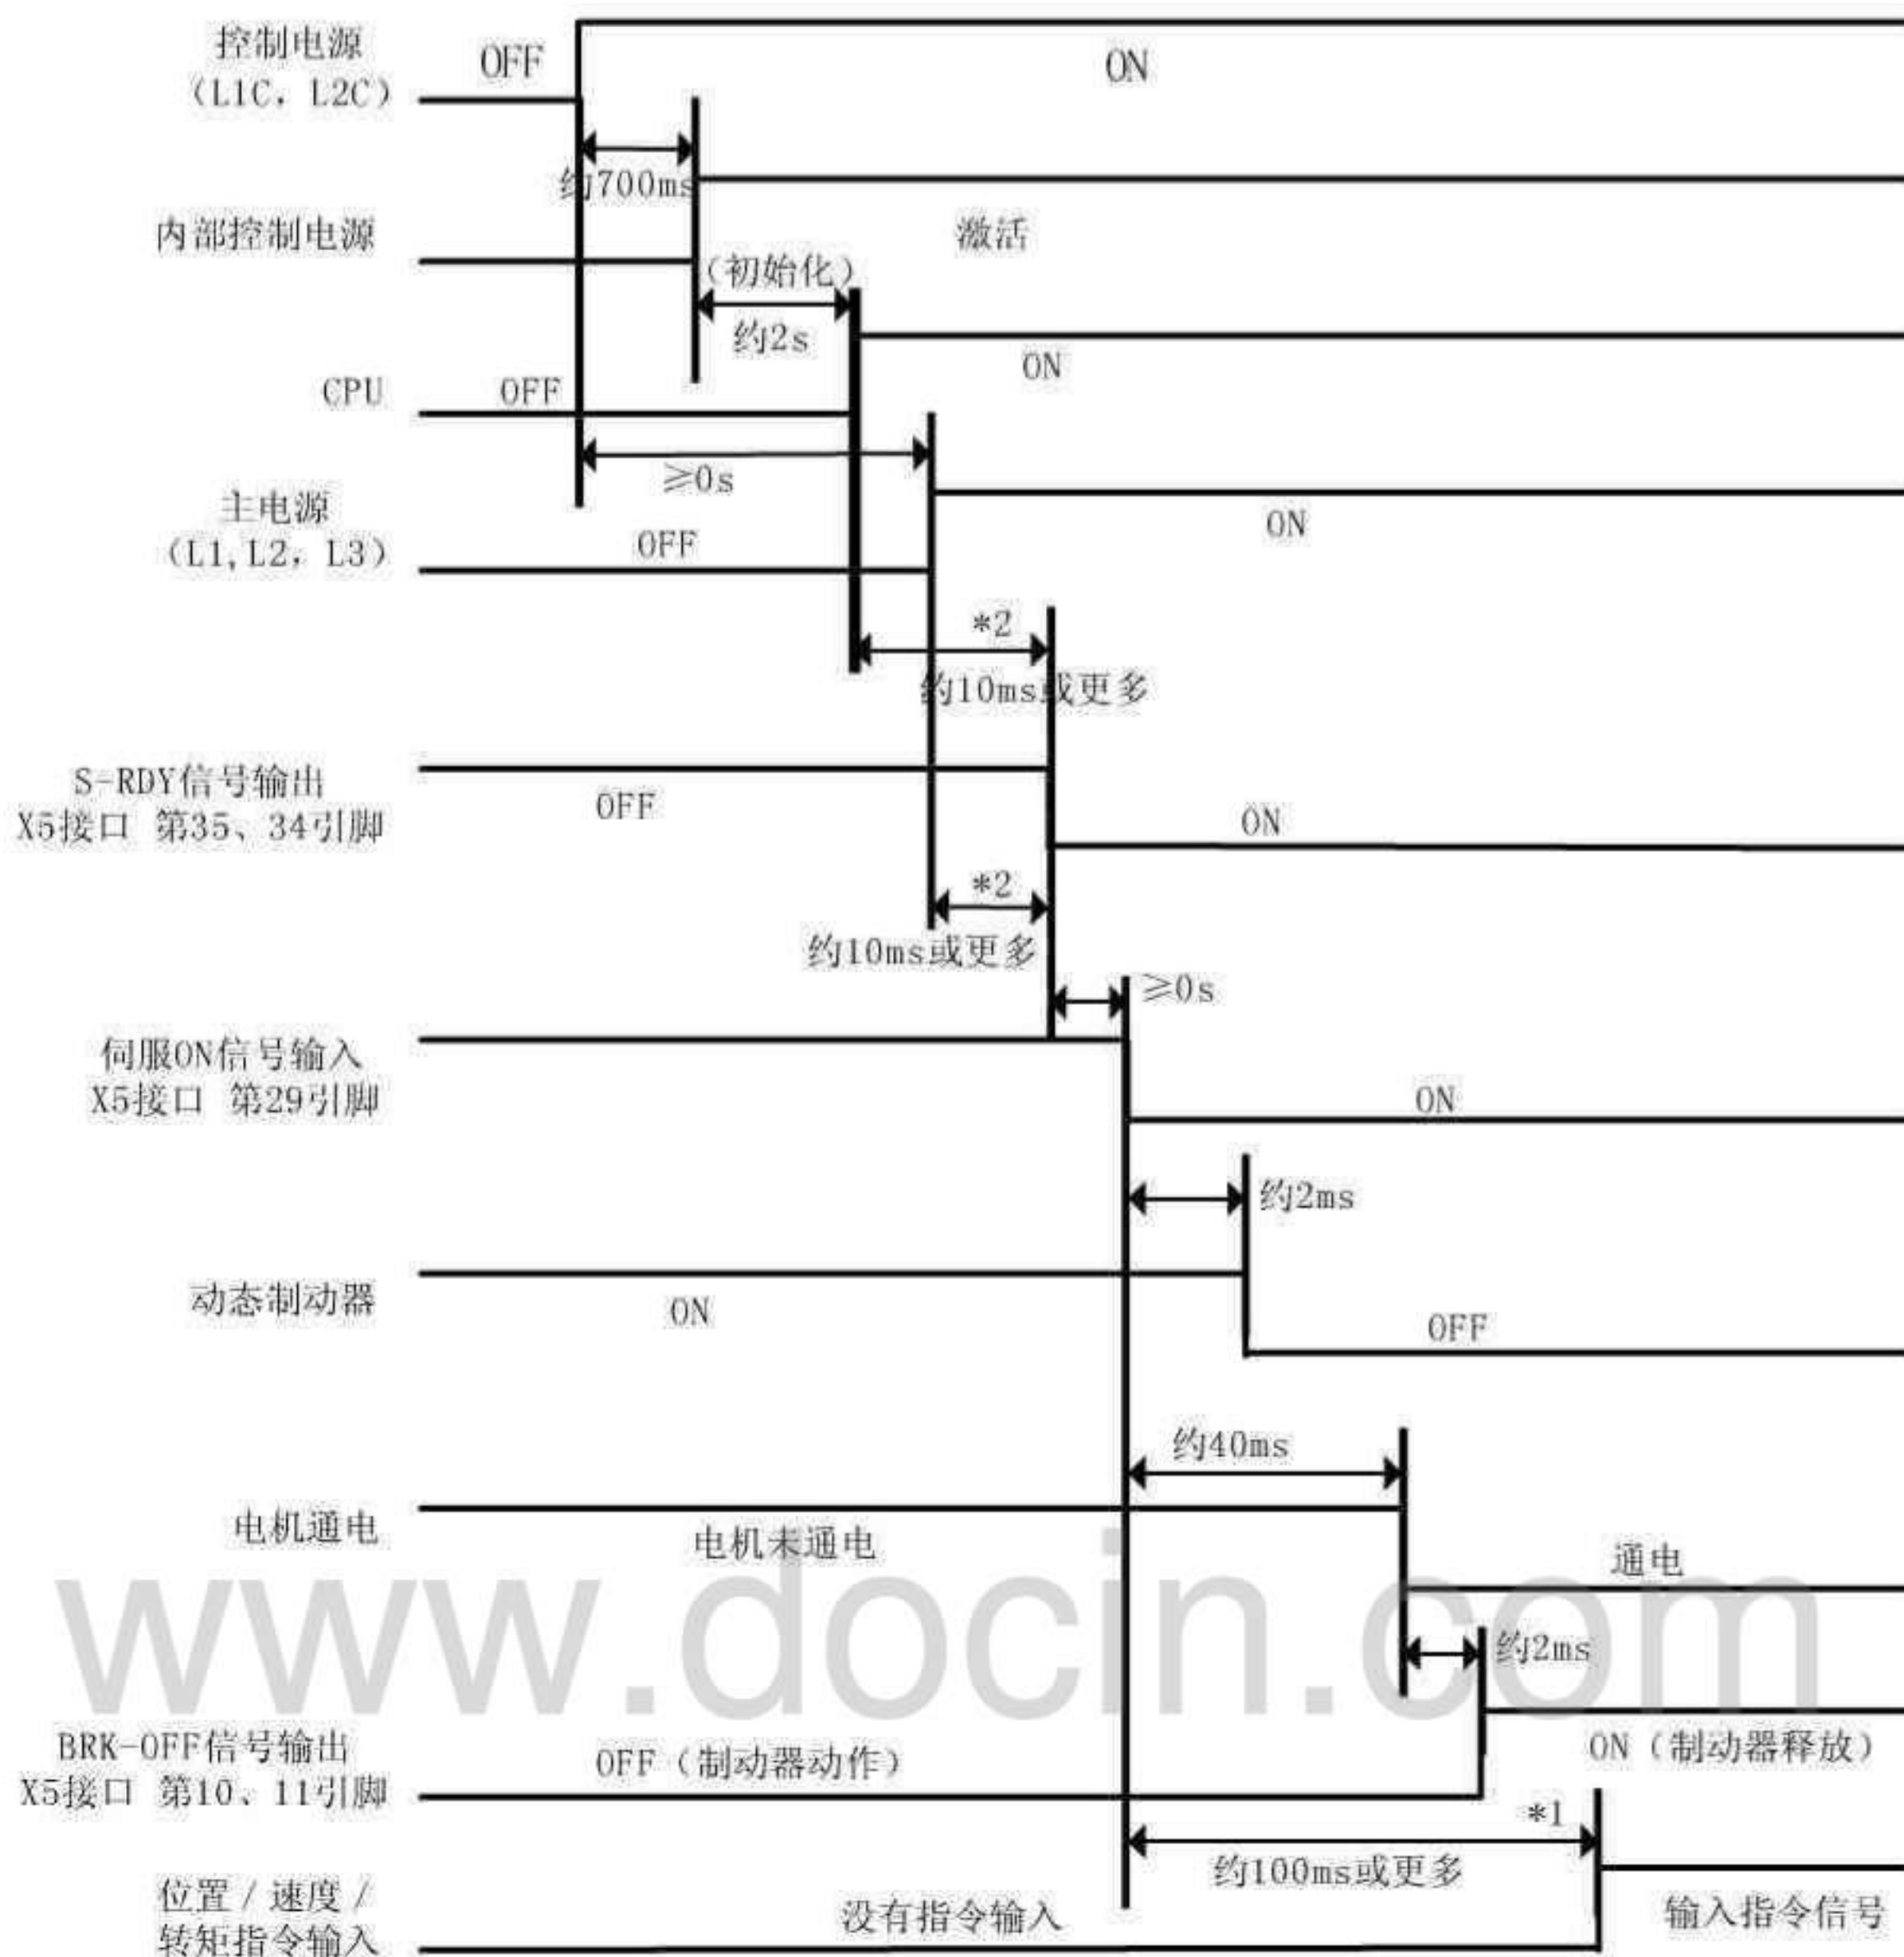

- 上图说明的是交流电源接通到指令输入时的时序。


- 请参照上图来激活伺服 ON 信号 (SRV-ON) 和输入外部指令。

*1: 在此阶段, SRV-ON 信号仅仅是强制的输入, 实际上没有接受。

*2: 主电源接通, CPU 初始化完成之后, S-RDY 信号才有输出 (ON)。

5-2. 电机停转（伺服锁定）时伺服 ON / OFF 动作的时序


正常情况下，请在电机停转后再进行伺服 ON / OFF 的动作。

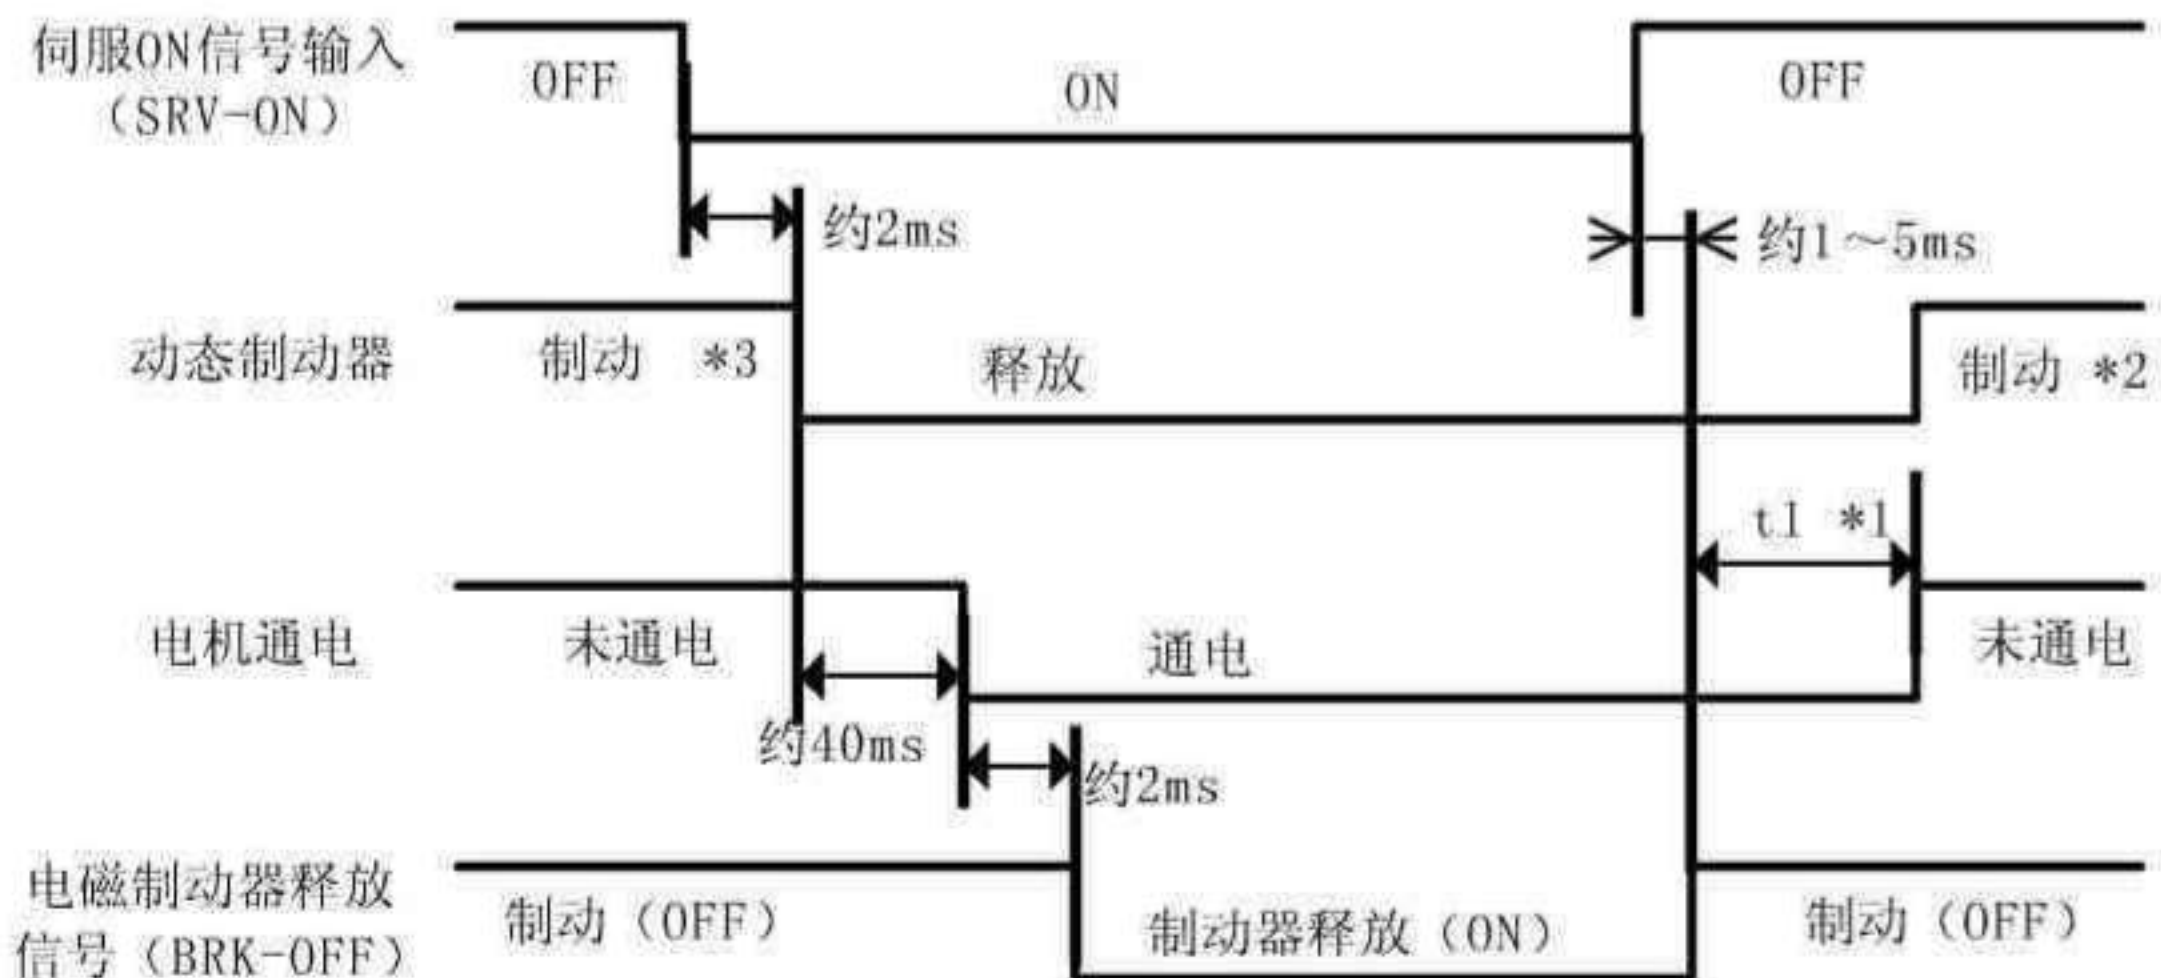

- *1: $t1$ 取决于 Pr6A 的设定值。
- *2: 伺服 OFF 状态下动态制动器的动作，请参考第 4 章“参数”中 Pr69 的解释。
- *3: 电机转速下降到大约 30rpm 之后，伺服 ON (SRV-ON) 的输入才有效。


5-3. 电机运转时伺服 ON / OFF 动作的时序

下图说明了报警发生或失控时的时序。不可以反复的进行伺服 ON / OFF (SRV-ON)。

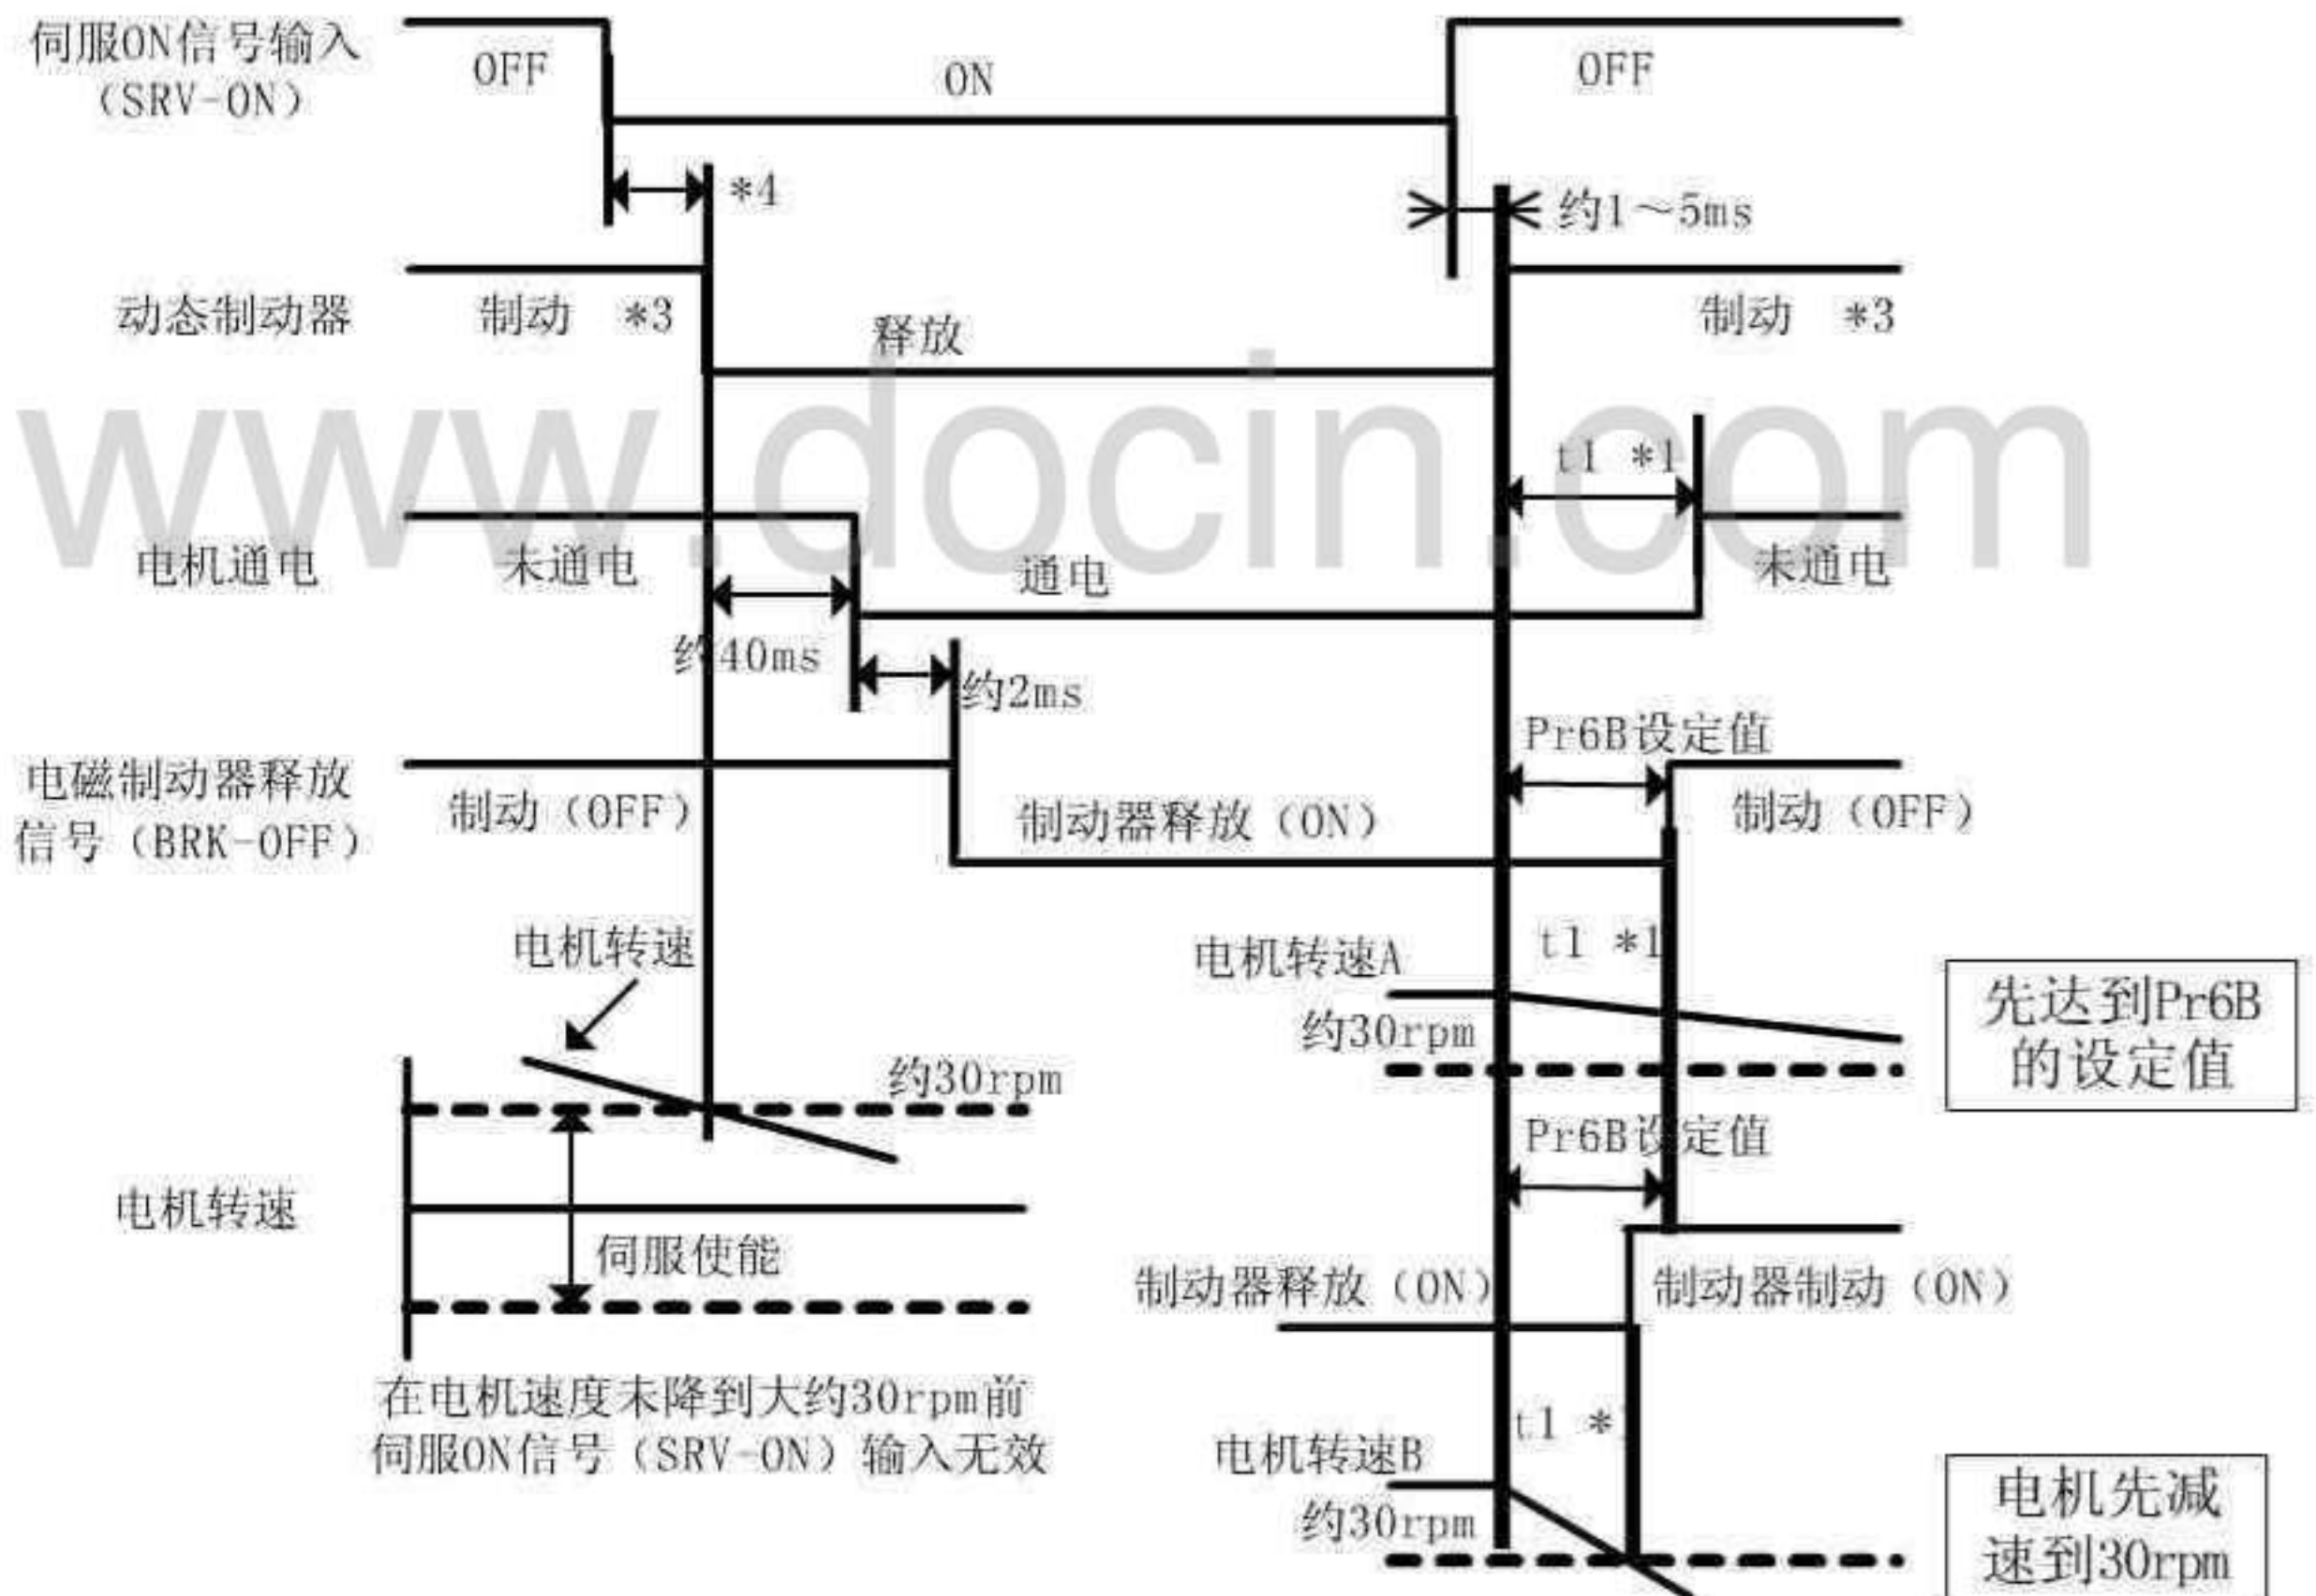

- *1: $t1$ 值，即 Pr6B 设定值或电机减速到大约 30rpm 所需时间，取两者中较小者。
- *2: 电机减速时，即使 SRV-ON 信号激活变 ON，也要在电机停转之后才真正有效。
- *3: 伺服 OFF 状态下动态制动器的动作，请参考第 4 章“参数”中 Pr69 的解释。
- *4: 电机转速下降到大约 30rpm 之后，伺服 ON (SRV-ON) 的输入才有效。
- *5: 伺服 OFF 状态下电机在减速时的电流情况，也请参考第 4 章“参数”中 Pr69 的解释。


5-4. 伺服 ON (SRV-ON 信号有效) 时, 发生报警时的时序

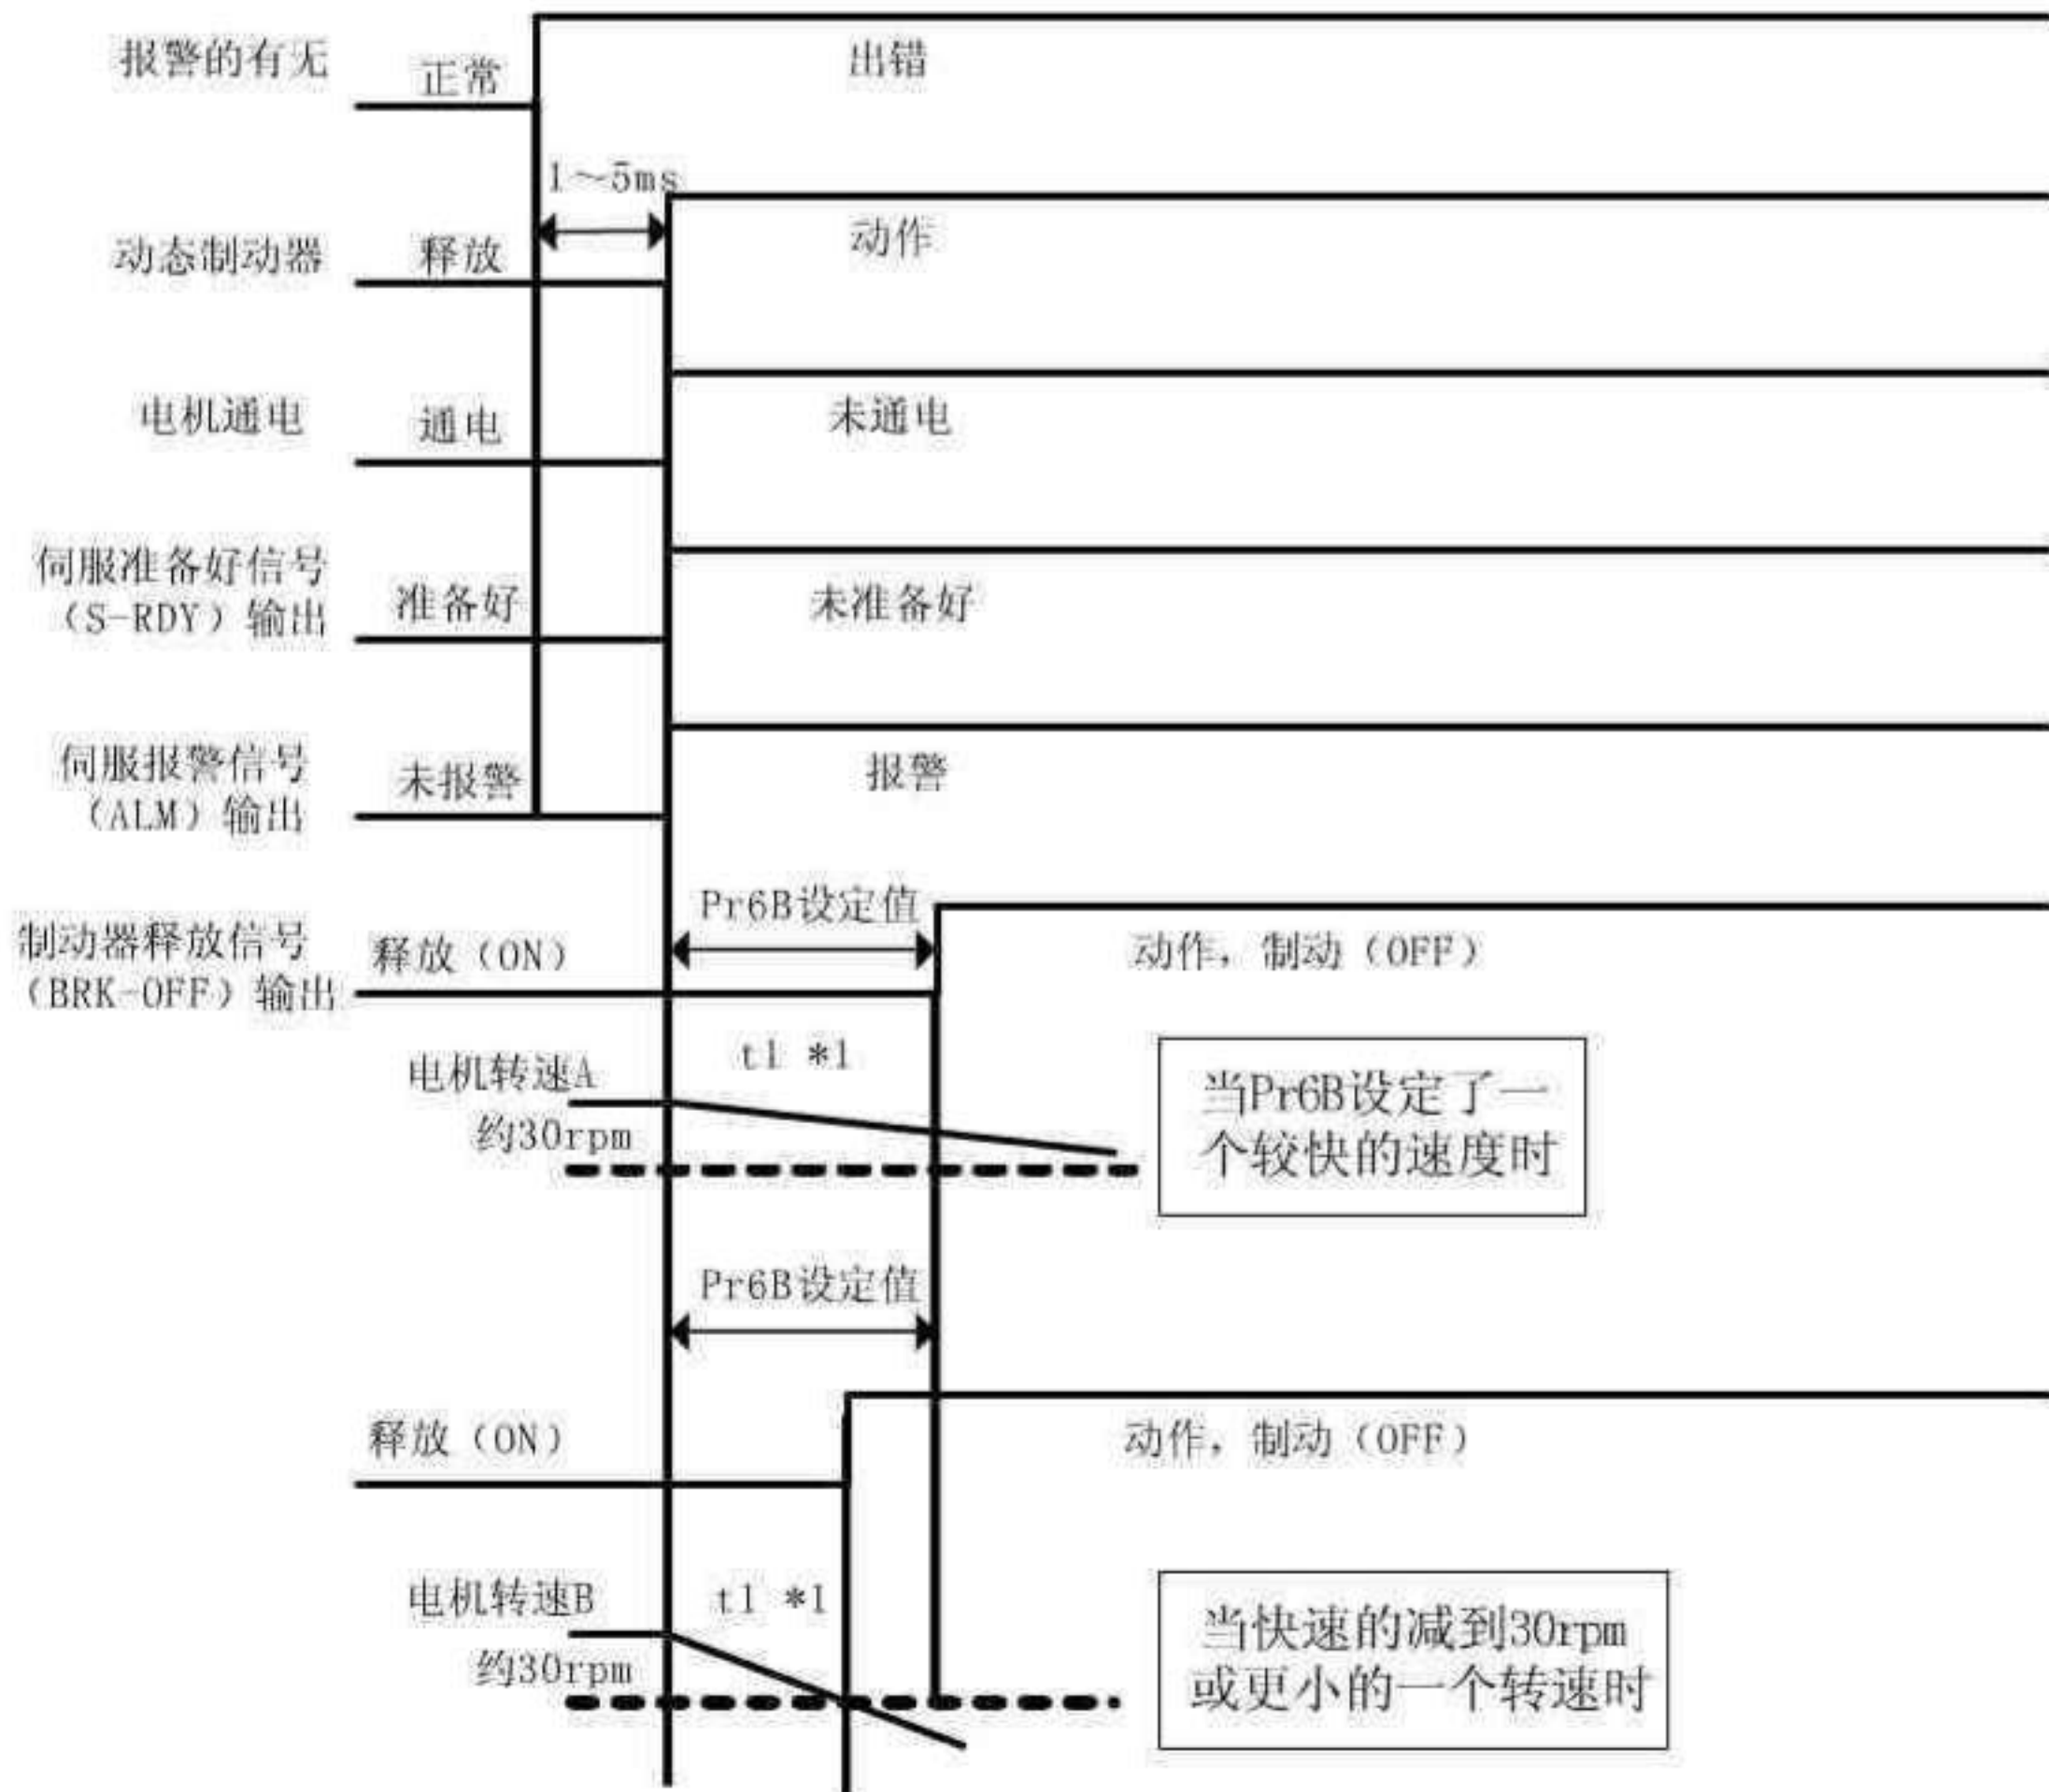

*1: $t1$ 值, 即 Pr6B 设定值或电机减速到大约 30rpm 所需时间, 取两者中较小者。

*2: 出现报警时的动态制动器的动作, 请参考第 4 章“参数”中 Pr68 的解释。

5-5. 伺服 ON (SRV-ON 信号有效) 时, 报警清除时的时序

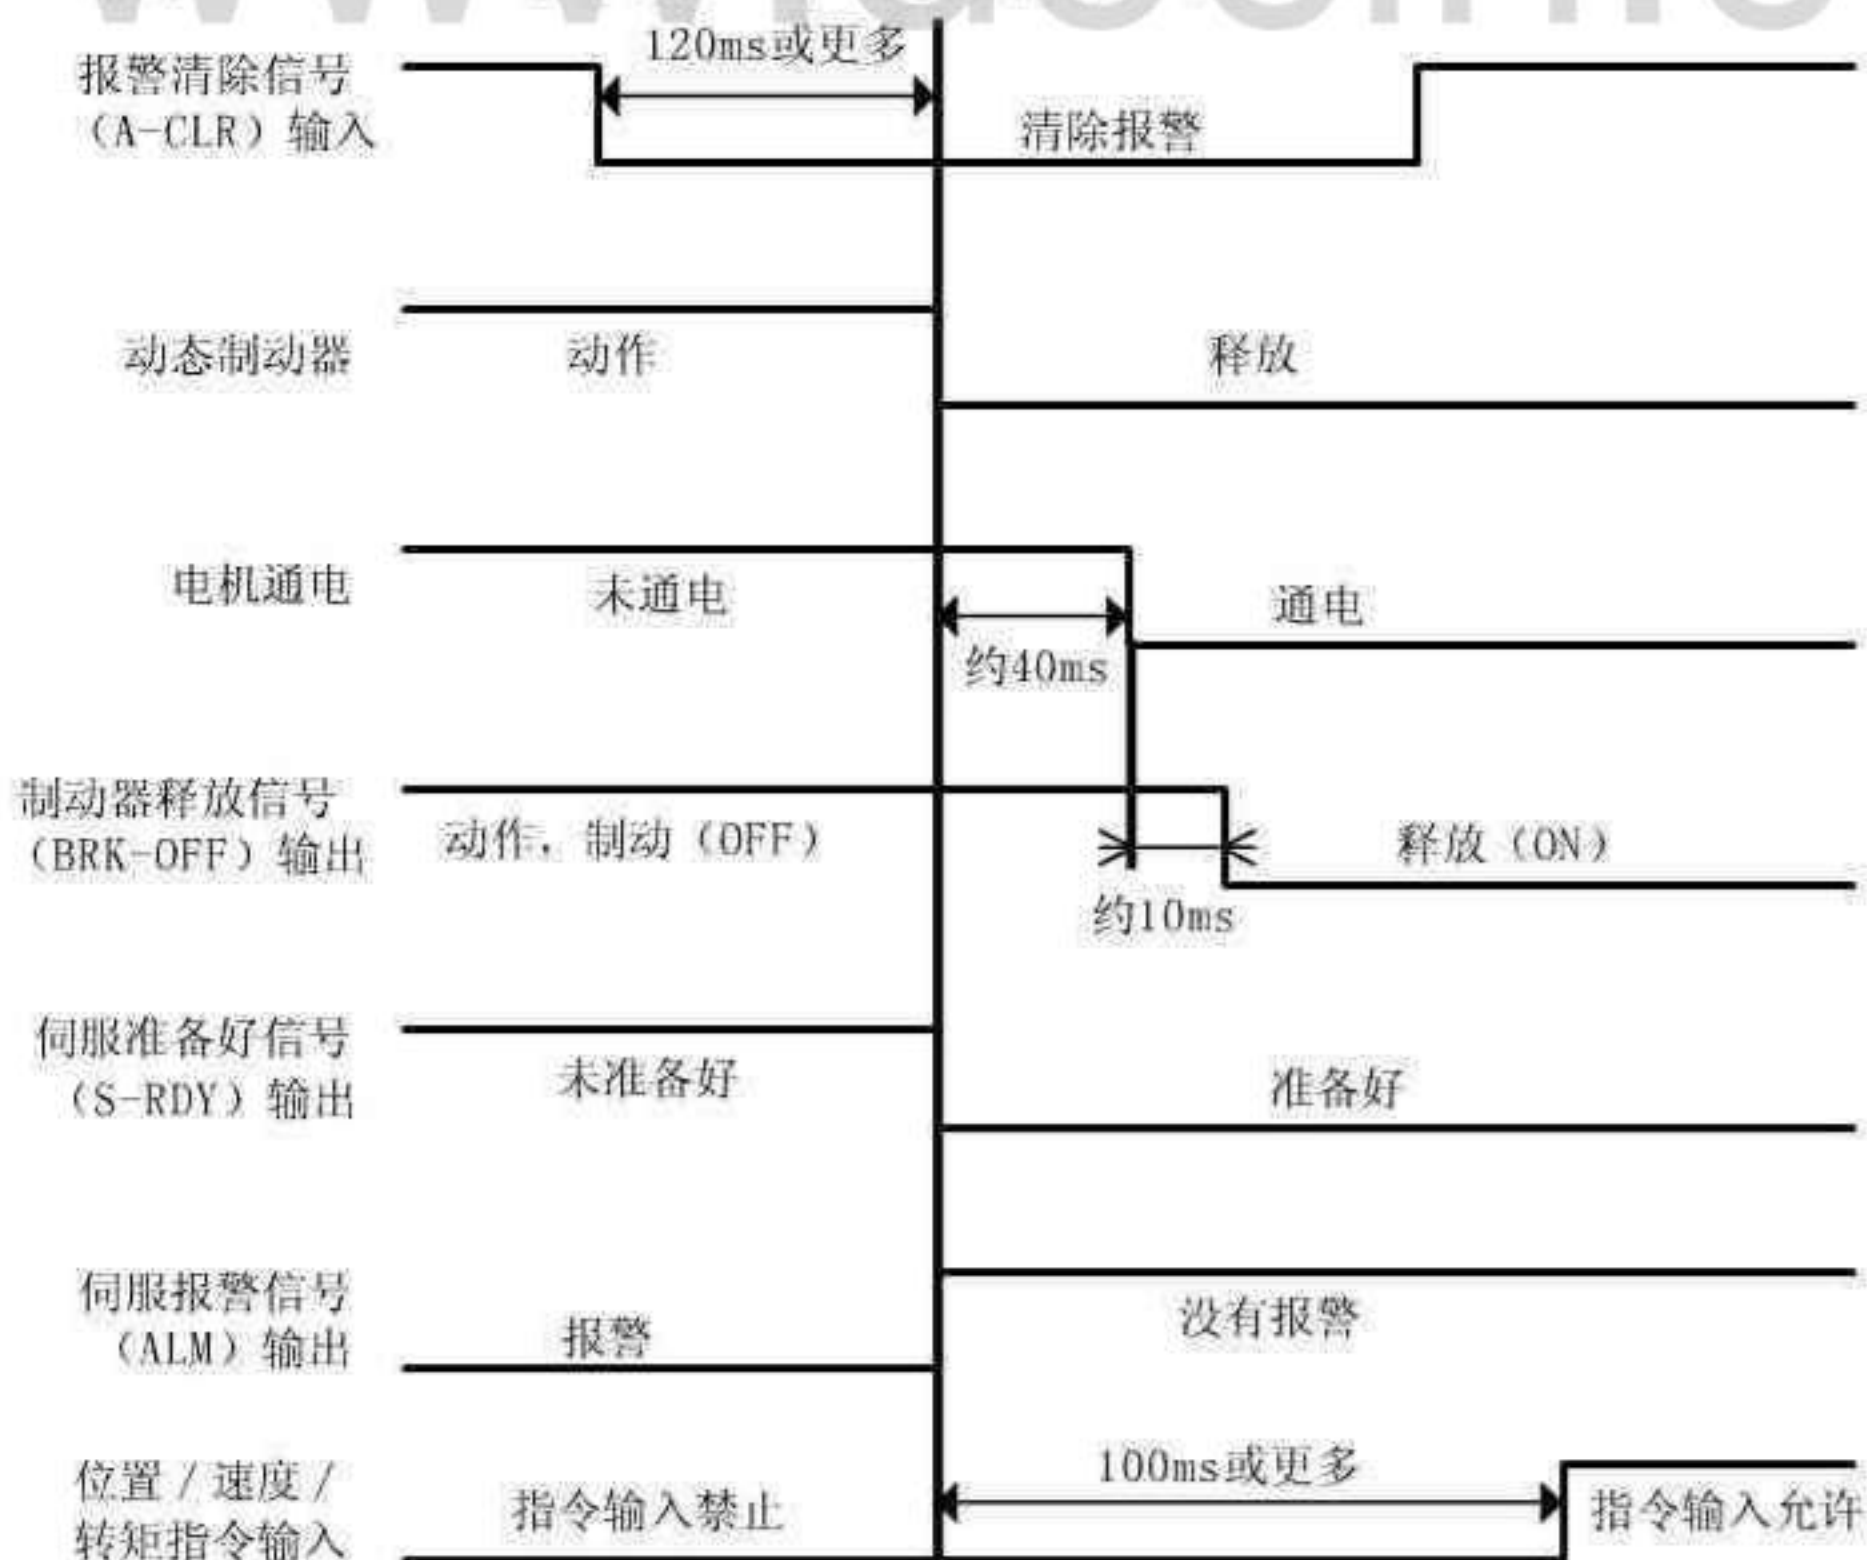

6. 保护功能

Minas A4 驱动器具有不同的保护功能。当其中任一功能激活时，驱动器切断电流，报警输出信号（ALM）没有输出。显示面板上的 7 段 LED 会闪烁显示相应的报警代码。

保护功能	报警代码	故障原因	应对措施
控制电源 欠电压	11	控制电源逆变器上 P、N 间电压低于规定值。 1) 交流电源电压太低。瞬时失电。 2) 电源容量太小。 电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。 3) 驱动器（内部电路）有缺陷。	测量 L1C、L2C 和 r、t 之间电压。 1) 提高电源电压。更换电源。 2) 增大电源容量。 3) 请换用新的驱动器。
过电压	12	电源电压高过了允许输入电压的范围。 逆变器上 P、N 间电压超过了规定值。 电源电压太高。 存在容性负载或 UPS（不间断电源），使得线电压升高。 1) 未接再生放电电阻。 2) 外接的再生放电电阻不匹配，无法吸收再生能量。 3) 驱动器（内部电路）有缺陷。	测量 L1、L2 和 L3 之间的相电压。 配备电压正确的电源。 排除容性负载。 1) 用电表测量驱动器上 P、B 间外接电阻阻值。如果读数是“∞”，说明电阻没有真正地接入。请换一个。 2) 换用一个阻值和功率符合规定值的外接电阻。 3) 请换用新的驱动器。
主电源 欠电压	13	当参数 Pr65（主电源关断时欠电压报警触发选择）设成 1 时，L1、L3 相间电压发生瞬时跌落，但至少是参数 Pr6D（主电源关断检测时间）所设定的时间；或者，在伺服使能（Servo-ON）状态下主电源逆变器 P-N 间相电压下降到规定值以下。 1) 主电源电压太低。发生瞬时失电。 2) 发生瞬时断电。 3) 电源容量太小。 电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。 4) 缺相：应该输入 3 相交流电的驱动器实际输入的是单相电。 5) 驱动器（内部电路）有缺陷。	测量 L1、L2、L3 端子之间的相电压。 1) 提高电源电压。 换用新的电源。 排除电磁继电器故障后再重新接通电源。 2) 检查 Pr6D 设定值，纠正各相接线。 3) 请参照“附件清单”，增大电源容量。 4) 正确连接电源的各相（L1、L2、L3）线路。单相电源请只接 L1、L3 端子。 5) 请换用新的驱动器。
过电流 和 接地错误	14 *	流入逆变器的电缆超过了规定值。 1) 驱动器（内部电路、IGBT 或其他部件）有缺陷。 2) 电机电缆（U、V、W）短路了。 3) 电机电缆（U、V、W）接地了。 4) 电机烧坏了。 5) 电机电缆接触不良。 6) 频繁的伺服 ON / OFF（SRV-ON）动作导	1) 断开电机电缆，激活伺服 ON 信号。如果马上出现此报警，请换用新驱动器。 2) 检查电机电缆，确保 U、V、W 没有短路。正确的连接电机电缆。 3) 检查 U、V、W 与“地线”各自的绝缘电阻。如果绝缘破坏，请换用新机器。 4) 检查电机电缆 U、V、W 之间的阻值。如果阻值不平衡，请换用新驱动器。 5) 检查电机的 U、V、W 端子是否有松动或未接，应保证可靠的电气接触。 6) 请换用新驱动器。

保护功能	报警代码	故障原因	应对措施
过电流和接地错误		致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。 7) 电机与此驱动器不匹配。 8) 脉冲的输入与伺服 ON 动作同时激活, 甚至更早。	请勿用伺服 ON / OFF 信号 (SRV-ON) 来启动或停止电机。 7) 检查驱动器铭牌, 按照上面的提示换用匹配的电机。 8) 在伺服 ON 后至少等待 100ms 再输入脉冲指令。
电机和/或驱动器过热	15 *	伺服驱动器的散热片或功率器件的温度高过了规定值。 1) 驱动器的环境温度超过了规定值。 2) 驱动器过载了。	1) 降低环境温度, 改善冷却条件。 2) 增大驱动器与电机的容量。 延长加 / 减速时间。 减轻负载。
过载	16	转矩指令实际值超过参数 Pr72 设定的过载水平时, 按照电机的过载保护时限特性, 过载保护功能激活。 1) 电机长时间重载运行, 其有效转矩超过了额定值。 2) 增益设置不恰当, 导致振动或振荡。电机出现震动或异常响声。 参数 Pr20 (惯量比) 设得不正确。 3) 电机电缆连接错误或断开。 4) 机器碰到重物, 或负载变重, 或被缠绕住。 5) 电磁制动器被接通制动 (ON)。 6) 多个电机接线时, 某些电机电缆接错到了别的轴上。	用 PANATERM 波形图功能监测转矩 (电流) 的振荡或波动。检查 PANATERM 上的过载报警显示内容和负载率。 1) 增大驱动器与电机的容量。 延长加 / 减速时间。 减轻负载。 2) 重新调整增益。 3) 按照接线图, 正确连接电机电缆。 4) 清除缠绕物。减轻负载。 5) 测量施加到制动器上的电压。断开其连接。 6) 将电机电缆和编码器电缆正确的连接到对应的轴上。
$\blacksquare \text{ 过载时间 } t: t(s) = -\text{过载时间常数}(s) \times \ln\left(1 - \frac{\text{过载水平}(\%)}{\text{转矩指令}(\%)}\right)$ 过载时间常数取决于电机特性。			
再生放电电阻过载	18 *	再生的能量超过了放电电阻的容量。 1) 惯量很大的负载在减速过程中产生的能量抬高了逆变器电压, 而且由于放电电阻无法有效的吸收再生能量而继续升高。 2) 电机转速太高, 无法在规定时间内吸收产生的再生能量。 3) 外接电阻被限制为工作周期的 10%。	在 PANATERM 波形图上监测放电电阻负载率。放电电阻不可以用来连续的再生制动。 1) 检查运行状况 (在速度监视器上)。检查电阻负载率和过载报警显示内容。 增大驱动器与电机的容量。延长加 / 减速时间。外接一个电阻放电。 2) 检查运行状况 (在速度监视器上)。检查电阻负载率和过载报警显示内容。 增大驱动器与电机的容量。延长加 / 减速时间。降低电机速度。外接一个电阻放电。 3) 将参数 Pr6C 值设为 2。
$\blacksquare \text{ Pr6C 设为 2, 首先要确保外接电阻有保护措施, 比如采用了热熔断保险丝。如果没有保护措施, 放电电阻可能会过热, 进而导致电机烧坏。}$			

保护功能	报警代码	故障原因	应对措施
编码器 通讯出错	21 *	编码器与驱动器之间的通讯中断，并激活了通讯中断检测功能。	按照接线图，正确连接编码器线路。 纠正错误接线。注意编码器电缆应接到 X6。
编码器 通讯数据出错	23 *	主要是噪声引起了一个错误数据，数据不能被发送到驱动器。即使编码器电缆已连接，但通讯的数据有问题。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 确保编码器电源电压是 $DC5V \pm 5\%$ (4.75~5.25V)，尤其是电缆很长时必须特别注意。 ◆ 如果电机电缆与编码器电缆捆绑在一起，请分隔开来布线。 ◆ 参照接线图，将屏蔽线接到 FG 上。
位置偏差 过大	24	位置偏差脉冲计数器之值大于参数 Pr70 (位置偏差过大水平) 的设定值。 1) 电机没有按照指令脉冲正确的运转。 2) Pr70 值设得太小。	<p>1) 确保电机按照指令脉冲正确的运转。 监测转矩监视器，确保输出转矩不饱和。 调整增益。 将 Pr5E 和 Pr5F 设到最大。 按照接线图，正确连接编码器线路。</p> <p>2) 增大 Pr70 数值。</p>
混合控制位置 偏差过大	25 *	由外部反馈装置检测出的负载位置与编码器检测出的电机位置不吻合，超过了参数 Pr7B (混合控制偏差过大水平) 的设定值。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 检查电机与负载的连接。 ◆ 检查外部反馈装置与驱动器的连线。 ◆ 检查当负载运转时，电机位置的变化 (编码器反馈脉冲数值) 和负载位置的变化 (外部反馈脉冲数值) 是否是同一极性 (+ / -)。 ◆ 检查参数 Pr74、75 和 76 以及 Pr7C 的值设置是否正确。
过速	26	电机的转速超过了参数 Pr73 (过速水平) 的设定值。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 避免指令速度过高。 ◆ 检查指令脉冲频率和分倍频比率。 ◆ 对于不恰当的增益引起的过冲，请正确的调整增益。 ◆ 按照接线图，正确连接编码器线路。
指令脉冲 分倍频出错	27	参数 Pr48~Pr4B (电子齿轮的第一、第二分子、分母) 设置不正确。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 检查 Pr48~Pr4B 参数值。 ◆ 设置正确的分倍频比率，保证经过电子齿轮后的指令脉冲频率最大不超过 2Mpps，以及输入到偏差计数器里的脉冲不超过 500kpps。
外部反馈装置 通讯数据出错	28 *	外部反馈装置的数据出现通讯异常。 主要是因为噪声导致的数据出错。 不管连接线路是否正确，都可能有此报警。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 确保外部反馈装置的电源电压是 $DC5V \pm 5\%$ (4.75~5.25V)，尤其是在采用一个较长的反馈装置时。 ◆ 如果电机电缆与外部反馈装置的连接线捆绑在一起，请分隔开来布线。 ◆ 参照接线图，将屏蔽线接到 FG 上。
偏差计数器 溢出	29	位置偏差计数器的数值超过了 2^{27} (134217728)。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 确保电机按照指令脉冲正确运转。 ◆ 监测转矩监视器，确保输出转矩不饱和。 ◆ 调整增益。 ◆ 将 Pr5E 和 Pr5F 设到最大。 ◆ 按照接线图，正确连接编码器线路。
外部反馈装置 通讯出错	35 *	外部反馈装置与驱动器之间的通讯中断，并激活了通讯中断检测功能。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 定期检查外部反馈装置的接线。 ◆ 纠正接线错误。

保护功能	报警代码	故障原因	应对措施
EEPROM 参数出错	36 *	电源接通瞬间从 EEPROM 读取数据时, 存储在内存里的数据受损。	<ul style="list-style-type: none"> 重新设置所有的参数。 若仍然出错, 请换用新的驱动器。并将此台驱动器送经销商检修。
EEPROM 校验码出错	37 *	电源接通瞬间从 EEPROM 读取数据时, EEPROM 的校验码受损。	伺服驱动器可能有故障, 请换用新的。并将此台驱动器送经销商检修。
行程限位禁止输入信号出错	38	当参数 Pr04 (行程限位禁止输入无效) 值设为 0 时, CW 和 CCW 方向行程禁止输入端子 (CWL: X5 第 8 引脚, CCWL: X5 第 9 引脚) 与 COM 端子的连接 都是开路。或者是 Pr04 设为 2 时, CWL、CCWL 与 COM- 的连接有一个是开路。	检查限位开关、连接电缆以及 CW、CCW 限位开关的电源。尤其要注意检查控制信号用的直流电源 (12~24V), 确保信号接通 (ON) 时没有延时。
模拟量指令过电压	39	输入到模拟量速度指令端子 SPR (X5 第 14 引脚) 的电压超过了参数 Pr71 所设定的数值。SPR/TRQR/SPL 有输入时此保护功能才工作。并且若满足以下条件可更精确的工作 1) 速度控制模式 参数 Pr02=1、3 或 5, 且 Pr05=0 或 2, 即选择了输入模拟量指令, 以及零速箝位无效 (速度指令不是 0)。 2) 转矩控制模式 Pr02=2 或 4, 且 Pr5B=0。 3) 转矩控制模式 Pr02=2、4 或 5, 且 Pr5B=1, 以及零速箝位无效 (即速度指令不是 0)。	<ul style="list-style-type: none"> 正确设置参数 Pr71 (模拟量指令偏差水平) 值。 检查插头 X5 的接线状况。 提高参数 Pr57 (速度指令滤波器) 的设定值。 将 Pr71 设为 0, 取消此保护功能。
绝对式编码器系统断电	40 *	绝对式编码器电源断电。	重新接上电池, 将绝对式编码器的数据清零。只有将数据清零后才能清除掉此报警。
绝对式编码器计数器溢出	41 *	编码器多圈计数器的数据超过了规定值。	<ul style="list-style-type: none"> 正确设置 Pr0B 参数值。 调整从原点开始的运动, 使得脉冲数不超过 32767。
绝对式编码器过速	42 *	只用电池供电时, 编码器转速超过规定值。	<ul style="list-style-type: none"> 检查编码器侧的电源电压 (DC5V±5%)。 检查插头 X5 接线是否有误。 只有将数据清零后才能清除掉此报警。
绝对式编码器单圈数据出错	44 *	编码器检测到其单圈计数器有一个错误。	电机可能有故障, 请更换新电机。
绝对式编码器多圈数据出错	45 *	编码器检测到其多圈计数器有一个错误。	
绝对式编码器状态出错	47	电源接通时, 编码器转速超过规定值。	避免电机在接通电源那一片刻的运动。
编码器 Z 相信号出错	48 *	没有检测到 Z 相脉冲信号。 编码器可能有故障。	电机可能有故障, 请更换新电机。
编码器通讯信号出错	49 *	编码器 CS 信号逻辑异常。 编码器可能有故障。	
外部反馈装置 0 号报警	50 *	外部装置反馈出来的数据的校验码的第 0 位数据变成了 1。	<ul style="list-style-type: none"> 检查外部反馈装置的具体规格说明。 在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。
外部反馈装置 1 号报警	51 *	外部装置反馈出来的数据的校验码的第 1 位数据变成了 1。	<ul style="list-style-type: none"> 然后关断控制电源再重启。

保护功能	报警代码	故障原因	应对措施
外部反馈装置 2号报警	52 *	外部装置反馈出来的数据的校验码的第 2 位数据变成了 1。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 检查外部反馈装置的具体规格说明。 ◆ 在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。然后关断控制电源再重启。
外部反馈装置 3号报警	53 *	外部装置反馈出来的数据的校验码的第 3 位数据变成了 1。	
外部反馈装置 4号报警	54 *	外部装置反馈出来的数据的校验码的第 4 位数据变成了 1。	
外部反馈装置 5号报警	55 *	外部装置反馈出来的数据的校验码的第 5 位数据变成了 1。	
CCWTL 指令 过电压	65	<p>输入到端子 CCWTL (X5 第 16 引脚) 的模拟量转矩指令超过了规定值(+10V 或-10V)。CCWTL 有输入时此保护功能才工作。并且若满足以下条件可更精确的工作。</p> <p>1) 转矩控制模式: Pr02=5; 或者 Pr02=2 或 4, 且 Pr5B=1。</p> <p>2) 位置 / 速度 / 全闭环控制模式: Pr03=0。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 检查插头 X5 的接线。 ◆ 可输入 CCWTL 的最高电压为±10V。 ◆ 可输入 CWTL 的最高电压为±10V。
CWTL 指令 过电压	66	<p>输入到端子 CWTL (X5 第 18 引脚) 的模拟量转矩指令超过了规定值(+10V 或-10V)。CWTL 有输入时此保护功能才工作。并且若满足以下条件可更精确的工作。</p> <p>1) 位置 / 速度 / 全闭环控制模式: Pr03=0。</p>	
电机自动识别 出错	95 *	电机与此驱动器不匹配。	换用匹配的电机。
其他出错信息	其他 数字 *	<p>噪声过大导致控制电路发生故障。</p> <p>伺服驱动器的自诊断功能由于内部出错而激活。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 关断电源, 再重新上电。 ◆ 如果仍旧报警, 驱动器可能有故障。停止使用, 更换成新的电机与驱动器。并将此台驱动器送经销商检修。

- 激活报警清除输入 (A-CLR X5 第 31 引脚), 或者在显示面板上进行相关操作, 可以清除保护功能。
- 报警代码带*号的保护功能, 无法用报警清除输入 (A-CLR 来清除。
请在排除故障原因后, 关断控制电源再重启, 可以清除掉报警。
- 过载保护 (报警代码 16) 一旦激活, 必须要等待 10 秒后才可以清除。
- 由于噪声干扰导致伺服驱动器内部控制电路出故障, 显示面板上可能会显示为:


出现这种情况, 请立即切断电源。

- 控制电源欠电压 (报警代码 11)、主电源欠电压 (报警代码 13)、EEPROM 参数出错 (报警代码 36)、EEPROM 校验码出错 (报警代码 37)、行程限位禁止输入信号出错 (报警代码 38) 和电机自动识别出错 (报警代码 95), 不会存储在报警的历史记录里。

7. 操作说明

7-1. 显示面板与操作按钮

7-1-1. 显示面板

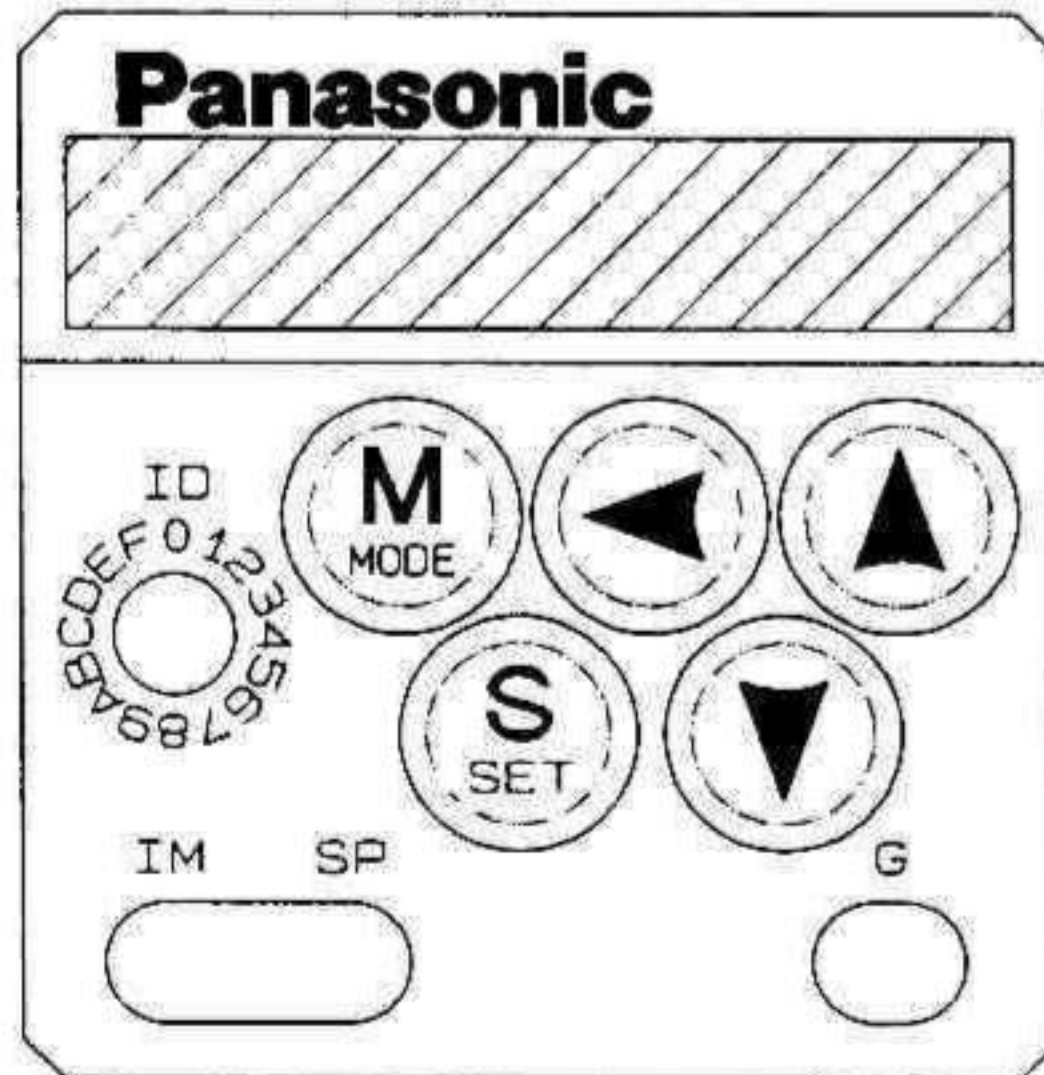

7-1-2. 按钮说明

按钮	激活条件	功能
MODE	在模式显示时有效	在以下 5 种模式之间切换： 1) 监视器模式； 2) 参数设置模式； 3) EEPROM 写入模式 4) 自动调整模式； 5) 辅助功能模式。
SET	一直有效	用来在模式显示和执行显示之间切换
▲ ▼	仅对有小数点闪烁的那一位数据有效	改变各模式里的显示内容、更改参数、选择参数或执行选中的操作
◀		把可移动的小数点移动到更高位数

7-1-3. 操作方法

Minas A4 系列伺服驱动器面板和按钮的操作方法，请参照 Minas A 系列的说明书，两者是一样的。

7-2. 显示内容

监视器模式 (选择监视器显示内容)		监视器模式 (执行显示动作)	
<code>dP_EPS.</code>	位置偏差脉冲总数	<code>P 5</code>	偏差计数器里有 5 个剩余脉冲
<code>dP_SPd.</code>	电机转速 (rpm)	<code>r 1000</code>	当前转速 1000rpm
<code>dP_Tq.</code>	电机输出转矩	<code>t 1000</code>	当前输出 100% 的转矩 (相对于额定转矩)
<code>dP_cnt.</code>	控制模式	<code>Poscnt</code>	当前是位置控制模式
<code>dP_io.</code>	I/O 信号状态	<code>in 0 A</code>	输入信号, 第 0 号: 有效
<code>dP_Err.</code>	报警状态 (原因与历史记录)	<code>Err. --</code>	当前没有出错、报警
<code>dP_no.</code>	驱动器软件版本	<code>A-1.00</code>	版本 1.00
<code>dP_rn.</code>	报警	<code>-----</code>	没有报警信息
<code>dP_rg.</code>	再生放电电阻负载率	<code>rg 30</code>	当前达到放电电阻允许负载的 30%
<code>dP_ol.</code>	电机过载比率	<code>ol 28</code>	电机过载比率 28%
<code>dP_Jr.</code>	负载惯量比	<code>J 100</code>	当前负载惯量比为 100% (相对于电机转子惯量)
<code>dP_nPS.</code>	反馈脉冲总数	<code>50</code>	当前反馈脉冲有 50 个
<code>dP_cPS.</code>	指令脉冲总数	<code>10</code>	累计收到指令脉冲 10 个
<code>dP_FEr.</code>	外部装置偏差脉冲总数	<code>FE 5</code>	外部反馈装置的偏差计数器里有 5 个脉冲
<code>dP_FPS.</code>	外部装置反馈脉冲总数	<code>500</code>	当前外部反馈装置反馈了 500 个脉冲
<code>dP_Aud.</code>	电机自动识别功能	<code>Aud on</code>	自动识别功能有效
<code>dP_Ain.</code>	模拟量指令输入值	<code>A 10.00</code>	当前输入的模拟量速度指令是 +10.0V
<code>dP_ch.</code>	电机不转的原因	<code>cP 01</code>	没有伺服使能信号输入

注:


按上箭头▲、下箭头▼可以在监视器模式里选择不同的显示内容;

按按钮 `SET` 可以执行显示动作, 从而显示出具体的内容。

7-2-1. I/O 信号状态

输入信号 (显示为: in)				输出信号 (显示为: ot)			
编号	信号名称	记号	X5 上 引脚号	编号	信号名称	记号	X5 上 引脚号
00	伺服使能	SRV-ON	29	0	伺服准备好	S-RDY	35, 34
01	报警清除	A-CLR	31	1	伺服报警	ALM	37, 36
02	CW 行程限位	CWL	8	2	位置到达	COIN	39, 38
03	CCW 行程限位	CCWL	9	3	制动器释放	BRK-OFF	11, 10
04	控制模式切换	C-MODE	32	4	零速检测	ZSP	12
05	零速箝位	ZEROSPD	26	5	转矩限制	TLC	40
06	指令脉冲分倍频选择	DIV	28	6	速度一致性	V-COIN	12/40
08	指令脉冲输入禁止	INH	33	7	速度到达	COIN	39, 38
09	增益切换	GAIN	27	8	全闭环位置到达	EX-COIN	39, 38
0A	偏差计数器清零	CL	30	9			
0C	内部速度选择 1	INTSPD1	33	A			
0D	内部速度选择 2	INTSPD2	30				
13	振动抑制控制切换	VS-SEL	26				
14	内部速度选择 3	INTSPD3	28				
15	转矩限制切换	TL-SEL	27				

7-2-2. 电机自动识别功能

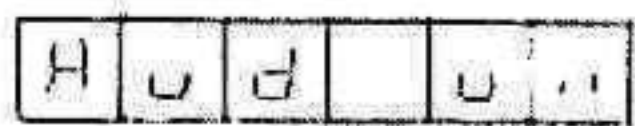


电机自动识别功能有效



电机自动识别功能无效

 7-2-3. 模拟量指令输入值




↑ 输入的模拟量信号 ↑ 输入电压值 (V)


- 按上箭头 ▲、下箭头 ▼ 可以选择需要显示的模拟量信号：
 - A 模拟量速度指令 (SPR 信号) 输入值，包括零漂，单位：V。
 - b CCW 转矩限制指令 (CCWTL 信号) 输入值，单位：V。
 - c CW 转矩限制指令 (CWTL 信号) 输入值，单位：V。

注：指令电压若超过±10V 可能无法精确地显示。

 7-2-4. 反馈脉冲总数、指令脉冲总数和外部反馈装置反馈脉冲总数




上图中，“50”表示控制电源接通后脉冲计数器里的脉冲总数。计数器的数据溢出，请参考下图。

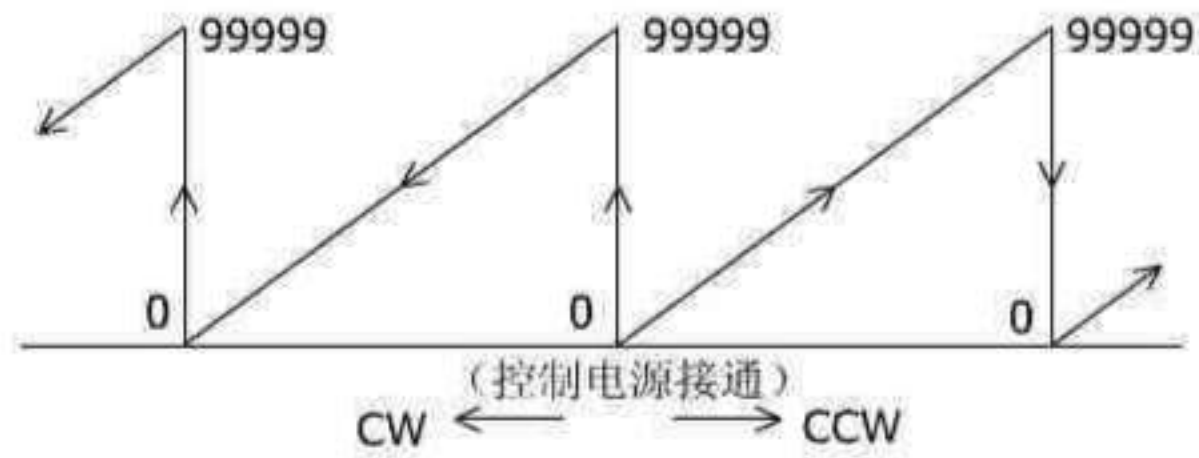

按住上箭头▲保持约 3 秒钟，可以同时将反馈脉冲、指令脉冲和外部装置反馈脉冲的数据清零。但此方法不能将 PANATERM 软件里显示的类似数据清零。


(操作过程演示)

按住▲，
小数点“.”
逐位向左移动，
如右图所示。

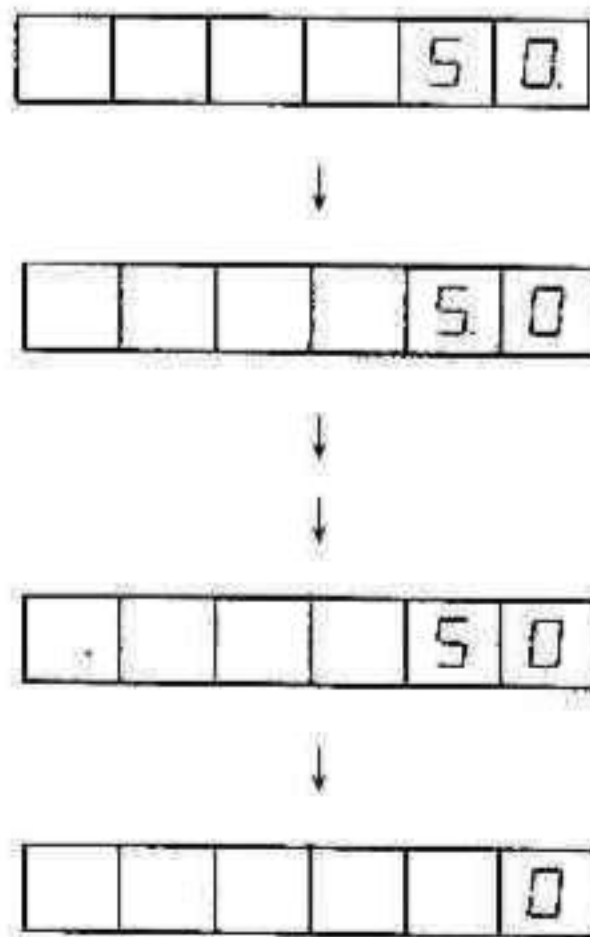

注：如果指令脉冲禁止输入信号 (INH) 有效，或者使用了常规自动增益调整功能或 PANATERM 软件的频率特性测量功能，那么这里显示出的指令脉冲总数可能与实际输入的指令脉冲不符。

 7-2-5. 外部反馈装置偏差脉冲总数




数据“5”带极性，“+”表示 CCW 方向，“-”表示 CW 方向，上限是±99999（个脉冲）。

注：在实施常规自动增益调整或者电机试运转 (JOG) 之后，外部反馈装置偏差脉冲计数器里的数据会清零。

7-2-6. 电机不转的原因

如果电机由于某些原因不转，可以在监视器模式下执行显示出对应的原因代码。

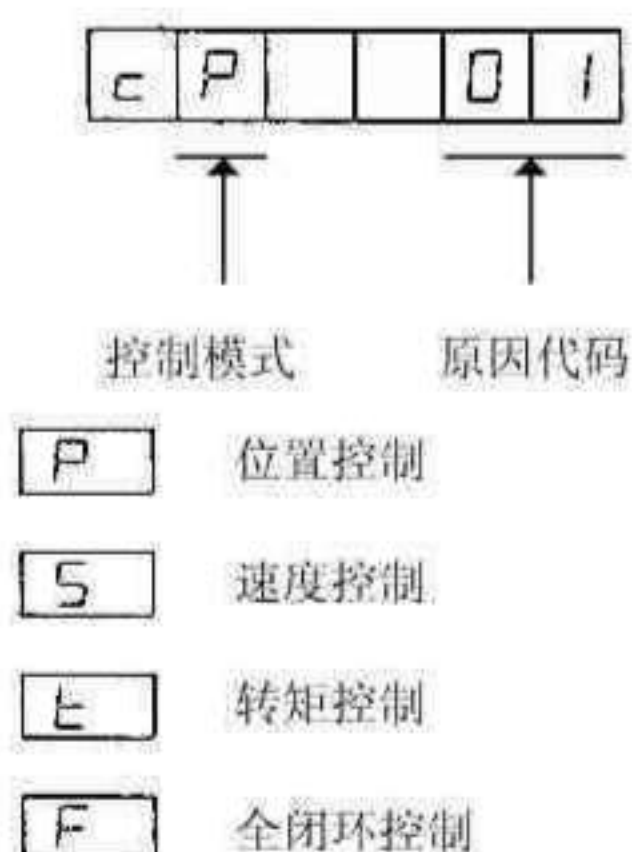

显示代码	内容	相关模式	说明
闪烁	发生报警	All	发生了报警或驱动器警告信息。
0	没有原因	All	没有检测到对应的电机不转的原因。电机在正常运转。
1	主电源断电	All	伺服驱动器的主电源未接通。
2	伺服使能信号未输入	All	伺服使能信号 (SRV-ON) 没有与 COM 信号短接。
3	行程限位信号有效	All	参数 Pr04=0 (行程限位信号输入有效), 且: • CCW 行程限位信号 (CCWL) 与 COM 断开, 并输入了 CCW 方向的速度指令; • CW 行程限位信号 (CWL) 断开, 并输入了 CW 方向的速度指令。
4	转矩限制设得太小	All	转矩限制设置有效, 且限制值 (参数 Pr5E 或 Pr5F) 没有超过额定转矩值的 5%。
5	转矩限制有效	P, S, F	参数 P03=0 (模拟量转矩限制输入有效), 且: • CCWTL 信号输入的是负电压, 并输入了 CCW 方向的速度指令; • CWTL 信号输入的是正电压, 并输入了 CW 方向的速度指令。
6	指令脉冲禁止输入 (INH) 信号有效	P, F	参数 Pr43 (指令脉冲禁止输入无效设置) =0, 且 INH 信号与 COM 一端的连接是开路的。
7	指令脉冲频率太低	P, F	• 指令脉冲输入不正确; • 参数 Pr40 (指令脉冲输入选择) 的设置与实际输入电路不符; • 参数 Pr41 (指令脉冲旋转方向设置) 或 Pr42 (指令脉冲输入方式) 的设置与实际输入脉冲情况不符。 • 一个控制周期所需的指令脉冲不足一个脉冲。
8	CL 信号输入有效	P, F	Pr4E=0 (计数器用电平清零), 并且 CL 信号与 COM 一相短接。
9	零速箱位 (ZEROSPD) 信号输入有效	S, T	参数 Pr06=1 (零速箱位信号输入有效), 且 ZEROSPD 信号与 COM 一端的连接是开路。
10	外部模拟量速度指令太低	S	输入模拟量速度指令信号时, 指令电压太小, 不超过 0.06V。
11	内部速度指令为 0	S	选择输入内部速度指令时, 设置的内部速度不超过 30rpm。
12	转矩指令太小	T	模拟量转矩指令 (TQRQ 或 CCWTL) 太小, 不超过额定转矩的 5%。
13	速度限制设得太小	T	• 当 Pr5B=0 (用第 4 内部速度作为速度限制值) 时, Pr56 (第 4 内部速度) 的设置值不超过 30rpm; • 当 Pr5B=1 (用输入 SPR 信号的电压值作为速度限制值) 时, 模拟量速度限制 (SPR) 输入电压太低, 不超过 0.06V。
14	其他原因	All	即使排除了以上 1~13 种原因, 电机仍然以 20rpm 或更低的速度旋转, 这可能是由于: 太小的指令速度, 负载过重, 电机被锁死, 负载有撞击, 驱动器或电机失控等等。

注意: 即使驱动器上显示着以上 1~14 表示不转的代码, 电机仍可能会旋转, 此时也可能是正常的旋转。

7-3. 自动增益调整模式的有关操作

7-3-1. 自动增益调整的操作步骤

首先请检查型号，确定您所用的驱动器和电机是否具有自动增益调整功能。

注：

- ① 关于自动增益调整模式，请参考“8. 增益调整”；执行自动增益调整之前，请务必了解其适用范围和注意事项。
- ② 在自动增益调整过程中，伺服驱动器根据特定的调整模式自动地驱动电机运转。
这个调整模式可用参数 Pr25（常规自动调整模式设置）来选择。
必须确保执行自动增益调整时负载位置的改变不会导致出现任何危险。
- ③ 调整完成之后负载可能会发生振动。
请确保采取了有关安全措施，比如设置了 Pr70（位置偏差过大水平）、Pr73（过速水平）等等。

1) 选择显示

H t _ r o i

↑ 机械刚性 (0~15)

- 按上箭头▲、下箭头▼可以选择机械刚性的大小。

2) 执行操作

- 按按钮 SET 可以显示执行自动调整：A t u _ _ -

执行自动调整前，请先禁止指令输入，再激活伺服使能信号（SRV-ON）。

然后按住上箭头▲，直到显示 S t R r t _

按住▲保持约5秒钟，
一个横条会出现并增加，
如右图所示。

A t u _ _ -

A t u _ - -

- - - - -

S t R r t _

电机开始转动

调整结束。

F , n , S h

调整完毕。

E r r o r .

调整出错。

注意：由于下列原因，调整过程中可能会出错，

- ① 调整过程中，发生了出错报警、伺服断电、偏差计数器被清零、主电源关断或行程限位开关动作；
- ② 由于惯量太大、负载太重等，输出转矩发生饱和，或者出现共振，导致自动增益调整无法进行。

如果发生调整出错，所有的增益参数恢复到原来的可用值。

但即使不出现出错信息，最终的调整结果也可能导致机器共振，因此还是要注意保证安全。

7-3-2. 适配增益调整的操作

1) 选择显示



2) 执行操作

• 按按钮 **SET** 可以显示执行的窗口: **F - ! - 14**

位数: [6][5][4][3][2][1]

• 按下箭头 **▼** 可以移动小数点到第[1]、[2]或[4]位。

用上箭头 **▲**、下箭头 **▼** 可以开始适配增益功能, 或者更改、存储实时自动增益调整 and 自适应滤波器。

• 各位数显示的数字的意义:

① 第[1]位数: 表示实时自动增益调整的机械刚性或适配增益调整开始。

显示数字	表示意义	扩展功能
F	机械刚性 15	将小数点移到 0, 按住 ▼ 保持约 3 秒钟, 即可开始适配增益调整。
1	机械刚性 1	
0	机械刚性 0	

按 **▲**、**▼** 可调整大小

② 第[2]位数: 表示实时自动增益调整模式的设置。

显示数字	表示意义	扩展功能
6	垂直轴模式, 负载惯量变化很大	在显示为 0 的时候, 按住 ▼ 保持约 3 秒钟, 即可将实时自动增益调整功能禁止掉。
5	垂直轴模式, 负载惯量变化很小	
4	垂直轴模式, 负载惯量没有变化	
3	常规模式, 负载惯量变化很大	
2	常规模式, 负载惯量变化很小	
1	常规模式, 负载惯量没有变化	
0	实时调整功能无效	

按 **▲**、**▼** 可调整大小

③ 第[3]位数: 表示实时自动增益调整状态 (仅有显示作用)。

<input type="checkbox"/>	无效
<input checked="" type="checkbox"/>	有效
<input checked="" type="checkbox"/> 或 <input checked="" type="checkbox"/>	正在测量负载惯量

④ 第[4]位数: 表示自适应滤波器的操作切换。

显示数字	表示意义	扩展功能
2	保持数据	自适应滤波器有效 (显示为 2) 时, 按住 ▲ 保持约 3 秒钟, 可以将当前的自适应滤波器数据复制为第 1 陷波滤波器参数 (Pr1D、Pr1E); 自适应滤波器无效 (显示为 0) 时, 按住 ▲ 保持约 3 秒钟, 可以将第 1 陷波滤波器参数 (Pr1D、Pr1E) 的设置清零。
1	有效	
0	无效	

按 **▲**、**▼** 可调整大小

⑤ 第[5]位数: 表示自适应滤波器的操作状态 (仅有显示作用)。


<input type="checkbox"/>	无效
<input checked="" type="checkbox"/>	有效
<input checked="" type="checkbox"/> 或 <input checked="" type="checkbox"/>	正在运行调整

⑥ 第[6]位数: 表示写入 EEPROM

[•] 表示写入有效: 按住 **▼** 保持约 3 秒钟, 就把当前的设定值写入 EEPROM。

8. 增益调整

8-1. 调整方法与框图

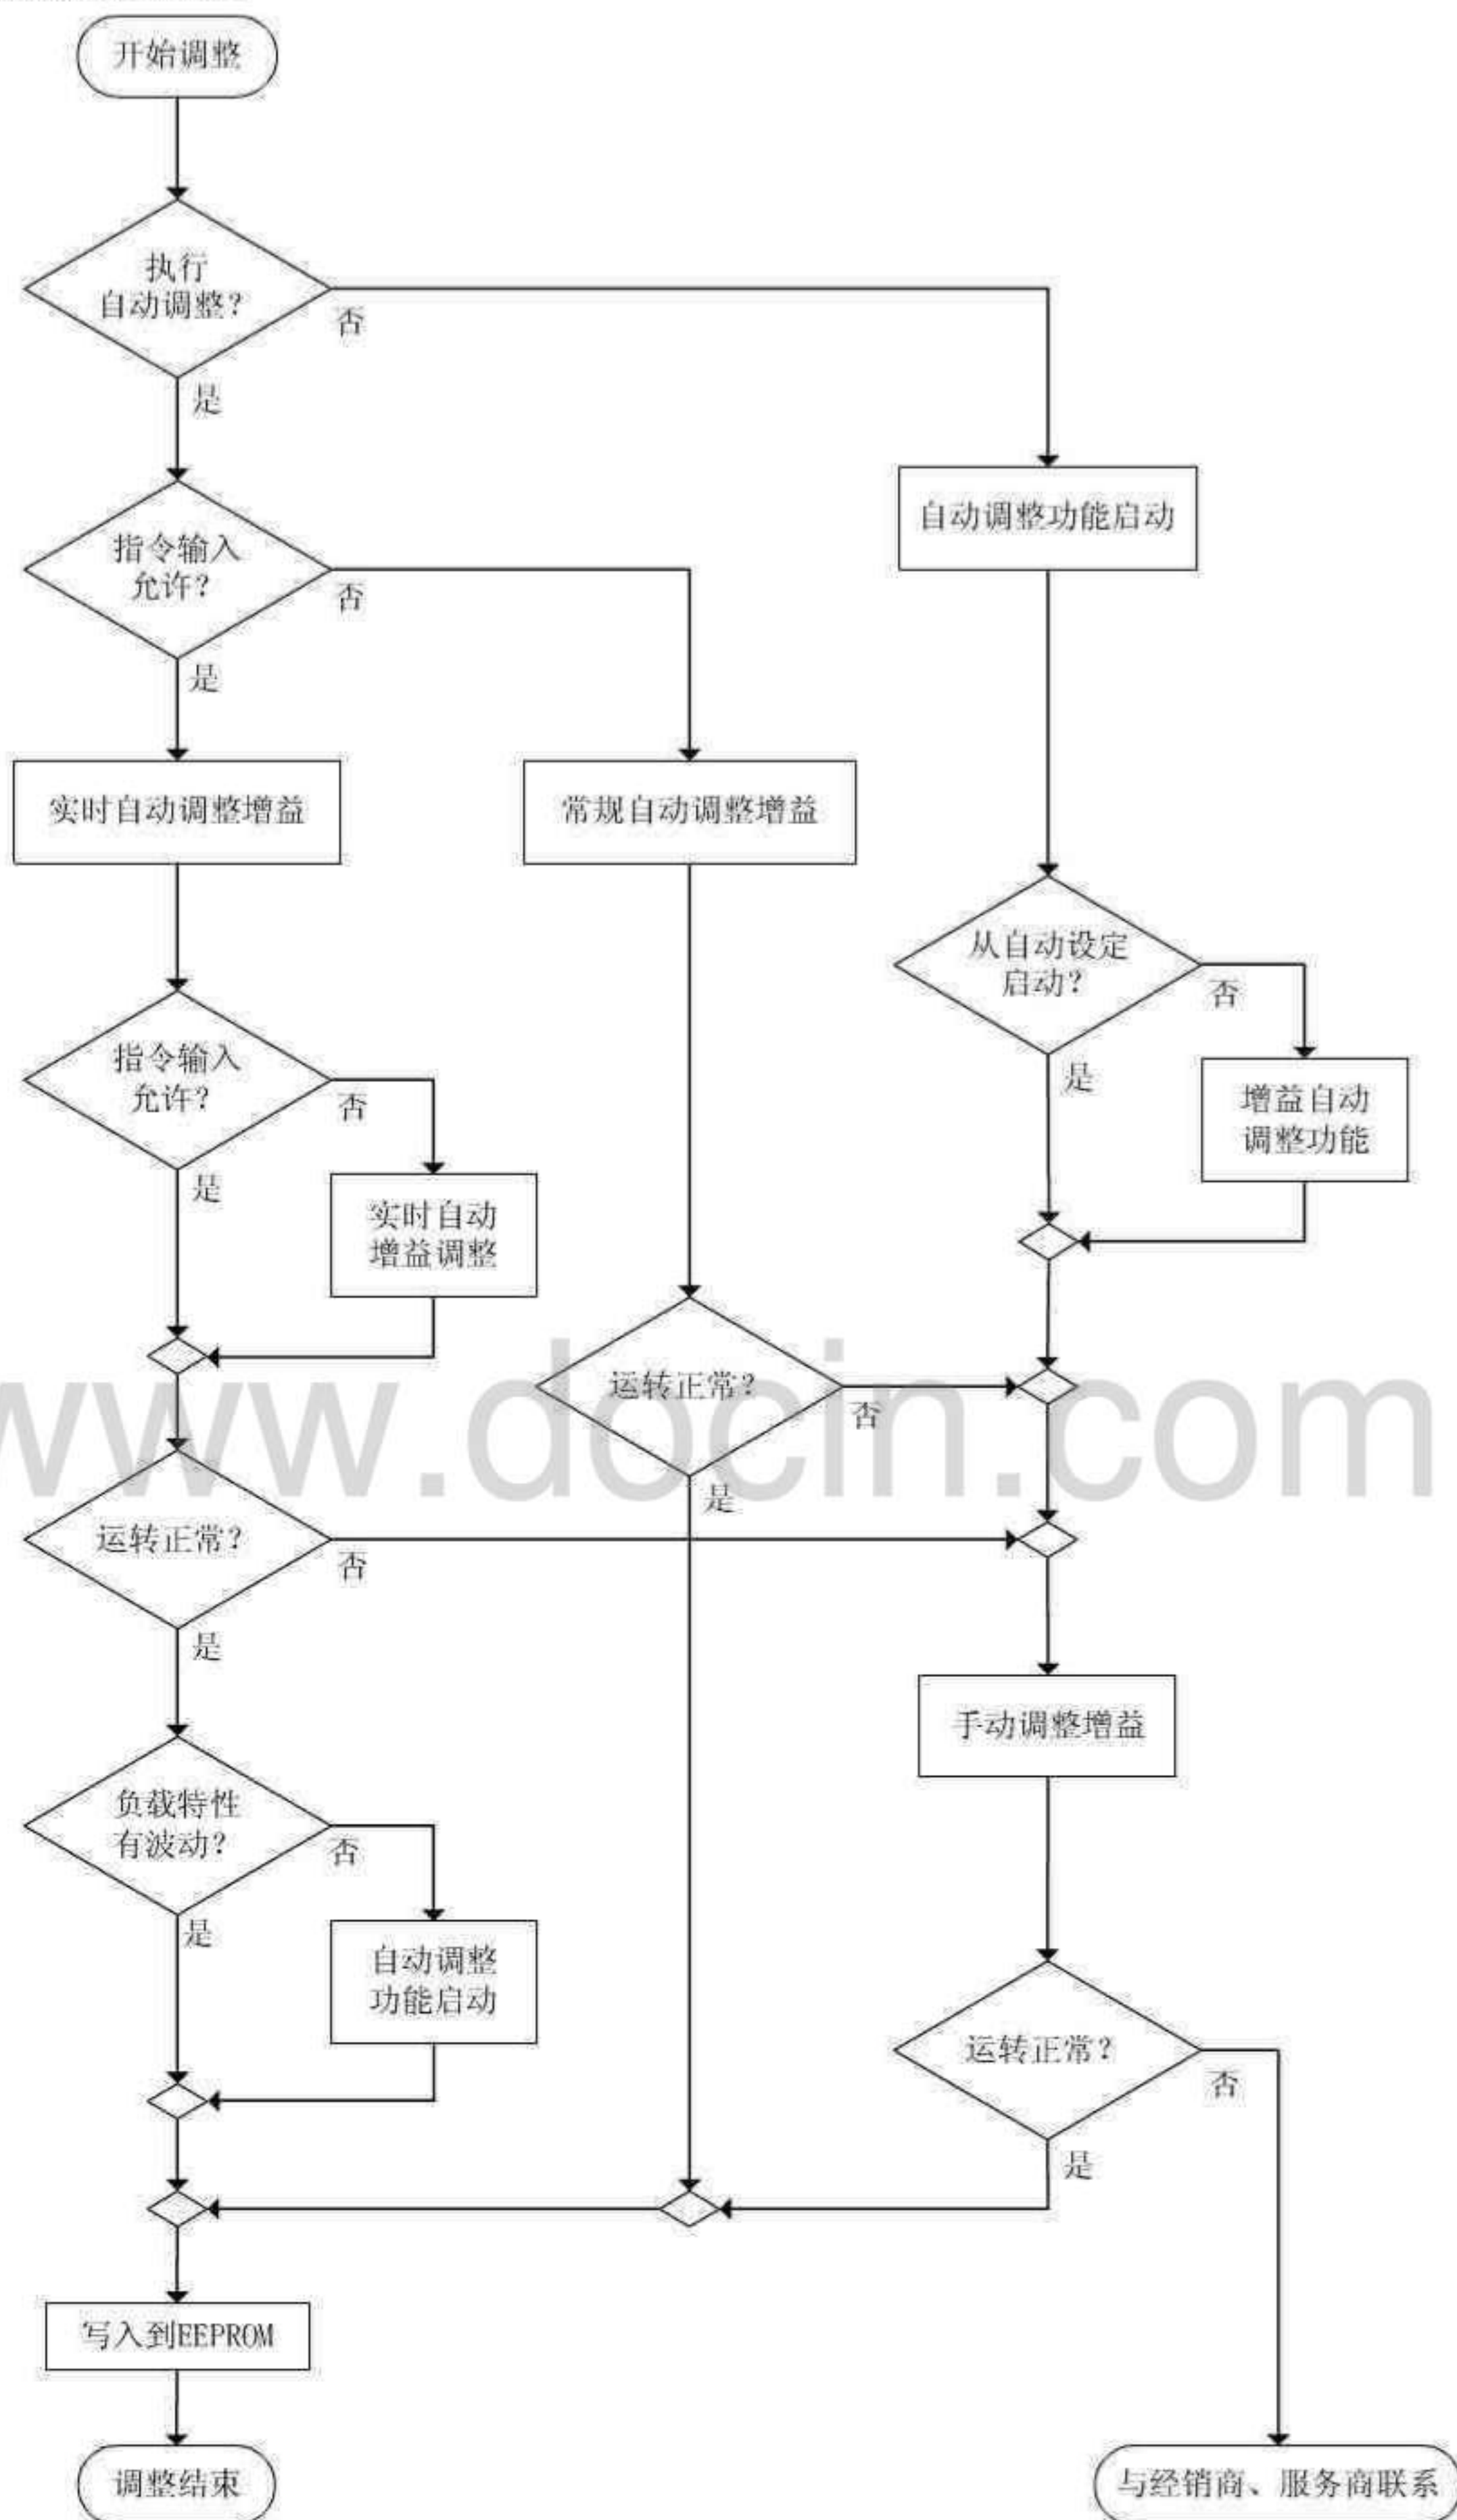


8-2. 实时自动增益调整

8-2-1. 要点

可以实时地测量负载的惯量，并在此测量结果上自动地设定最佳的增益。

发生共振的机械也可以通过设置自适应滤波器来实时调整增益。

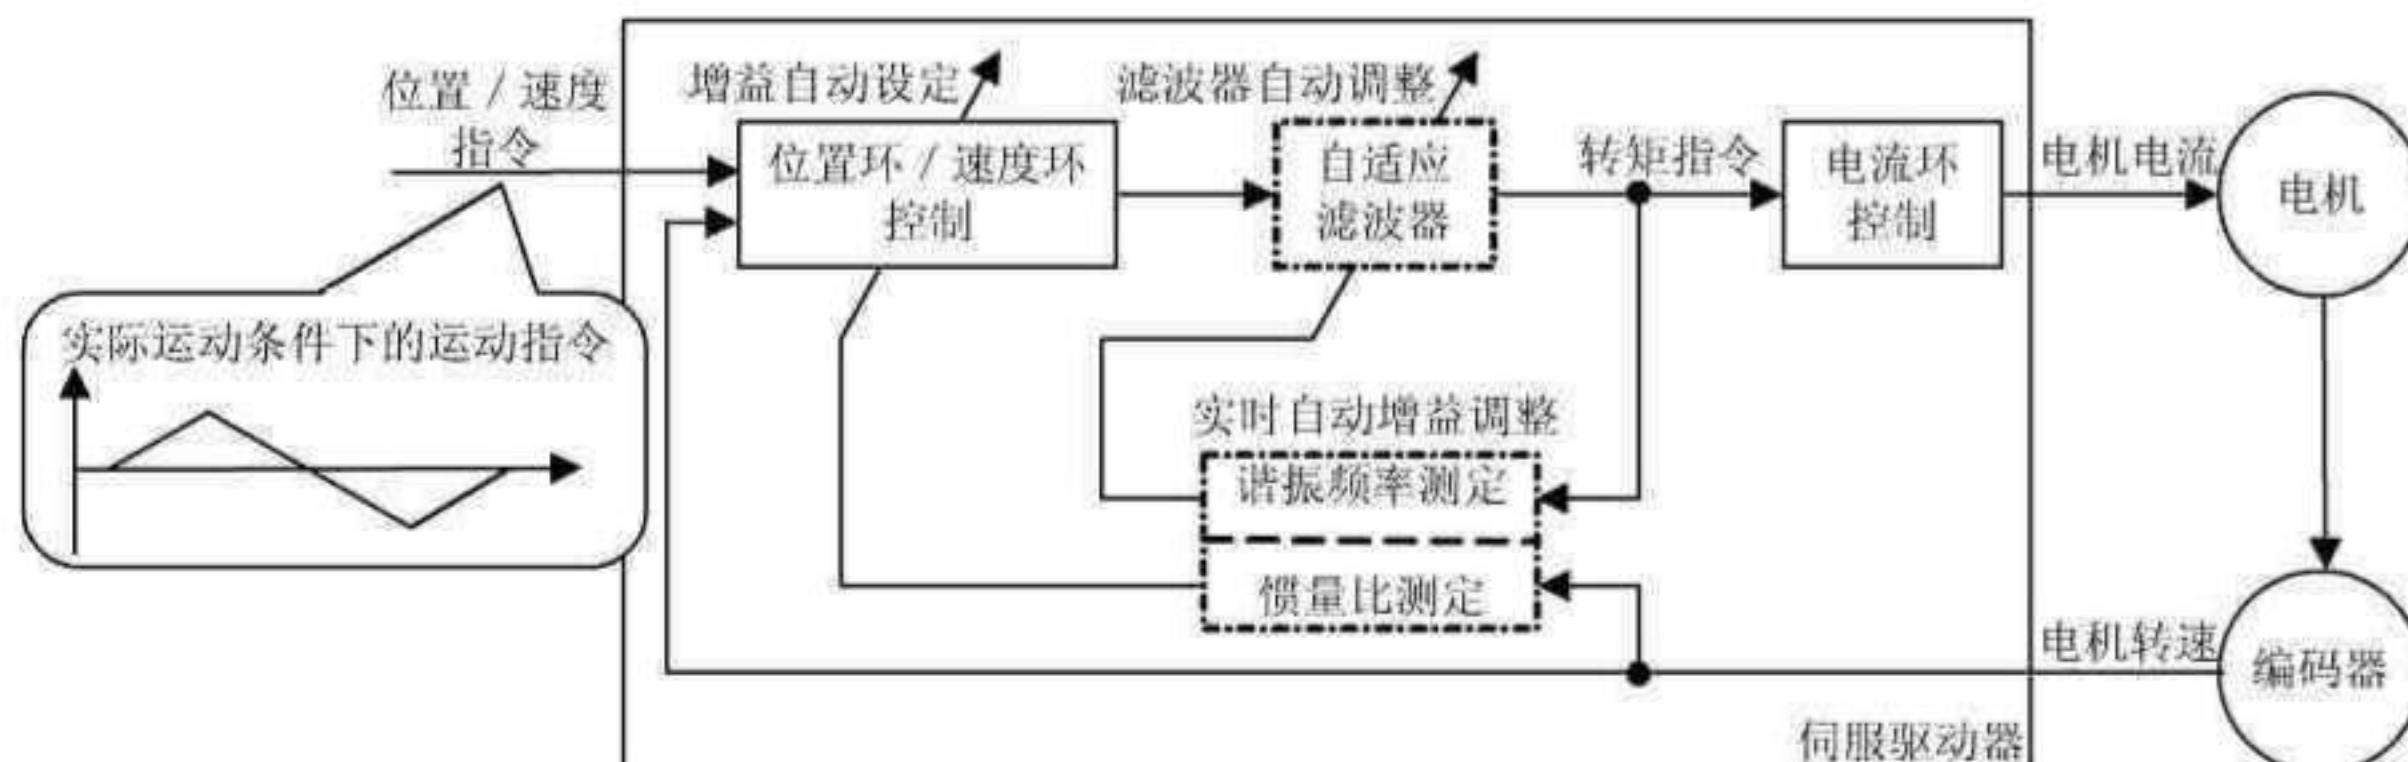

8-2-2. 适用范围

进行实时调整必须满足以下条件：

实时增益调整的条件	
控制模式	任何控制模式。 但当电机处于试运转状态或者正在使用 PANATERM 软件的频率特性测量功能时，不会测量负载惯量。
其他	<ul style="list-style-type: none"> • 伺服使能 (ON) • 除了控制参数的其他信号 (例如偏差计数器清零输入禁止信号、转矩限制信号等)；并且电机旋转起来不会有问题的

8-2-3. 注意事项

在以下情况，实时增益调整功能可能不会正确地起作用。

在这种情况下，请使用常规自动增益调整功能或手动的调整增益。

以下情况，无法进行实时增益调整	
负载惯量	<ul style="list-style-type: none"> • 负载惯量比电机转子惯量太大 (超过 20 倍)，或太小 (小于 3 倍) • 负载惯量有波动
负载	<ul style="list-style-type: none"> • 机械刚性特别的低 • 机械部件连接不牢固，比如存在反向间隙
操作条件	<ul style="list-style-type: none"> • 存在连续的低速 (小于 100rpm) 的运转 • 软加 / 减速时间不大于 2000 (rpm) / s • 不小于 100rpm 的速度和不小于 2000 (rpm) / s 的加速时间没有持续至少 50ms • 加 / 减速转矩比不平滑负载 / 摩擦转矩小

8-2-4. 如何操作

- ① 停止电机（伺服 OFF）。
- ② 将 Pr21（实时自动增益设置）设为 1~6。出厂缺省值是 1。

Pr21 值	实时自动调整	运行时负载惯量的变化情况
0	无效	
1	常规模式	没有变化
2		变化很小
3		变化很大
4	垂直轴模式	没有变化
5		变化很小
6		变化很大

如果负载惯量变化很大，请将 Pr21 设为 3 或 6；

如果电机是用于垂直轴上，请设为 4~6；

如果考虑共振的影响，请设置 Pr23（自适应滤波器模式）使得自适应滤波器功能有效。

- ③ 将 Pr22（实时自动增益的机械刚性选择）设为 0 或较小的数值。
- ④ 给出伺服使能信号（伺服 ON），让电机正常的运转。
- ⑤ 逐步增大 Pr22 参数值可以提高响应特性。如果出现噪音或振动，请将 Pr22 值减小。
- ⑥ 将数据写入到 EEPROM 即保存测量结果。

8-2-5. 自动设置的参数

下列参数的值在实时调整增益时自动地设置。

参数号	参数名
Pr10	第 1 位置环增益
Pr11	第 1 速度环增益
Pr12	第 1 速度环积分时间常数
Pr13	第 1 速度检测滤波器
Pr14	第 1 转矩滤波器时间常数
Pr18	第 2 位置环增益
Pr19	第 2 速度环增益
Pr1A	第 2 速度环积分时间常数
Pr1B	第 2 速度检测滤波器
Pr1C	第 2 转矩滤波器时间常数
Pr20	惯量比

下列参数自动地设置为固定数值。

参数号	参数名	固定值
Pr15	速度前馈	300
Pr16	速度前馈滤波器时间常数	50
Pr27	速度观测器	0
Pr30	第 2 增益动作设置	1
Pr31	第 1 控制切换模式	10 *1
Pr32	第 1 控制切换延迟时间	30
Pr33	第 1 控制切换水平	50
Pr34	第 1 控制切换迟滞	33
Pr35	位置环增益切换时间	20
Pr36	第 2 控制切换模式	0

*1 如果是位置控制或全闭环控制模式，固定值为 10；如果是速度控制或转矩控制模式，则是 0。

8-2-6. 自适应滤波器

Pr23（自适应滤波器模式）设为 0 之外的任意值，则自适应滤波器功能有效。

在实际的运转状态中，可以根据电机速度里表现出来的振动因素测量其共振频率；对转矩指令设置自适应滤波器，可以抑制振动因素，从而减弱共振点的振动。

在某些情况下自适应滤波器可能不会起作用。此时，请手动操作，用第 1 陷波滤波器（Pr1D、Pr1E）和第 2 陷波滤波器（Pr28~Pr2A）进行反共振点的测量。

以下情况，自适应滤波器不起作用	
共振点	<ul style="list-style-type: none"> • 共振频率$\leq 300\text{Hz}$ • 共振峰值太低，或控制增益太低；而且其影响不在电机速度中表现出来 • 存在多个共振点
负载	<ul style="list-style-type: none"> • 电机速度波动，其高频分量是由于非线性因素，比如反向间隙。
指令条件	<ul style="list-style-type: none"> • 加/减速时间太陡，比如$\geq 30000 \text{ (rpm) / s}$。

如果设定 Pr2F（自适应滤波器频率） ≤ 4 ，则自适应滤波器功能无效；

如果设定 Pr2F（自适应滤波器频率） ≤ 4 ，即使 Pr23 不设为 0，自适应滤波器也可能是无效的。

8-2-7. 注意事项 2

① 伺服使能（SRV-ON）之后，或者 Pr22 刚性设定好之后，在负载惯量测定完毕或自适应滤波器稳定之前，有的时候会出现噪音或振动，不过等到机器稳定之后就会恢复正常的。

但是如果噪音、振动这样的问题在 3 个往复的运转周期中出现，例如重复出现，请采取以下步骤：

- 1) 将正常操作的参数结果写入 EEPROM
- 2) 减小 Pr22 参数值；
- 3) 将 Pr23 设为 0，使得自适应滤波器无效；
- 4) 手动设置陷波滤波器。

② 如果出现噪音或振动，Pr20（惯量比）和 / 或 Pr2F（自适应滤波器频率）的值可能会变化极大。如果这样，也请采取上述调整步骤。

③ 作为实时自动调整增益的结果，Pr20 和 Pr2F 的值会每 30 分钟在 EEPROM 里更新写入。并且上电重启后，写入的数值就作为初始值启动。

④ 如果实时自动增益调整功能设为有效，则 Pr27（速度观测器）即自动无效（变为 0）。


⑤ 转矩控制模式时自适应滤波器通常是无效的。

然而如果 Pr02 设为 4 或 5 即选择转矩控制模式，在控制模式切换前已设置的自适应滤波器继续保持作用。

8-3. 常规自动增益调整

8-3-1. 要点

电机可以根据驱动器内部自动发生的位置指令运转，在所需转矩基础上测量出负载惯量，从而自动地设置增益。

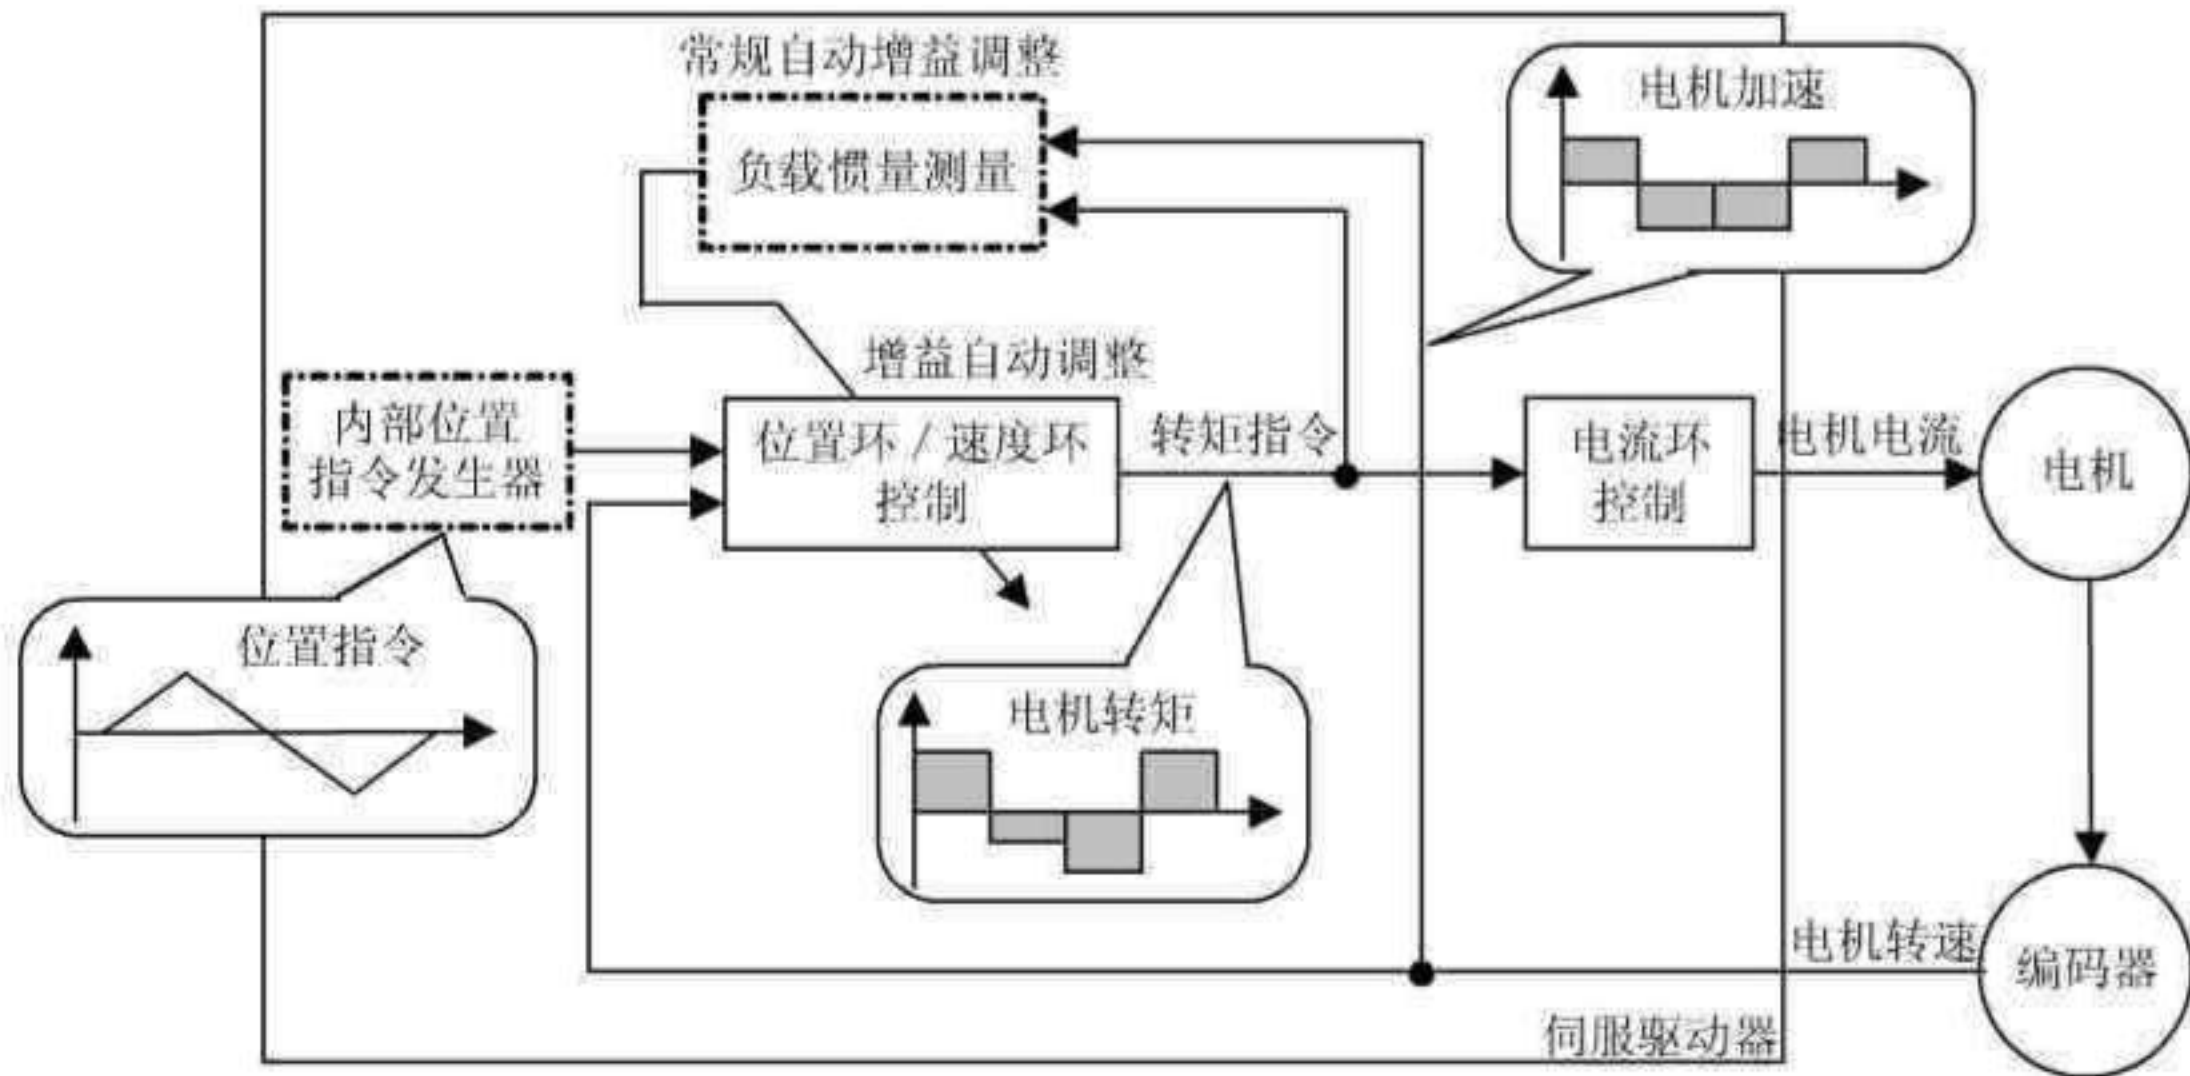

8-3-2. 适用范围

常规自动增益调整必须满足以下条件：

常规自动增益调整的条件	
控制模式	任何控制模式。
其他	<ul style="list-style-type: none"> • 伺服使能 (ON) 状态 • 偏差计数器清零信号没有输入

注：请将 Pr03 (转矩限制选择) 和 Pr04 (行程限位禁止输入无效设置) 都设为 1。

如果这两个参数设成其他值，则不可以进行常规自动增益调整。

8-3-3. 注意事项

以下情况无法进行常规自动增益的调整。

此时，请手动设置相关参数。

以下情况，无法进行常规自动增益调整	
负载惯量	<ul style="list-style-type: none"> • 负载惯量比电机转子惯量太大 (超过 20 倍)，或太小 (小于 3 倍) • 负载惯量有波动
负载	<ul style="list-style-type: none"> • 机械刚性特别低 • 机械部件连接不牢固，比如存在反向间隙

如果在常规自动调整过程中发生出错报警、伺服 OFF 或者偏差计数器内容清零，那么就会调整出错。

即使进行了常规自动调整的操作，但如果惯量的测量失败，那么增益值是不变的，而且仍旧保持以前的数值。

常规自动调整过程中可以允许输出的电机转矩是由 Pr5E (第 1 转矩限制) 设定，并且 CW / CCW 方向的行程限位信号被屏蔽。

请务必注意运转安全！

如果发生振动，请即切断电源或关闭伺服，然后将增益参数值恢复到出厂缺省值。

8-3-4. 常规自动增益调整的模式

- ① 常规自动增益调整时，响应特性是通过机械刚性大小的选择来设定的。

机械刚性

- 机械刚性是用来选择机械的刚性大小的程度的。可设置数值范围为 0~15。
如果机械刚性较高，那么就可以选择较大参数值，从而获得较高的增益。
- 通常，调整时请从较小的刚性开始，再逐步提高刚性，一直到不出现较大的噪音或振动为止。

- ② Pr25（常规自动调整模式设置）可设置调整模式，电机最高可重复转动 5 圈。从第 3 圈开始，电机转速每圈提高 2 倍。

根据负载情况，可能无需转动 5 圈即可完成调整，或者调整时电机不必提高速度。这不是出错。

8-3-5. 如何操作

- ① 设定 Pr25 选择调整模式；
- ② 将负载移动到一个安全的位置，即使调整时也能确保可靠的位置；
- ③ 确保没有指令信号输入；
- ④ 给出伺服使能信号（伺服 ON）；
- ⑤ 开始常规自动调整。可以用 PANATERM 软件或者面板进行操作。
- ⑥ 选择合适的机械刚性大小，直到获得合适的响应，而且也不会出现振动；
- ⑦ 如果调整的结果没有问题，就将数据写入到 EEPROM

8-3-6. 自动设置的参数

下列参数的值在实时调整增益时自动地设置。

参数号	参数名
Pr10	第 1 位置环增益
Pr11	第 1 速度环增益
Pr12	第 1 速度环积分时间常数
Pr13	第 1 速度检测滤波器
Pr14	第 1 转矩滤波器时间常数
Pr18	第 2 位置环增益
Pr19	第 2 速度环增益
Pr1A	第 2 速度环积分时间常数
Pr1B	第 2 速度检测滤波器
Pr1C	第 2 转矩滤波器时间常数
Pr20	惯量比

下列参数自动地设置为固定数值。


参数号	参数名	固定值
Pr15	速度前馈	300
Pr16	速度前馈滤波器时间常数	50
Pr27	速度观测器	0
Pr30	第 2 增益动作设置	1
Pr31	第 1 控制切换模式	10 *1
Pr32	第 1 控制切换延迟时间	30
Pr33	第 1 控制切换水平	50
Pr34	第 1 控制切换迟滞	33
Pr35	位置环增益切换时间	20
Pr36	第 2 控制切换模式	0

*1 如果是位置控制或全闭环控制模式，固定值为 10；如果是速度控制或转矩控制模式，则是 0。

8-4. 适配增益调整

8-4-1. 要点

目的是为了提高位置控制模式时实时自动增益调整的精度，适配增益功能的作用就相当于自动加入一个增益，使稳定（停止到位）时间最短。

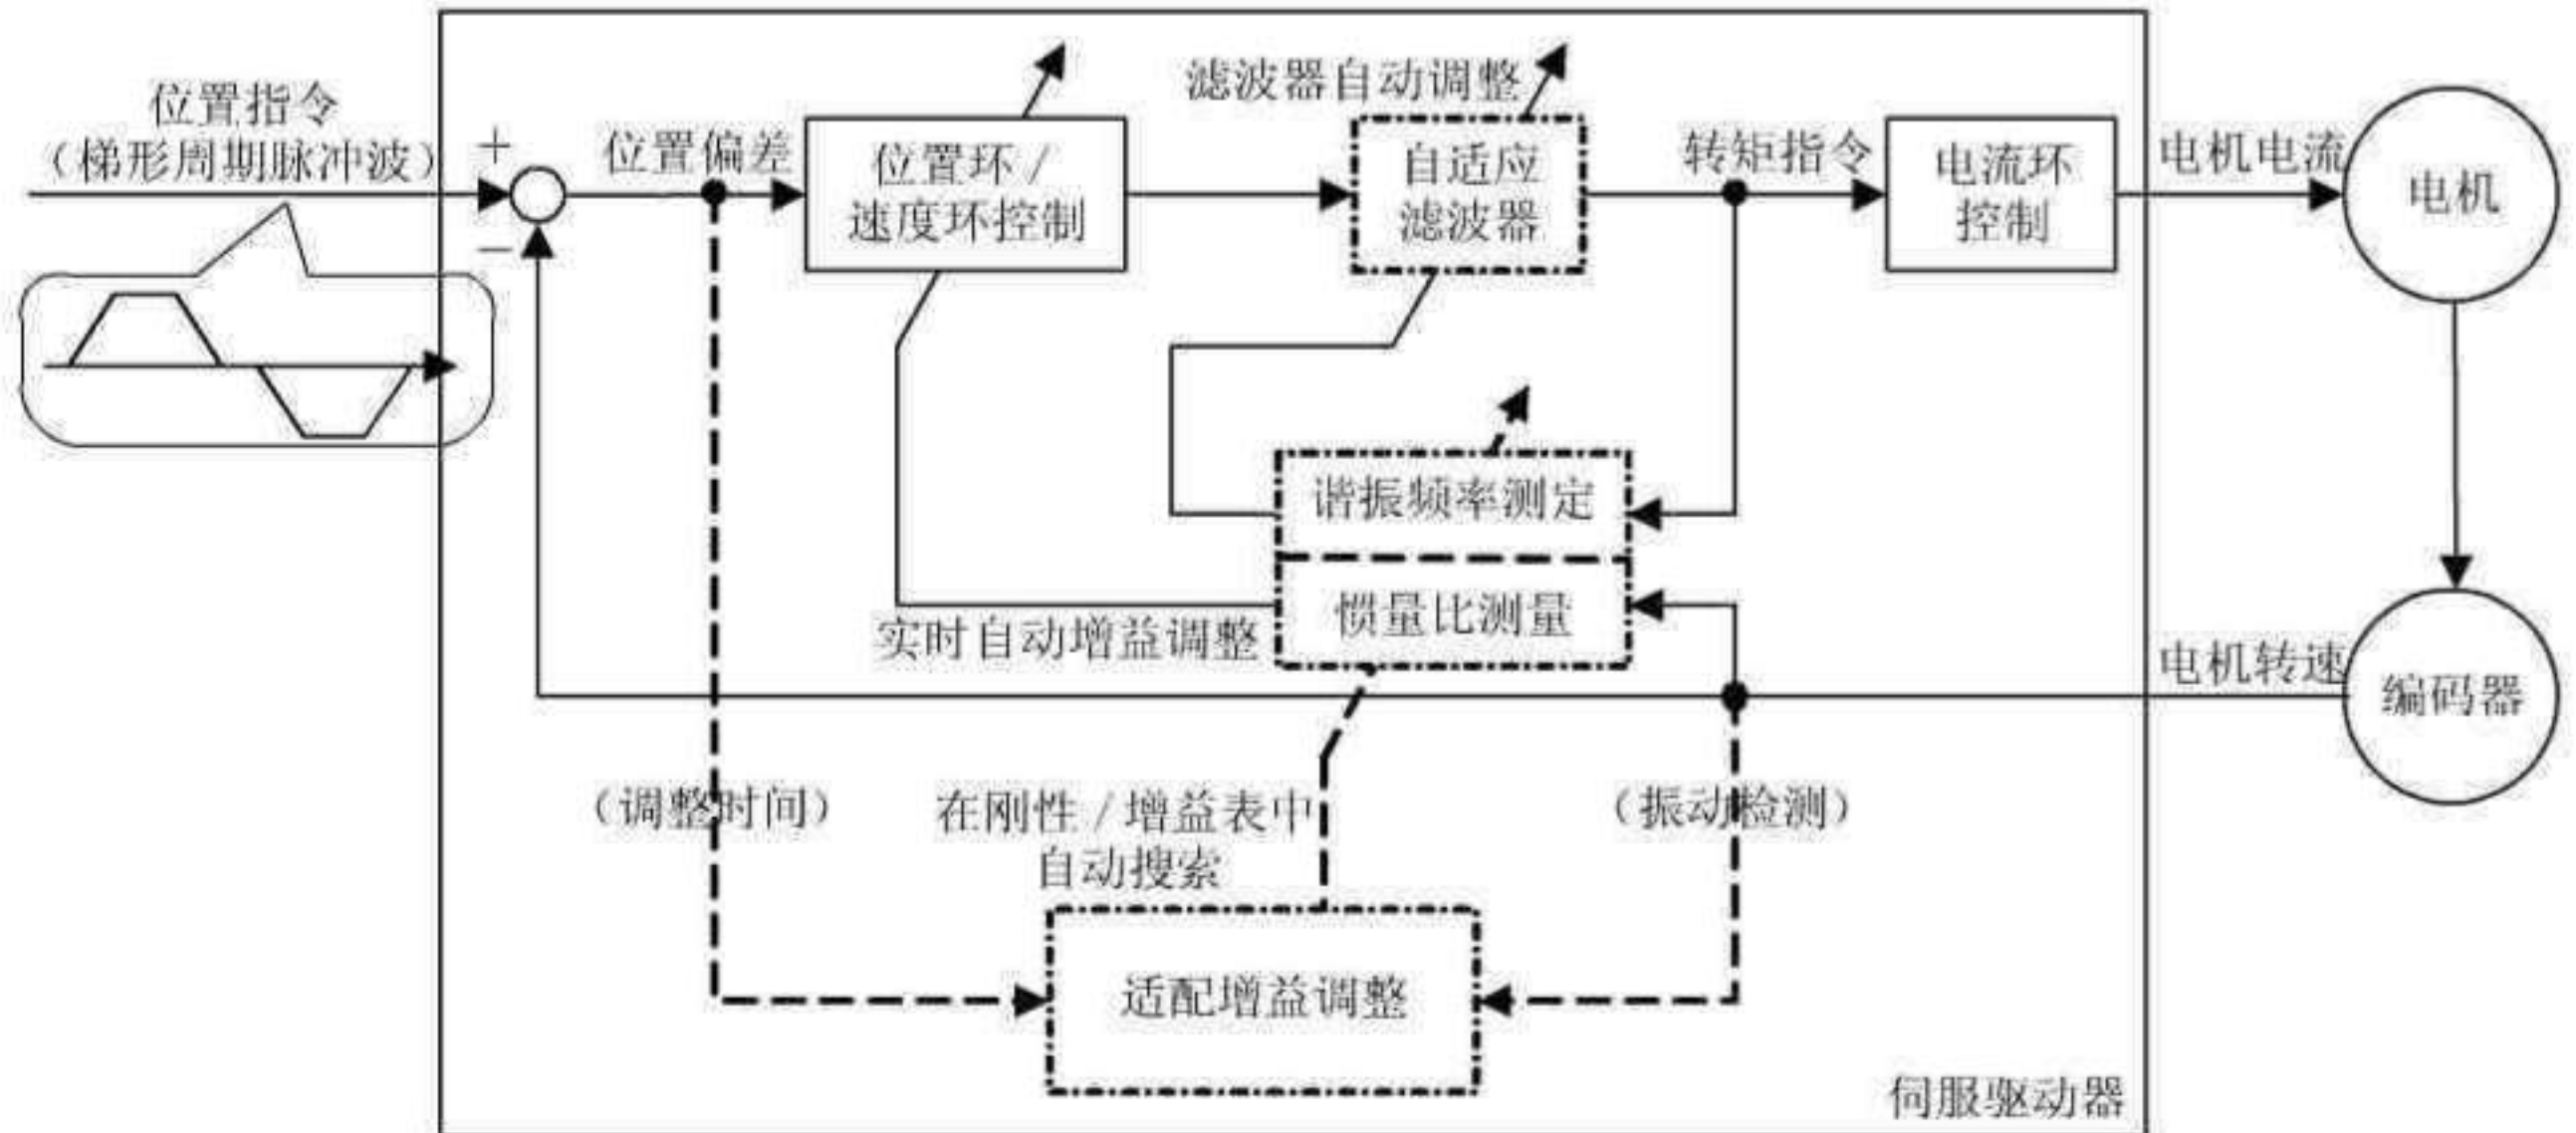

3-4-2. 适用范围


适配增益调整起作用必须满足以下条件：

	适配增益调整的条件
实时自动增益调整设置	<ul style="list-style-type: none"> 实时调整已采用并且运行正常。
自适应滤波器	<ul style="list-style-type: none"> 自适应滤波器必须有效： Pr23=1。
控制模式	<ul style="list-style-type: none"> 选择位置控制模式： Pr02=0，位置控制模式； Pr02=3，位置/速度控制模式的第1模式； Pr02=4，位置/转矩控制模式的第1模式。
操作条件	<ul style="list-style-type: none"> 定位指令是往复运动的； 定位指令的周期$\geq 50\text{ms}$； 定位指令的最小频率$\geq 1\text{kpps}$（因此需要考虑指令的启停）。

8-4-3. 注意事项

在以下情况，实时增益调整功能可能不能正确地起作用。此时，请使用一般的实时自动增益调整。

	以下情况，无法进行适配增益调整
操作条件	<ul style="list-style-type: none"> 第一个定位指令极短，如小于2圈； 前一个定位指令结束后一直到发出后续的一个指令，才完成（前一个指令的）定位； 加/减速斜率太陡，如$30000(\text{rpm})/\text{s}$。

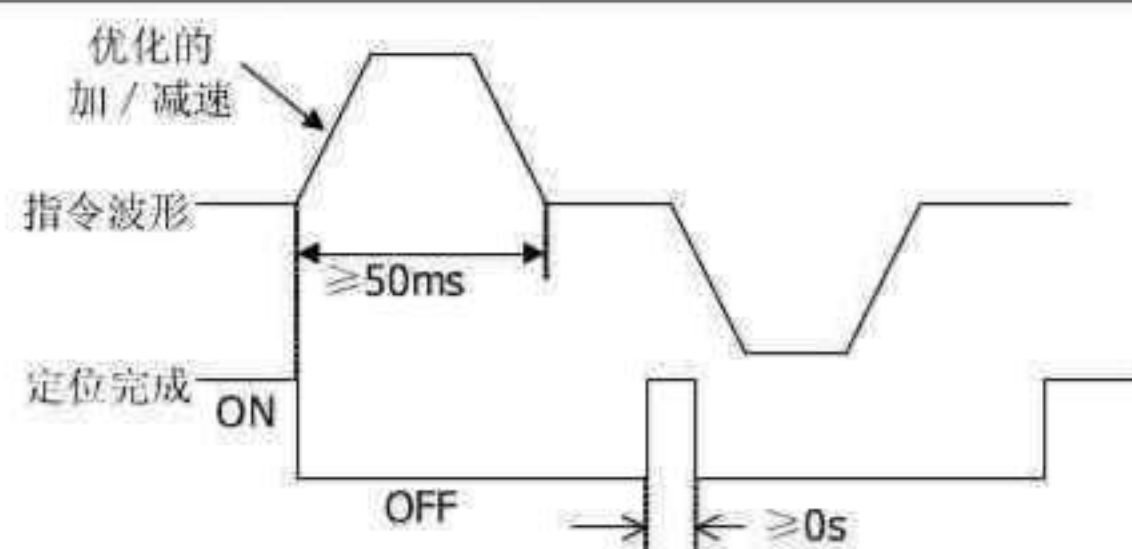

3-4-4. 如何操作

- ① 设置参数 Pr60（定位完成范围）作为定位完成时间的判断依据。

Pr60 出厂缺省值是 131（个脉冲）。

对于 17 位编码器，请设置一个不小于 20（个脉冲）的数值；对于 2500p/r 编码器，请设得不小于 10（个脉冲）。

- ② 在显示面板上的适配增益窗口检查实时自动增益调整是否有效，然后开始进行适配增益调整。
- ③ 显示面板上显示内容变成 **000.000**。右三位数字表示正在调整中的当前设置，左三位数字表示调整的结果。
- ④ 给出一个满足上文所述条件的定位指令，然后正常的操作机器。
- ⑤ 在适配增益调整的过程中，显示面板上显示的内容会发生变化。
- ⑥ 当增益搜索成功后，会显示 **Finish**；
如果搜索不成功，则显示 **Error**（按任意键即可清除此显示信息）。
- ⑦ 将得到的数据写入 EEPROM 即可保存调整的结果。

8-4-5. 注意事项 2

一般来说，在适配增益调整过程中会产生噪声或振动，不过增益会自动降低，所以不会有问题。但是如果噪声或振动持续下去，可以在面板上按任意键来中止适配增益调整。

3-4-6. 自动设置的参数

下列参数的值在实时调整增益时自动地设置。

参数号	参数名
Pr10	第 1 位置环增益
Pr11	第 1 速度环增益
Pr12	第 1 速度环积分时间常数
Pr13	第 1 速度检测滤波器
Pr14	第 1 转矩滤波器时间常数
Pr18	第 2 位置环增益
Pr19	第 2 速度环增益
Pr1A	第 2 速度环积分时间常数
Pr1B	第 2 速度检测滤波器
Pr1C	第 2 转矩滤波器时间常数
Pr20	惯量比
Pr22	实时自动增益的机械刚性选择

下列参数自动地设置为固定数值。

参数号	参数名	固定值
Pr15	速度前馈	300
Pr16	速度前馈滤波器时间常数	50
Pr27	速度观测器	0
Pr30	第 2 增益动作设置	1
Pr31	第 1 控制切换模式	10
Pr32	第 1 控制切换延迟时间	30
Pr33	第 1 控制切换水平	50
Pr34	第 1 控制切换迟滞	33
Pr35	位置环增益切换时间	20
Pr36	第 2 控制切换模式	0

8-5. 自动调整功能的禁止

8-5-1. 要点

实时自动增益调整功能是出厂的缺省设置，本节讲述如何禁止实时调整功能，以及关于自适应滤波器的内容。

3-5-2. 注意事项

在禁止自动调整功能之前，必须先中止电机的运转。

8-5-3. 实时自动增益调整的禁止

如果 Pr20（实时自动增益设置）=0，那么惯量比（Pr20）的测量即停止，实时自动增益调整功能亦被禁止。

如果 Pr20（惯量比）与原来测量后保持的数值相比，可以判断出不大准确，那么请采用常规自动增益调整方法设置一个合适的数值，或者直接计算出这个数值。

8-5-4. 自适应滤波器的禁止

自适应滤波器是用来自动消除机械共振的，如果 Pr23（自适应滤波器模式）=0，那么这个滤波器就是无效的。

如果在运行时正确地将自适应滤波器设成无效，那么被抑制掉的机械共振可能会导致噪音或振动的出现。

因此，在禁止自适应滤波器之前，请在显示面板上的适配增益设置窗口操作，把自适应滤波器的频率（Pr2F）复制到第 1 陷波频率（Pr1D）；或者把 Pr2F 参数值对应的频率（如下表所示）手动设置为 Pr1D 值。然后再禁止自适应滤波器工作。

Pr2F	陷波滤波器实际频率 (Hz)
0	(禁止)
1	(禁止)
2	(禁止)
3	(禁止)
4	(禁止)
5	1482
6	1426
7	1372
8	1319
9	1269
10	1221
11	1174
12	1130
13	1087
14	1045
15	1005
16	967
17	930
18	895
19	861
20	828
21	796

Pr2F	陷波滤波器实际频率 (Hz)
22	766
23	737
24	709
25	682
26	656
27	631
28	607
29	584
30	562
31	540
32	520
33	500
34	481
35	462
36	445
37	428
38	412
39	396
40	381
41	366
42	352
43	339

Pr2F	陷波滤波器实际频率 (Hz)
44	326
45	314
46	302
47	290
48	279
49	269 (若 Pr22 ≥ 15 即禁止)
50	258 (若 Pr22 ≥ 15 即禁止)
51	248 (若 Pr22 ≥ 15 即禁止)
52	239 (若 Pr22 ≥ 15 即禁止)
53	230 (若 Pr22 ≥ 15 即禁止)
54	221 (若 Pr22 ≥ 14 即禁止)
55	213 (若 Pr22 ≥ 14 即禁止)
56	205 (若 Pr22 ≥ 14 即禁止)
57	197 (若 Pr22 ≥ 14 即禁止)
58	189 (若 Pr22 ≥ 14 即禁止)
59	182 (若 Pr22 ≥ 13 即禁止)
60	(禁止)
61	(禁止)
62	(禁止)
63	(禁止)
64	(禁止)

8-6. 增益自动设置功能

8-6-1. 要点

在手动调整增益前，增益自动设置功能可以用来初始化控制参数 / 增益切换参数，从而自动地调整到与机械刚性相应的增益设置。

8-6-2. 注意事项

在执行增益自动设置功能之前，必须先中止电机的运转。

8-6-3. 如何操作

- ① 中止电机的运转；
- ② 在显示面板上的适配增益窗口开始进行增益的自动设置。
- ③ 当增益自动设置成功后，会显示 **Finish**；
如果设置不成功，则显示 **Error**（按任意键即可清除此显示信息）。
- ④ 将得到的数据写入 EEPROM 即可保存调整好的结果。

8-6-4. 自动设置的参数

下列参数的值在实时调整增益时自动地设置。

参数号	参数名
Pr10	第 1 位置环增益
Pr11	第 1 速度环增益
Pr12	第 1 速度环积分时间常数
Pr13	第 1 速度检测滤波器
Pr14	第 1 转矩滤波器时间常数
Pr18	第 2 位置环增益
Pr19	第 2 速度环增益
Pr1A	第 2 速度环积分时间常数
Pr1B	第 2 速度检测滤波器
Pr1C	第 2 转矩滤波器时间常数

下列参数自动地设置为固定数值。

参数号	参数名	固定值
Pr15	速度前馈	300
Pr16	速度前馈滤波器时间常数	50
Pr27	速度观测器	0
Pr30	第 2 增益动作设置	1
Pr31	第 1 控制切换模式	10
Pr32	第 1 控制切换延迟时间	30
Pr33	第 1 控制切换水平	50
Pr34	第 1 控制切换迟滞	33
Pr35	位置环增益切换时间	20
Pr36	第 2 控制切换模式	0

8-7. 手动调整增益

8-7-1. 要点


如上文所述，Minas A4 系列伺服系统提供自动增益调整功能。但是在某些情况下，比如由于负载条件不允许，即使执行了自动增益调整也不能达到所需的增益效果，因此需要进一步微调；或者由于负载情况会发生变化，因此需要进行不同的调整从而得到最佳的响应性能或稳定性。

本节讲述每一种控制模式的手动调整增益的操作方法和步骤。

8-7-2. 位置控制模式的调整

A4 系列驱动器的位置控制模式的框图如下所示。

本小节中带方框的是基本调整过程，需要调整相关参数，但未采用两档增益切换功能。

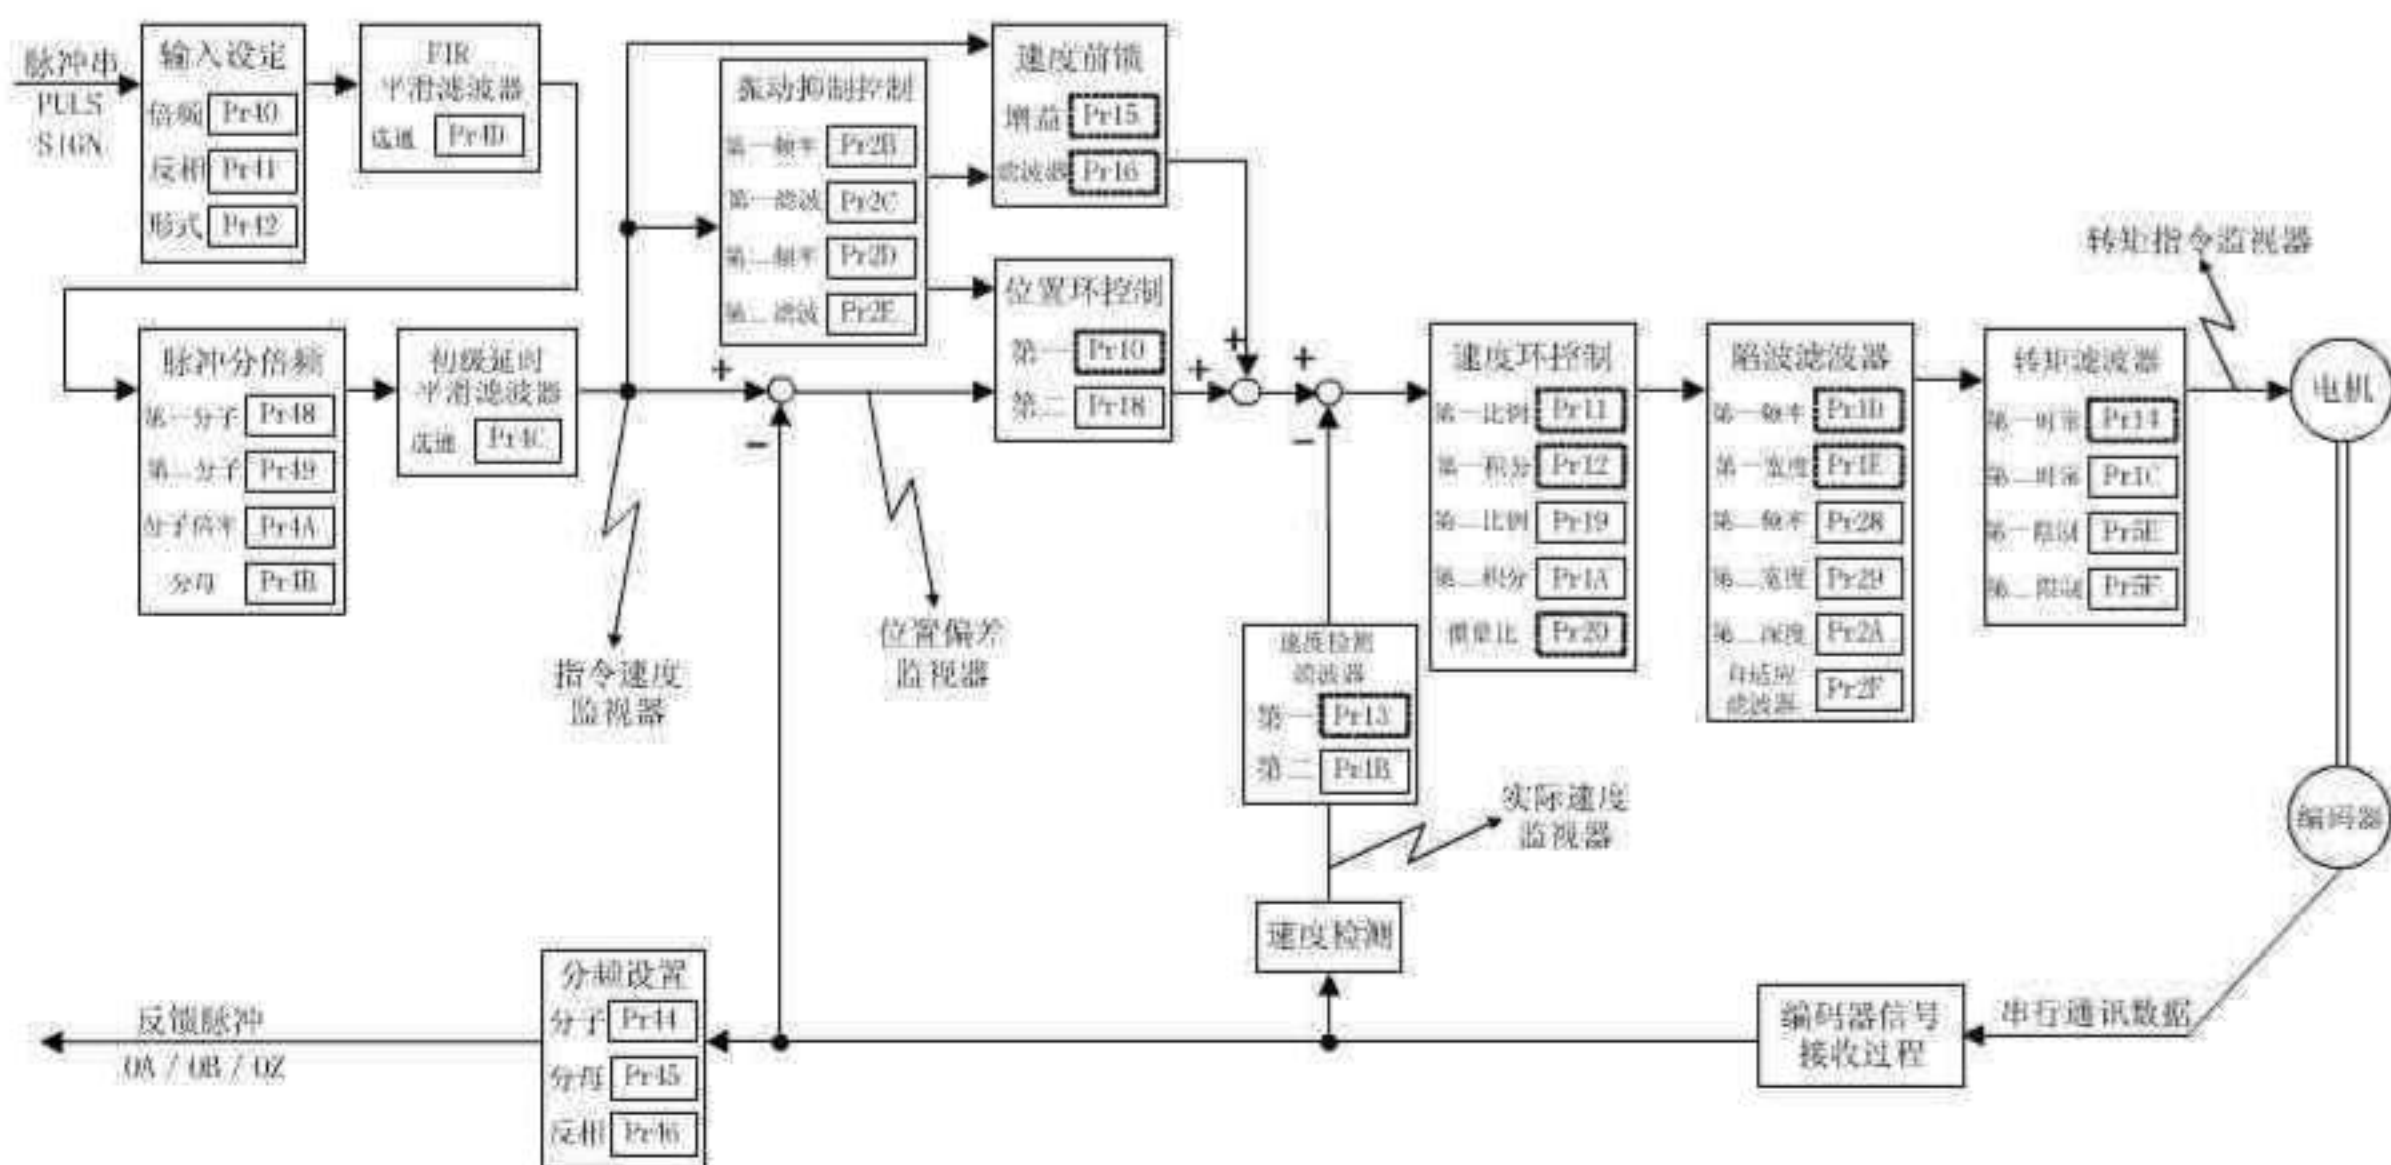

位置控制模式框图

调整步骤如下所述：

① 参数的初始设置

将参数值恢复到出厂缺省设置。

如果参数恢复到缺省值之后发生振动，那么请把第 1 速度环增益 (Pr11) 和第 1 位置环增益 (Pr10) 减小到相同数值。

② 惯量比的设置

设置惯量比 (Pr20)。

如果惯量比已经通过实时调整的方法得到，那么就采用这个结果 (Pr20 参数值)。

如果惯量比可以通过计算得到，那么就输入这个数值。

如果惯量比不确定，那么请执行常规自动增益调整来测量机械惯量。

测量结束后，由于控制增益已改变，请回到第①步，重新进行参数的初始设置。

③ 速度环增益上限的确定

增大第 1 速度环增益 (Pr11) 值，步长为 10。

同时，第 1 位置环增益 (Pr10) 也要增大到 Pr11 的数值。

如果开始产生共振，请执行第④步。

如果出现了振动，请马上减小 Pr11，Pr10 也要减到一样的数值；然后执行第④步。

④ 陷波滤波器的设置

用监视器输出功能或 PANATERM 软件的波形图或频率特性功能测量转矩指令的共振频率。

在测得的共振频率的基础上，执行以下步骤 (A) ~ (C)。

执行 (A) ~ (C) 的操作后，由于 Pr11 值可能会改变，请重新执行第③步确认此上限。

请比较执行上述步骤前后的参数值，如果第 1 速度环增益 (Pr11) 可以增大很多，那么就采用这个结果继续调整。

(A) 共振频率 $\geq 1.5\text{kHz}$

设置一个较大的第 1 转矩滤波器时间常数 (Pr14)。

对于绝对式编码器 (7 线制, 17 位), Pr14 值可设约 25; 增量式 (5 线制, 2500p/r), Pr14 可设约 63。

仅作为参考量, 可以尽量增大此参数值, 直到振动降低到可以接受的程度。

如果第 1 转矩滤波器时间常数设得太大, 低频段的共振可能会比较大, 此时请减小第 1 速度环增益 Pr11。

(B) $600\text{Hz} \leq \text{共振频率} \leq 1.5\text{kHz}$

把第 1 陷波频率 (Pr1D) 设成共振频率值。

如果还是不能消除振动, 请慢慢地减小参数 Pr1D 和 Pr1E 设定值。

PANATERM 软件的频率特性等功能可以用来测量共振峰值。设置陷波滤波器以削弱共振波峰。

如果发生的振动在 600Hz 以上, 请将第 1 转矩滤波器时间常数 (Pr14) 设得大一点。

(C) $400\text{Hz} \leq \text{共振频率} \leq 600\text{Hz}$

请用 PANATERM 软件的频率特性等功能测量共振频率。

把第 1 陷波频率 (Pr1D) 设成测得的共振频率值。

请重新测量频率特性图, 并检查共振的波峰是否已被削弱。

如果共振波峰没有削弱, 请调整第 1 陷波宽度选择 (Pr1E) 和第 1 陷波频率 (Pr1D) 以削弱之。

对于波峰是低频的、且低于反共振频率的振动, 请把第 1 速度环增益 (Pr11) 设得小一点。

如果共振频率降到大约 350~400Hz, 请将第 1 速度环增益 (Pr11) 增大, 并把陷波滤波器频率设成共振发生点的频率。这样振动可能会减弱。

如果无法减弱振动, 请禁用陷波滤波器。这个第 1 速度环增益值就是上限值。

www.docin.com

⑤ 转矩滤波器时间常数的设置

用如果操作时有噪音，可以逐步地增大第 1 转矩滤波器时间常数 (Pr14) 的值。

逐步地减小第 1 转矩滤波器时间常数 (Pr14) 值并增大第 1 速度环增益 (Pr11) 值可以提高伺服的响应。

作为参考设定值，对于绝对式编码器 (17 位, 7 线制)，此时间常数最小可设为 10；增量式编码器 (2500p/r, 5 线制) 最小可设为 25。

⑥ 第 1 速度检测滤波器 (Pr13) 的设置

逐步地减小第 1 速度检测滤波器 (Pr13) 值并增大第 1 速度环增益 (Pr11) 值可以提高伺服的响应。

如果因为减小了第 1 速度检测滤波器 (Pr13) 值而产生高频噪音，那么请通过 PANATERM 软件的波形图等功能来测量共振频率。然后根据第④步调整陷波滤波器，或根据第⑤步调整转矩滤波器。

⑦ 第 1 位置环增益 (Pr10) 的设置

先设置第 1 位置环增益，第 1 位置环增益 (Pr10) 值 = 第 1 速度环增益 (Pr11) × 1.5。

然后粗略的设置 Pr10，以使定位时间缩短到一定程度。

请在位置偏差脉冲数变得较小时修改、设定参数值。

⑧ 第 1 速度环积分时间常数 (Pr12) 的设置

设置第 1 速度环积分时间常数 (Pr12) 值 = $(4000 \sim 2000) / (2\pi \times \text{Pr11})$ 。

如果第 1 速度环积分时间常数设得比较小，那么在定位时虽然偏差脉冲有可能会更接近于 0，但是达到稳定状态所需的时间可能会变长。

如果发生这种情况，可以在运行过程中通过增益切换功能把第 2 速度环积分时间常数 (Pr1A) 设成 1000 (积分作用被禁止掉)，那么可能会有所改善。

⑨ 第 1 转矩滤波器时间常数 (Pr14) 的设置

设置第 1 转矩滤波器时间常数 (Pr14) 值 = $2270 / \text{Pr11}$ 。

合适地设置转矩滤波器可以减轻机器发生的共振。

⑩ 速度前馈 (Pr15) 的设置

将速度前馈 (Pr15) 设为 500 (300~700)。

如果速度前馈 (Pr15) 值设得很大，那么运行时位置偏差可以减小，并且指令输出完成后位置偏差可以很快收敛 (为 0)，但是超调或振动会频繁出现。


如果设定此参数后运行的噪音变大，请把前馈滤波器时间常数 (Pr16) 值和平滑滤波器 (Pr4C) 值设得大一点。

8-7-3. 速度控制模式的调整

A4 系列驱动器的速度控制模式的框图如下所示。

其调整步骤请参考“8-7-2 位置控制模式的调整”中的内容。

除了第⑦步位置环增益和第⑨步速度前馈之外，请参照第①~⑥步和第⑧步进行速度控制模式的调整。

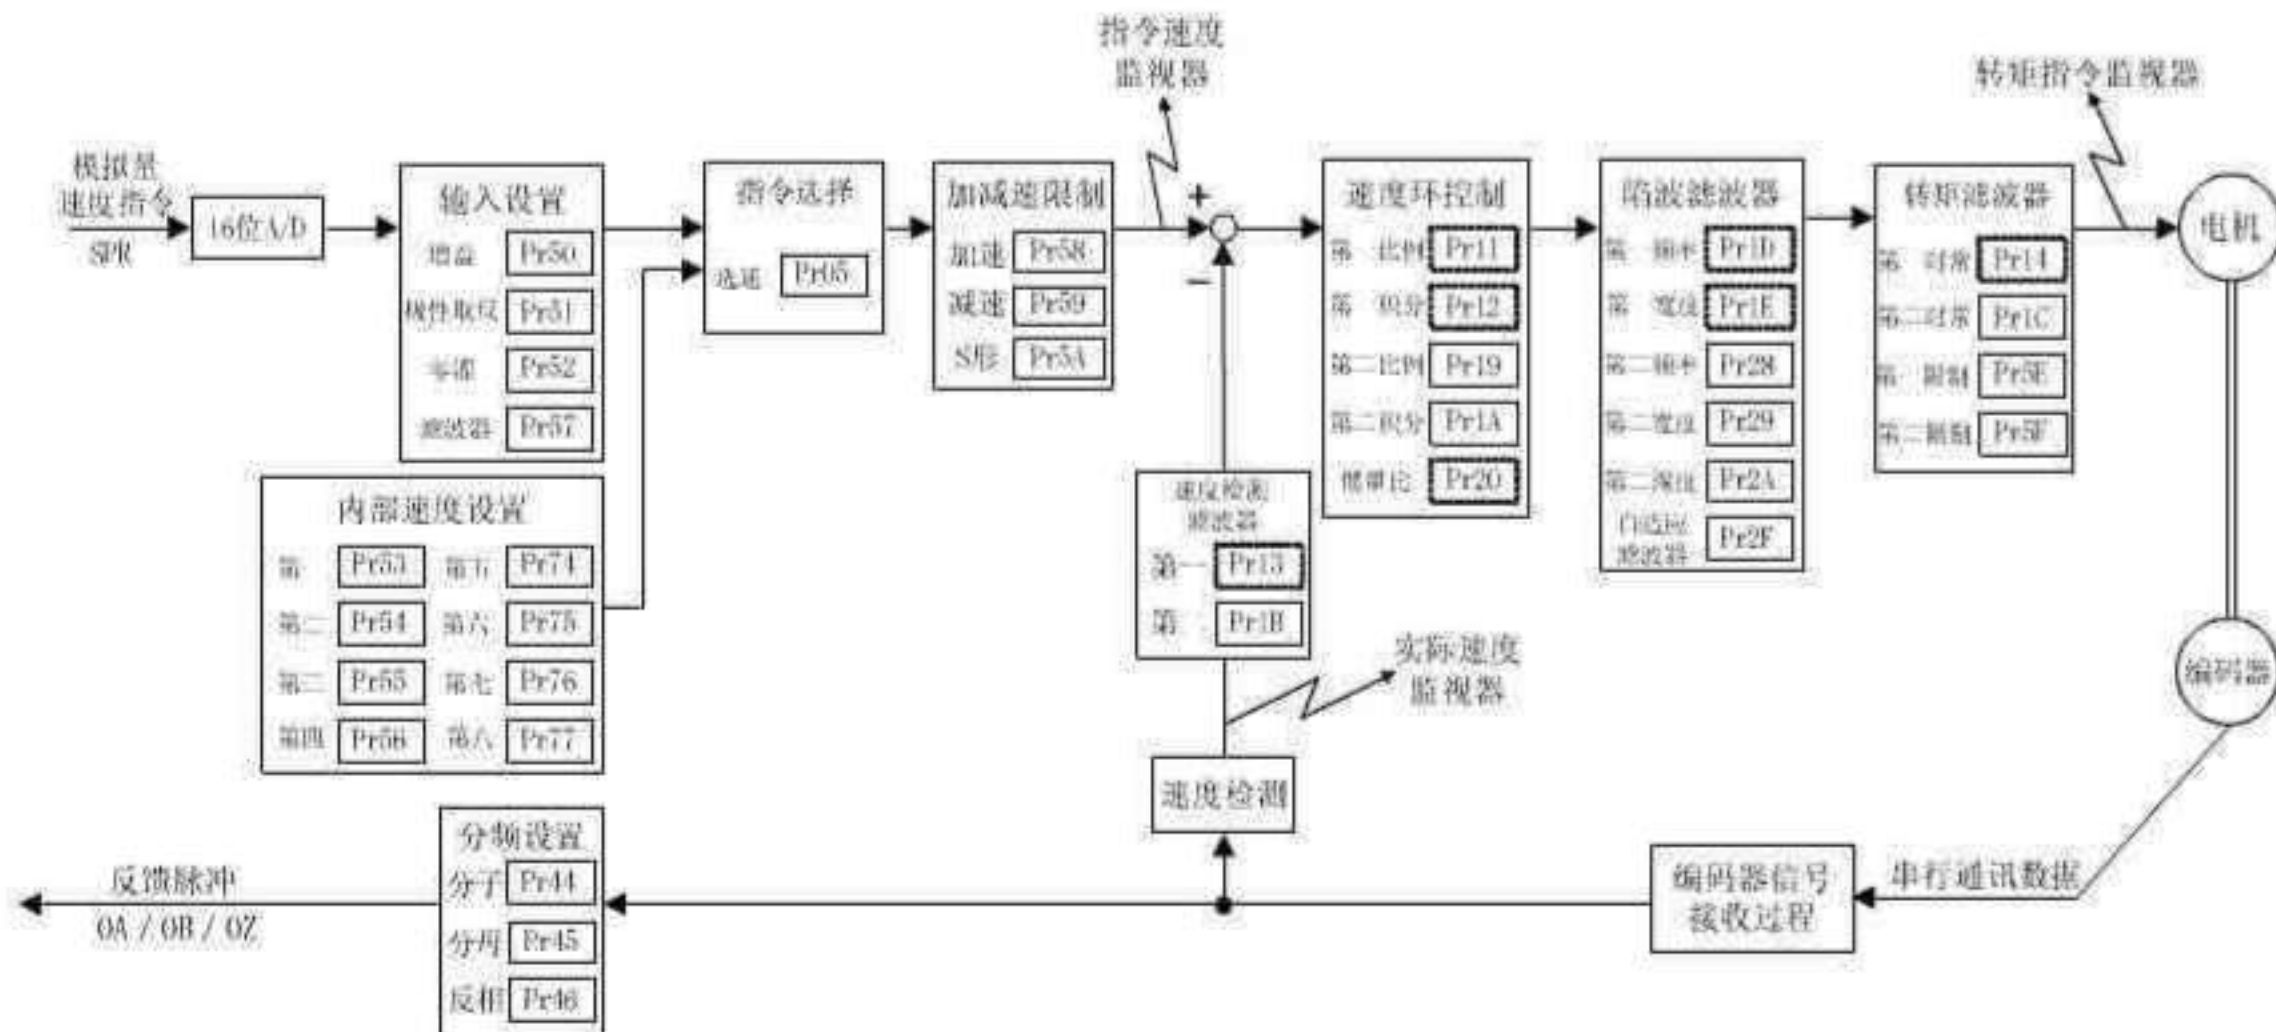


速度控制模式框图

8-7-4. 转矩控制模式的调整

A4 系列驱动器的速度控制模式的框图如下所示。

转矩控制模式是基于速度控制环，参数 Pr56（第 4 内部速度）用作速度限制。本节即讲述速度限制的设定过程。

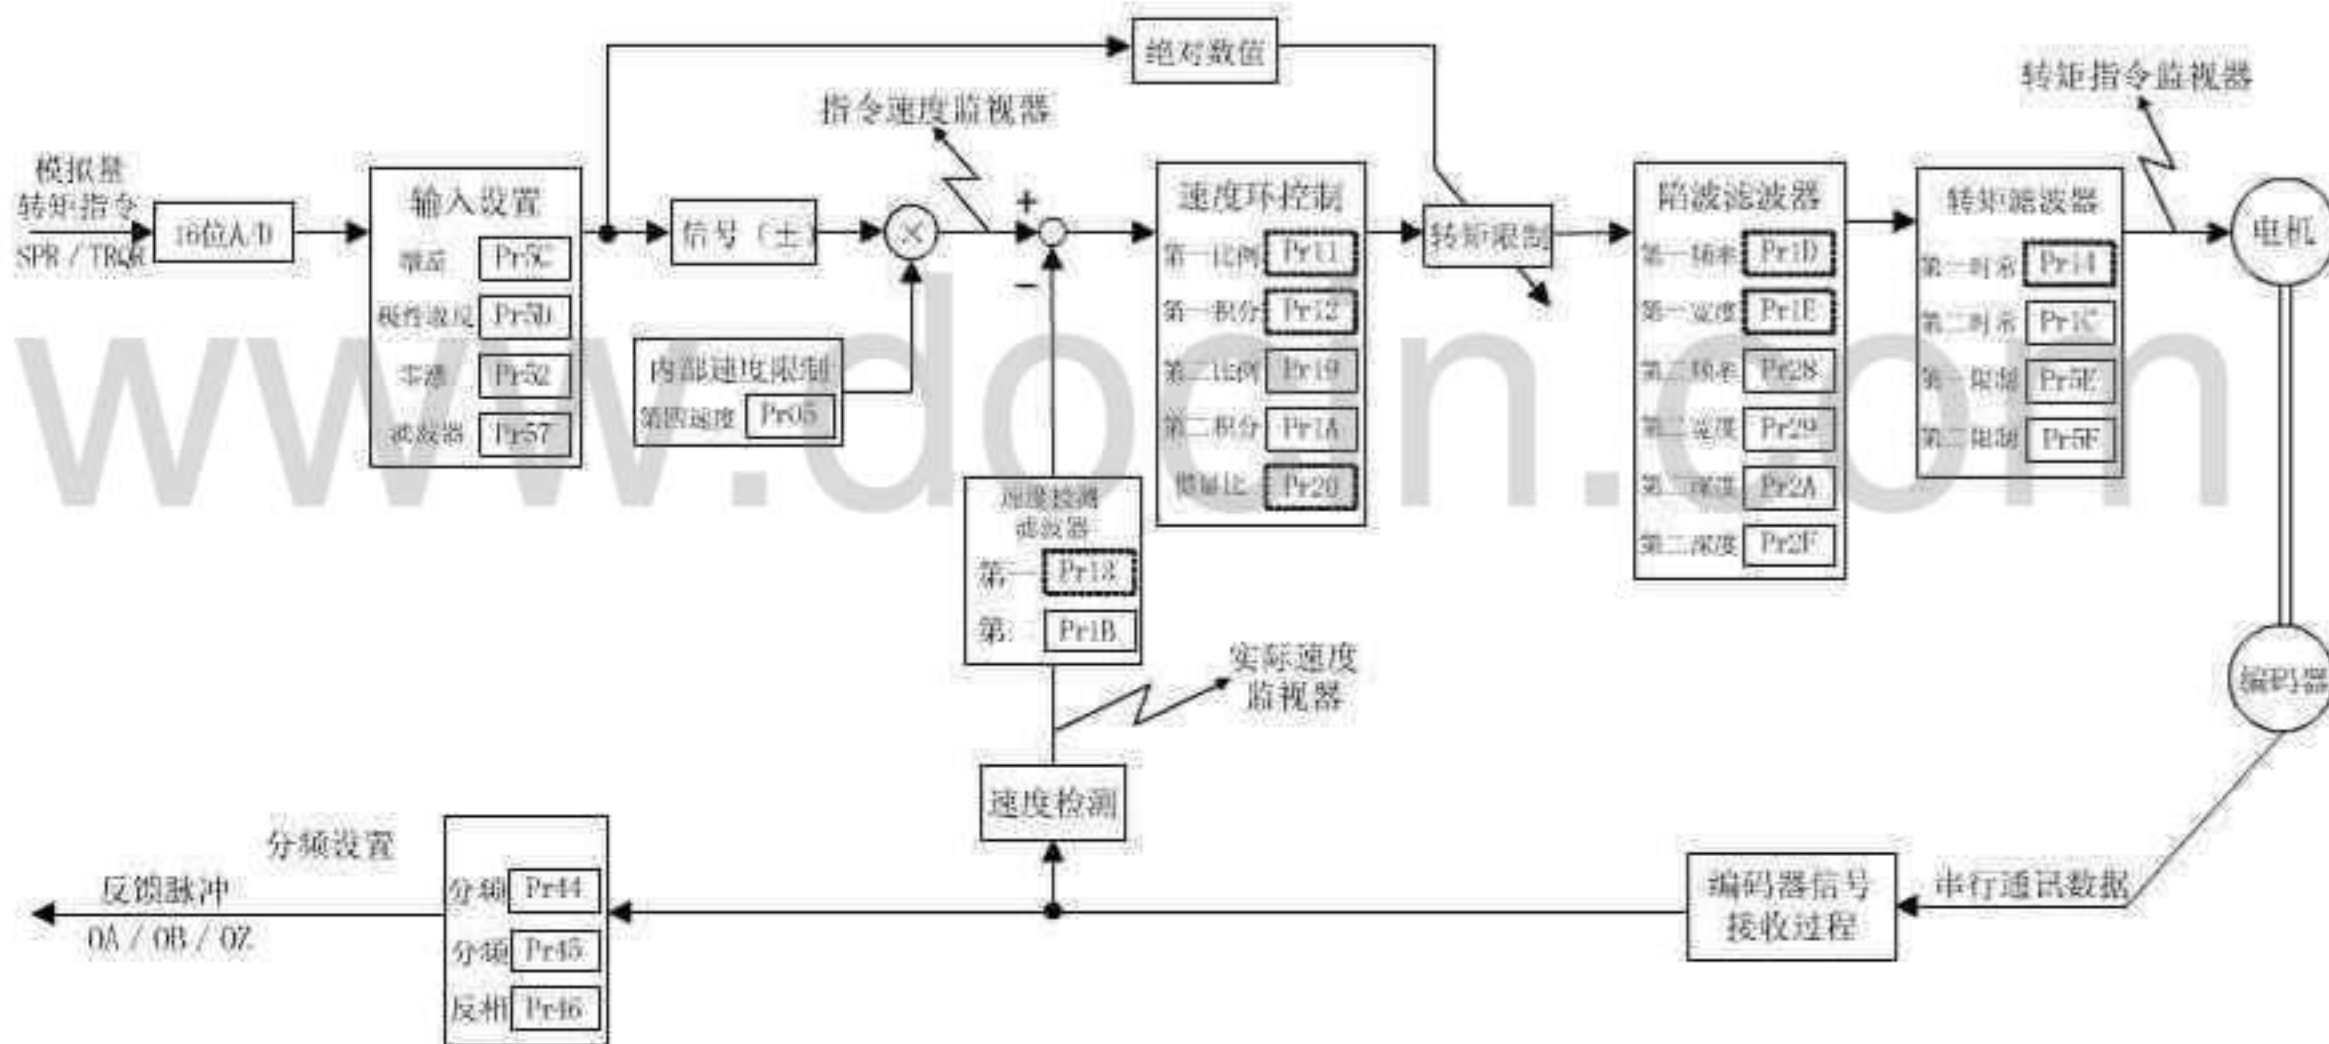

速度控制模式框图

① 速度限制值的设置

将速度前馈 (Pr15) 设为 500 (300~700)。

电机首先运行于转矩控制模式，即电机服从于模拟量转矩指令；如果电机速度接近于此速度限制值，那么电机就从转矩控制模式切换到速度控制模式，而此时电机的指令就是第 4 内部速度 (Pr56) 设置的速度限制值。

为了速度限制模式下运行稳定，就有必要参照“8-7-3 速度控制模式的调整”中调整方法设置好控制增益和滤波器。

如果速度限制值 (Pr56, 第 4 内部速度) 设得太低、速度环增益太低或者速度环积分时间常数设成了 1000 (积分作用被禁止)，由于转矩限制的输入也就变得很小 (如上图所示)，那么模拟量转矩指令就有可能得不到相应的转矩数值。

8-7-5. 增益切换时的调整

1) 要点

通过内部数据或外部信号进行增益切换操作，


- ① 可以在电机停止（伺服锁定）状态切换到较低增益从而抑制振动；
- ② 可以在电机停止状态切换到较高增益以缩短定位时间；
- ③ 可以在电机运行状态切换到较高增益以获得更好的指令跟踪性能；
- ④ 可以根据负载设备情况等通过外部信号切换不同的增益设置。

2) 应用举例

这里，我们示范如何通过增益切换功能来提高位置控制模式的响应性能。

在定位过程中，通常可以在电机运行状态中关闭速度积分功能来提高增益，从而改善响应性能；

而在停止下来以后，可以降低增益以抑制电机的振动。

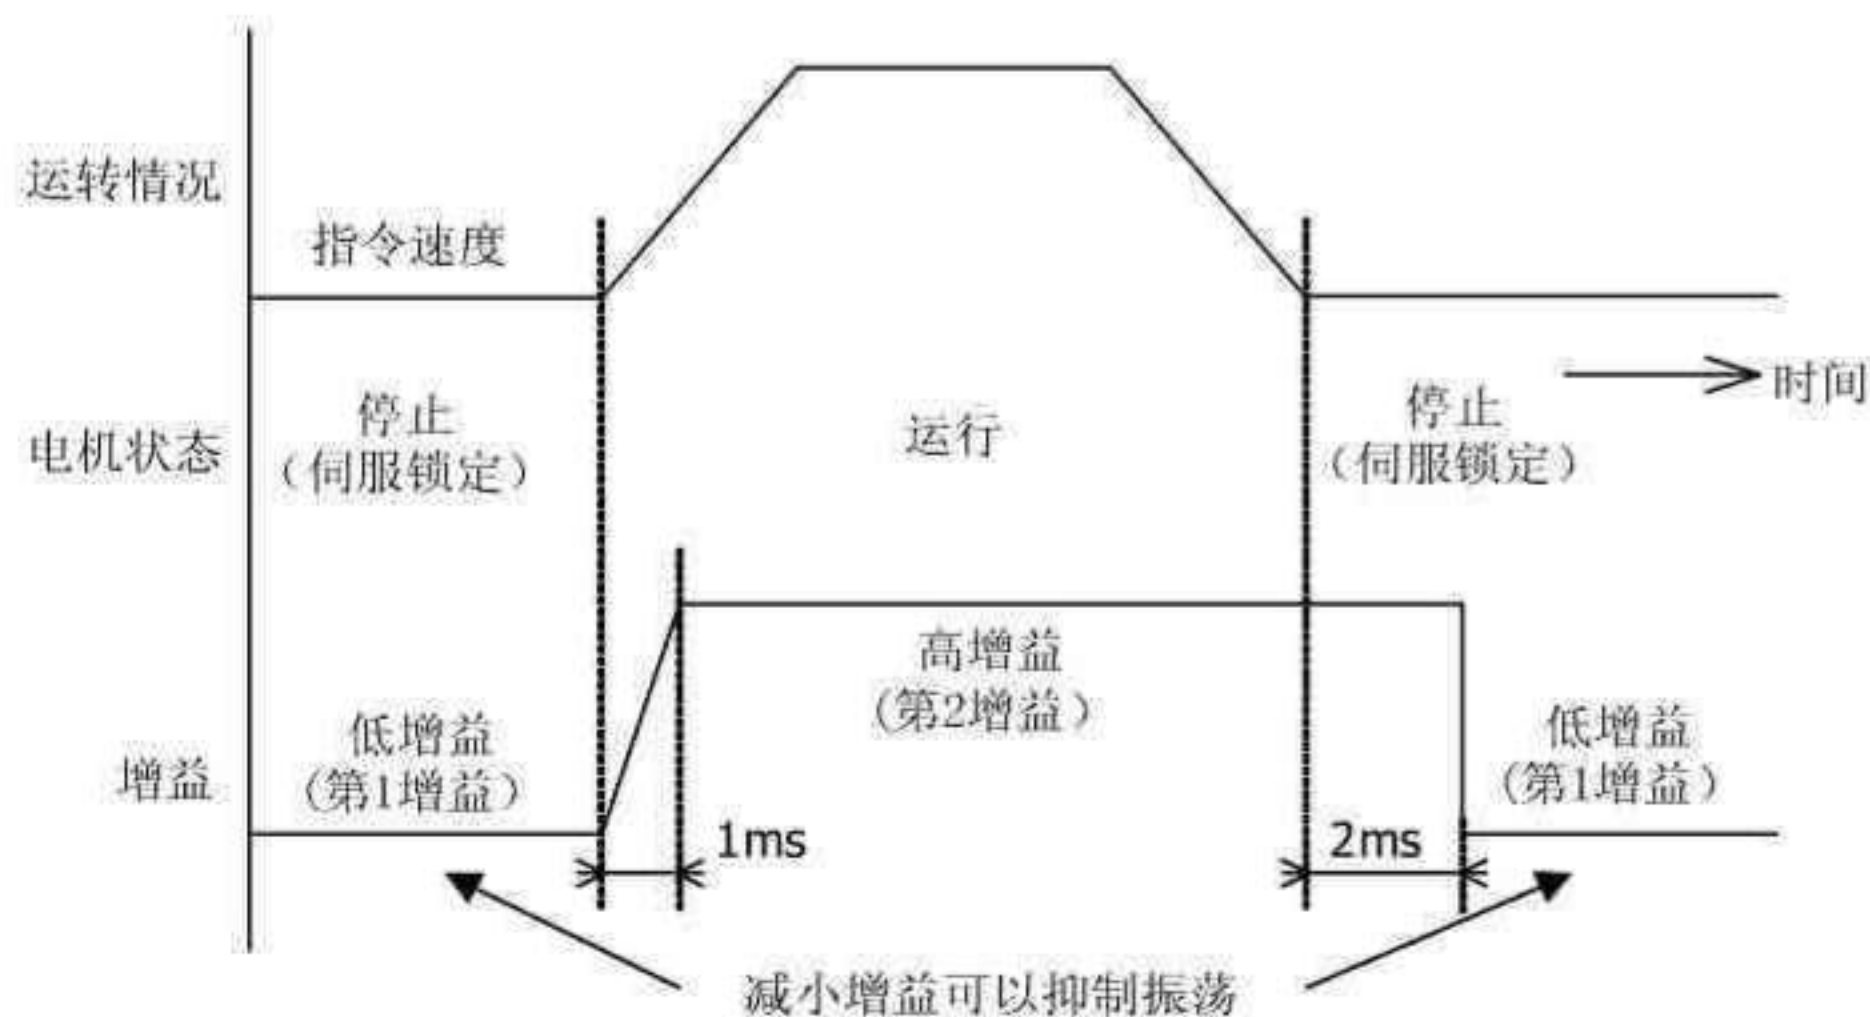

设定参数	设定值	内容
Pr30 (第 2 增益动作设置)	1	选择第 2 增益。
Pr31 (第 1 控制切换模式)	7	有位置指令输入即选择第 2 增益。
Pr32 (第 1 控制切换延迟时间)	12	脉冲指令停止 (OFF) 状态延续 2ms 之后即切换到第 1 增益 (指令脉冲时间不到 166 μs 即为“0”)。
Pr35 (位置环增益切换时间)	5	在位置环增益从较低增益切换到较高增益时，设置为 1ms 的斜坡响应，计算公式： $(5+1) \times 166 \mu s = 1ms$ 。
Pr10 (第 1 位置环增益)	---	设置电机在停止状态时的增益。
Pr11 (第 1 速度环增益)		
Pr12 (第 1 速度环积分时间常数)		
Pr13 (第 1 速度检测滤波器)		
Pr14 (第 1 转矩滤波器时间常数)		
Pr18 (第 2 位置环增益)	---	设置电机在运行状态时的增益。
Pr19 (第 2 速度环增益)		
Pr1A (第 2 速度环积分时间常数)		
Pr1B (第 2 速度检测滤波器)		
Pr1C (第 2 转矩滤波器时间常数)		


3) 操作步骤

假设负载从位置 A 移动到位置 B，伺服驱动器的内部状态的变化如下图所示。
在这种条件，请根据以下操作步骤设置相关的参数。


① 用下列参数设置增益切换条件。

Pr31 (第 1 控制切换模式)

Pr36 (第 2 控制切换模式)

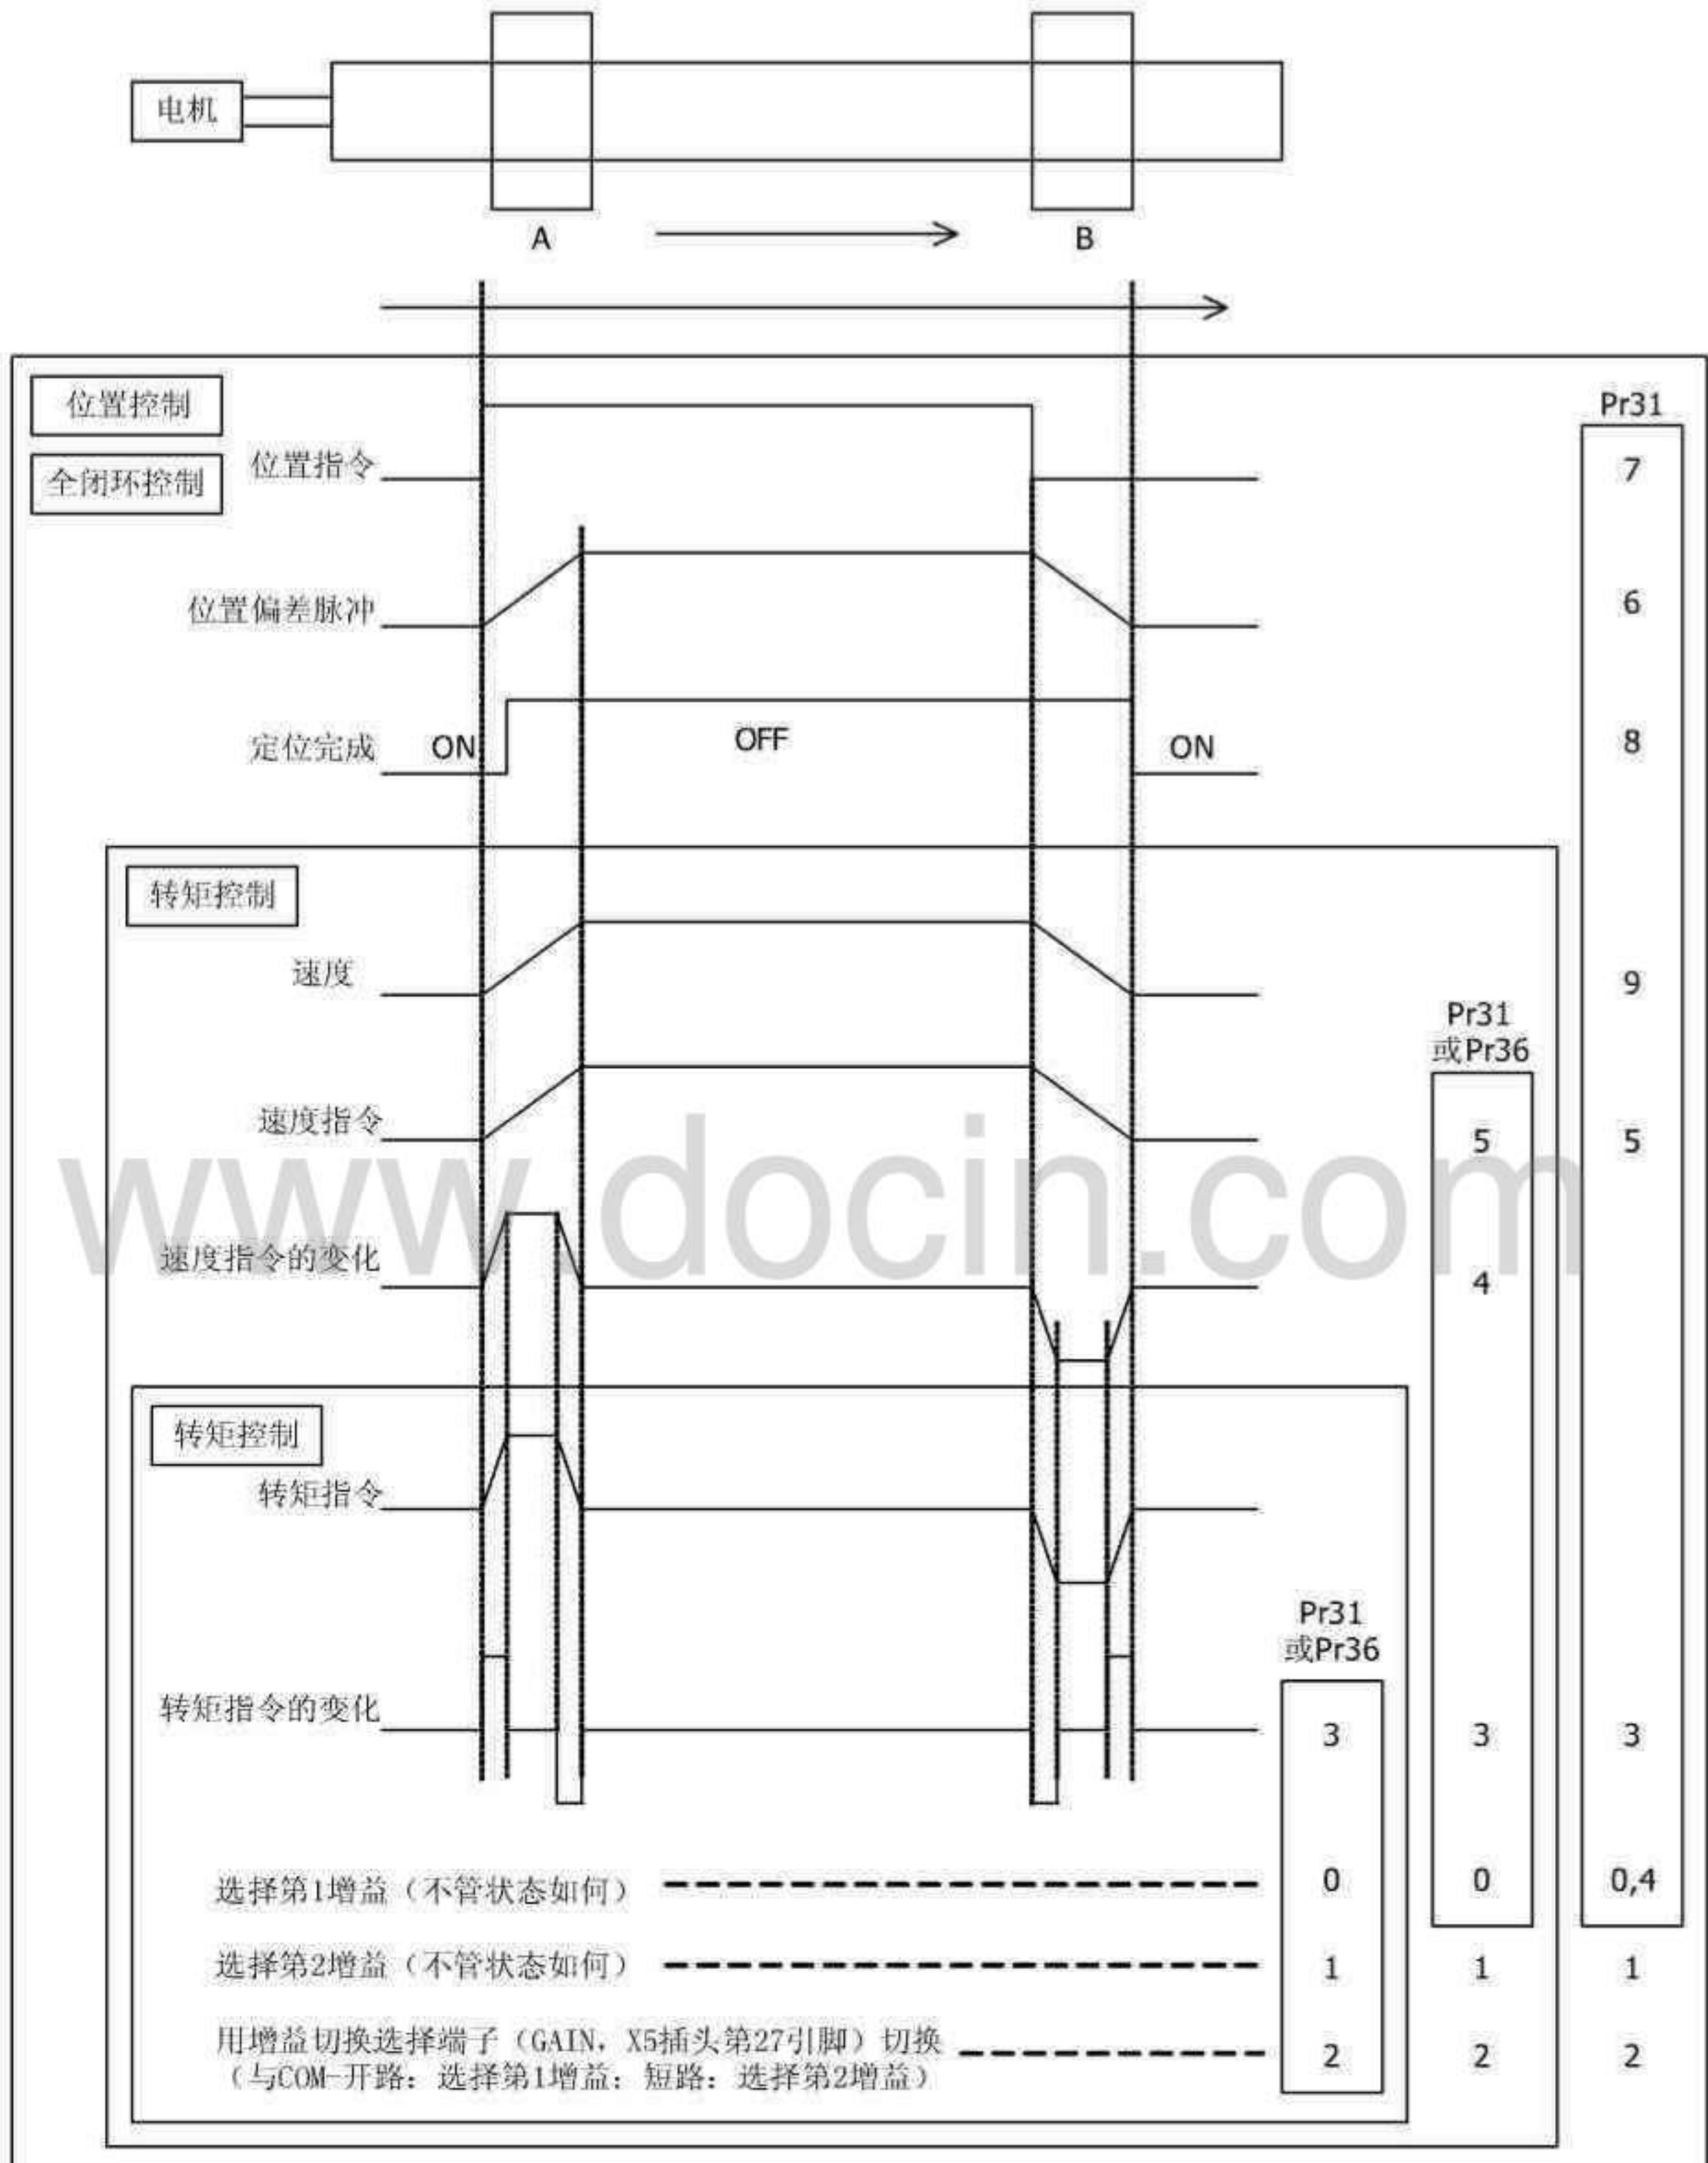

② 根据切换条件设置切换水平和迟滞时间。

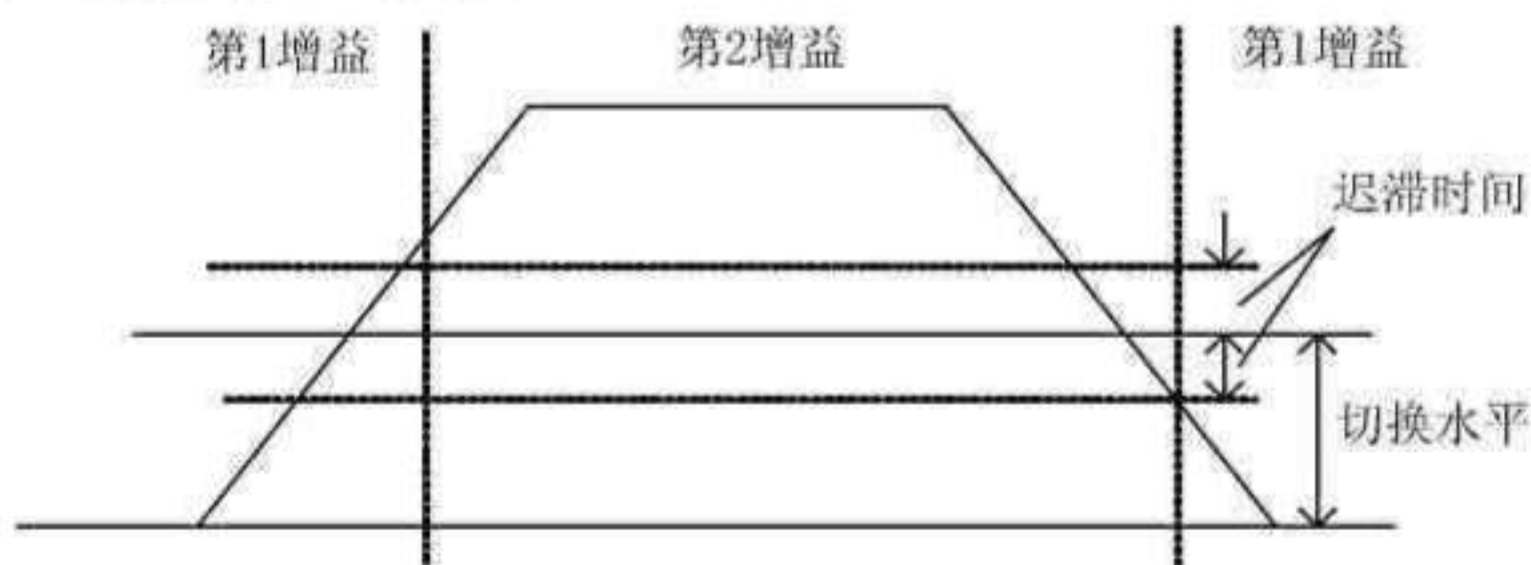

控制模式不同，则切换水平和迟滞时间的参数也不同。

	第 1 控制模式	第 2 控制模式
切换水平	Pr33	Pr38
迟滞时间	Pr34	Pr39

切换条件不同，则参数设置好之后的结果的单位也不同。

切换条件 (Pr31, Pr36)		参数 Pr33、34、38、39、3B 设置好之后结果的单位
0	固定为第 1 增益	不必设置这些参数
1	固定为第 2 增益	
2	增益切换端子 (GAIN) 有信号输入即选择第 2 增益	
3	转矩指令有较大变化, 即选择第 2 增益	0.05% / 166 μs。 200 (根据切换条件, 如果在 166 μs 内转矩发生 10% 的饱和)
4	速度指令幅值有变化, 即选择第 2 增益 *1 *3	10rpm / s
5	有速度指令输入, 即选择第 2 增益 *3	rpm
6	位置偏差较大变化, 即选择第 2 增益 *2 *3	脉冲数 (pulse) (编码器分辨率)
7	有位置指令输入, 即选择第 2 增益 *2 *3	位置指令脉冲在这段时间 (166 μs × n, n ≥ 1) 输入, 即切换到第 2 增益
8	(定位) 没有到位即选择第 2 增益 *2 *3	位置偏差脉冲计数器里的数值超过了参数 Pr60 (定位完成范围) 的设定值。
9	速度即选择第 2 增益 *2 *3	rpm
10	位置指令 + 速度, 即选择第 2 增益 *2 *3	有位置指令脉冲输入即切换到第 2 增益。 脉冲指令停止 (OFF) 状态延续某一段时间 (Pr32 值 × 166 μs), 并且电机转速降到 Pr33、Pr34 设定值 (rpm) 或以下之后, 则切换到第 1 增益 (指令脉冲时间不到 166 μs 即为 “0”)。

*1 如果是位置控制或全闭环控制模式, 则固定为第 1 增益。


*2 如果是速度控制模式, 则固定为第 1 增益。

*3 如果是转矩控制模式, 则固定为第 1 增益。

③ 设置切换延迟时间。

增益切换延迟时间可以用来设置从第 2 增益 (Pr18, 19, 1A, 1B, 1C) 切换到第 1 增益 (Pr10, 11, 12, 13, 14) 的延迟时间。

在从第 2 增益到第 1 增益的这一段切换延迟时间里，特定的切换条件必须连续地满足。

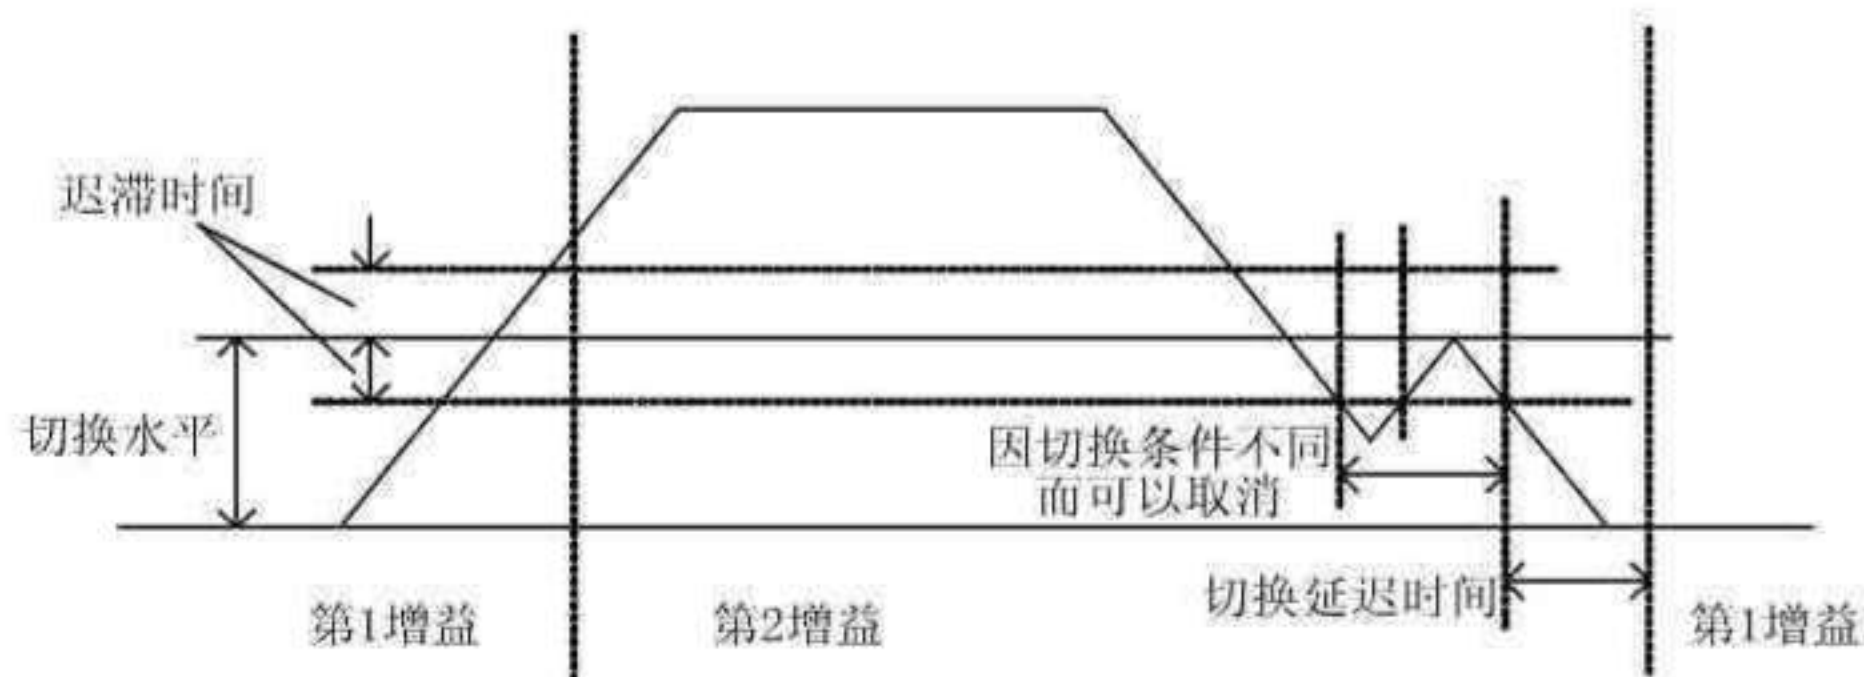


④ 设置位置环增益切换时间。

增益切换后，速度环增益、速度环积分时间常数、速度检测滤波器和转矩滤波器是立即完成切换动作的。但是我们可以逐步地改变位置环增益，从而避免增益快速升高时可能导致的冲击。

当Pr35 (位置环增益切换时间) = 0:




当Pr35 (位置环增益切换时间) = 5:

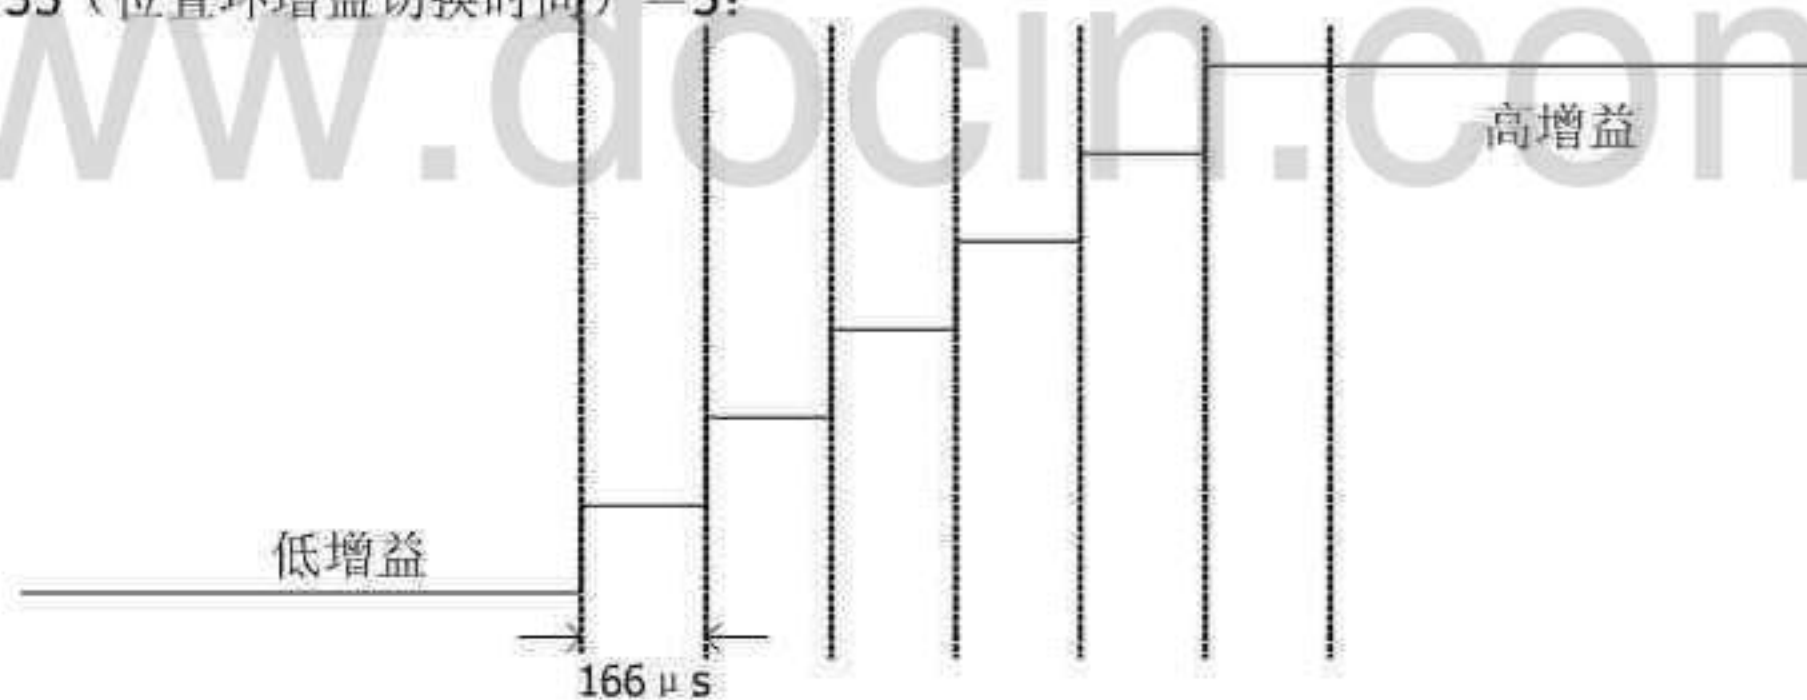

8-7-6. 速度观测器

1) 要点

A4 系列伺服驱动器采用了一个负载模型以估测电机转速从而提高响应性能，并减弱停止后的振动，即时的速度观测器就是用来提高速度检测精度的。

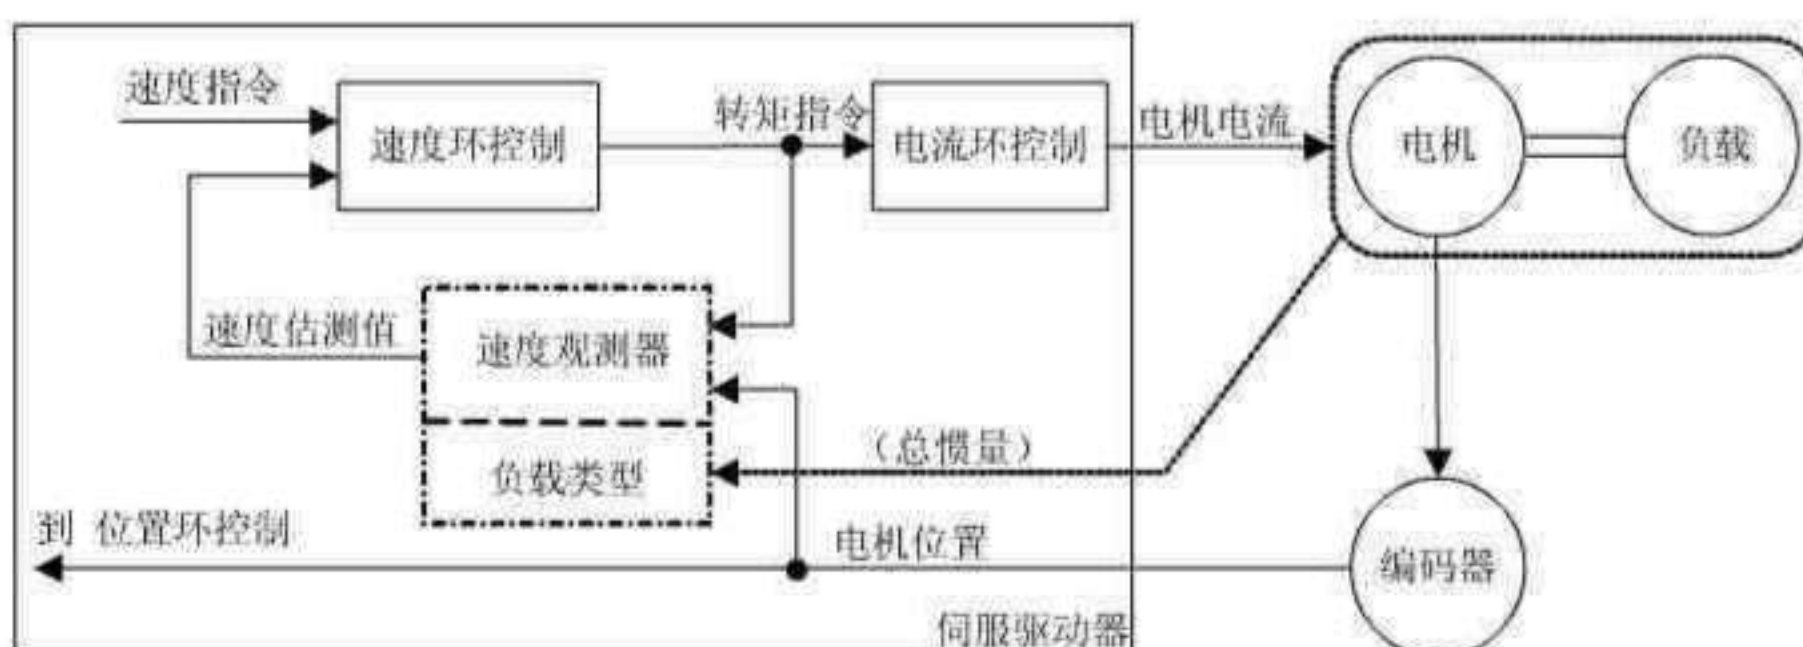

2) 适用范围

速度观测器功能的适用条件	
控制模式	<ul style="list-style-type: none"> 仅适用于位置控制或速度控制模式。 Pr02=0, 位置控制模式; Pr02=1, 速度控制模式; Pr02=3, 位置 / 速度控制模式; Pr02=4、5, 仅位置控制模式。
编码器	<ul style="list-style-type: none"> 仅适用于 7 线制绝对式编码器。

3) 注意事项

以下情况，速度观测器无效，或者不能达到预料的效果	
负载条件	<ul style="list-style-type: none"> 与负载惯量（电机惯量及折算到电机轴上的负载惯量之和）相比，实际设备的惯量差异太大。例)在 300Hz 以下频率区域内存在一个较大的共振点;存在一个非线性的分量比如较大的反向间隙等。 负载惯量有变化。 外部有一个高频的扰动转矩分量。
其他	<ul style="list-style-type: none"> 定位设定范围太窄。

4) 如何操作

① 设置负载惯量比 (Pr20)

惯量比的设置请尽可能的精确。

如果惯量比已经在通常的位置控制模式里用实时自动增益调整方式获得，请直接采用这个结果写入到 Pr20 参数。

如果惯量比是通过计算获得的，请输入计算结果。

如果无法确定惯量比，请通过常规增大增益调整方式测量之。

② 按通常的位置控制模式进行调整。

请参考“8-7-2. 位置控制模式的调整”。

③ 设置速度观测器 (Pr27)。

如果速度观测器 (Pr27) 设为 1，速度检测的方式即切换到速度观测器。

如果转矩波形有变化，或者运行中出现噪音，请马上恢复到原先的设置，判明原因，并核对惯量比 (Pr20) 的设置①。


如果转矩波形有变化或运行中的噪音降低而响应性能有所提高，可以一边观察位置偏差和实际转速的波形，一边对惯量比 (Pr20) 做微调，搜索变化最小的设定值。

如果位置环增益或速度环增益有变化，由于惯量比 (Pr20) 的最佳值也可能会变化，请重新进行微调。

8-7-7. 振动抑制控制

1) 要点

对于在负载的最前端发生的振动，采用振动抑制控制，可以从指令里消除振动频率分量，从而抑制最前端的振动。

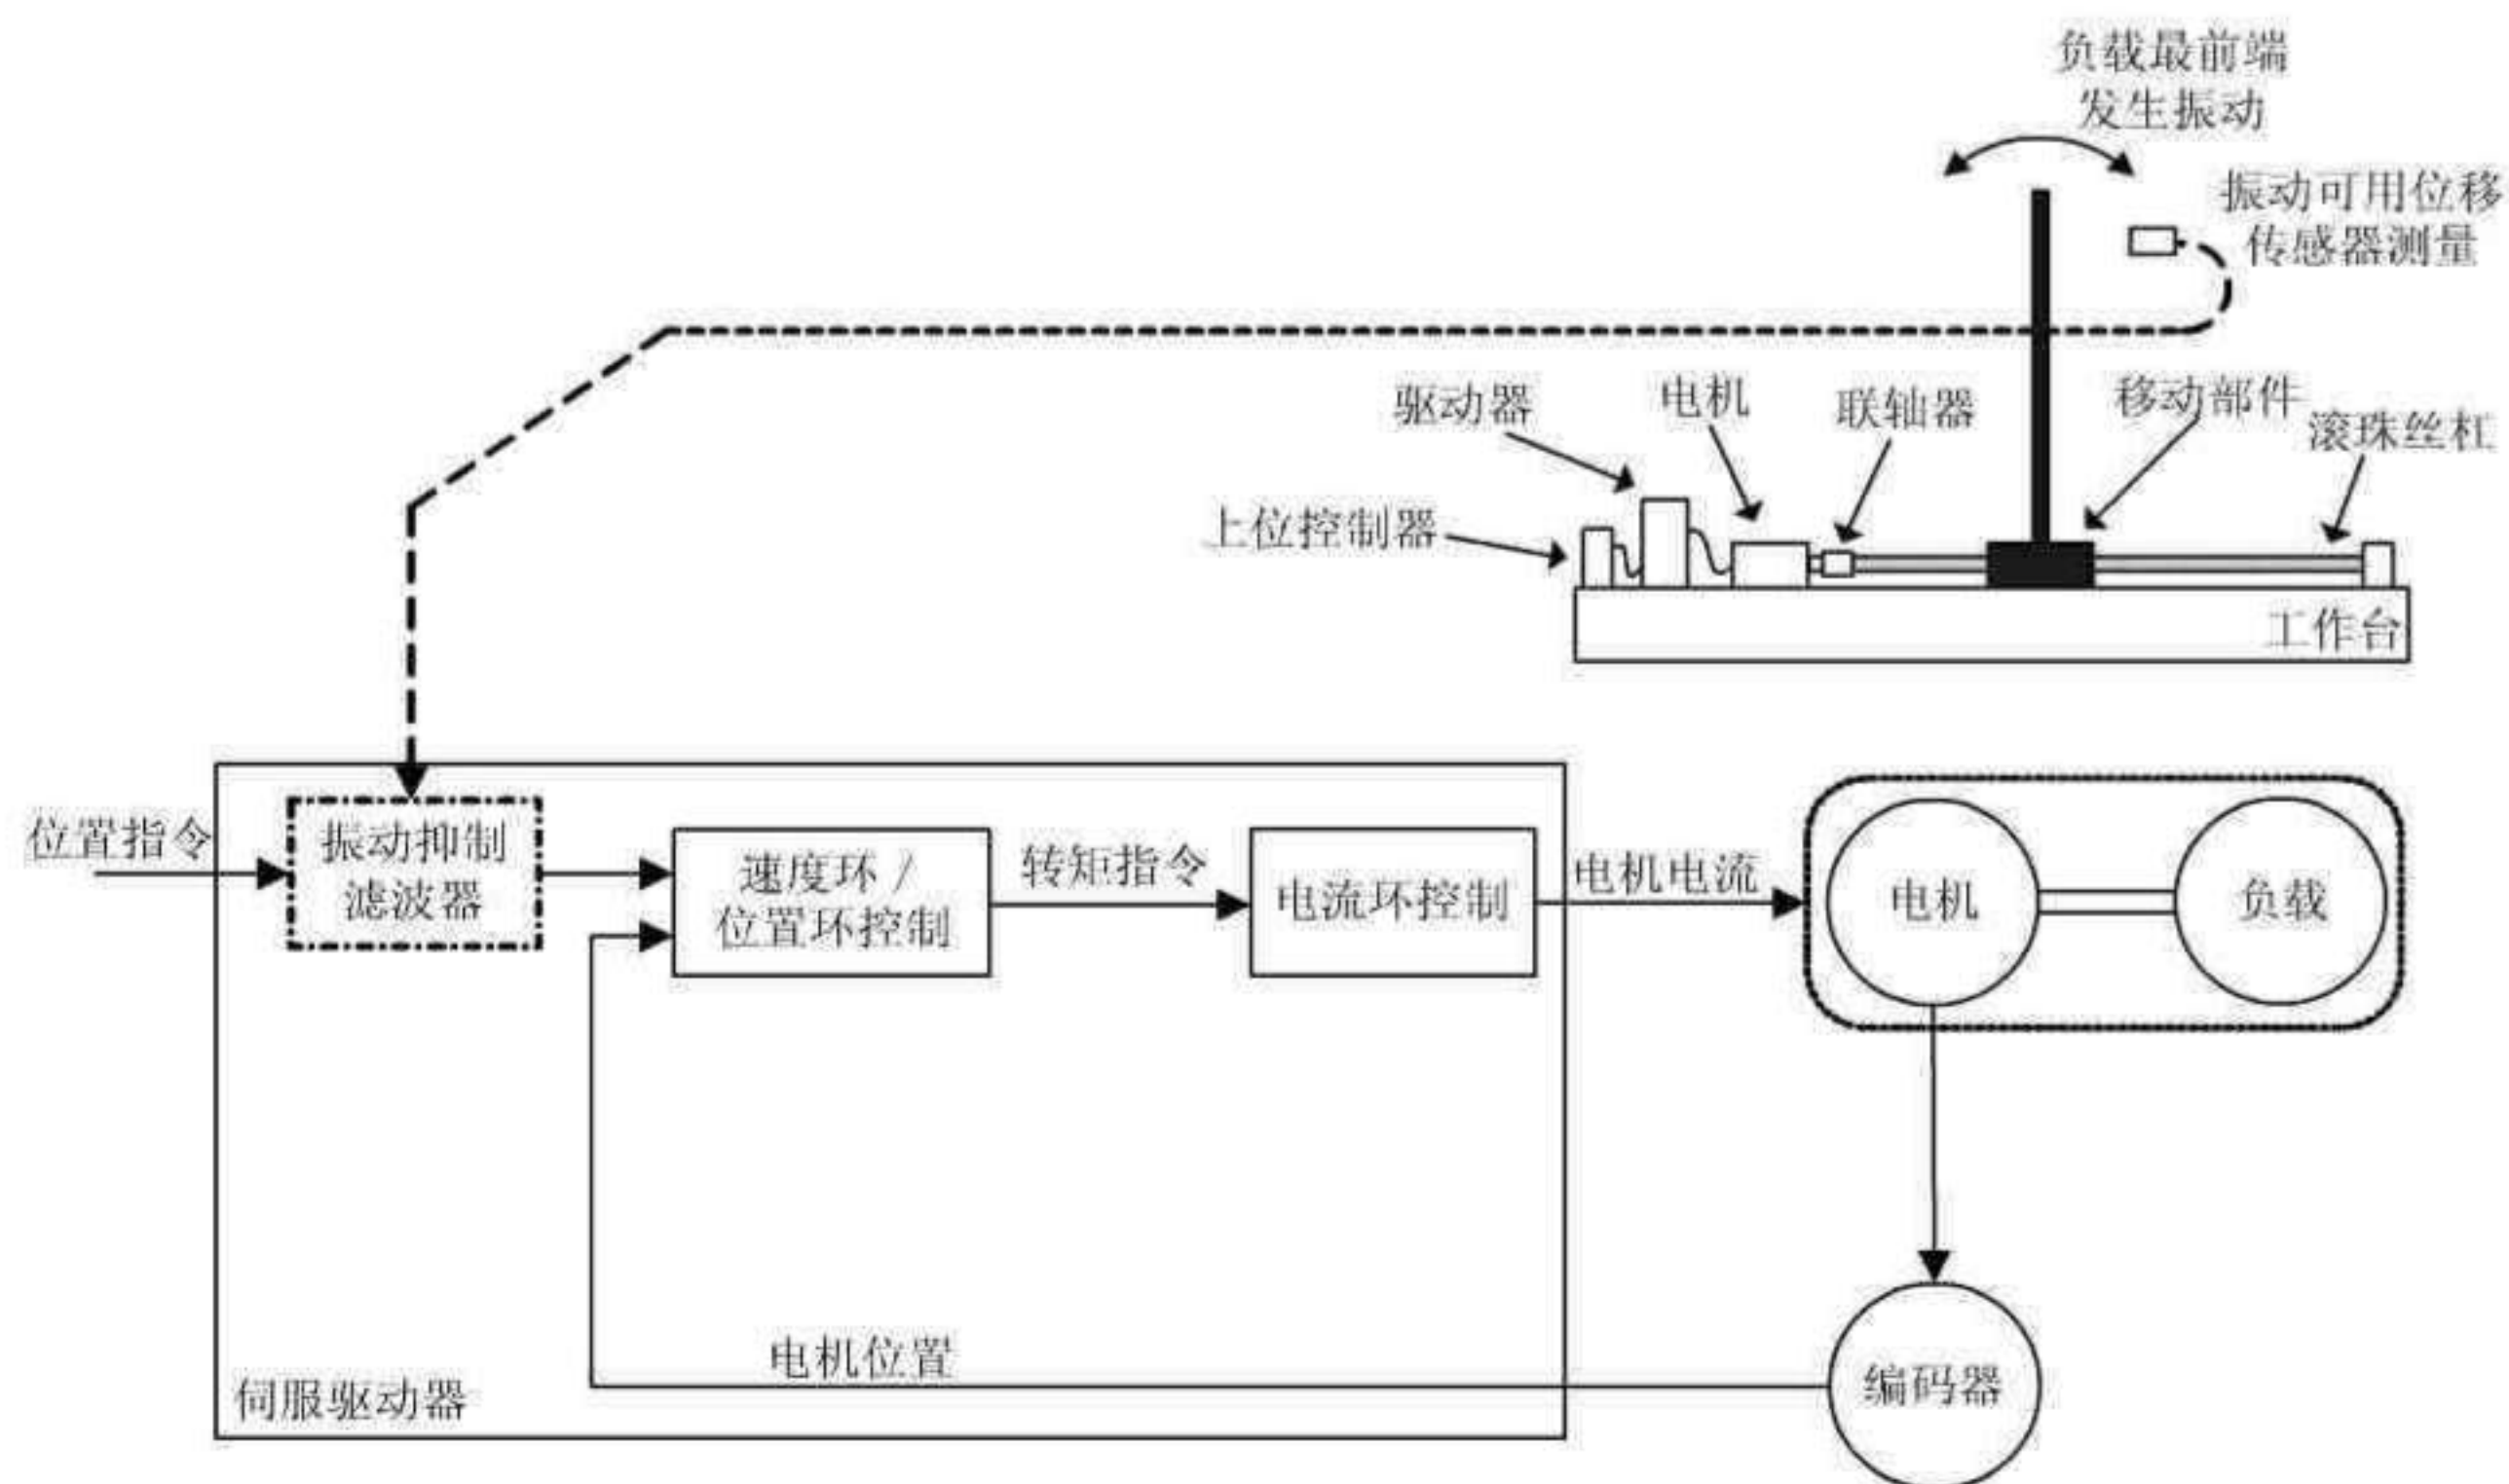

2) 适用范围

振动抑制控制的适用条件	
控制模式	<ul style="list-style-type: none"> 仅适用于位置控制或全闭环控制模式。 Pr02=0, 位置控制模式; Pr02=3, 位置 / 速度控制模式的位置控制模式; Pr02=4, 位置 / 转矩控制模式的位置控制模式; Pr02=6, 全闭环控制模式。

3) 注意事项

请务必确保在修改参数或用 VS-SEL 信号端子切换前先停止电机的运转。

在以下情况，振动抑制控制功能可能不能正常地起作用，或者不能达到预想的效果。

以下情况，振动抑制控制功能被禁止发生作用	
负载条件	<ul style="list-style-type: none"> 由于除了指令问题还有其他原因（比如外力等），导致振动加剧。 共振频率与反共振频率之比太大。 共振频率在 10.0~200.0Hz 区间之外。


4) 如何操作

① 振动抑制滤波器频率（第 1 频率：Pr2B，第 2 频率：Pr2D）的设置。

测量在负载最前端发生的振动的频率。

如果这个振动可以用激光干涉仪等直接测出来，请将测得的频率数据（Hz）写入到振动抑制滤波器频率（Pr2B 和 Pr2D）。

如果没有测量仪器，如下图所示，用 PANATERM 软件的波形图功能测量位置偏差的波形，从中可读出残余振动的频率。

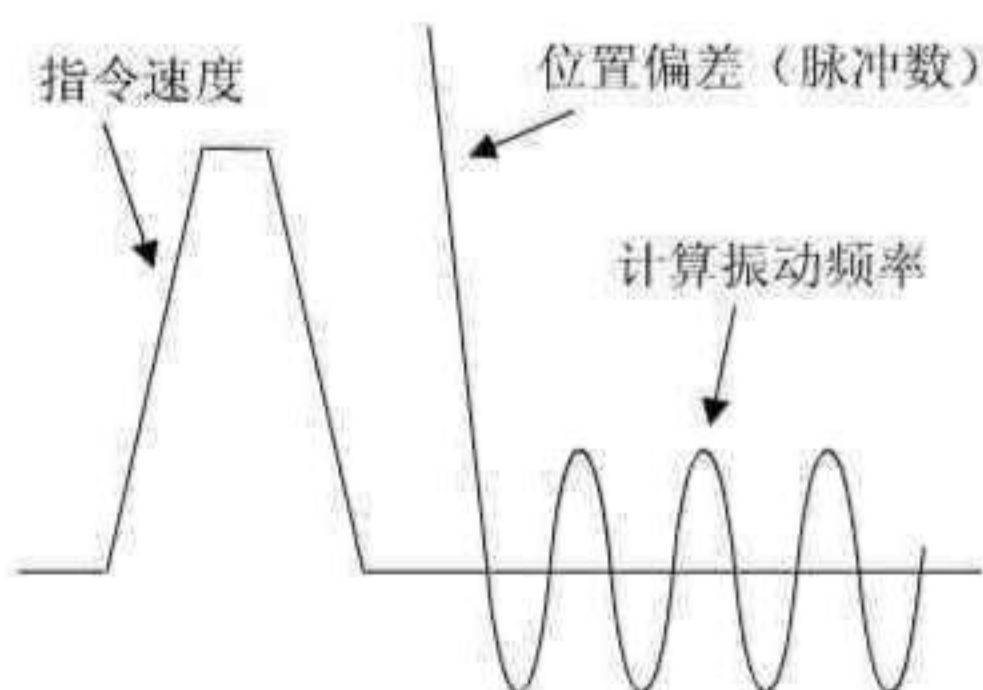

② 振动抑制滤波器（第 1 滤波器：Pr2C，第 2 滤波器：Pr2E）的设置。


首先，请将振动抑制滤波器设为 0。

虽然设置较大的参数值可以缩短设置时间，但是在指令的转折点上转矩纹波会加剧，如下图所示。

建议根据实际使用状况来设置，但要保证不会发生转矩饱和。如果发生转矩饱和，振动抑制滤波器的效果会大打折扣。

振动抑制滤波器设置成最佳状态

振动抑制滤波器设得太大

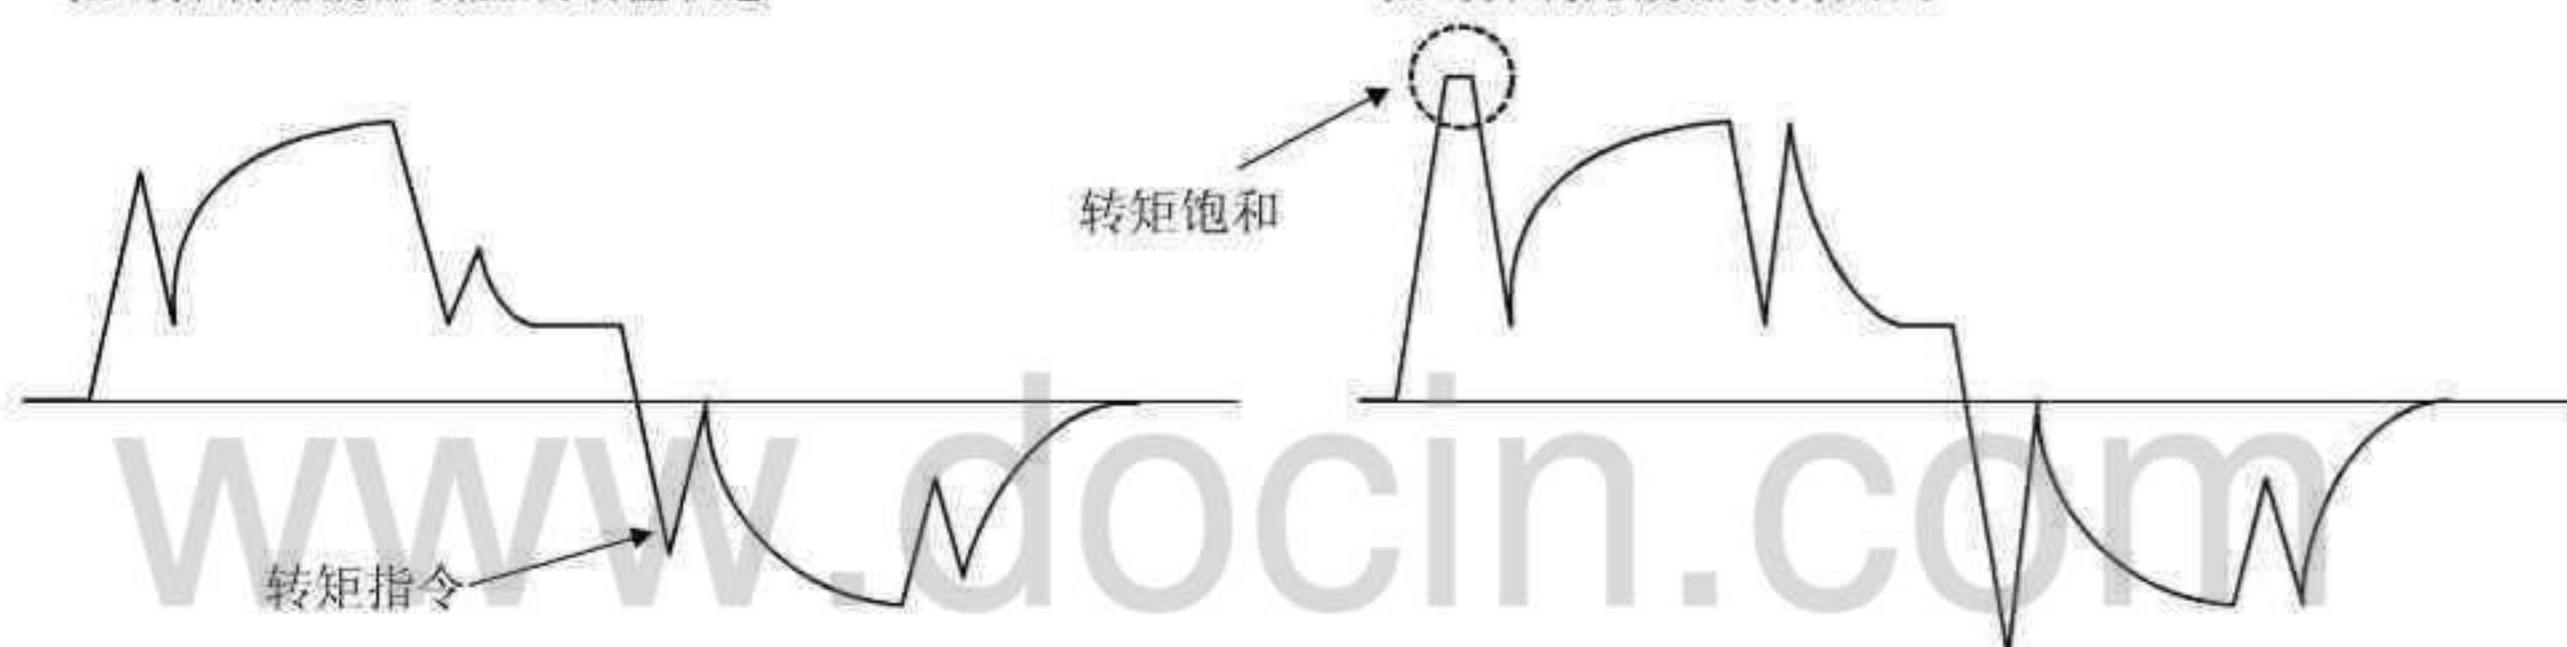

③ 振动抑制滤波器切换选择（Pr24）的设置。


根据机器设备发生的振动的状态，可以选择在两个振动抑制滤波器间切换操作。

Pr24 值	切换模式
0	不切换，两个滤波器都有效。
1	用 VS-SEL 信号端子进行切换： （与 COM）开路：选择第 1 振动抑制频率； （与 COM）短路：选择第 2 振动抑制频率。
2	根据脉冲指令信号的方向进行切换： CCW 方向：选择第 1 振动抑制频率； CW 方向：选择第 2 振动抑制频率。

9. 控制框图


9-1. 位置控制框图

- 当控制模式 **Pr02** = **0** 时:
- 当控制模式 **Pr02** = **3** , 且是第 1 控制模式时:
- 当控制模式 **Pr02** = **4** , 且是第 1 控制模式时:

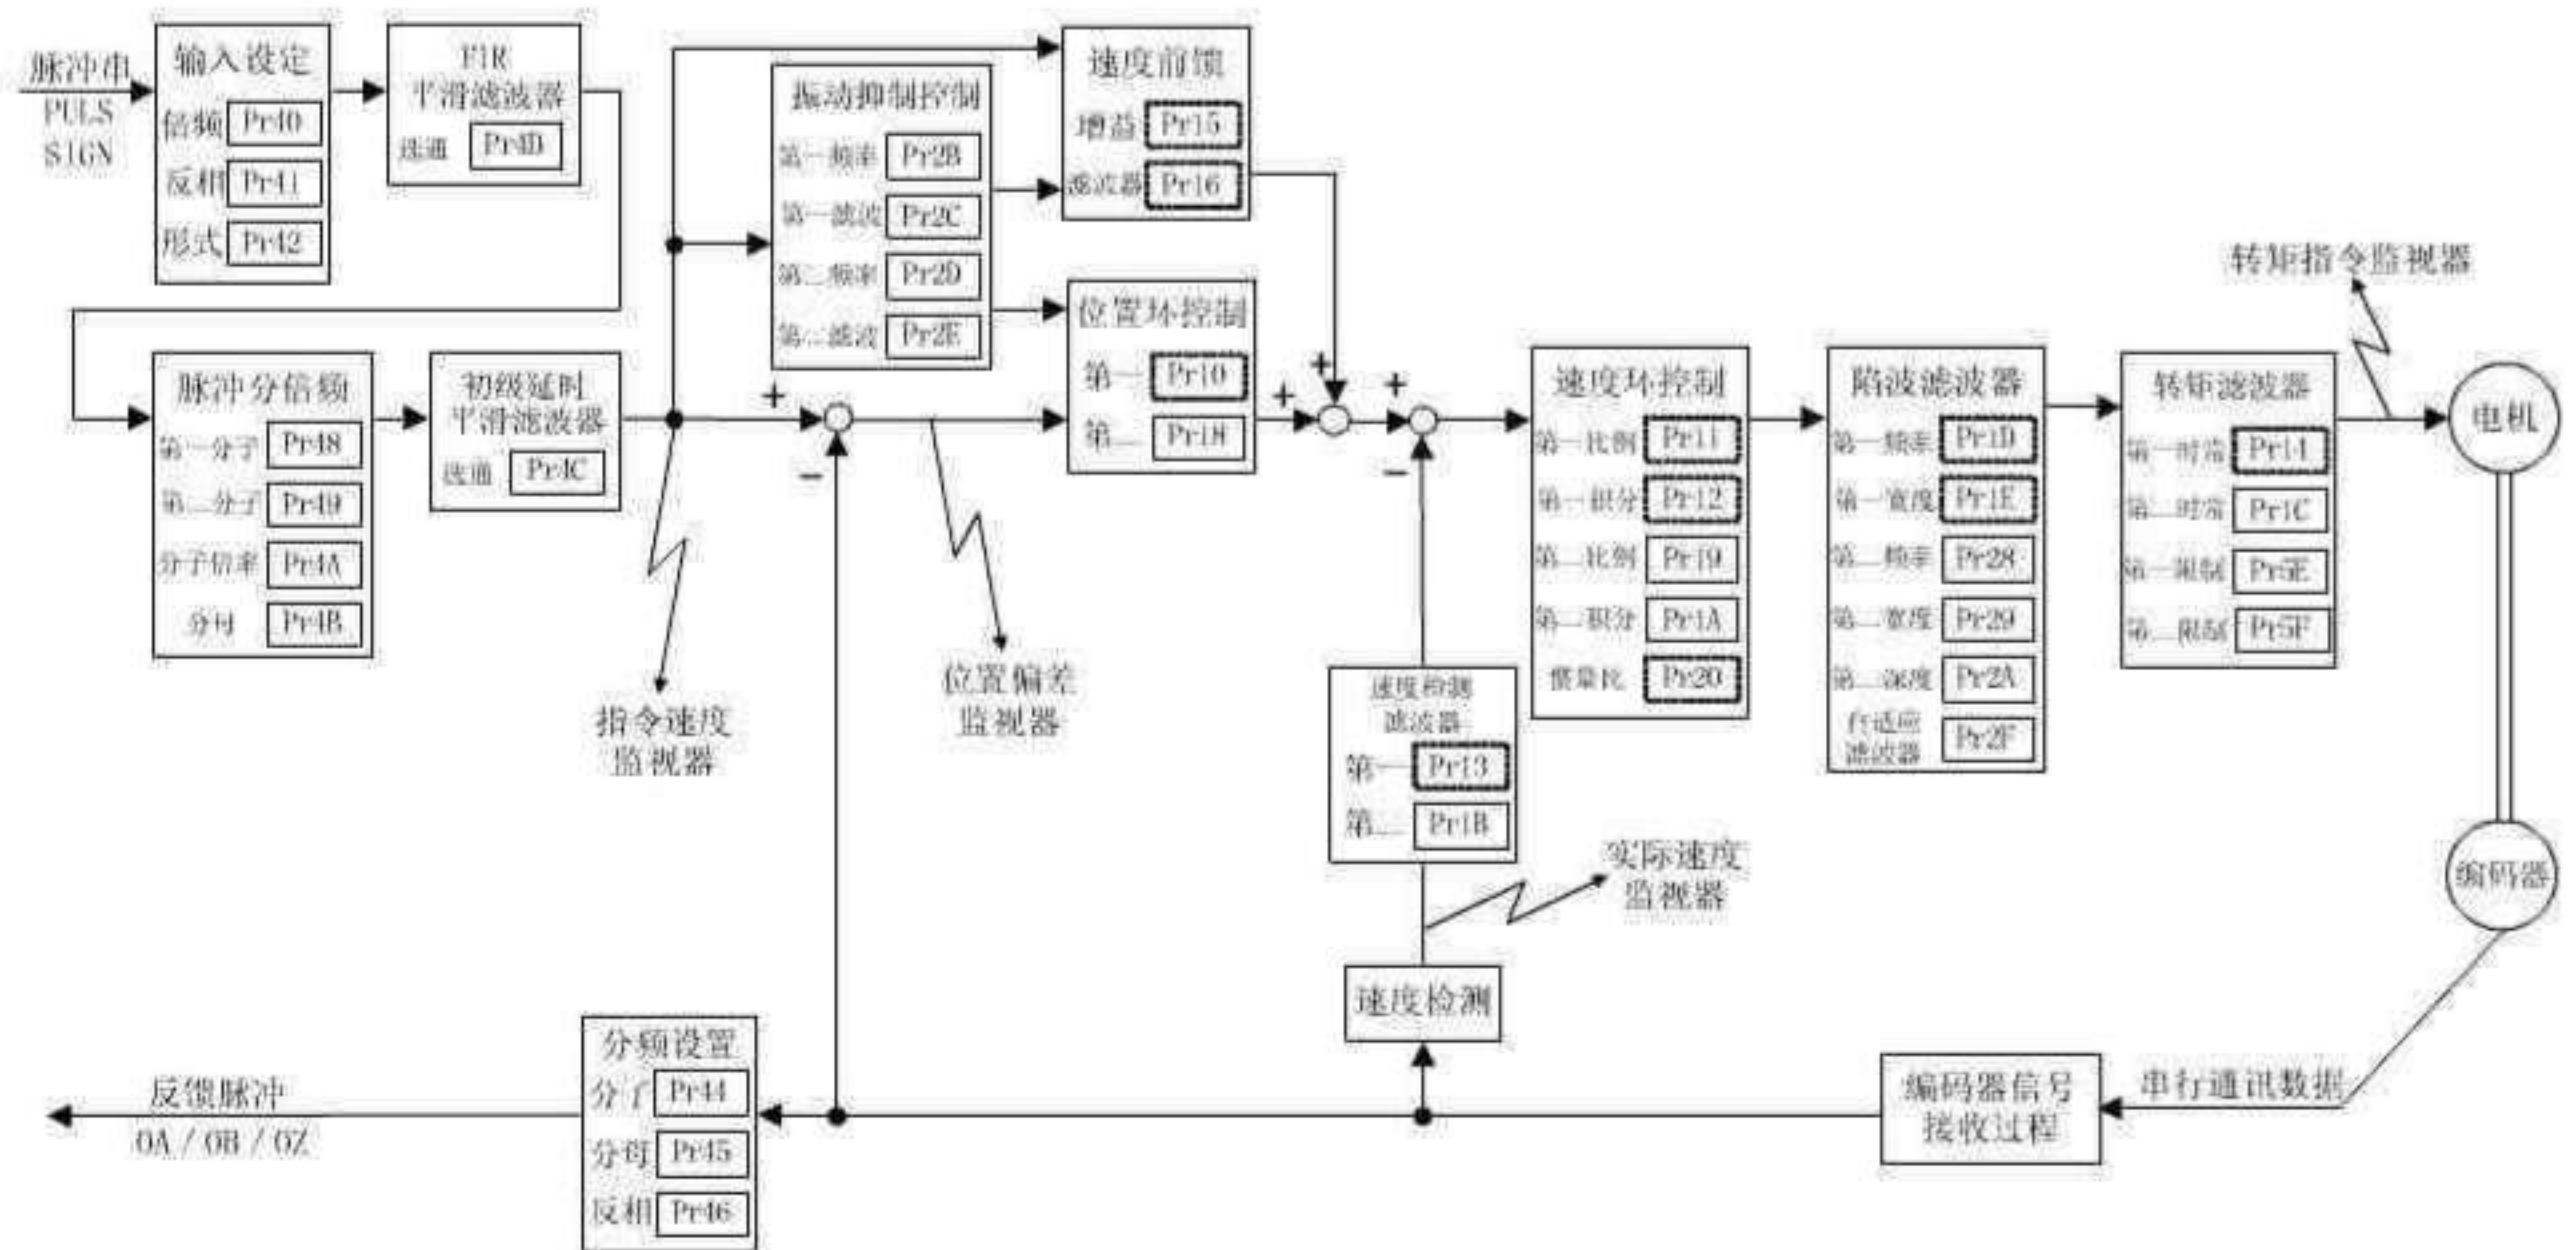


9-2. 速度控制框图

- 当控制模式 **Pr02** = **1** 时:
- 当控制模式 **Pr02** = **3** , 且是第 2 控制模式时:
- 当控制模式 **Pr02** = **5** , 且是第 1 控制模式时:

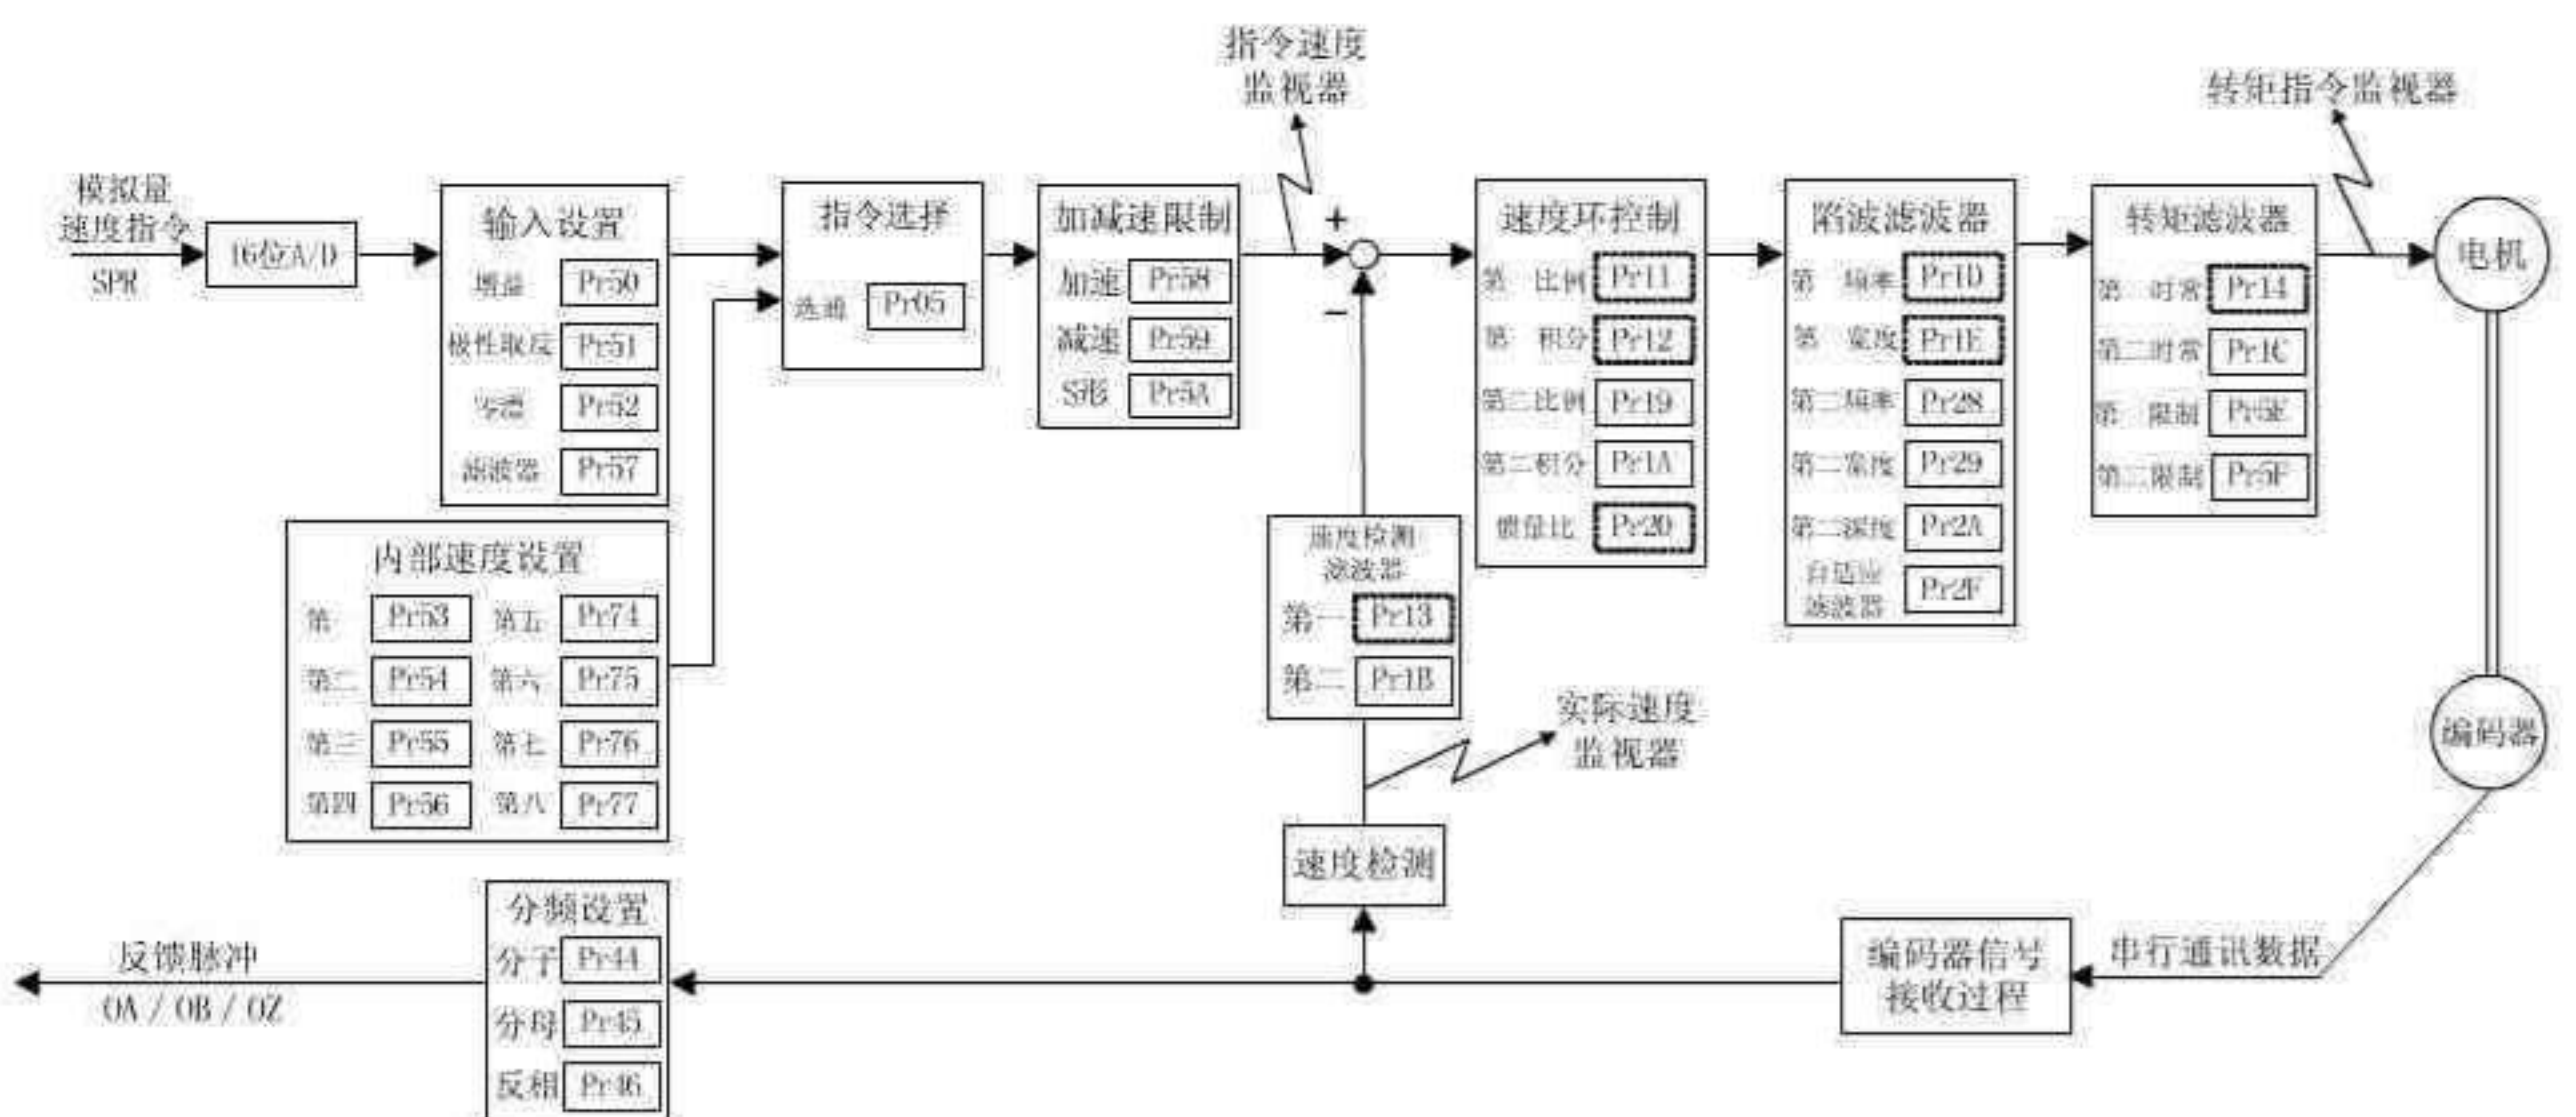


9-3. 转矩控制框图

- 当控制模式 Pr02 = 2 时;
- 当控制模式 Pr02 = 4, 且是第 2 控制模式时;
- 当控制模式 Pr02 = 5, 且是第 2 控制模式时;

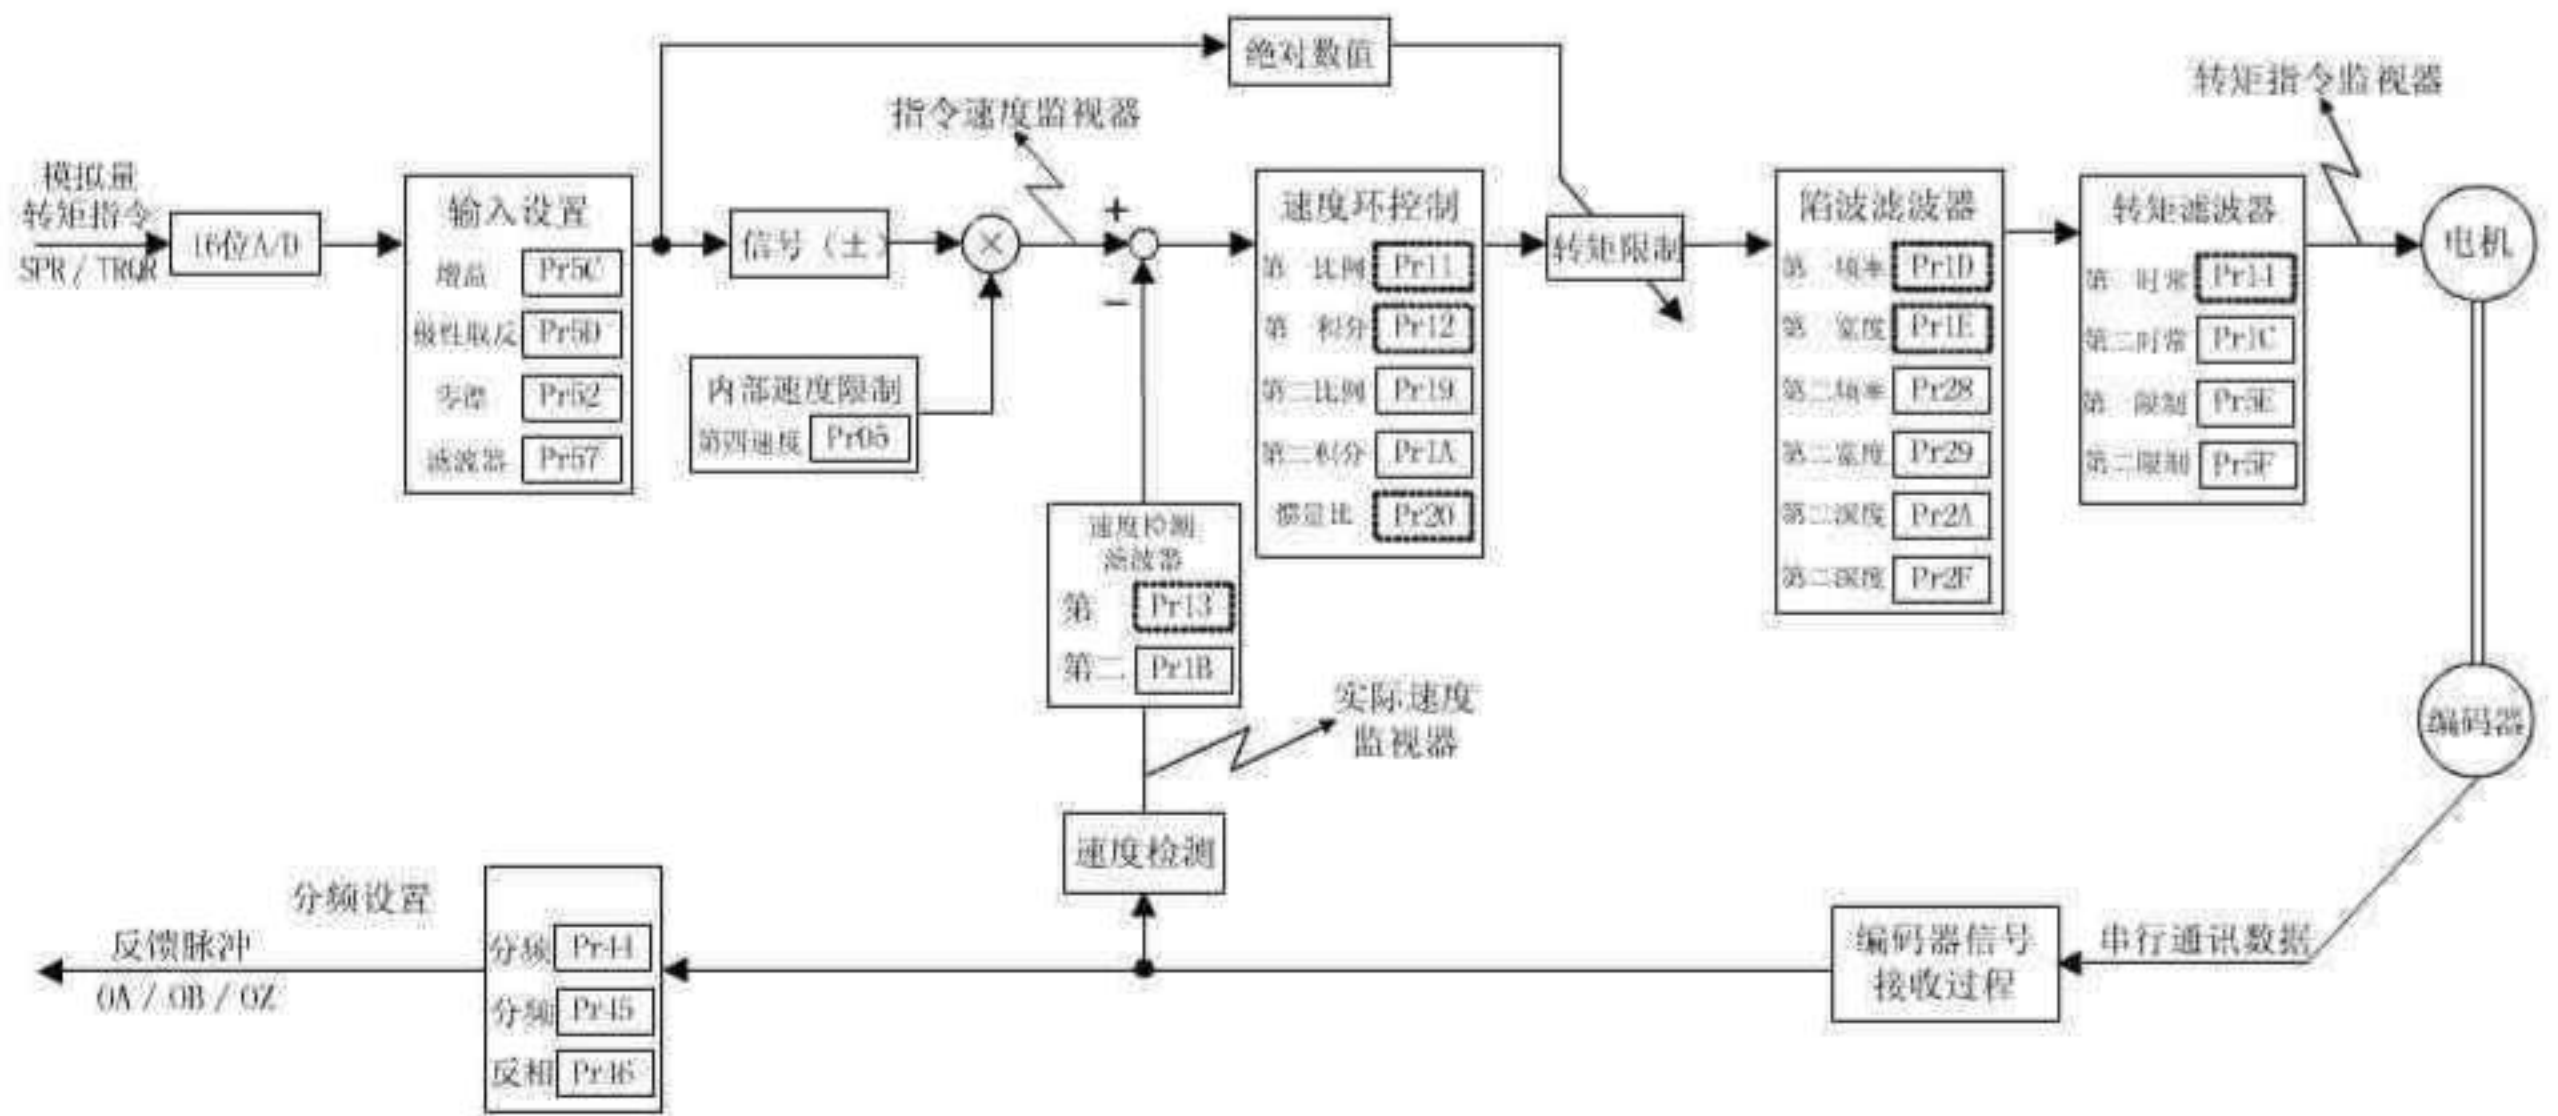

9-4. 全闭环控制框图

- 当控制模式 Pr02 = 6.

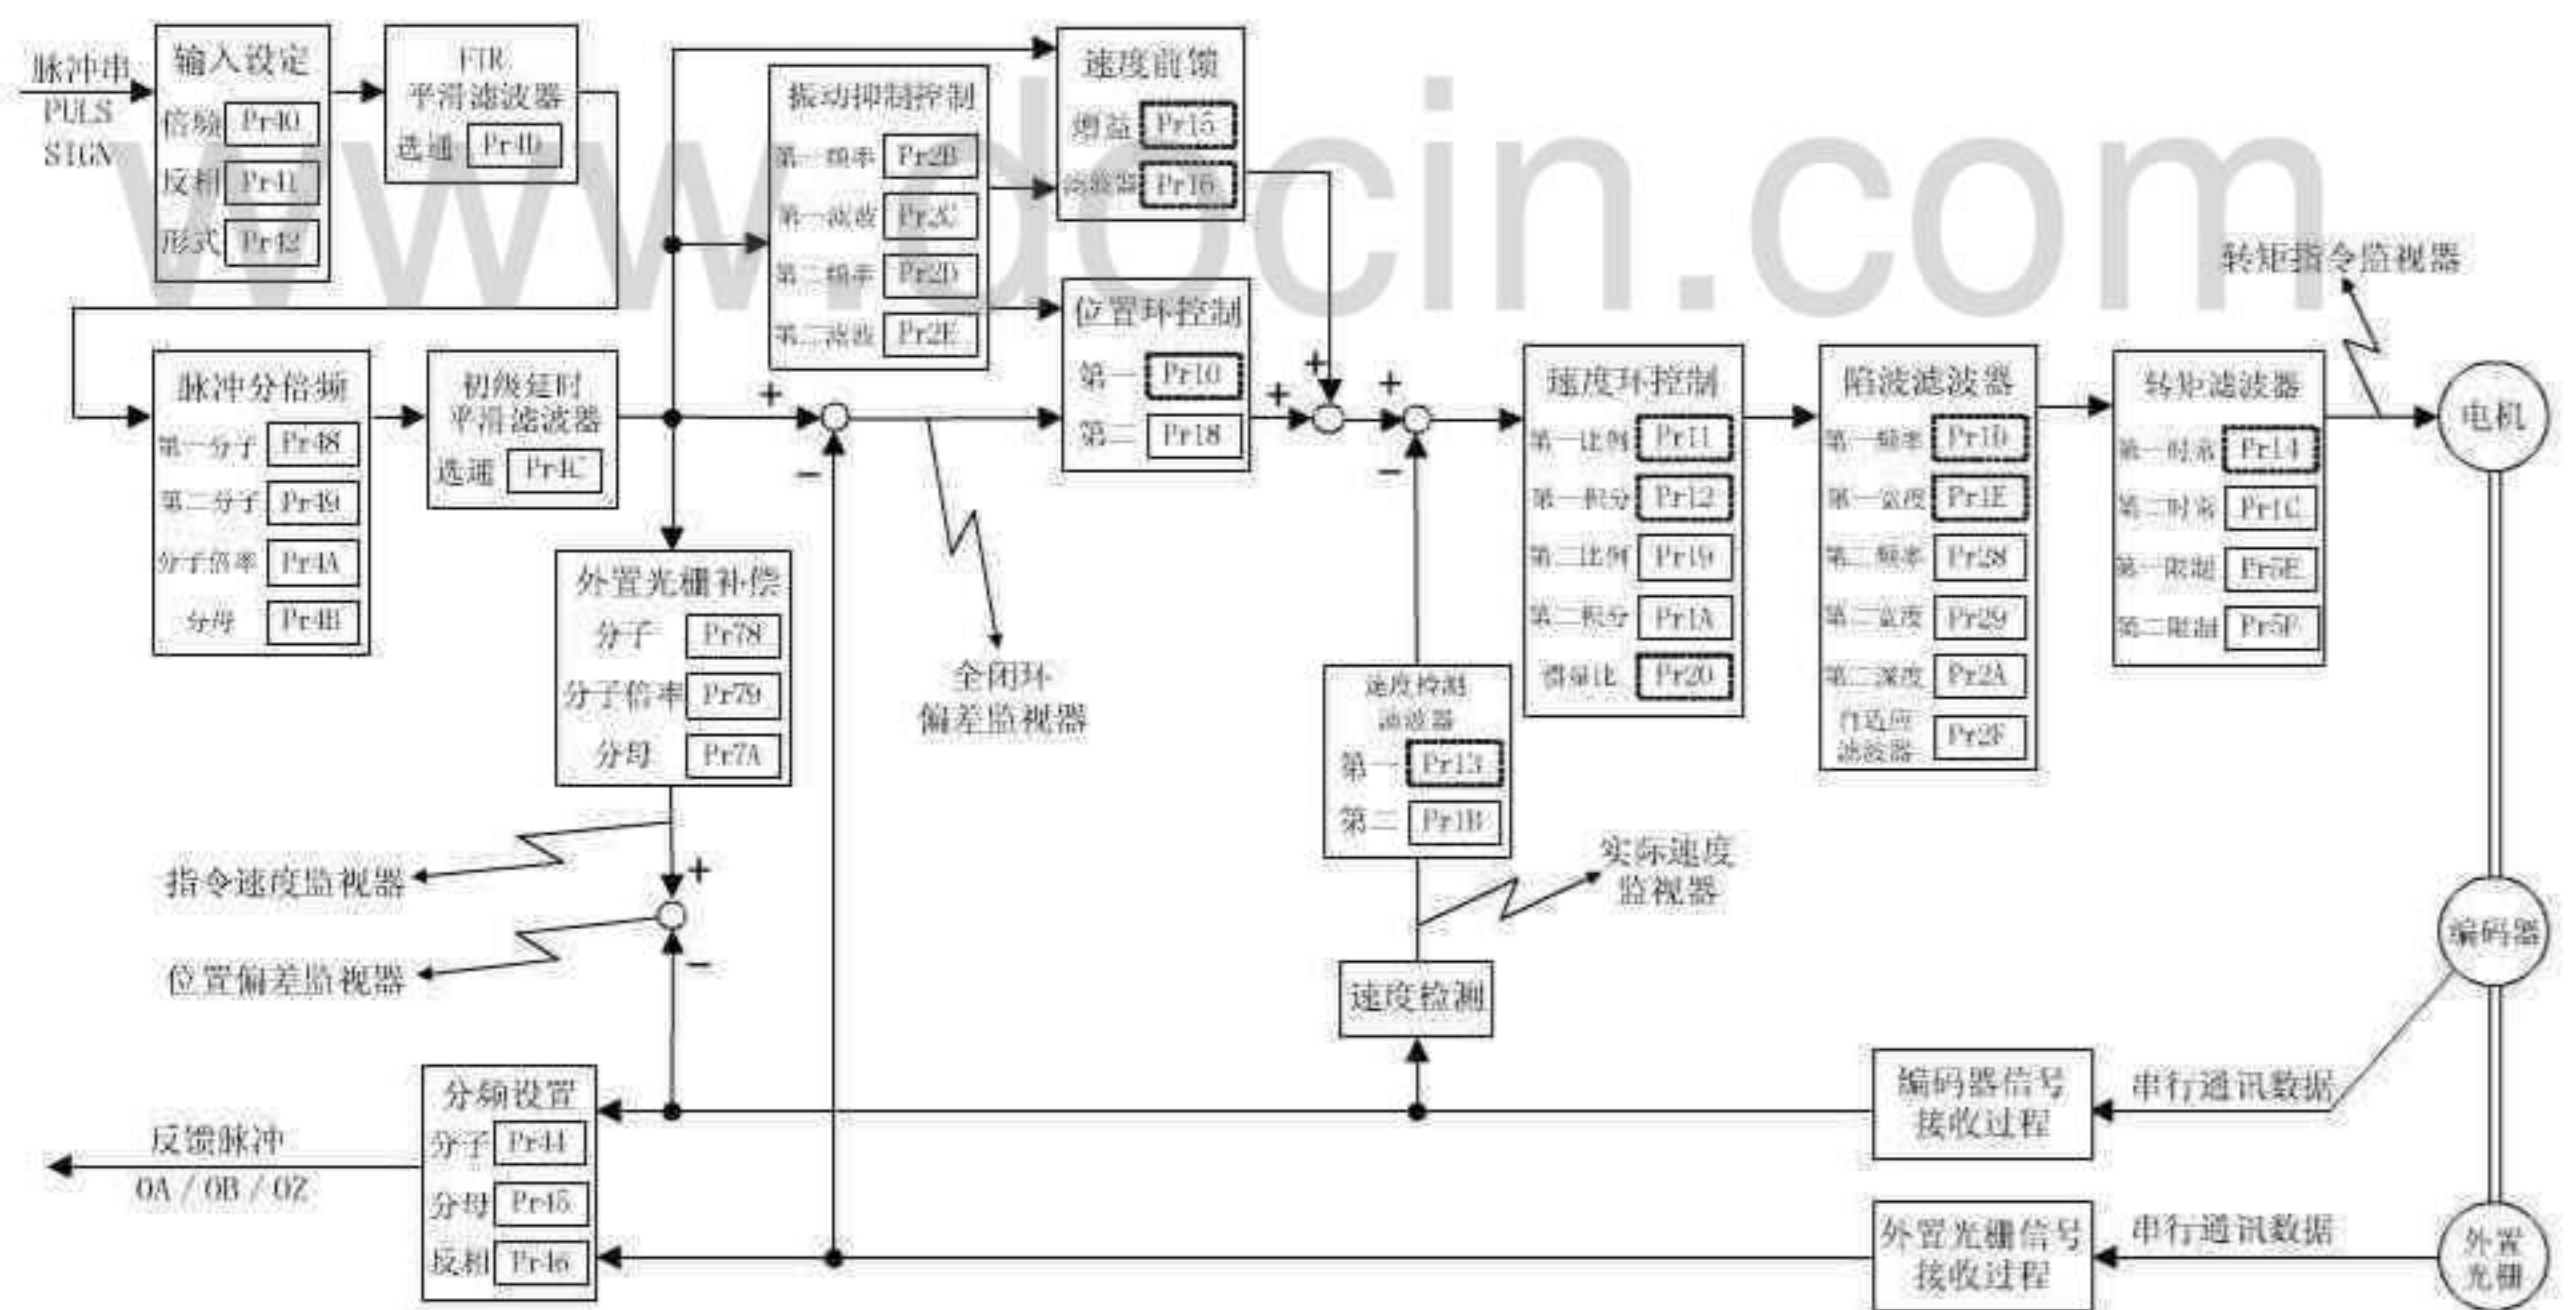

步进机电有限公司 Step-Servo Co., Ltd.

www.step-servo.com

华北地区

北京市海淀区紫竹桥豪柏国际公寓A1-1202室 (100044)

电话: 010-68713370 传真: 010-68726176

E-mail: beijing@step-servo.com

华东地区

上海市天钥桥路907号604室 (200030)

电话: 021-54109746 传真: 021-54109746

E-mail: shanghai@step-servo.com

华南地区

深圳市南山区创业路现代城华庭5栋19E (518054)

电话: 0755-86171507 传真: 0755-86171084

E-mail: shenzhen@step-servo.com

华中地区

武汉市武昌街道口珞珈山大厦B座603、605室 (430071)

电话: 027-59706312 传真: 027-87648250

E-mail: wuhan@step-servo.com

西北地区

西安市含光路怡兰大厦418室 (710065)

电话: 029-82022936 82022937 82022938

传真: 029-82022933

E-mail: xian@step-servo.com

西南地区

重庆市石桥铺渝高大厦7-13室 (400039)

电话: 023-68699217 68632181

传真: 023-68605205

E-mail: cq@step-servo.com

成都市人民南路四段一号时代数码大厦
11层A1、A2、A4 (610041)

电话: 028-86316677 传真: 028-86316777

E-mail: info@step-servo.com