

Servotronix(高创)驱动器简易调试说明

一、 驱动器、电机接线;

1、检查电机与驱动器接线;



2、准备驱动器调试线(接线定义);

	(高创驱动	协器) RS232 通讯接口 C7						
引脚号		信号名称		控制模式				
1		RX						
2		GND	位置	速度	转矩			
3		ТХ						
4p 1 1 RS232 通	^{94c水晶头}	伺服驱动器 C7 C7 C7 CND CND CND CND CND CND CND CND	电脑 RS232	DB9 母头	0			



二、ServoStudio 调试软件连接、电机保护参数设置;

1、ServoStudio 软件连接:

ServoStudio		
Servo Studio ⁻		
[Ine Disabled Config Save Clear FLT] 工具栏	CDHD → 3、手动连接,选择端口、波特率,点击连接; 4、或者选择自动连接;	Help About
() i±#		
向与 人工 电机安装 1、打开软件;端口 COM5 自动调整 2、选择连接菜单。 近接连接菜单。 取功服配器 连峰	5 皮特筆 115200 💟	
進設 通設 超記 器的信息 認定 功率 电机 日常 一 一 一 進接 地址 地址	自动连接 所有地址 週用 近接 振茶 & 连接 「地址曲0至 6」 断开 停止 停止 「加4日元 □	
	5、连接成功	
● 図零 単 単 ● O-QICHI ● の ● の ● の ● の ● の ● の ● の ● の	tuan	
*14 生活 速度环 位置环		
仪表板 专家 终端 示波图		
通用		
	状态栏	
Faults Warnings Drive Inactive Operation Mode 8	8 No Messages Curr. 0.033 A Vel. 0.000 mm/s Pos0.002	mm 0-QICHUAN

2、驱动器的语言设置:

设置语言完成后,重启软件 OK!

ServoStudio								e 📄
Servo Stu	idio [.]		1					
Off-Line Disabled Config Save	No FLT			Drive in Use: Cl	DHD	I	Help	About
\odot	首被西							
向导	自起现							
自动调整 驱动器配置	基本优化							
连接	启动							
22. 小部的信息 额定功率	A-143							
电机		默认界面	驱动器的信息	~				
反馈 运动单位		显示启动画面	◎ 打开 ◎ 5	关闭				
限定								
电流机区 数字I/O					9 占土"进罢讯寺"			
模拟I/O		洗埕语言	CHS	> 设置语言	5、魚山 以且语言			
禁止模式	5-5- a.1.23 he vit		ENG					
使能和故障	运行时间延坝		CHS	2、洗择"	"CHS"			
运动		☑ 自动保存脚本	KOR	脚大中的字体大小	Medium			
电流环		☑ 自动保存监视变量		100-4-H-01-44-X-11				
位置环		▼ 自动保存记录波形		终端中的字体大小	Medium			
	拿选项"							
终端		☑ 打开终端的智能感	知	详细日志文件	None			
示波图		☑ 打开脚本的智能感	知					
首选项								
备份和恢复		tions and an one by	0.00000000					
		ServoStudio Version	: 1.41.12.1					

3、驱动器额定功率、温度、电压值等:





4、禁止模式设置:



🕤 ServoStudio					
Servo Stu	udio [.]				
On-Line Enabled Config Save	No FLT	Drive in Use:	DHD		Help About
()向导	2、设置电机最大位置误差 限定	急、速度、电流			
电机安装 自动调整 驱动 器配置 注注	位置限定建度限定电流限定				
驱动器的信息 额定功率 电机 1 选择网合	位置误差	40000 000			
反馈 1、502年107年 运动单位 限定	到位范围	13.333 counts			
电流折返 数字I / O 模拟I / O 回案	硬限位				
品等 禁止模式 使能和故障 调整	正限位开关 - 输入 负限位开关 - 输入	- v 0			
运动 电流环 速度环	软限位				
位置环 (义表板 专家	软件位置限位开关使能/禁止	~			
^{交端} 示波图 通用 首选项	最小位置软件限位开关 	0.000 counts 0.000 counts			
备份和恢复					
No Faults No Warnings Drive Ac	tive Operation Mode 4 No Messages Cu	лт. 0.017 A	Vel. 0.000 mm/s	Pos. 9.000 counts	0 -
()				5 🖗 🛱 🔺 🗎 📶 🌾	9:43 2018/8/24



三、电机相关参数设置;

第1步、电机参数配置:



第2步、设置反馈数据:





第3步、电机温度传感器保护设置:

Servostudio		
Servo Studio [.]		
Off-Line Disabled Config Save No FLT	Drive in Use: CDHD	Help About
	Vew Motor	
● 中机皮装 自动调整 短辺都昭置 速接 短辺部部回信息 動定助率 シノキロ 中机 灰像 「空間 第七日本市 中北 ● 皮像 第日 電力 ● 東北 ● 「日本市 ● 中北 ● 東京 ● 市市 ● 市 ● 市 ● 市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	e机过温选项 Motor Over-Temperature Mode 3 -Ignore thermostat input 9 -Disable drive immediately 4 -Issue warning only 5 -Issue warning than fault 0 -Disable drive immediately 4 -Issue warning only 5 -Issue warning only 5 - Scale drive immediately 4 -Issue warning only 5 - Scale drive immediately 4 -Issue warning only 5 - Issue warning only 6 - Issue war	
No Faulty No Warnings Drive Active Operation Mode New Messages 1 Cur 第4步、电机参数验证(电机会微运动)	r. A Vel. rpm Pos. rev	Offline

ServoStudio					
Servo St	udio [.]				
On-Line Disabled Config Save	Clear PLT	Drive in Use: CDHD	•		Help About
\odot	电机	Motor Parameters			
回号 电机安装 自动调整 驱动器配置 连接 驱动器的信息 都定功率 电机 反馈	● 透择电机 系列 User Motors Vuser de Ver 1.5 User Library 模型 MIC186-060-S1 V	efined motors		3、参数成功发送	
() 运动単位 限定 电流折返 数字I/O	电机	Name 电机名 电机类型	Value MIC186-060-S1 2	Units	
資訊170 回零 禁止模式 使能和故障 调整	1、点击储存,将参数保存到数据库	电机峰值电流 电机铸续电流 电机最大转速 电感	16.971 3.960 3000.000 22.000	A A 毫米/秒 mH	
运动 电流环 速度环	储存库 从驱动加载 删除模型 写入驱动器 創創目日6年 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	电列电阻 极数 直线电机扭矩常数 转子线圈质量 (直线电机) + 40 - 55	4.000 2 38.396 3.000	Ohm poles N/A Kg	
X.424100 专家 终端 示波图 通用		19001702 毎转該数 反換类型 編码器类型 五式	24.000 6000 2 4 2	送数/磁矩	
一"。 首远项 备份和恢复	Motor setup Not Issued Stage: 0/48 4、点击确认,验证电机配置; 5、答告中却的要求中却的短期。	/344 编码器初始化电流 初始化时间 编码器初始化增益	1.000 500 1.000		
Faults Warnings Drive Ina	o、守行电加攻且成初为沿他弹击; 6、如不成功,请检查电机参数. Chwe Operation Mode 8 New Messages 7 Curr. 0.0	053 A Vel, 0.000	mm/s	Pos0.002	mm 0-QICHUAN



四、电机调试:

第1步、自动调整,估计负载惯量;

Come Chudies		
Servostudio		
On-Line Disabled Config Save Clear FLT	He	About
① 1、点击自动调整 向号 自动调整 电机安装 自动调整 自动调整 自动调整 自动算器 第1000000000000000000000000000000000000		
世知 / 1 * 2 * / 1 * 2 * * / 1 * 2 * * * * * * * * * * * * * * * * *		
回零 Motion distance (0.2 - 3) 0.5 pitch 使低和政策 使低和政策 運動 电脑环 速度环 位置环 仪表板 开始负载估计 3、开始负载估计,电机会微动. 专家 予波图		
通用 首該項 音伝初版复 Load estimation aborted 正本 正本 正本 正本 正本 正本 正本 正本 正本 正	第1步	NEXT

第2步、负载估算完成,点击"Ok"

1	负载估算完成。 电机惯量(MJ): 0.029 Kg*m^2*10-3 估算负载惯量: 0.052 Kg*m^2*10-3 估算负载信 0.081 Kg*m^2*10-3 负载/电机惯量比(LMJR): 1.783 ServoStudio calculated the gain parameters for the HD position mode 单击"确定"下载此参数到驱动器。
	单击 确定 下载此参数到驱动器。

第3步、增益优化计算。根据实际行程,设置合适的运动距离。建议运动距离尽量短一点,以减少增益优化计算的时间。

Line Disabled Config	Save					(?) Help	Ab	out	
向导 电机安装 自动调整 驱动器配置 连接 驱动器的信息 轰定功率 电机 反馈 运动单位	调试向导 第2步: 1 增益优化。使用负。正的 如有必要,可调整速度说 2 如有必要,词题适转设定 注意:开始使能驱动器和反	位置,它可以在两个方向带 定。单击"开始"。 指令,并单击开始重复则近 复运转电机!	的大载运转到一个位置。 【						
2007日 限定 电流折返 教会1/0	手动运转	a)	Parameters						
模拟1/0 回零	<u>法</u> 原 (p)	E	Name	Initial Value	Limit Value	Selected Value	Filter	Filter In Use	^
使能和故障	运转指令		NL 自适应增益比例因子	0.500	3.000		1		
调整	95座(counts)	5000	NL 扭矩滤波器 2	25.000	90.000				
运动	iteration (countrol)	450	NL 扭矩滤波器 1	0.440	0.010				
速度环	速度 (ipin)	450	NL 微分-积分 増益	20.610	148.6				
位置环	加速度 (rpm/s)	54000	NL比例增益	41.220	148.6				
仪表板			NL 微分-积分 増益	20.610	148.6				1
专家	10 M		NL 积分增益	19.250	148.6				
示波图	TT #4	Ston	NL 自适应增益比例因子	0.000	0.000				
通用	77.90	Citt	NL Kff Spring 增益	3000	20.000		1		
首选项						1			-
备份和恢复									



第4步、开始自动优化增益。过程需要约5分钟;

第5步、增益优化完成,进入下一步。单击"保存到驱动器"按钮;



第6步、通过"示波图"检查位置环性能;





第7步、电机性能调试:

①、电机自动优化增益后,如增益需微调,请参考以下:

②、自适应增益比例因子: Global Gain (一般设为 0.5-1)。此值越高,系统的刚性越强。

目的	相关参数	调整方向
减小电流振荡或电流噪声	KNLD(微分增益)	降低
	NLFILTDAMPING(扭矩滤波器 2)	降低
	NLFILTT1(扭矩滤波器1)	增加
减小运动全程(包括加减速和稳态)的位	KNLP(比例增益)	增加
置误差		
减小加减速和到位时的位置误差	KNLIV(微分-积分 增益)	增加
减小稳态时的位置误差	KNLI(积分增益)	增加



③、位置环性能要求,尽可能小的位置跟随误差(PE)和(或)尽可能短的整定时间。

④、点击"Save"按钮保存参数。

ServoStudio										
Servo Stu	dio ⁻		-			-				
On-Line Disabled Config Save	Clear FLT Clear FLT			Drive in U	se: CDHI	•				Help About
 向导 电机安装 自动调整 驱动器配置 			. E)	2、采 集	1.11的图型,可以加	女大、光标、保存	7方式查看		采样	1000
连接 驱动翻的信息 都定功率 电机 反馈 运动单位 唱会	0.5-0.0-0.0-0.5-0.0-0.5-0.0-0.5-0.0-0.5-0.0-0.5-0.0-0.0						PTF PE		时间间隔 x31.25微秒=15 触发设置 ——— 名称	50 163 ms
电流折返 数字I/O 模拟I/O 回零 禁止模式 (()))	-1.0	250	500		750 <u></u> 毫秒	1000	1250		Direction Level 预留点	© Up O Down 1 10
で 調整 运动 	运动 终端 参数表 Data Tab	e 测量 脚本 Time(ms)	PTPVCMD	3、通过测量 PE	量可以查看相关	数据		3件时吃水的文里	Sel Name	+ X 0 1
电流环 速度环 位震环	光标1 光标2	0.000	0.000	0.000					PCMD	0 1 0 1
(义表板 专家 终端	光标距离 有效值 光标间 平均值 光标间	1560.938	0.000 0.000 0.000	0.000 0.000 0.000						0 1 0 1 =
一 示波图 通用 首远项	最小 光标间 最大 光标间 峰峰值 光标间		0.000 0.000 0.000	0.000						0 1
备份和恢复	标准 光标间		0.000	0.000					PFB I IN1	0 1 0 1 0 1
Faults Warnings Drive Inacti	Ve Operation Mode 8 No Messag	jes Curr.	0.043	A	Ve	l. 0.000 mm	n/s	Pos2.000	counts	0-QICHUAN



五、与上位机联机:

第1步、运动模式设置,点击左上角的"Save"按钮,保存参数到驱动器。



第2步、驱动器I/O设置

6

设置远程使能(上位机使能),进入"数字 I/O"菜单,选择 Input 模式"1-Remote enable"等信号

Servostudio								
🗿 Servo Stu	Jdio ⁻							
On-Line Disabled Config Save	Clear FLT		Drive in Use:	CDHD	•		[?]	About
Deal [[1] [a] [a]							[2]	141
0	and the second							
「「「「」」の目前に	数字1/0							
由和安裝	2	选择Troput模式"1_Perate er	able "2-Clean	faulto"				
自动调整	Disite 11/0s Drive Courts			Tants				
驱动器配置	Digital 1/05 Drive Script	1						
连接	数字输入	1#-2						
驱动器的信息	状态 名称	模式	反转	非将器				
额定功率	🧕 Input 1	1 -Remote enable	<u> </u>	C <u>3</u>				
电机	🧕 Input 2	2 -Clear faults	<u> </u>	C_20				
反馈	🧕 Input 3	0 -Idle	<u> </u>	C_31				
运动单位 限会 1 前 中 執 今 T / O	🧕 Input 4	0 -Idle	<u> </u>	C_14				
限定1、千山奴于1/0	Input 5	0 -Idle	<u> </u>	C_32_F				
数字1/0	Input 6	0 -Idle	✓	C_15_F				
模拟I/O	Input 7	0 -Idle	✓ □	M_5				
回零	Input 8	0 -Idle	 Image: Image: Ima	M_15	■ 4、连接器对应C2、C3接头引脚定〉	X.		
禁止模式	Input 9	0 -Idle	× 🔳	M_6				
使能利取掉	Input 10	0 -Idle	× 🔳	M_16				
响童 法市	Input 11	0 -Idle	✓ □	M_7_F				
电流环	数字输出	。	and Anna Real t					
速度环	状态 名称	3、)近洋Output 換I、3-A」 模式	arm Anv Fault 反转	连接器				
位置环	Output 1	3 -Alarm Any Fault	× 📃	C_2				
仪表板	Output 2	0 -Idle	[] [] [] []	C_33				
专家	Output 3	0 -Idle	× 🗖	C_16_F				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Output 4	0 -Idle	✓	M_17				
通用	Output 5	0 -Idle	V 🗾	M_8				
首选项	Output 6	0 -Idle	~	M 18 F				
备份和恢复								
	0 劫陪继由盟方式	0 -Close when no faults	~	M 10 20				
	UX 1282 44 44 / 1.46							
							_	
Faults Warnings Drive Inac	tive Operation Mode 4 No	Messages Curr. 0.035	4	Vel. 0.000	0 mm/s Pos.	-2.000 counts	0-010	CHUAN -
						R		



第3步、驱动器使能、故障状态及清除。



第4步、单击左侧侧边栏的"备份和恢复"菜单,进行参数备份、下载

