


中国工控展销网
MITSUBISHI

工业库
www.gongyeku.com

ADVANCED AND EVER ADVANCING MITSUBISHIELECTRIC

工控资料软件下载

三菱电机可编程控制器

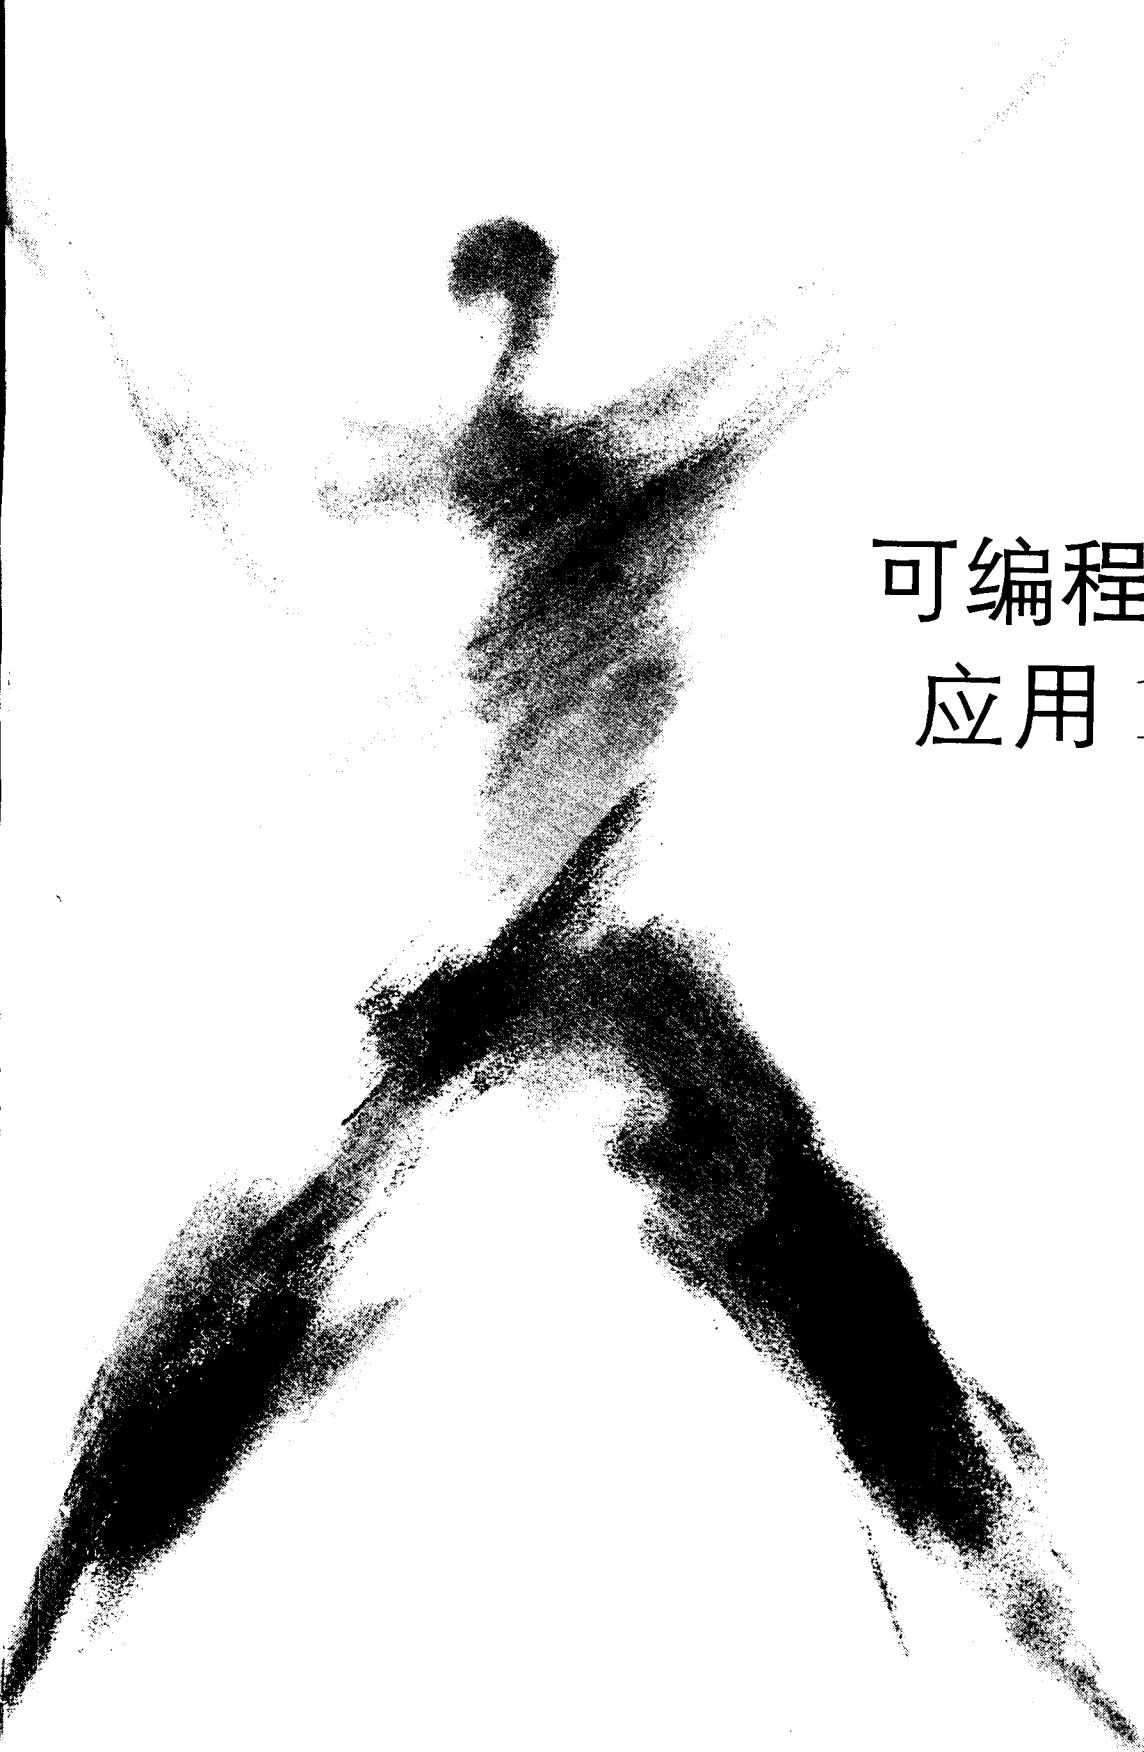

可编程控制器 应用 101 例

在任何情况下,三菱电机不对因使用或安装此设备所造成的一切损失负有任何法律或其它责任。

本手册中的所有范例和插图仅有帮助读者理解之作用,并不保证在实际应用中的操作可行性。读者因使用这些说明性范例所造成的一切损失,三菱电机概不负责。

因此种设备有很多种可能的应用,用户必须保证应用的安全性。

欢迎使用基础训练丛书的第二册。本书将有助于用户发现三菱 FX、FX_O 和 FX_{ON} 可编程控制器更新、更好、更广泛的应用,并帮助用户极大地提高他们的编程技巧。

本书包括“101 个基本应用”,应用范围从某条指令的使用到可编程控制器应用的一些思想。其中许多范例取自于实际应用,但在本书中采用一种简化形式,重点突出需强调的部分。

为使本书对读者更有帮助,应用实例都做了双重索引。这意味着是按主要指令和应用两种方式列出。应用又分为更小的、更通俗易懂的章节,只希望读者在陷于一种想法时或在寻找一个解决方法时,能受到鼓励去“浏览”这些目录。

这里阐述的例子都来自于三菱最全面的程序员辅导书,《高级手册》。

祝您好运!

三菱

其它书目:

《可编程控制器简介》

·初步介绍一般可编程控制器原理、术语和使用。此书适于作为梯形图和指令编程基础知识的自学参考书,在每章节结尾处有“自测”题(提供答案),这样,读者可以检测自己理解了多少。同时此书也给出了范围广泛的综合编程实例。

《高级手册》

·《高级手册》是学习和参考上的新概念。对所有 FX 系列可编程控制器的使用者来说,此书更象是一本修订/升级版的百科全书。此书提供的丰富的知识是别的手册不能比拟的,且用经过验证的实际例子使理论知识具体化。

《高级手册》-三菱 FX 知识的极致。

目 录

1. 最好的 21 例	
介绍 21 例应用	1
2. 顺序控制	
程序流程控制 7 例	25
3. 保持定时器, 初始化控制和中断	
12 例高级控制技术	35
4. 声音, 速度, 配给和光照亮度	
13 例脉冲控制	49
5. 数据输入-输出: 位元件	
位元件的 7 种概念	65
6. 数据输入-输出: 字元件	
用字元件实现的 8 例	75
7. 比较和基本事件跟踪	
检测和跟踪重要数据 8 例	85
8. 工程运算	
含精确度和小数的 8 例计算	95
9. 数据运算	
高级数据处理 5 例	105
10. 较复杂问题	
更长、更难的 12 例程序	113
11. 索引	
指令及应用的查找	139


最好的 21 例

先给出几个简单应用。

MEMO

1.1 一个开环电路

用在门铃上的一个小开环电路。

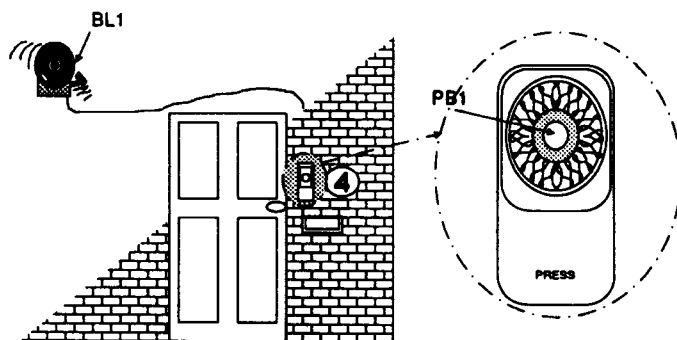



器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	门铃按钮
BL1	Y000	门铃

说明：

只有在门铃按钮 PB1 被按下时，门铃 BL1 才响。BL1 只能在 PB1 工作的同一时间段内工作，事实上，BL1 操作完全依赖于 PB1。

1.2 信号非允许动作

当浮阀发一个信号时，容器停止注水。

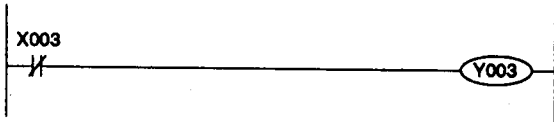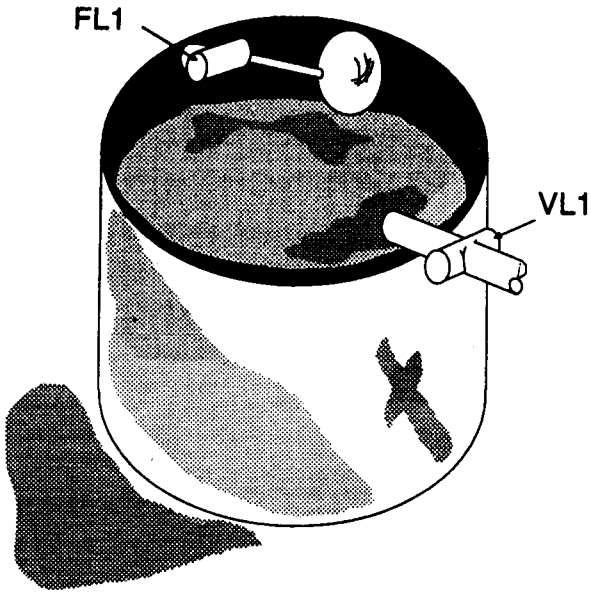

器件	PC 软元件	说明
FL1	X003	浮标传感器-测水位
VL1	Y003	进水阀


说明：

一个空容器的自然状态是：浮阀 FL1 “悬”空，进水阀 VL1 打开。这样水就流入并注满容器。当容器逐渐地注满了水，浮阀的浮标抬起。

最后，浮阀到达一点，在该点它接通一个开关，由此传送一个信号给 PC 中的 X003，使常闭触点无效，线圈 Y003 掉电，从而关闭进水管的阀门。当水位降低，浮阀下降，供水阀重新打开。

1.3 引起一个动作的串联与输入

这个电路检测随传送带运动的产品的位罝。

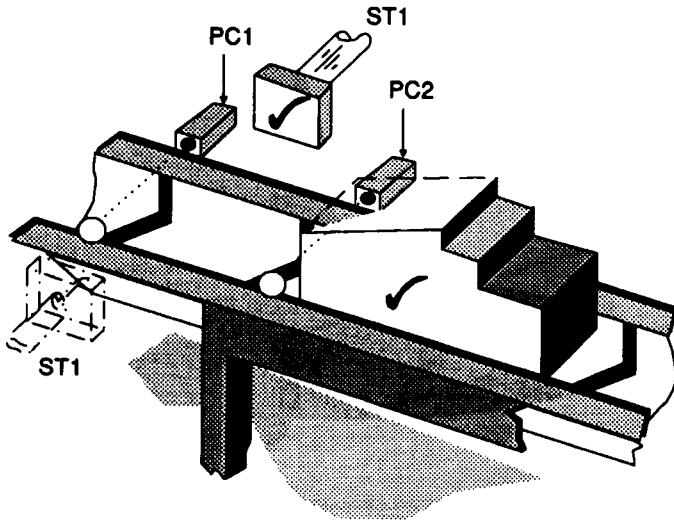

器件	PC 软元件	说明
PC1	X002	定位光电管 1
PC2	X003	定位光电管 2
ST1	Y002	贴邮票执行结构


说明：

当包裹从传送带上送过来时，经过两个光电管 PC1 和 PC2。这两个光电管用来检测传送线上包裹的位置。当信号 X002 和 X003 同时被接收到，即：两个光电管同时被激活时，包裹贴邮票的操作就能顺利完成，即 Y002 被驱动，把邮票 ST1 移向包裹

附注：贴邮票操作的移开和复位不在这里细述。

1.4 引起一个动作的串联与非输入

这个电路检测瓶子是否直立，如果不，则它被抛到传送带外。

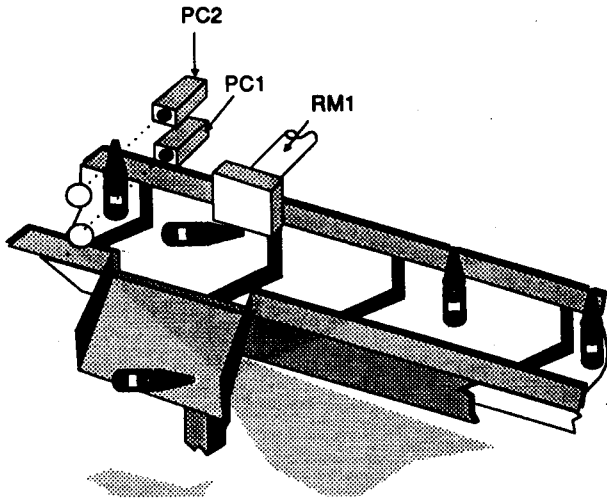



器件	PC 软元件	说明
PC1	X004	光电管自动检测瓶底
PC2	X005	光电管自动检测瓶顶
RM1	Y001	推出杆

说明：

当瓶子从传送带上移过来时，它被两个光电管 PC1 和 PC2 检测。这两个光电管经安排能检测瓶子是否直立。从它们那儿得到两个输入 X004 和 X005。如果瓶子不处于直立状态，光电管 PC2 就不能给输入 X005 信号。这意味着推出杆 RM1 开始工作，因为程序驱动输出 Y001：输入 X004 为 ON，而又因为输入 X005 为 OFF，常闭触点使输出 Y001 被驱动。

1.5 互锁电路

在检票栏旁的交通控制信号。

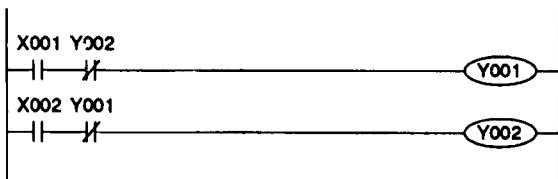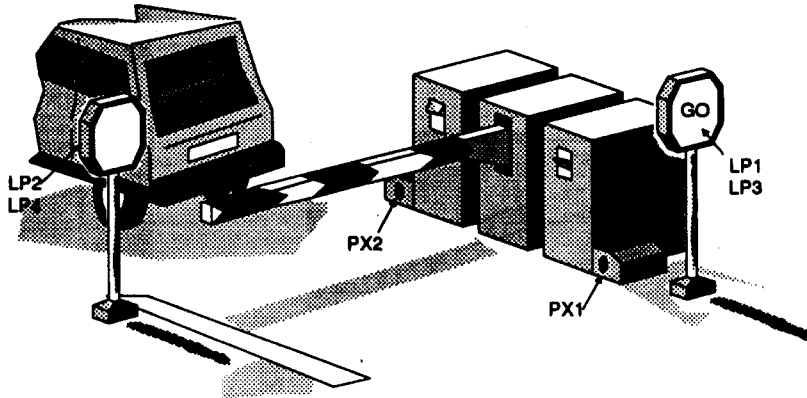

器件	PC 软元件	说明
PX1	X001	车进入停车场
PX2	X002	车离开停车场
LP1	Y001	GO-正要进入的车辆
LP2		STOP-正要离开的车辆
LP3	Y002	STOP-正要进入的车辆
LP4		GO-正要离开的车辆

说明:

这个程序说明了一种互锁程序输出的简单方法，这是个确保安全性的快捷方法。在安全要求高的控制场合，也应该使用机械的和/或物理的互锁。程序操作如下：



一辆车接近检票栏前，触发一个接近开关，是 PX1 还是 PX2，这决定于车来的方向。当 PX1 或 PX2 被触发时，输入 X001 和 X002 信号被 PC 接收。每个输入触发一个输出，Y001 或 Y002。

接着被驱动的输出使交通指示灯接通，允许车通过，也就是说，一盏灯指示 GO，而另一盏灯也由同一个输出信号控制，指示 STOP。如果有两辆车同时要通过检票栏，互锁结构会保证在任何时刻只有一辆车通过。

先触发的接近开关“锁定”另一个接近开关驱动的输出。程序非常简单地规定动作为“单一/或”方式，永远不同时发生。

1.6 使用脉冲驱动电机

工作期间，对电机作位置控制以方便地接近目标。下面是一个很好的位置点动控制的例子。

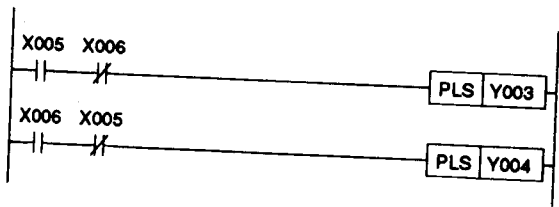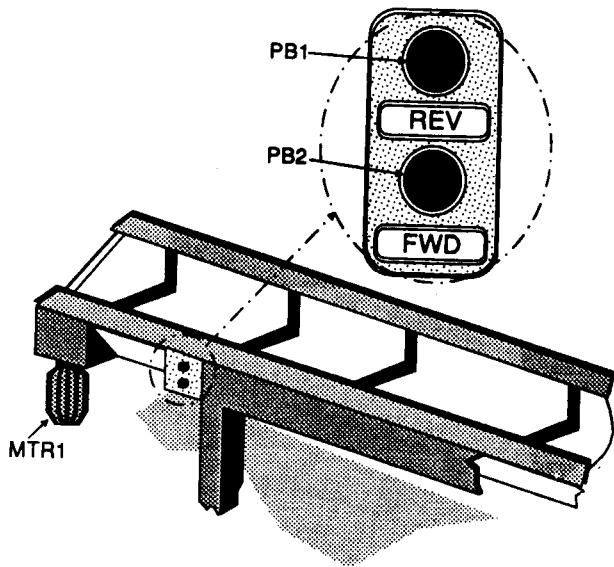

器件	PC 软元件	说明
PB1	X005	点动电机-反向
PB2	X006	点动电机-正向
MTR	Y003	电机通电-反向
	Y004	电机通电-正向

说明:

此例中，工作电机与一个传送带相连。要求移动传送带到某一确定的位置。



为了正确定位传送带，要求对电机有一个很好的控制。按钮 PB1 (X005) 和 PB2 (006) 能使电机短暂地反向 (Y003) 或正向 (Y004) 旋转。可以这样实现：给一个按钮输入，则产生所选择的输出脉冲，从而驱动电机。

使用脉冲功能确保每按一次按钮，只输出一个程序扫描周期，这也意味着按钮时间的长短与电机驱动的时间没有关系。

通过使用脉冲指令的 PLS 形式，一有按钮输入，立即驱动输出。

1.7 “无暇手柄”安全系统

对于控制系统工程师，一个常用的安全手段是使操作者必须处在一个相对任何控制设备都很安全的位置。其中最简单的方法是使操作者在远处操作。

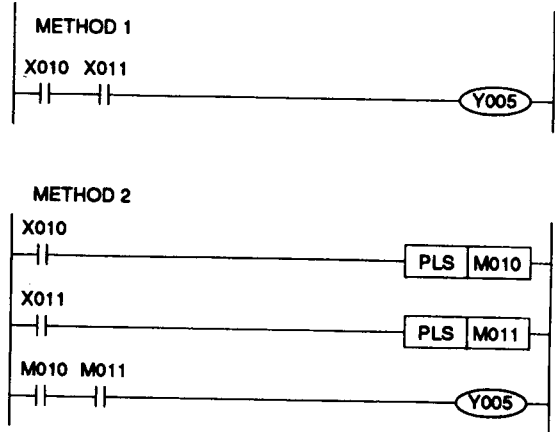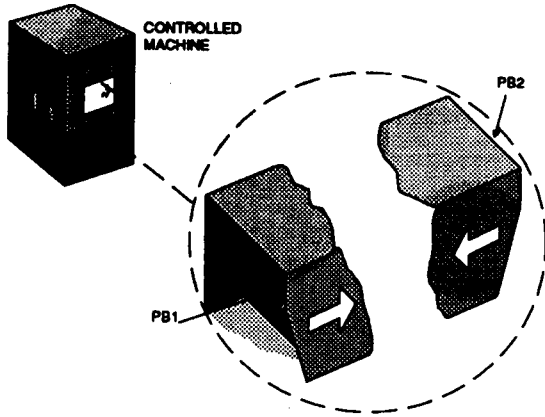

器件	PC 软元件	说明
PB1	X010	左手按钮
PB2	X006	右手按钮
	Y005	预定作用
	M010, M011	同时操作按钮的控制软元件

说明:

这一节讲述的安全系统被许多工程师称为“无暇手柄”这是一个很简单但非常实用的控制方法。


“柄”是用来指初始化和操作被控机器人的方法。用两个按钮构成一个“无暇手柄”。两钮必须同时按下。用此方法能防止只用一手就能进行控制的情况。常把按钮放在控制板上直接相对的两端。按钮间的距离保持在 300mm (12 英寸) 左右。为了防止操作者误碰按钮，或者采取某种方式使得一只手就能操作按钮，每个按钮都凹放在一个金属罩下。

最后作用是使操作者位于一个没有危险的位置。两个操作者的手都在忙于控制按钮。按钮上的金属罩使手得到保护，而且，也不容易更改对专用设施的安排。

程序“方法 1”是一个简单的两键控制，而“方法 2”进了一步，要求按钮同时按下。

1.8 一个简单自锁电路

一个用以控制风扇开始/停止操作的简单自锁电路。

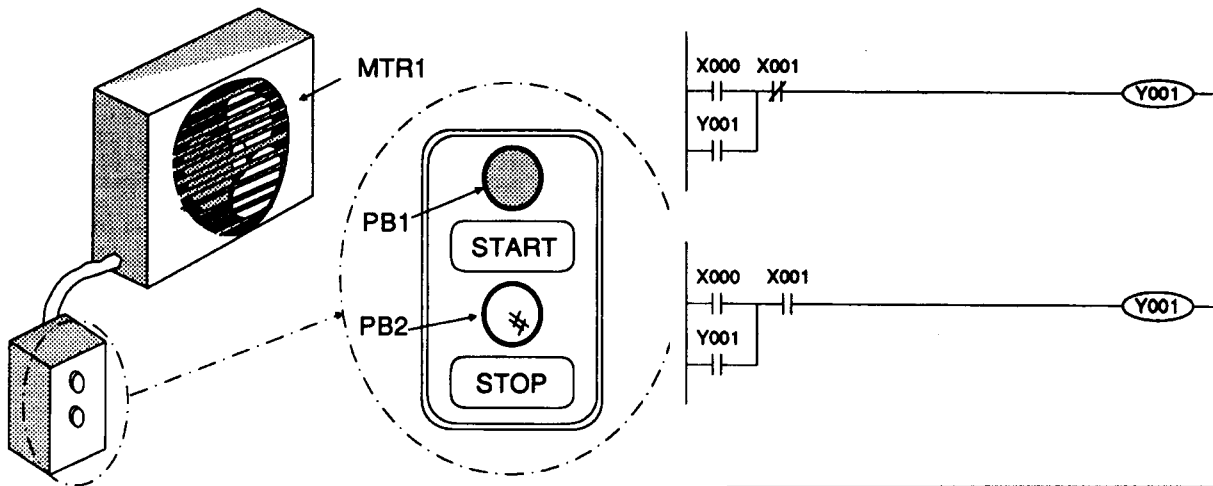

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	起动按钮
PB2	X001	停止按钮
MTR1	Y001	电机电源

说明：


按下按钮 PB1，风扇起动。按钮 PB1 在 PC 中表示为输入 X000。X000 接通，输出 Y001 被接通，这样使得电扇 MTR1 运行。若为使电扇运转而一直按着 PB1，那是很不方便的。一个小的自锁电路由此产生，它通过把程序输出 Y001 当作一个输入条件来实现。这意味着按钮 PB1 只需按一下，电扇就能连续运转起来。但是，电扇怎么停呢？使用与停止按钮 PB2 相连的常闭触点 X001 输入，锁定输出 Y001 就被“关断”，电扇就停止了。

安全注意：

对一个要求更安全控制的程序，停止按钮的输入应是一个常开触点，即 X001 为常开。实际按钮应该为常闭类型的物理接点。这意味着如果停止按钮失效，输入 X001 会消失，系统将停止，即变得安全。这称之为失效安全。

1.9 一个简单的双重控制系统

最简单的双重控制电路是一个楼上/楼下照明控制系统。

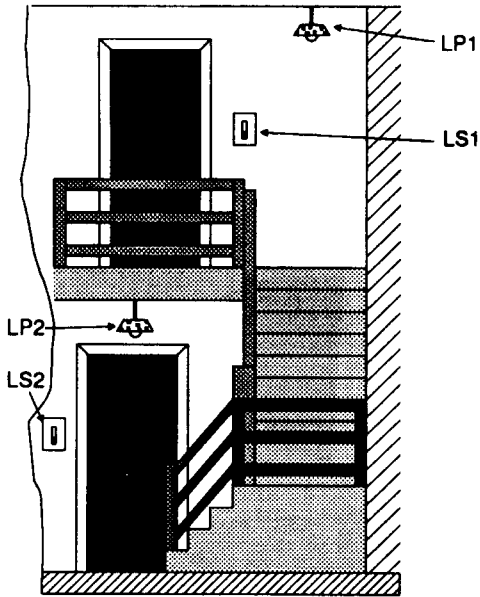

器件	PC 软元件	说明	
LS1	X002	电灯开关-楼梯顶	
LS2	X003	电灯开关-楼梯底	
LP1	Y001	灯接点	楼梯顶
LP2			楼梯底




说明：

本例模拟楼上/楼下硬布线的照明控制。每个开关连接一个输入点：LS1-X002 和 LS2-X003。要使灯动作，两个开关必须在同一状态中：都是“ON”或都是“OFF”，与硬布线解决方案一样，灯的 ON/OFF 控制能从任何一个开关产生。


附注：两盏灯 LP1 和 LP2 由同一输出 Y001 驱动。

1.10 一个定时关电路

下面的定时关结构用来延迟检票栏的关闭。

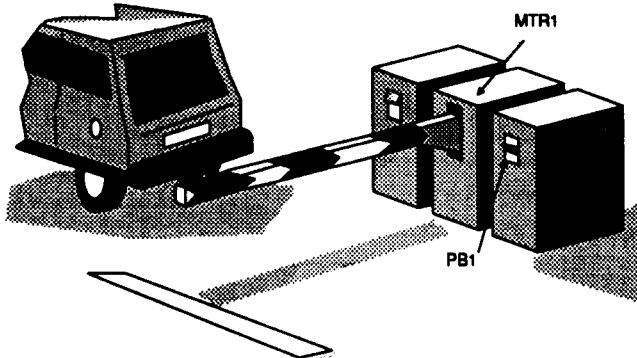

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	收停车票
MTR1	Y000	升起栏杆
	T000	栏杆复位到水平位置前的时间延迟

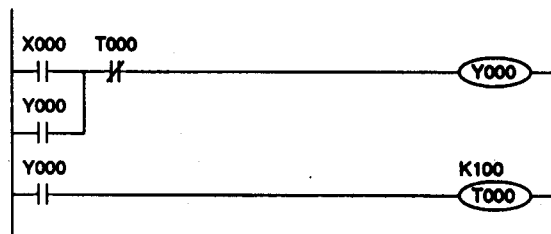

说明：



当一辆车到达检票栏时，按钮 PB1 被司机按下，接收一张停车票后，允许车进入停车场。

一收到 X000 (PB1) 信号，输出驱动 MTR1，栏杆升起。因为 PB1 的初始输入是瞬时的，所以用来驱动栏杆升起的输出自锁。定时器计时 10 秒后，自锁关断。

这时，输出 Y000 关断，栏杆回到水平位置，等待下一位顾客。

1.11 一个简单计数器

这个计数程序用来累计随传送带移动的瓶子数量。

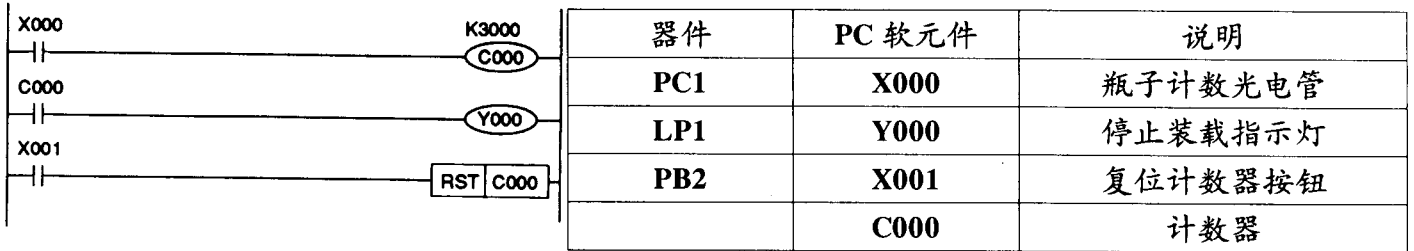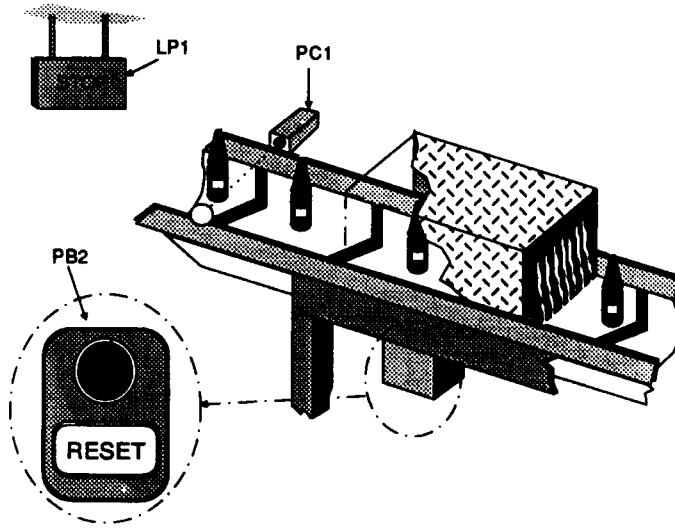

说明：



当瓶子在传送带上移过来时，它们挡住光电管 PC1 的光线。每次光线被挡住，代表 PC1 的输入 X000 变为 ON，程序起动一个计数器。这里，C000 用来“记录”经过 PC1 的瓶子数量。C000 事先设定一个计数上限，这样就能提供一天或一班次处理的瓶子总数。本例中上限定为 3000。

一旦计数器达到限度值，C000 的输出线圈闭合。为了向外部表示计数任务已完成，计数器 C000 的一个触点用来激活输出 Y000，接着，起动“STOP”灯 LP1，从而使操作者知道目的已达到。

因为计数器要保存它的数据，所以需要一种复位当前计数值的方法，可以用“复位”按钮 PB2 实现。PB2 对应于输入 X001，它使计数器设定为 0。“STOP”灯关断，整个系统准备下一批 3000 个瓶子经过。

1.12 一个定时操作

这种家居安全使用的“示警灯”是很常见的。

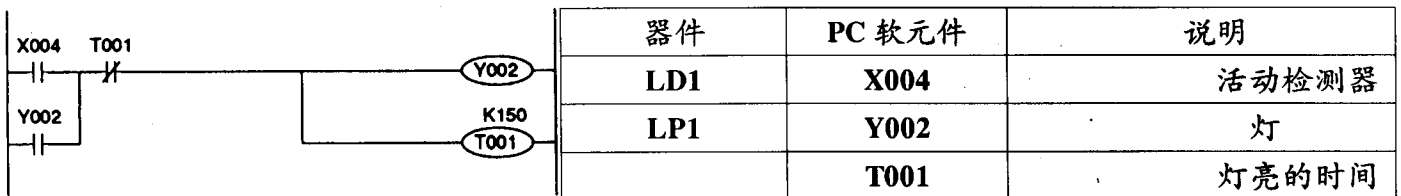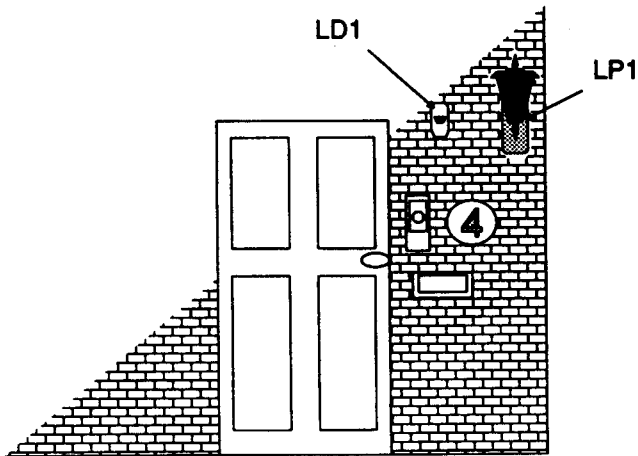



说明：

传感器 LD1 提供初始输入给电路。如果某个活动被 LD1 检测到，程序输入 X004 变为 ON，接着安全灯 LP1 在 Y002 驱动下变为 ON。安全灯会持续 15 秒，这通过锁定灯输出 (Y002) 来实现，但是接着用一个来自定时器 T001 的触点关断锁定。

因为定时器与灯线圈同时起动，这样可保证灯保持开状态 15 秒。计时结束时，定时器的常闭触点断开，因而切断锁定电路。

1.13 时序操作

如下所示的洗衣机的旋转过程从开始到结束都是使用定时操作来顺序进行的。

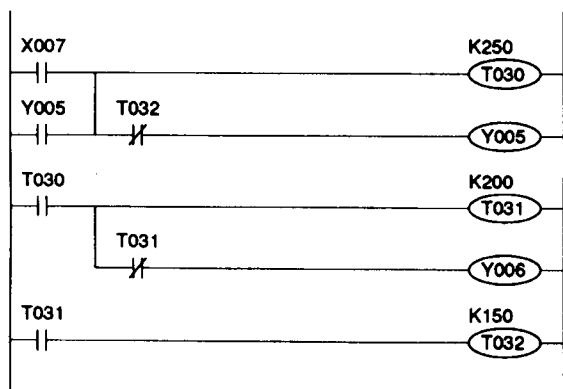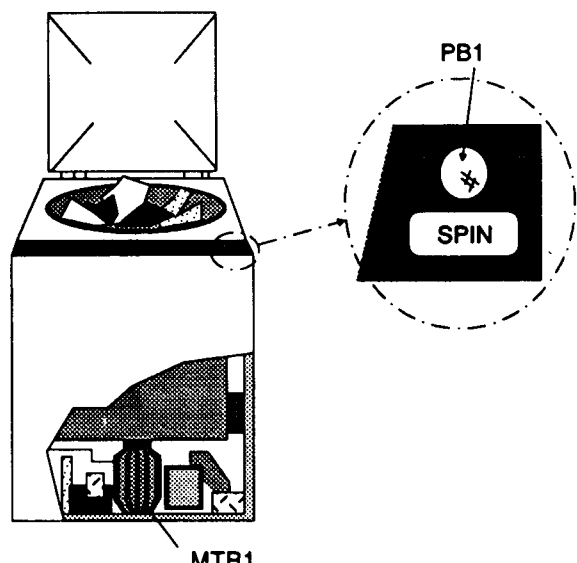

器件	PC 软元件	说明
PB1	X007	手动选择-旋转启动
MTR1	Y005	低速旋转
MTR2	Y006	高速旋转
	T030	低速旋转时间
	T031	低速旋转时间
	T032	减速时间

说明:

按下“SPIN”按钮 PB1，使得 PC 输入点 X007 有效。这样就启动了一系列完全由定时器控制的旋转操作。

当 X007 有效时，洗衣机的电机开始低速旋转，初始化由输出 Y0005，MTR1 完成。这个输出线圈接着锁定整个程序，进行一个周期的运行。



25 秒后，定时器 T030 的常开触点闭合，输出 Y006，MTR2 使洗衣机再高速旋转 20 秒，并使定时器 T031 有效。

定时器 T031 定时结束后，高速输出 Y006，MTR2 被取消。接着定时器 T032 提供 15 秒时间使洗衣机减速。

这个定时过程一结束，整个序列复位，等待下一次“SPIN”按钮的按下。

1.14 自动门

检测和延时是预防事故发生的有效措施。可以说不可能有绝对完备的安全措施，这里的两项技术可以加强安全措施。

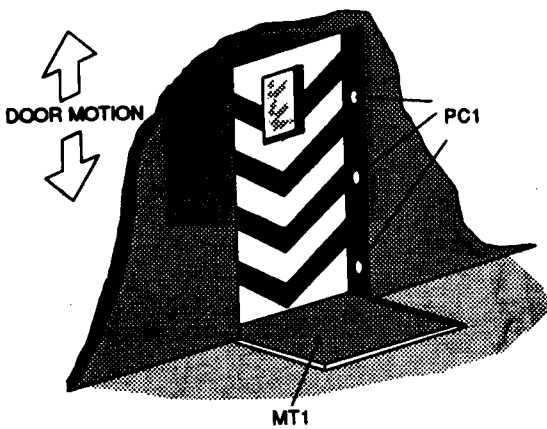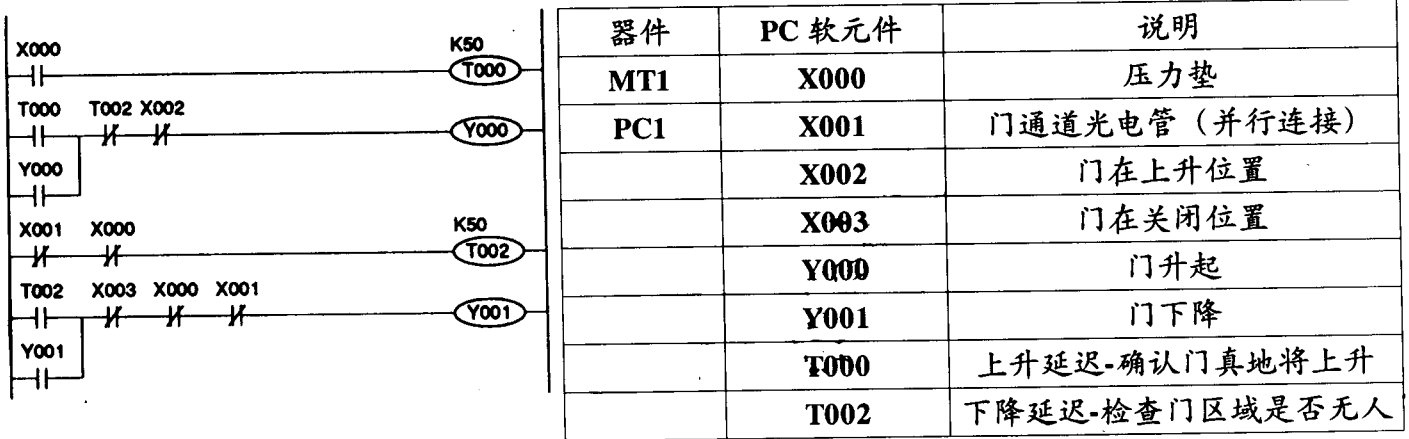

说明:

观察一扇门，它的动作看起来非常简单，关上，打开。为什么门需要一个可编程控制器呢？凭经验想一想，便发现门从来不会夹住一个人，即压扁/碰撞用户。在许多情况下，门过早地关上，这是很不方便的。因此，大量控制和安全措施加入到这些看似普通的对象中。在本例所示中，当压力垫有感应时，输入 X000 接通，门将会打开。



为防止不必要的开和关操作，压力垫信号在接受必须有一段“检测”时间。之后，输出 Y000 将起动开门的过程，这个输出自锁。

当门安全打开时，限位开关 X002 被激活，取消“打开”的输出。门一直保持开，直到压力垫和光电管信号消失。由 T002 设定的一个小停顿使关门的动作延迟。这个延迟检测是否有人立即跟着第一人经过门道。如果不再有人经过门道，输出 Y001 接通，门会继续关，直到“关”限位开关 X003 起作用。

在关过程的任何时刻，一个人要经过门道时，开门过程会再次起动。

1.15 使用计数器的 24 小时钟

下例中使用三个计数器“计时间”。

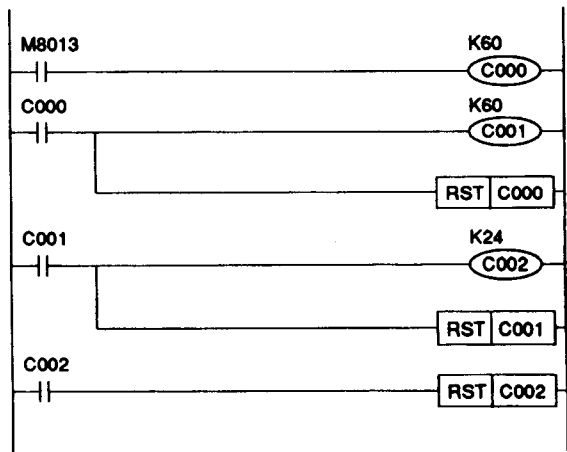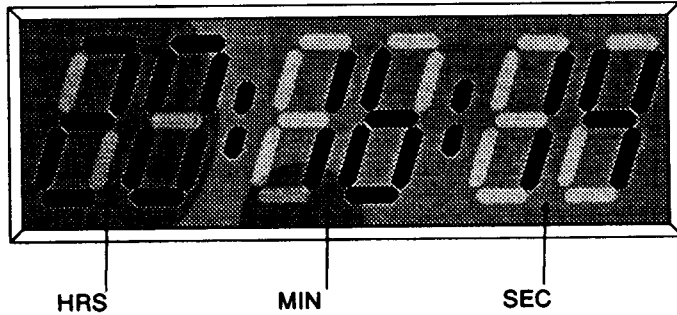

器件	PC 软元件	说明
SEC	C000	秒计数
MIN	C001	分计数
HRS	C002	时计数
	M8013	1 秒脉冲

说明：


这个小程序在 PC 一投入运行就开始工作。其操作的关键在于专用辅助继电器 M8013，这个元件提供一个周期为 1 秒的脉冲。计数器根据这个“时钟脉冲”对过去的时间以秒计数。如果这个计数器到了 60 就复位，便可知道过去了一分钟。

如果第二个计数器对计数器 C000 复位次数计数，则可知道过去了多少分钟。

因此，接下来的逻辑与前面相同，只是用 C001 来计“分”。再进一步，用 C002 来计“时”，从而完成一个完全独立的时钟。时间可从 3 个计数器上直接读出。使 C002 的“设定”值等于 24，就得到一个 24 小时时钟，或者设定值等于 12 时，一个标准的 12 小时时钟就能工作了。

1.16 置位和复位一个操作模式

这个灵巧的 SET/RST 程序能使一段程序“转换”为 ON 或 OFF。

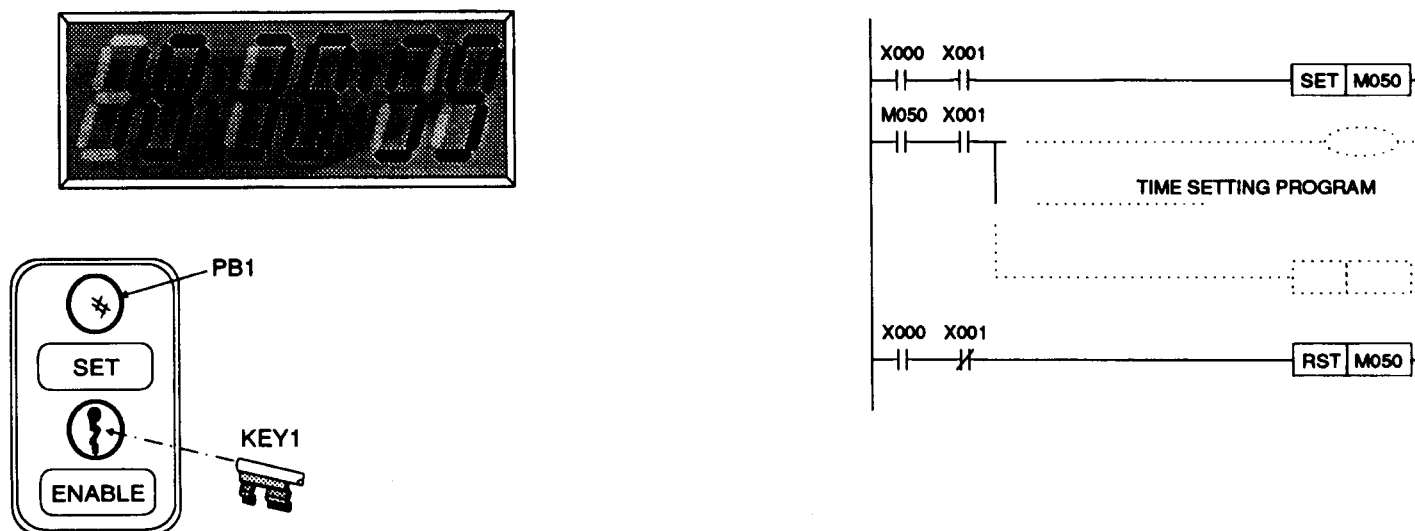

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	置位-按钮
KEY1	X001	执行钥匙开关
	M050	内部操作标志

说明:

本例中，SET/RST 程序用来起到一个管理作用，比如设定时间。为了能够进行这种模式操作，授权人必须有一把执行“钥匙”（钥匙开关）。



当需要更改时间时，使用者打开钥匙开关（Key1），接着按“SET”按钮（PB1）。钥匙开关和按钮的动作给可编程控制器（PC）两个输入信号 X000 和 X001。当 PC 一收到这些输入，“时间设定模式”被 SET 指令激活，它将内部标志 M050 置位。

标志 M050 会一直保持 ON，即使输入 X000 和/或 X001 不再出现。不过，考虑到安全，在执行“时间设定”操作时，本程序要求钥匙一直留在钥匙开关中。

当 M050 为 ON，并且钥匙开关有效时，相应的“时间设定”的程序会被处理。当时间设定完毕，取下安全钥匙，并再次按 SET 按钮。则内部标志 M050 复位（RST），这样就不能再做“时间设定”了。

1.17 失效安全

如果容器为空或按下停止按钮，抽水泵停止工作。

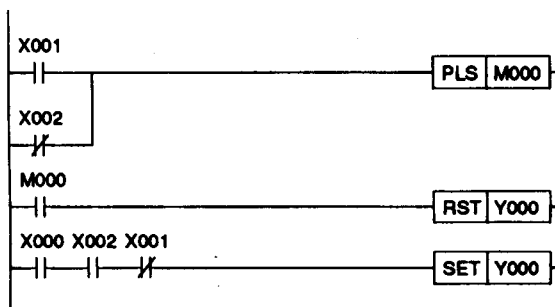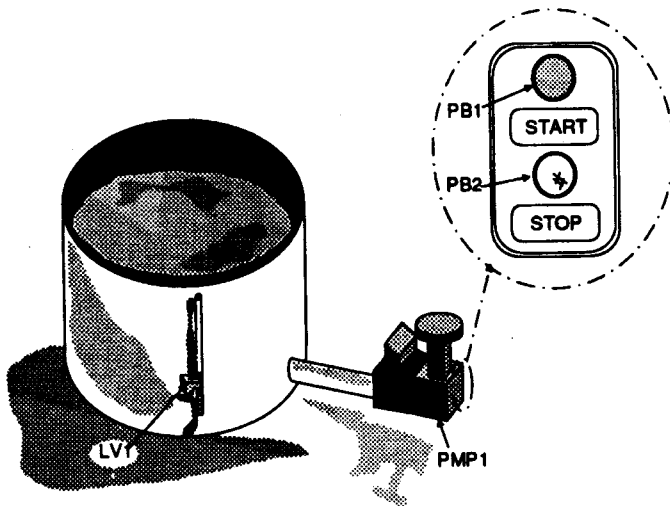

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	起动按钮
PB2	X001	停止按钮
LV1	X002	容器低水位
PMP1	Y000	泵电机

说明：

泵从容器中抽水，按下标明为 Start 的按钮 PB1 (X000)，泵开始工作。



只要容器中有水 (X002 为 ON)，而且标明为 Stop 的按钮 PB2 (X001) 没有按下，泵会一直工作：PMP1 由输出 Y000 驱动。

如果在泵工作期间的某一时刻，容器抽干了，即低水位检测器 LV1 被触发 (X002 会变为 OFF)，泵会自动停止。实际上，低水位检测器提供可编程控制器常闭触点输入，也就是说，有水时，输入 X002 为 ON，实际的低水位检测器为 OFF。因此，若低水位检测器失效，即总是 ON (X002 会变为 OFF)，系统不允许泵工作，故在故障时是安全的。

如果按下停止按钮，泵也会停止。泵已经停止时，必须按下起动按钮来复位/重起动泵。

1.18 置位和复位操作

主传送带上有障碍物时，瓶子会被传送到再循环线上。

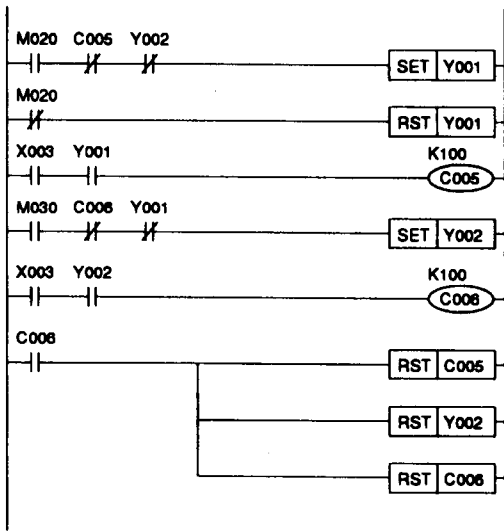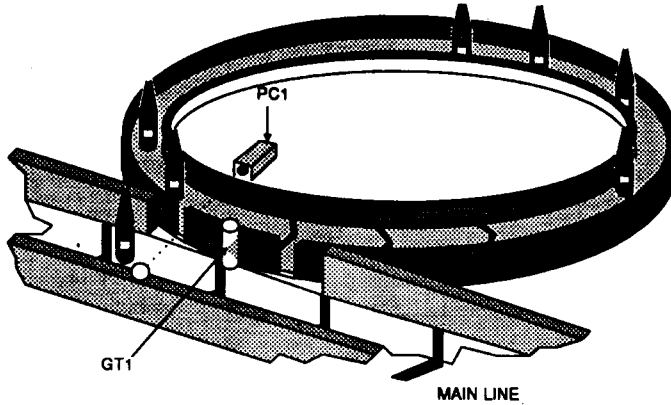

器件	PC 软元件	说明
PC1	X003	检测瓶子光电管
GT1	Y001	再循环线门设置
	Y002	主线门设置
	C005	进入再循环线的瓶子个数
	C006	进入主线的瓶子个数
	M020	允许瓶子进入再循环线
	M030	允许瓶子进入主线


说明：

如果要使用再循环线路，则激活内部标志 M020，就能使用再循环线。然而，如果再循环线满了（即 C005 起作用）或者正处于清空过程中（Y002 起作用），再循环线忽略 M020 标志。当 Y001 有效时，门 GT1 反时针旋转，允许瓶子从主传送带转到再循环线上。当瓶子完成这次转移，光电管 PC1 光线被遮断，这样给出一个输入 X003，这个输入与计数器一起作用可以确定再循环线上的瓶子数目。当标志 M020 不起作用时，输出 Y001 复位，门 GT1 返回到中间位置（弹簧返回）。

瓶子离开再循环线时，标志 M030 必须出现。在进入和清空的选择之间又有一个互锁，门 GT1 被输出 Y002 设定，使得产生顺时针旋转。PC1 再一次提供计数信号（C006），将所有的瓶子计数。这个系统设计成在一次运行中或是装满或是卸空再循环线。这就是为什么当最后一瓶离开再循环线时，计数器要复位。

1.19 选择程序的部分

颜料罐从生产线上移过来，注入两种不同颜料，所以能有三种颜色选择。

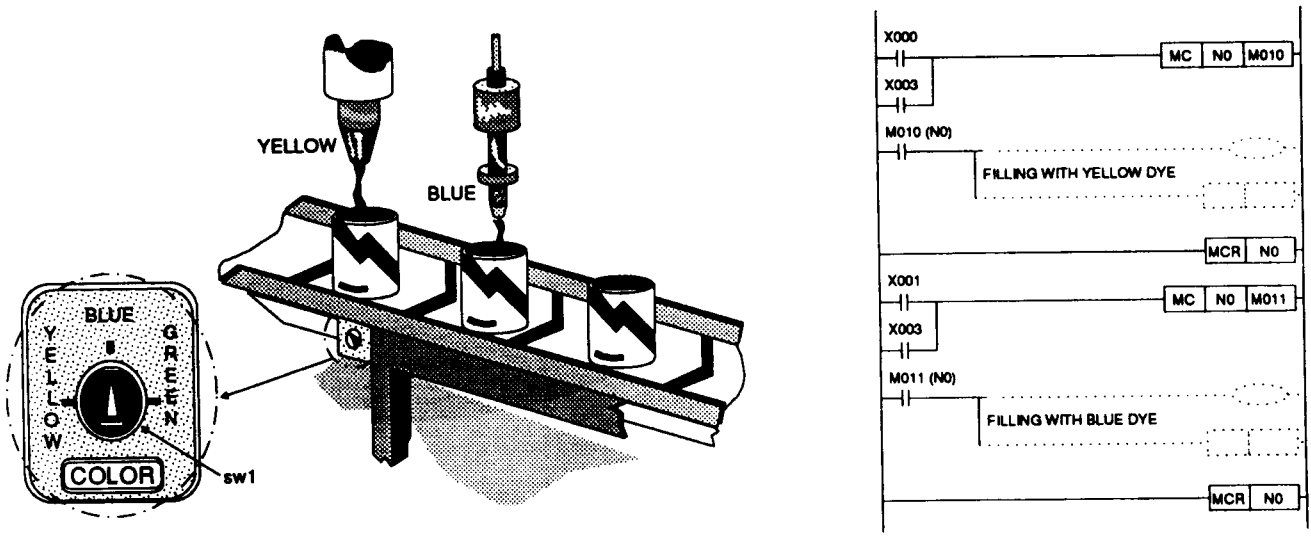

器件	PC 软元件	说明
SW1	X000	选择黄颜料
	X001	选择蓝颜料
	X003	选择绿颜料-黄蓝混合颜料
	M010 (NO)	黄颜料注入底料混合物的程序
	M011 (NO)	蓝颜料注入底料混合物的程序

说明：



本例说明一段特定程序只有在更大的主体程序要求时才能被访问。颜料罐注入规定的颜料，黄或蓝色。如果两种颜料都使用，则产生绿色。

颜色的选定是通过旋转开关 SW1 到适当的位置。接着输入 X000、X001 和 X003 会被接收到。因为把选定的颜料加到罐中的机器各不相同，每种选择要求对应一个特定程序。当颜色选定时，每个程序就“转换”到开或关。

当绿色被选中，两个程序顺序地运行，使用主控制指令控制应该哪个程序运行。MC 和 MCR 指令标注在每个程序的开始和结尾，只有当起控制作用的“主控制”被激活时，才能执行这些指令之间的程序步。

1.20 高速计数

洗衣机的滚筒旋转被计数，数据可以用在后面编程中控制循环长度，进行速度控制或提供维护帮助。

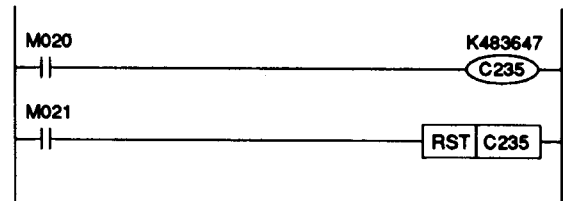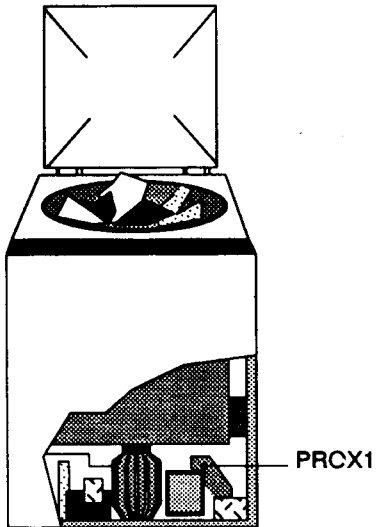

器件	PC 软元件	说明
PROX	X000	采集滚筒旋转信息的接近传感器
	M020	控制计数操作的触发器
	M021	外部复位触发器
	C235	高速 32 位计数器 (注: 输入 X000 自动作为此计数器的输入)



说明:

当洗衣机滚筒旋转时，固定在滚筒底部的小标记或指示器经过一个接近传感器 (PROX1)。这个传感器驱动输入 X000，因为使用了高速计数器，输入 X000 自动转为此计数器的输入。内部 M 线圈或辅助继电器 M020 用来控制计数操作，而辅助继电器 M021 用来复位计数器。

附注：高速计数器是 32 位的元件，这意味着计数器设定值的选择范围可以是 1 到 2, 147, 483, 647。

1.21 精确计时

运动俱乐部里训练课用的跑表。

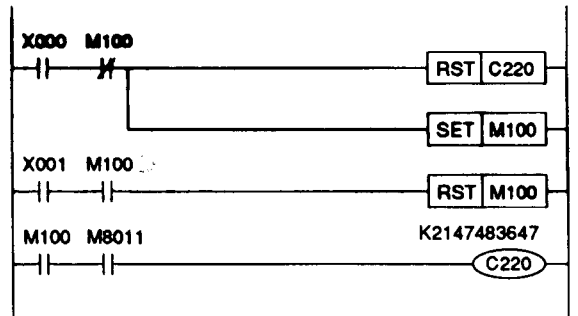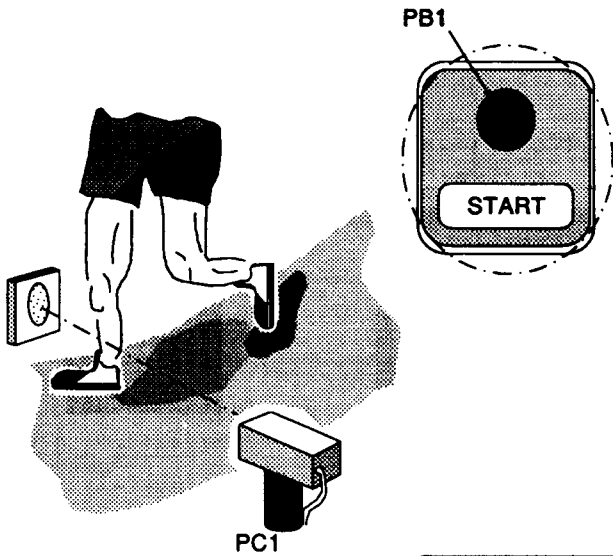

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	启动按钮
PC1	X001	停止检测光电管
	M100	内部标志-跑步开始
	C220	当前一圈时间，以 10ms 为单位 (注：C220 是 32 位计数器)
	M8011	内部 10msec 时钟脉冲

说明：

按下按钮 PB1，产生输入 X000。程序由 X000 的第一次出现设定跑步标志 M100。

这个标志一设定，就进行赛跑或跑步，计数器用来对特殊 M 线圈 M8011 的脉冲计数。这个 M 线圈是一个 10 毫秒时钟脉冲。计数值与以毫秒计的跑步时间成正比。

当跑步者挡住底线上的光电管 PC1 时，计数和由此得到的计跑时间停止。此时，输入 X001 被接收，并且赛跑标志 M100 复位，从而使计数器 C220 停止工作。为了检查，计数值被保存下来，简单地除以 100 会得出以秒计的时间，再除以 60 则得出分和小时的结果。

在下次跑步开始时，按下按钮 PB1 时，计数器 C220 复位。



如果运动员都是跑得特别快的选手，那么就可以用一个 16 位计数器如 C0 或 C10 代替。如果这样，设定值应该是 32767。

顺序控制

有关如何控制程序流的一些思想。

2.1 接力棒式控制

“每个问题都有一万种解法”——编写有关可编程控制器的程序时，有多种方法能达到预定结果。正确的方法是：程序设计者和系统装配工程师都能理解的……当然是能运行的！下面的方法是对于程序中序列事件的另一种解决方法。

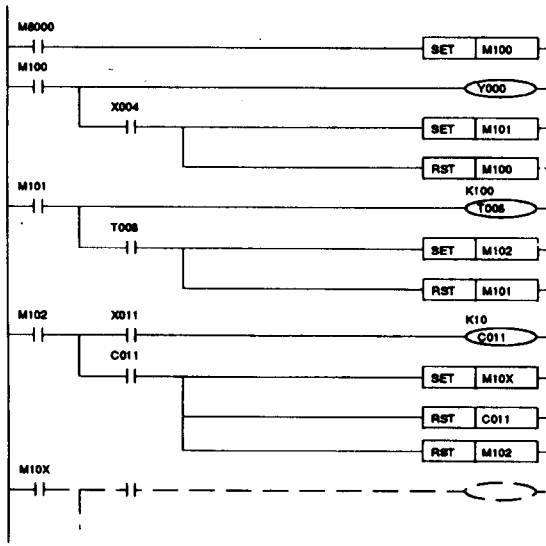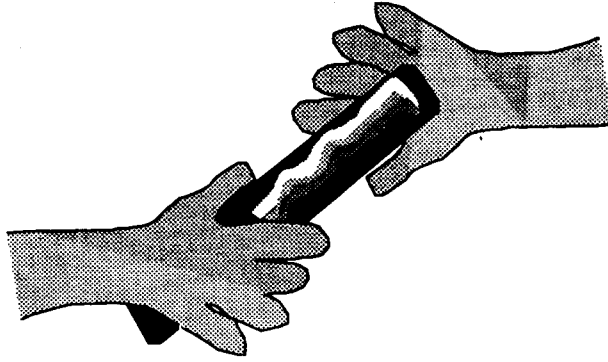

器件	PC 软元件	说明
	M8000	PC 运行常闭触点
	M100	用户程序“步骤 1”
	M101	用户程序“步骤 2”
	M102	用户程序“步骤 3”
	M10X	用户程序“步骤 X”

说明：

这种方法包括简单的“手传手”程序传递标志，程序控制如同接力跑般传递下去。



当每个“赛跑者”完成他们的规定路程，他们把“控制棒”传给一个等待着的“赛跑者”。这个过程的过程也正是这样的，当每段程序结束时，使用一系列的 SET 和 RST 指令，控制被强制传递到程序的下一部分。

这种方法对控制步的数量没有限制，只要每部分程序有一个独立/唯一的“棒”标志。

M 和 S 线圈都能使用，甚至 Y 输出也将提供所期望的控制。

2.2 使用条件跳转

压力洗涤器有三个选项，“子程序”代替写3个分散的程序，缩短了1/2的程序长度。

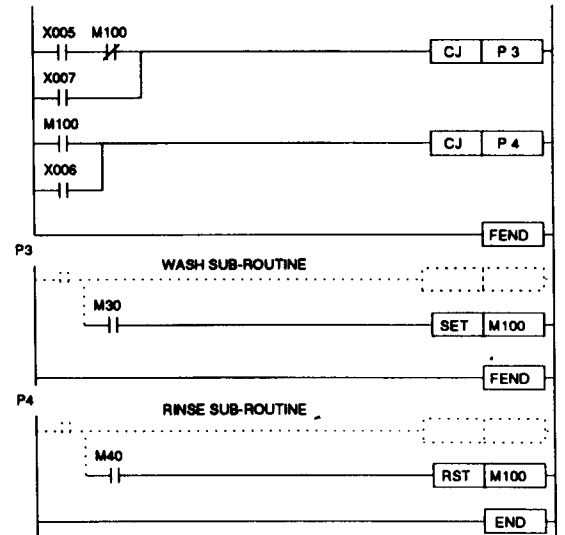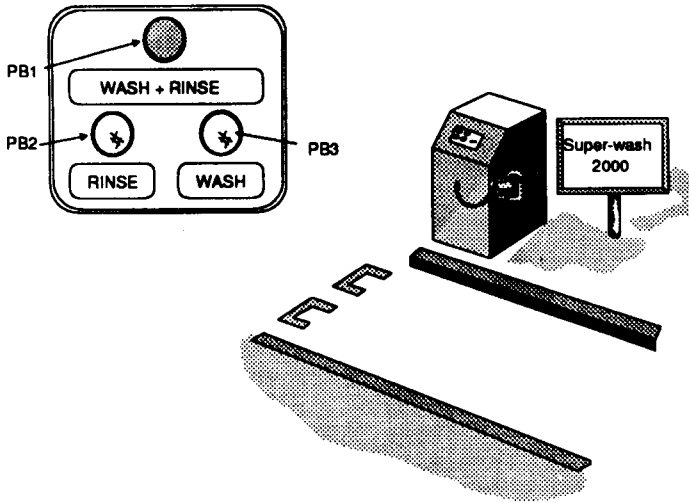

器件	PC 软元件	说明
PB1	X005	选择冲和洗
PB2	X006	只选择冲
PB3	X007	只选择洗
CJ	FNC 00	CJ 应用指令
FEND	FNC 06	FEND 应用指令

说明：


洗车器有三种设置。其中两种提供单一服务，即冲或洗，第三种两项服务全部提供，即冲和洗。

因为提供每项服务的程序是一样的，不管是单项的，还是整体服务的，所以使设计者可省去1/2的程序。这是因为不用再编写整体处理的每项服务，设计者简单地调用或再使用已编写的程序。这通过规定单项服务为一个子程序来实现。由此，当选中整体处理时，不是只有一个子程序运行，而是两个都运行。

例中，当选择冲时，X006被激活，子程序P4运行。当要求洗时，输入X007被接收到，子程序P3运行。当选中整体处理时，两个程序都选中。为确保被调用的子程序只在前一个子程序结束时开始，标志M030、M040和M100用来“接通”活动程序。

2.3 一种可选的程序控制方法

程序编排有多种方法，下面方法的优点是只要求编程工程师最小的工作/控制

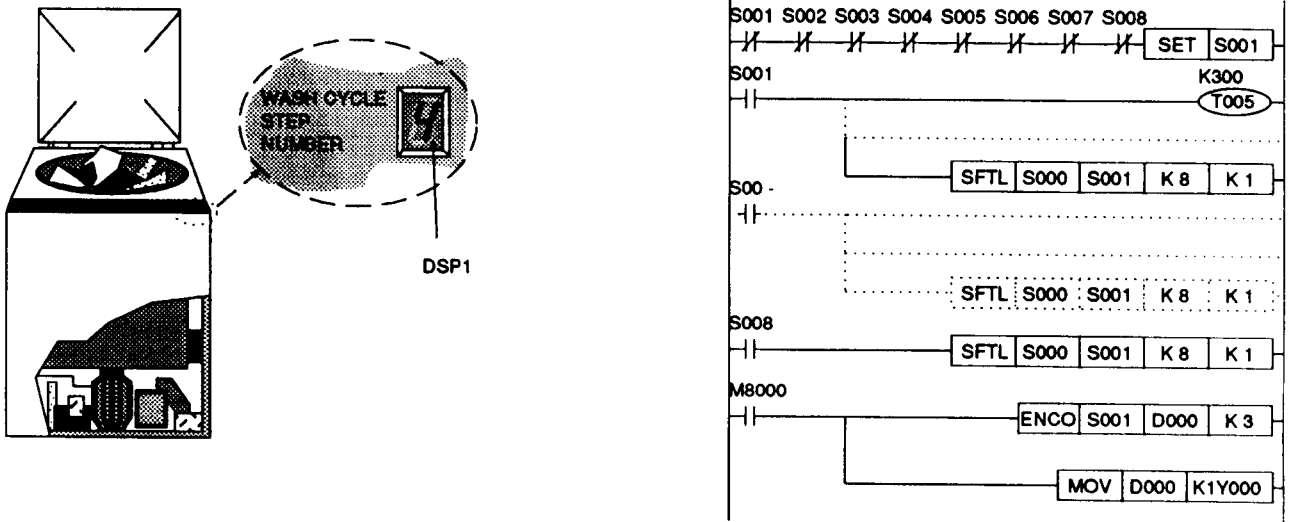

器件	PC 软元件	说明
DSP1	Y000-Y003	有效程序步显示
	S000	虚构源(位)器件
	S001-S008	位栈(移位寄存器)
SFTL	FNC 35	SFTL 应用指令
ENCO	FNC 42	ENCO 应用指令
MOV	FNC 12	MOV 应用指令

说明:

主程序可以分为一些更小的程序，执行一系列任务。从程序/现场的维护角度来看，很难确切地知道一个程序是怎么工作的，尤其在维护工程师不是程序编制者时。如果使用结构化编程技术，例如本例方法或 SFC、STL 或任何其它已知的方法，维护就容易得多。




本例编程方法是控制程序序列的每一步。这通过从位栈移一个控制位来实现（本例中位元件 S000 到 S008 作为栈）。当适当位被激活时，相应程序的部分会工作。

位栈里的每位依次有效时，它被编码并移出到一个 7 段显示（S001 到 S008 被编码为 D000，接着直接移至 Y000 到 Y003）。位 S000 用作正确操作移位指令的一个源位：S000 不能用于主程序的其它部分。

通过移动有效步到字节显示，任何场合的维护工程师能够检测程序情况，即使他们没有编程经验。洗衣机实例表明：在这里，重要的是知道程序处于哪一步，以便能在适当时刻放入洗衣粉、柔软剂、染料或漂白剂。

2.4 使用步进梯形编程

程序控制可用多种方法实现，最常用的一种方法是建立一个顺序功能图或更为人知的 SFC 程序。

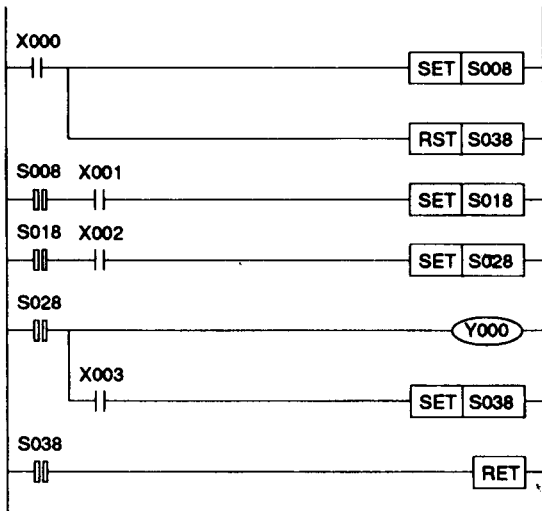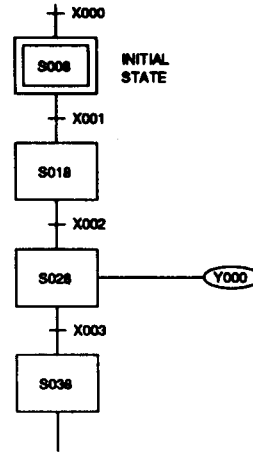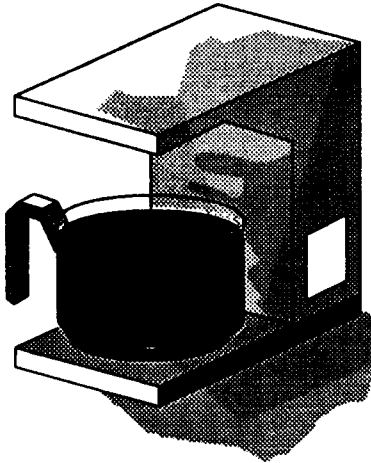

器件	PC 软元件	说明
	X000	开始加热过程
	X001	提供水
	X002	提供咖啡
	X003	水煮沸
	Y000	运行加热器件
	S008	步骤 1-有水吗
	S018	步骤 2-有咖啡吗
	S028	步骤 3-水热时关闭加热器
	S038	步骤 4-结束加热过程

说明：

本例说明了一个煮咖啡的简单 SFC 程序。“流程图”是程序的一种 SFC 表示方法。图表说明 SFC 如何把一个程序分为独立步骤的。可以说，一个 SFC 程序是一系列较小的独立程序“串”起来的。

为进行这种编程，要用到 STL 指令。STL 指令的作用类似于流程图上封闭方框。本例中程序被输入 X000 初始化，驱动第一步或初始步（例中为 S008）。此时，只有 SFC 程序被激活的步骤工作。假如输入 X003，什么也不会发生，因为步骤 S028 尚未被激活。




为使程序运行到 S018，必须给出输入 X001，这使得 STL 指令 S018 置位，而且也自动地复位步骤 S008。此进程继续完成 STL 程序的剩余部分。

请注意 STL 步骤 S028。此步骤有效期间，Y000 会连续输出。例中输出驱动煮咖啡的加热器件。一旦水沸腾，X003 被激活，并且程序转至 S038。这使得 S028 和 Y000 无效。

STL 程序能在标准编程部分之间被编程和安置。当它返回到标准编程时，最后的 STL 步骤（例中为 S038）必须包含 RET 或返回指令。

2.5 使用一个 STL 程序做多重选择

做一个选择时，在某种上还包括不同参数甚至不同程序的选择。用一个 SFC 程序很容易做到这一点，因为 SFC 的本质就是控制程序流和隔离未被激活的程序段。

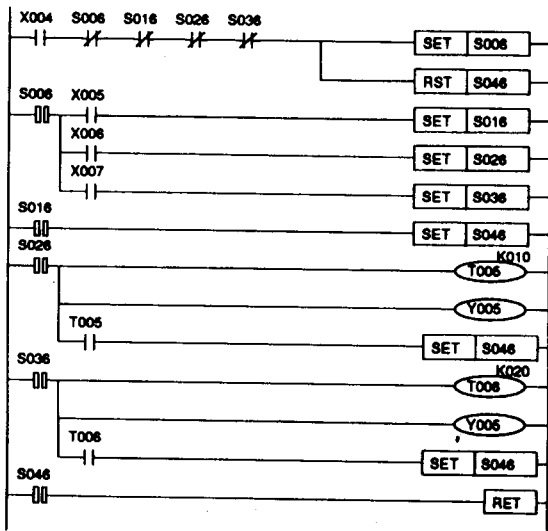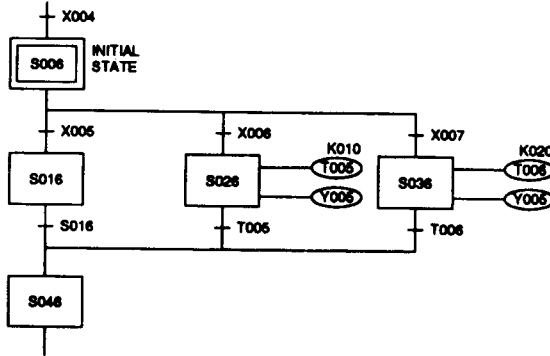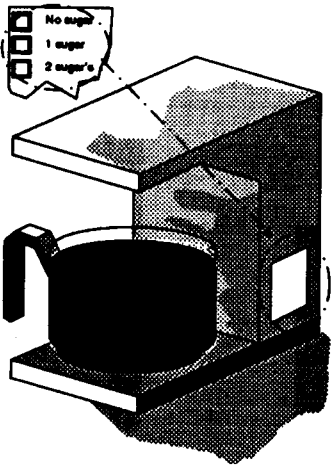

器件	PC 软元件	说明
NONE	X005	按钮-要求不加糖
1SUGAR	X006	按钮-要求 1 份糖
2SUGAR	X007	按钮-要求 2 份糖
	S006	起动放糖过程
	S016	要求不加糖
	S026	要求一份糖
	S036	要求两份糖
	S046	结束放糖过程
	Y005	放糖

说明：




咖啡机能发放 3 种不同量的糖：不加，1 份，2 份。控制放糖的程序在这三种情况中略有不同。然而，起始点和选择糖量后的结果相对这三个选择都是相同的。从 SFC 程序中可清楚看到这一点（见本页上侧的流程图）。由图中可知，一旦 SFC 程序被输入 X004 激活，初始状态 S006 将为 ON。此时，用户可有三种选择，按下其中一个选择按钮。

“None” 钮将给出输入 X005，激活状态 S016，最后激活 S046。如果要求一份糖，则收到输入 X006，从而激活状态 S026，在 T005 限定的时间段内输出 Y005 放糖。设定时间到后，程序强制转到状态 S046。最后，如果要求两份糖，则收到输入 X007。从而激活状态 S036，在 T006 定时器设定时间段内放糖。同样地，定时完成时，激活状态 S046。

应该注意的是状态 S026 和 S036 都使用 Y005。在一个标准形式程序中，必须写成“OR”形式来驱动单个 Y005 输出。不过，SFC 类型的程序隔离了程序所有的未激活部分，它允许使用双线圈输出。

2.6 带保持的多任务控制

常有这样的情况：在任何时刻，都有一个以上的任务要求完成。执行多任务时，程序控制需要很小心。SFC 类型的编程思想能快速地实现安全控制。

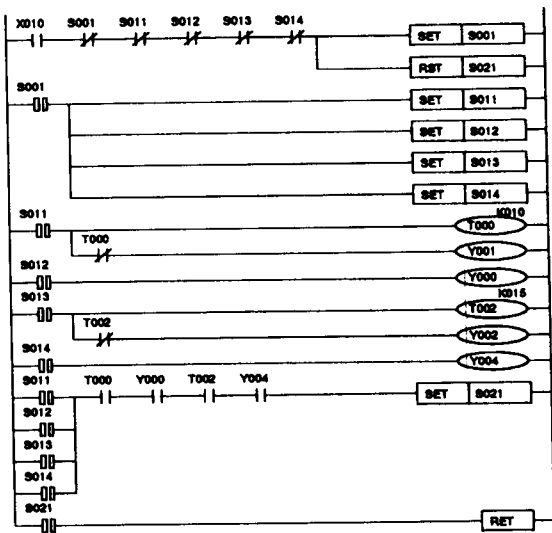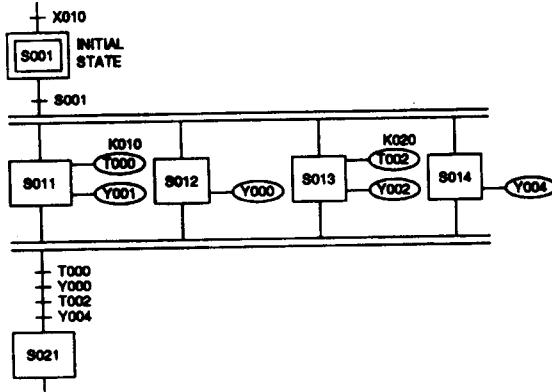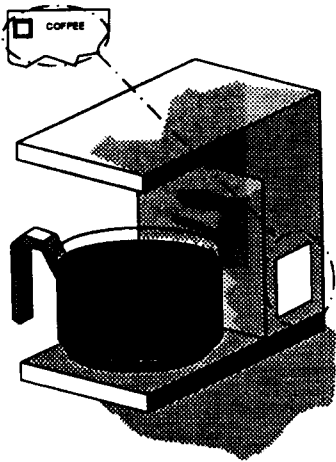

器件	PC 软元件	说明
COFFEE	X010	按钮-咖啡的混合
	S001	咖啡混合过程
	S011	加热水
	S012	加糖
	S013	加牛奶
	S014	加咖啡
	S021	结束混合过程

说明：

这部分描述的程序说明了 4 个操作是如何同时开始的，及所有任务都完成后，程序是如何继续的。




用来同时起动所有任务的方法叫做并行分支（图中表示为并行水平线）。STL 程序图显示，一旦唯一的条件 S001 满足，状态 S011、S012、S013 和 S014 就都被激活。

并行汇合是使程序“等待”汇合的所有条件都达到的一个方法。在 STL 程序图上，后跟 4 个条件（垂直串联）的并行线形成本例中的并行汇合。例中汇合只在定时器 T000 和 T002 定时结束，并且输出 Y000 和 Y004 有效时，才发生。

程序的功能是：选中“COFFEE”后，制作一杯咖啡所需的各成分混合在一起，即热水、牛奶、咖啡和糖。

2.7 在某一时间作一个操作

使用 SFC/STL 类型的编程, 很容易实现在规定间隔处理一些步骤的循环。下面的例子描述了一个游泳池的过滤系统。每 4 小时, 水阀换向以清理堵塞物。

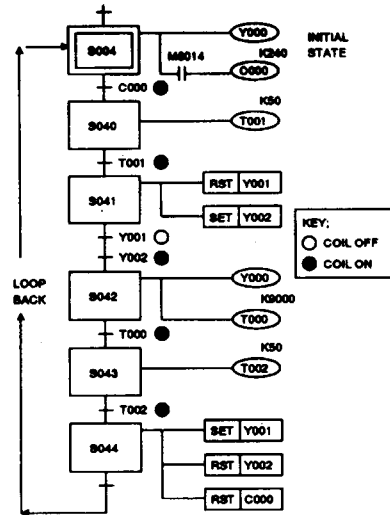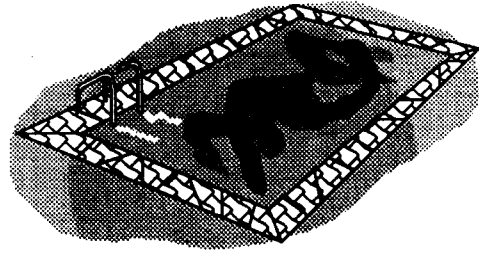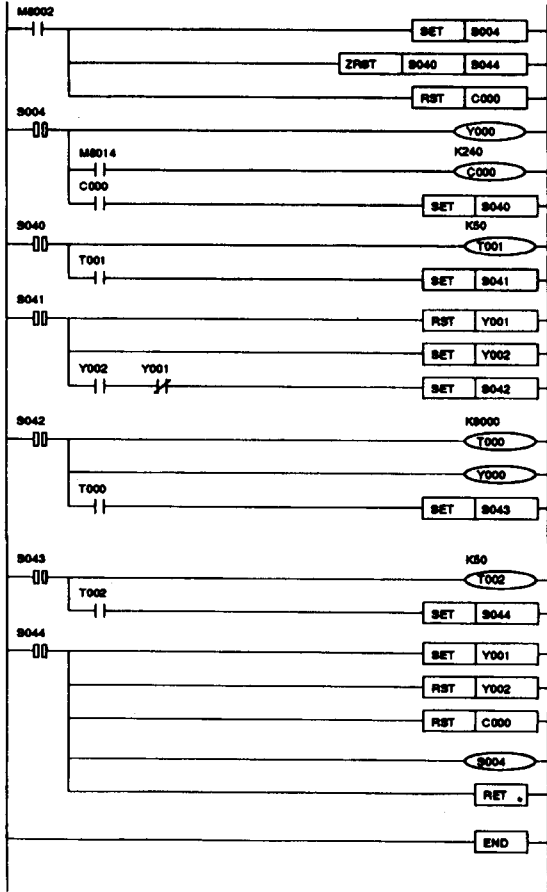

器件	PC 软元件	说明
	M8014	形成 1 分钟脉冲
	Y000	起动车
	Y001	正常运转 (阀门设置)
	Y002	泵反向运转, 阀门设置
	C000	1 分钟脉冲计数 = 4 小时
	T000	泵反向时间 = 15 分钟
	T001	泵电机设定时间
	T002	
ZRST	FNC 40	ZRST 应用指令

说明:

程序按一个很简单的过程进行: 4 小时 (S004) 过滤池水, 停止泵工作, 使它转速慢下来 (S042), 改变水阀 (S041) 的运转方向, 重启动水泵以清理堵塞物-只有 15 分钟 (S042), 再次暂停泵 (S043), 复位水阀 (S044)。

最后的也是最重要的操作步是 SFC/STL 程序再次返回步骤 S004。本例中建立了一个连续循环控制, 即: 每四小时运行, 使游泳池过滤器不堵塞。程序中这个重要步骤是由块 S044 中的输出 S004 指令来实现。



这些“跳转”可使程序跳向任何一个前面的状态, 甚至跳向另一个 SFC/STL 事件链。就一切情况而论, “跳转”被当作一个输出指令。

保持定时器，初始化控制和中断

如何编写你自己的特殊定时器的一些建议，及初始化和中断设备的使用。

3.1 通电时的自动初始化

在很多情况下，机器或设备要求某种或某一格式的初始化参数，以便它能进入基本准备状态。每次用手输入这些数据是很慢的，而且容易出错。特殊标志 M8002 用以建立一个自动初始化程序。

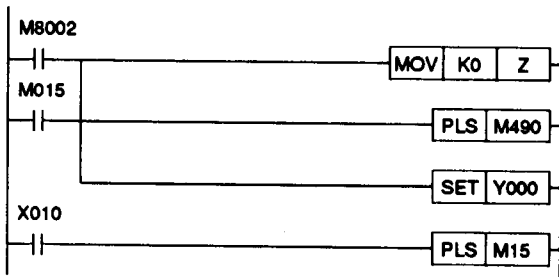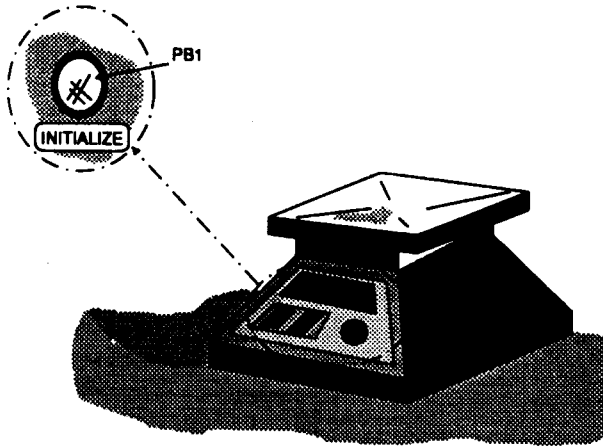

器件	PC 软元件	说明
PB1	X010	手动初始化 (按钮)
	M8002	PC 运行初始脉冲
	M015	手动初始化标志

说明:



程序初始扫描期间特殊继电器 M8002 接通一次。把它记成在通电时产生的一个脉冲比较方便些。这样就意味着与 M8002 输入相联的任何指令在加电期间只执行一次。这用于一个初始化过程是理想的。这个过程用来复位数据寄存器，设置器件开通或关断，同时也复位计数器。

例子也显示一个与 M8002 并行安置的手动按钮 (输入 X010 由按钮 PB1 起动)。它允许用户在程序运行中的任何时刻强行初始化-结果类似于程序的复位，不过它不是由程序设计者决定。

对于 M8002 特殊继电器，其他用法包括强制起动一个 SFC 程序，使可编程控制器初始化其它相联的外部设备、清除显示等。

3.2 使用 ALT 在两模式间进行选择

用一个按钮进行两种运行模式的选择。

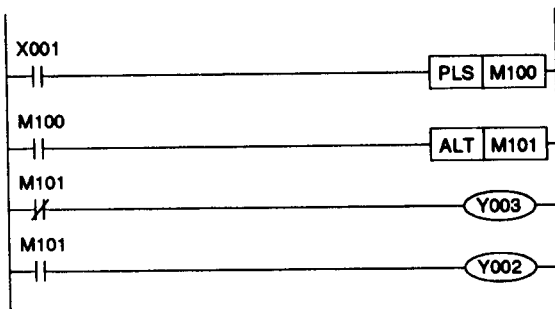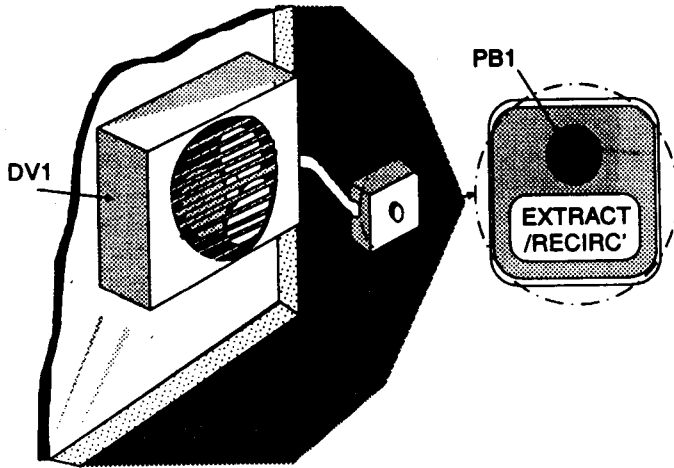

器件	PC 软元件	说明
PB1	X001	排气/循环按钮
DV1	Y003	移动阀门到循环设置位
	Y002	移动阀门到排气设置位
ALT	FNC 66	ALT 应用指令

说明：

风扇有两种操作模式，循环和排气，可用一个开关进行切换。两模式间的互锁由 ALT 指令完成。当按钮 PB1 (X001) 被激活时，辅助继电器 M100 接通一个程序扫描周期。



M100 常开触点接通时，起动 ALT 指令。

ALT 指令取反输出相关元件，本例中为 M101。第一次按 PB1 会使 M101 变为 ON，第二次按 PB1 则又变为 OFF。

利用这种特性，ALT 指令相应继电器的常开和常闭触点使两“模式”间的选择能够进行。本例中，当 M101 为 ON，风扇处于排气模式，Y002 起作用；当 M101 为 OFF，风扇处于循环模式，Y003 起作用。

3.3 使用 ALT 开始/结束一个动作

一个事件的计时可以由一个输入来控制，改变定时器 ON 状态到 OFF 状态。

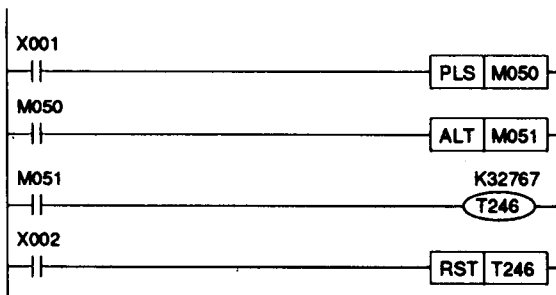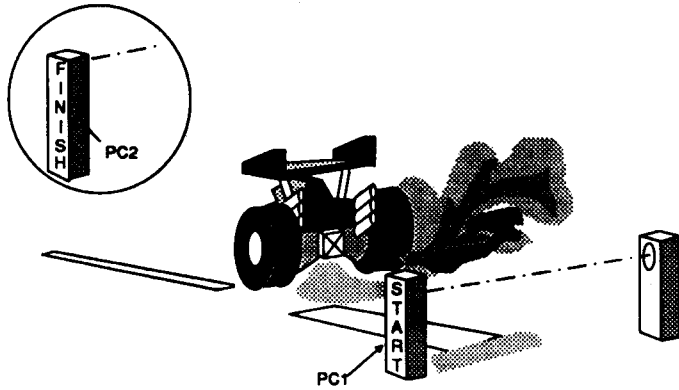

器件	PC 软元件	说明
PC1	X001	开始定时
PC2		停止定时
	X002	复位定时器
	M050	开始/停止控制
	M051	定时器运行标志
	T246	比赛定时器 (1ms 保持定时器)
ALT	FNC 66	ALT 应用指令

说明:

为了得到一个所用时间的准确测量，要求该操作的某部分触发开始/结束状态。这里给出的例子是一个极高速度的短程赛车比赛，时间需要用毫秒测量。如果定时器的开始/结束控制由肉眼来处理，当然会出错。因此，光电管就用来检测赛车经过开始或结束线的准确时刻。

光电管 PC1 和 PC2 都连接到一个输入 X001。这个输入使辅助继电器 M050 有效，接着 M050 使得应用指令 ALT (FNC66) 改变标志 M051 的状态。



上述过程的最后结果是起动或结束定时器 T246。

这个定时器是一个特殊定时器，它不仅具有 1 毫秒测量精度，还具有保持功能。这意味着赛车冲过底线后，时间仍被保存以作参考。

请注意：时间是以毫秒给出，因此，需要除以 1000 而得到时间秒数。定时器必须用输入 X002 来复位。

3.4 另外……

一些任务是间歇性的，但他们需要知道操作的最后状态。这是一种典型的操作。要记住的是，什么构成一个模式？程序是怎样分配使得它满足两个要求？使用 ALT 指令能处理一种简单的这个/那个的情况。

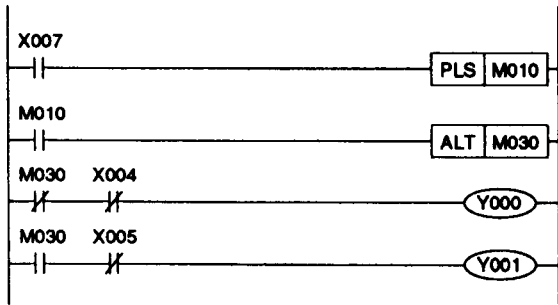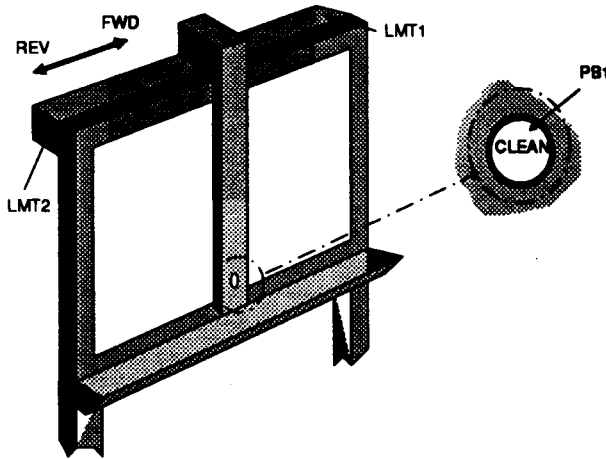

器件	PC 软元件	说明
PB1	X007	“清扫”按钮
LMT	X004	清扫臂右端点
LMT	X005	清扫臂左端点
FWD	Y000	清扫臂移到右边
REV	Y001	清扫臂移到左边
	M010	初始操作
	M030	方向控制标志
ALT	FNC66	ALT 应用指令

说明：



这种编程形式在很多情况中可以见到。不过经常地，使用都略有不同。在某一场合中，一台机器可能被起动；在另一场合中，一个排气扇可能在循环与排气间转换。不同情况下，问题的初始表现并不能让人想起相同的解决方法。

对于本节的例子黑板擦来说，也是如此。编程者的初始反应是它与起动一台机器或改变一个模式不一样。然而，如果忽略实际应用，只研究对象运行所要求的事件或序列，那么在這些不同的应用中能提取出相似之处。

这个目的不能独立地达到，因为实际问题确实妨碍某些理想操作的发生。要记住的是，观察一个问题的方法不止一种，这个非常短小精悍的擦黑板程序就是其中一种方法。

3.5 用户定义的保持定时器

这个定时过程允许中断，同时确保实际过程在整个时间段运行。

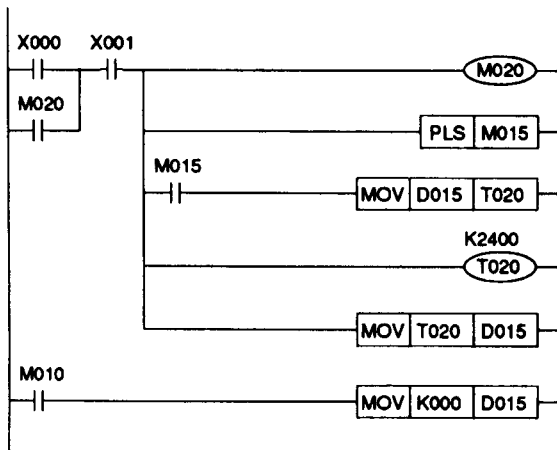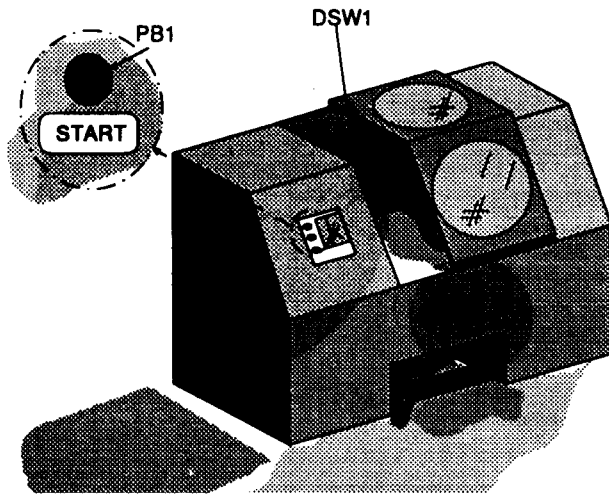

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	起动/重起动按钮
DSW1	X001	安全门开关
	M020	开始运行
	M015	装入定时器以前累计的时间
	M010	复位数据寄存器
	T020	定时器
	D015	保存时间值的数据寄存器

说明：



当滑动（安全）门关上，并且起动按钮按下时，运行过程开始。当门关上，开关 DSW1 动作，给出输入 X001。起动按钮 PB1 输入 X000 给可编程控制器。

当两个输入出现时，辅助继电器 M020 接通并自锁。定时器 T020 开始计时，同时当前时间数据送入寄存器 D015。在 T020 运行期间的任何时刻，如果滑门打开，锁定的 M020 继电器断开，定时器停止。

当前时间值不会丢失，再次起动时，即滑门合上并且起动按钮按下，存在 D015 中的中断前的时间值送回 T020 中。定时器 T020 接着从它断开的地方继续计时。守时器中断次数没有限制。不过，当定时器完成它的计时过程，数据寄存器 D015 需要“强制复位”为 0。

3.6 可中断的定时事件

洗车器允许顾客使用喷水器 5 分钟。

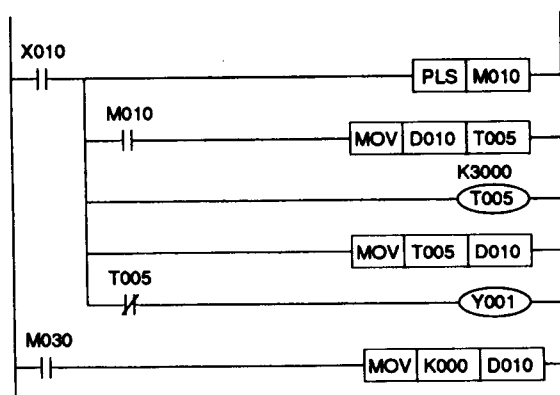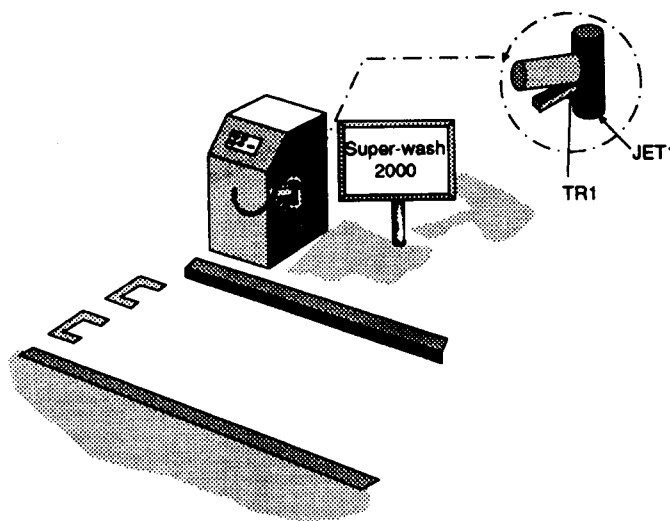

器件	PC 软元件	说明
TR1	X010	触发喷水控制
JET1	Y001	喷水阀
	M030	修改收到的钱数
	M010	保存时间数据
	T005	定时喷水使用
	D010	保存当前时间值的数据寄存器
MOV	FNC 12	MOV 应用指令

说明:



顾客把他们的车开到喷水器前，投入适当的钱后，辅助继电器 M030 被激活，从而复位数据寄存器 D010，它保存着定时器 T005 的时间值。

接下来顾客使用喷水器。当水管上的闸柄按下时，可编程控制器接收到一个信号 (X010)。这个信号使定时器 T005 开始工作。当定时器“运行”时，它的当前时间值送入数据寄存器 D010。此信号也允许水流出：输出 Y001 打开喷水阀 JET1。

如果闸柄放开，定时器停止计时，当前数据被保存。当再次按下闸柄时，定时器从上次保存的时间值开始继续计时。这是因为保存在寄存器 D010 中的时间数据送回到计时器 T005 中。由此 T005 从停止的地方继续运行。这样能确保顾客得到确切的 5 分钟洗车时间。一旦 5 分钟时间到，水停止流出，直至下一位顾客投入正确钱数为止。

3.7 示教定时器

当要求自动设备做人工调整时，“示教”定时器是一种非常有用的工具。

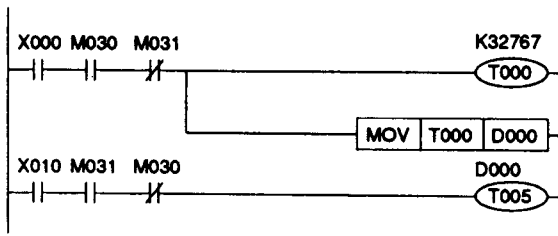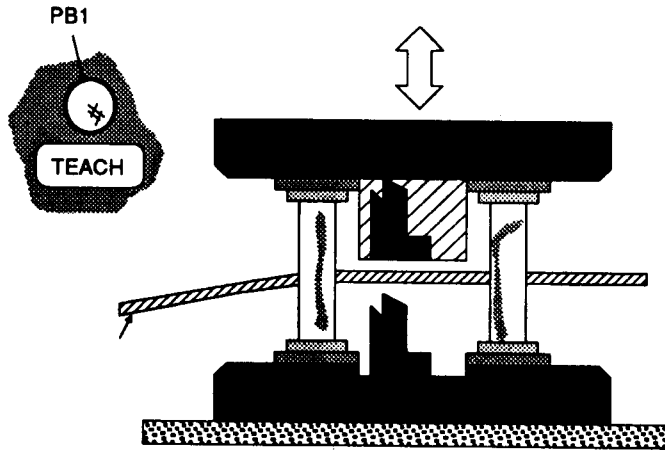

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	示教按钮
	X010	自动模式中触发定时过程的输入
	M030	人工调整模式辅助继电器
	M031	自动操作辅助继电器
	T000	示教定时器
	D000	自动操作时间
	T005	自动模式时间
MOV	FNC 12	MOV 应用指令

说明：

图示的自动按压工具必须对每个新任务而重新设定，新任务可能使用新的整形工具和不同的材料。


在这个特殊的例子中，按压工具有一个调整机器的人工模式和生产过程自动运行的自动模式。

为确保被按压/塑造的材料有足够的时间“流”成新的形状，控制压机的定时器必须改变。因此在人工模式中，装配技师按住示教按钮，保持一段所要求的时间，该数据自动传送到在自动操作模式中使用的守时器中。

可以这样实现：对按下示教按钮的时间计时，把时间值移入一个数据寄存器，接着，那个数据寄存器作为自动模式定时器的设定时间使用。

3.8 将单一值装入一系列元件

每一位和每个数据寄存器的内容都有一种，这种意义依赖于用户的解释。有时，用户可能想移一种“意义”进入设备的“扩展范围”内。这个范围若是可变的，则可能更有用。下面的例子提供了此问题的一种解法。

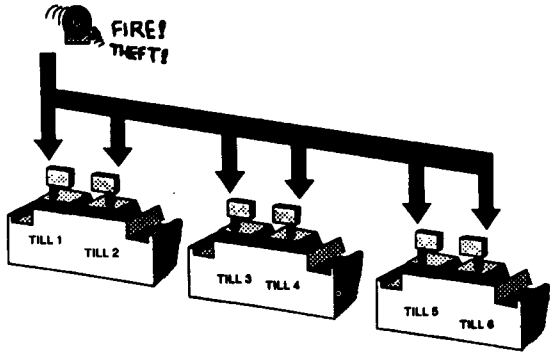

	器件	PC 软元件	说明
<pre> M8000 -----[MOV K0 Z] -----[FOR D007] X002 -----[MOV D010 D011Z] -----[INC Z] -----[NEXT] -----[END] </pre>			
		X002	移数据到目的地
		Z	变址寄存器-“页”，在目标元件范围内
		D007	包含数据，它规定所涉及的钱柜数目
		D010	包含传送到多个目的元件的源数据
		D011	目的寄存器的首地址
	MOV	FNC 12	MOV 应用指令
	FOR	FNC 8	FOR 应用指令
	INC	FNC 24	INC 应用指令
	NEXT	FNC 9	NEXT 应用指令

说明：

这里给出的例子描述了超市钱柜是如何被整个儿控制的，这对防火或防盗可能是有用的。单个可编程控制器（照看房屋安全）在发生抢动或火灾情况下，能使一个或所有钱柜当场锁上现金抽屉，涉及区域的钱柜锁住，从而保护了里面的现金。

要控制的钱柜的数量是由数据寄存器 D007 来设定，D007 控制着要发生的 FOX - NEXT 循环次数。



在源数据寄存器中确定的值被写入一个数据堆栈，堆栈首地址是 D011，其长度由 D007 确定。

数据寄存器的内容能通过直接输出来传送到钱柜中，或者经可编程控制器传回主计算机。

经微小修改，这个程序能直接用于位元件、定时器、计数器等。所有情况下的规则都一样——把一段数据写入很多元件中。

3.9 复位全部设备

程序步是非常宝贵的，为了节省编制一大堆单个复位指令的时间和精力，也为了减少所用的操作步数目，可以使用 ZRST 指令。

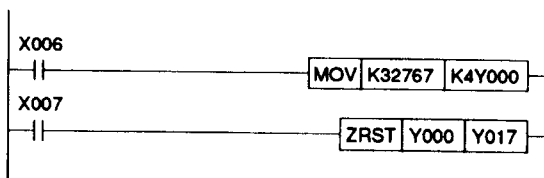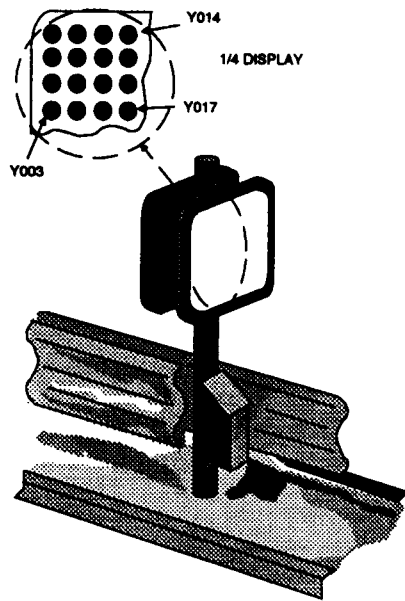

器件	PC 软元件	说明
	X006	置位所有输出 Y000-Y017
	X007	复位所有输出 Y000-Y017
	Y000-Y017	用以控制 1/4 的交通控制信号的输出
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
ZRST	FNC 40	ZRST 应用指令

说明：



本节给出的例子是一个道路/交通信号，此信号有一段显示区需复位为 OFF。每一个输出驱动一个显示灯。当输入 X006 出现时，数值 32767 移入输出 Y000 到 Y017。这个操作结果是使选定区域的所有输出变为 ON。

为了复位它们为 OFF，输入 X007 必须给出。它驱动应用指令 ZRST，后者执行复位操作。

本例中可看出，一个操作步与分别地复位所有输出的程序相比，ZRST 指令节省了 11 个程序步。

3.10 即时的系统报警

一个可编程控制器能完成多个不同任务：从操作一台机器到报告整个工厂的状况和形势。有一个关键特点有时会被忽略，但在任何一种情况中都用到。那就是中断当前任务，执行一项特殊功能的能力。

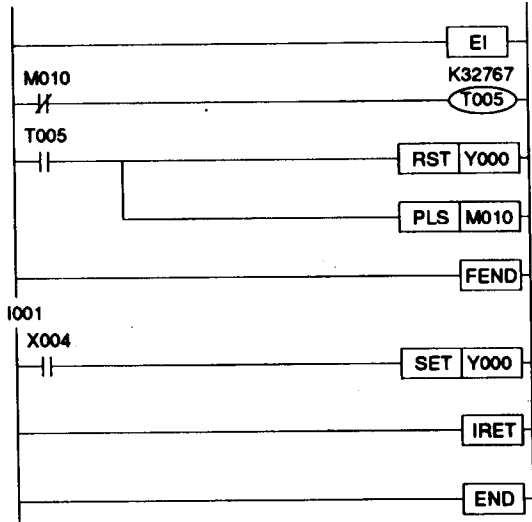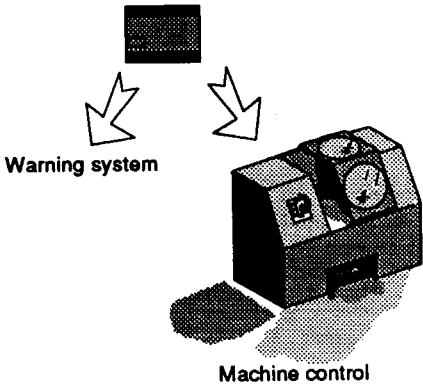

器件	PC 软元件	说明
	X000	激活中断的输入
EI	FNC 4	EI 应用指令
FEND	FNC 6	FEND 应用指令
	I001	中断指针: X000 改变状态, 从 OFF 到 ON
IRET	FNC 03	IRET 应用指令

说明:

PC 上的中断系统能用于执行多种不同控制。它的目的是中断一个当前正在执行的任务并暂时用一个更即时的操作来代替。所有中断都以高速运行。



中断使用可以是一个报警系统。标准编程技术照顾到了大多数情况。举例来说，工厂管理计算机的电力供应出现尖峰或不足时，必须立即了解到这类情况，这时第二个电源马上切换进来。如果使用不间断电源 (UPS)，这类警告会使用户存储那些正在使用的计算机文件。起始的供电尖峰或不足可能会在极短时间内发生。这就需要用某种形式的高速“执行”来控制，由此要使用中断元件。

本例中，如果输入 X000 在任意时刻接通，指针 I001 和 IREST 指令间的程序会被执行，与任何别的程序活动无关。

请注意：这是个特殊操作，不是所有的元件都能用来起动/调用中断程序。

3.11 安全报警系统

紧急系统要求即时的响应。中断编程技术可使某事件在一个程序扫描期间内立即被激活，与它实际在程序中的位置无关。

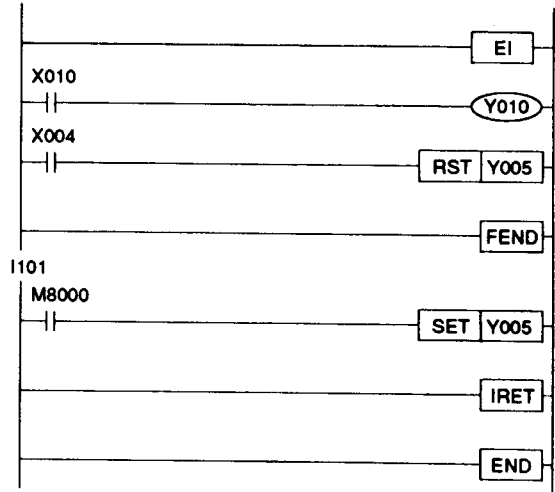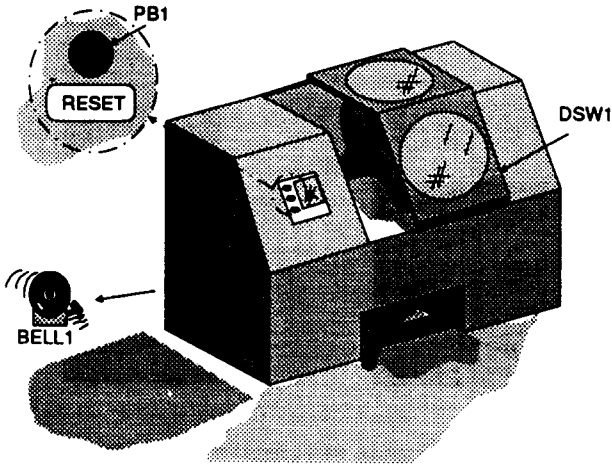

器件	PC 软元件	说明
PB1	X004	复位按钮
BELL1	Y005	警铃输出
DSW1	X001	中断门开关
	M8000	PC 运行常闭触点



说明：

本节给出的这个非常简单的紧急系统说明：在任何时刻，如果安全门被打开，一个专用的中断输入（X001）触发中断程序 I101。当输入 X001 从 OFF 变为 ON 时，指针 I101 同时作为程序标记和所使用的中断的标记。当中断处理完，程序控制返回到“紧急情况”前执行的最后一步。这样处理是很有用的，它帮助编程者保持程序的编程顺序。主要的问题是某个特殊功能被激活或者一个子程序运行，并且当控制返回主程序时，操作顺序与机器操作不协调。使用任何形式的“程序中断”时都应小心。

中断运行完毕，输出 Y005 设置为 ON。本例中，铃声响起，由此作为声音警报。本程序中通过激活输入 X004 使警报复位。

3.12 “自切断”定时器

通过切断与驱动程序的联系而自复位的定时器，常被叫做“自切断”定时器。它们是编程者“工具箱”里一个很有用的工具。下面例子不是一个完整的实际应用，而是经选择，突出“自切断”定时器的操作。

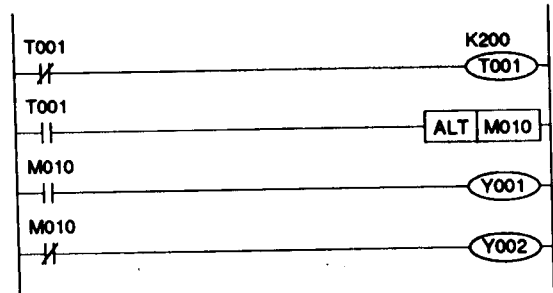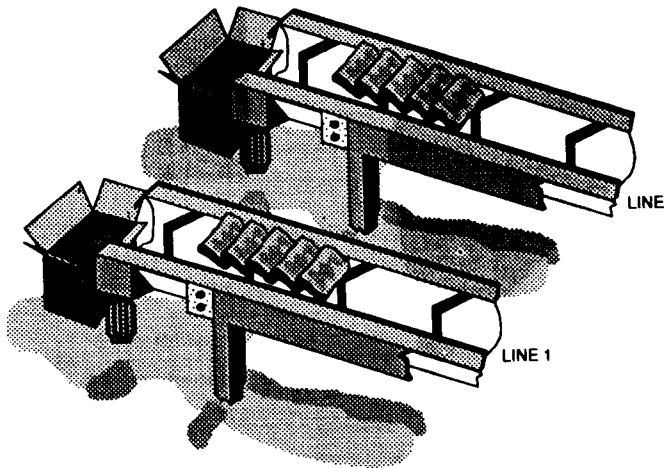

器件	PC 软元件	说明
LINE1	Y001	传送带的装载机械
LINE2	Y002	
	T001	自置位/复位的定时器 (“自切断定时器”)
	M010	状态改变的标志
ALT	FNC	ALT 应用指令

说明：

定时器 T001 连续运行，定时器线圈由它自己的常闭触点驱动。当定时器完成定时过程，线圈被激活，使定时器常闭触点无效，通路被打断，由此线圈不能通电。这个新状态也意味着常闭触点不能再通电。因此，最后情况是定时器复位并且自动地再次开始它的定时过程。

这是一个很快的响应。定时器的复位/置位会在程序的大约一次扫描（最多两次扫描）内发生。在如此短的时间内，定时器的连续置位和复位使定时器触点动作如同受脉冲激励。使用定时器 T001 的常开触点驱动 ALT 指令说明了这一点。每过 20 秒，Y001 和 Y002 的输出状态互换。



在这个例子中，变化着的输出对配给杂志的线路进行切换，20 秒的停顿用于杂志沿传送带下移并倒入等待盒中。这样能保证一个稳定的生产流程，这个过程很容易由照看杂志装箱的一个操作人员管理。

声音、速度、配给和光照亮度

所有这些不同应用可用少数非常简单的指令来控制。

4.1 脉冲输出产生声音

安全门打开时，警报起作用。

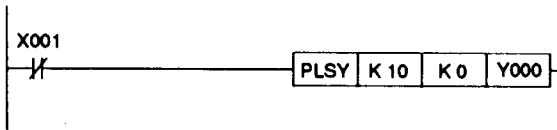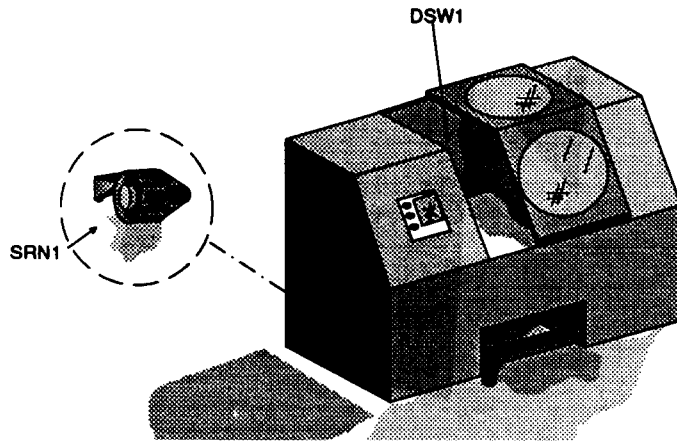

器件	PC 软元件	说明
DSW1	X001	安全门开关
SRN1	Y000	警报器输出
	K10	输出频率 (脉冲/秒)
	K0	输出脉冲数 (0 = 持续脉冲)
PLSY	FNC 57	PLSY 应用指令

说明：

安全门关闭时，它提供输入 X001。如果门打开，则输入消失，警报器开始工作。


使用 PLSY 指令控制对警报器的输出，警报器的音高或“音量”能被控制。一系列高频脉冲会发出高而连续的声音。如果使用一个低频输出，则会听到一个较低的、更“分散”的声音。

这是有可能的：一旦确定相应频率，就能得到警报器声音输出，随着时间声音升高降落。收到来自 Y000 的输出时，警报器声音的音量和音高都将增大。当来自 Y000 的信号不再出现时，警报器的音量和音高会下降，随之声音自然减弱并且/或者被中断。


警报器活动过程可以通过限定 PLSY 指令发出的脉冲数来控制。本例中，通过设置 K0 可得到连续脉冲输出。

4.2 使用脉冲移动一段线性距离

脉冲输出控制木材切割之前移动的距离。

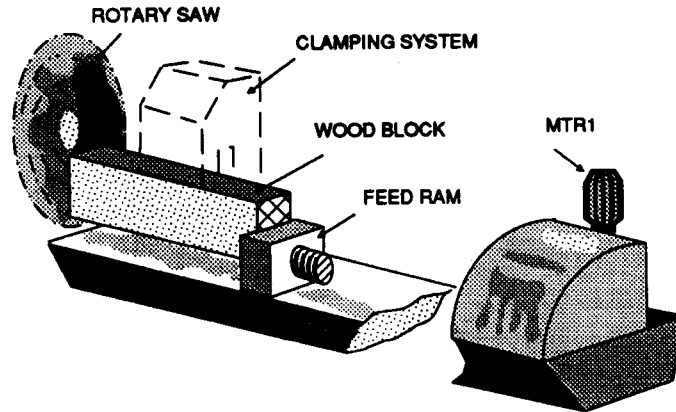

器件	PC 软元件	说明
MTR1	Y000	脉冲输出 (到电机)
	T005	切割木材的时间延迟
	M8029	PLSY 输出完成
	K100	脉冲输出频率 (脉冲/秒)
	K1000	脉冲输出总数 = 1000
PLSY	FNC 57	PLSY 应用指令

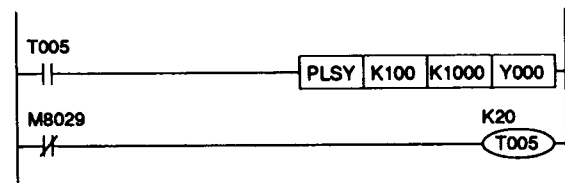

说明:



一段木材沿锯床一次移动规定的距离。完成每个移向电锯的移动后，经过一小段时间延迟 (T005)，木材被切割至规定尺寸。在锯床上的移动由 PLSY 指令控制。一系列脉冲送入一台电机，电机的转动通过履带和齿轮传送到螺杆。螺杆旋转并推着活塞直线前进。给电机的脉冲数与最终的线性移动之间有密切联系。了解了这一点，活塞的移位控制就能很容易地实现。

本例中，M8029 的常闭触点用来驱动定时器 T005。PLSY 指令在其工作期间需要连续地被驱动。

当标志 M8029 出现，PLSY 操作就结束。达到规定的输出脉冲数时，M8029 被激活。M8029 只在 PLSY 指令完成任务后的期间内保持接通状态。

4.3 PLSY 指令的可变控制

通过升高或降低驱动门铃的输出脉冲频率，房屋主人可以改变门铃的音高。

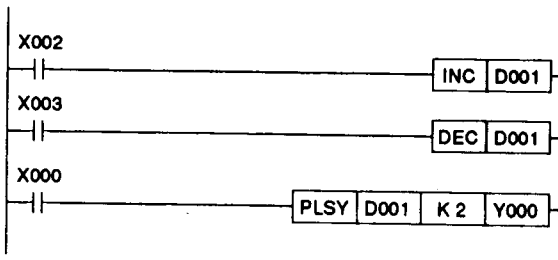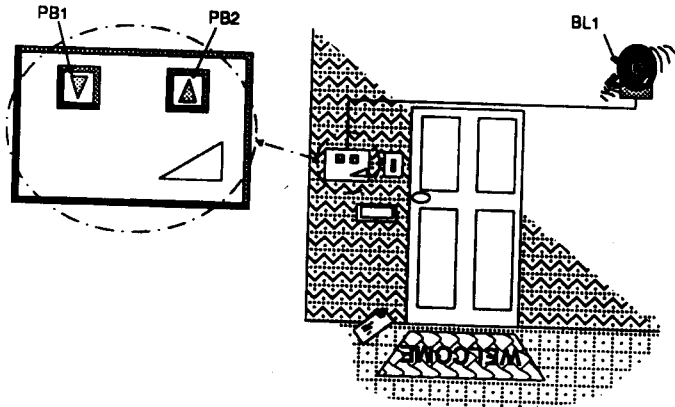

器件	PC 软元件	说明
PB2	X002	增大门铃声音
PB1	X003	减小门铃声音
	X000	门铃按钮
	D001	当前声音设定
BL1	Y000	门铃
INC	FNC 24	INC 应用指令
DEC	FNC 25	DEC 应用指令
PLSY	FNC 57	PLSY 应用指令

说明：



在“铃音”面板上的两个按钮可使驱动门铃的脉冲输出的数目增加或减少。从而改变门铃 BL1 “音乐”的音高或音调。

输出脉冲频率能在-32768 到 327687 之间变化。当按下适当的按钮时，频率就改变。变化量与按下的时间和程序扫描时间成比例。

脉冲频率的这种变化通过增大或减小数据寄存器的值来完成，本例中的寄存器为 D001。实现方法是：连接输入 X002 (PB2) 到 INC 指令，输入 X003 (PB1) 到 DEC 指令，程序每次扫描时，这些指令使数据寄存器的内容加 1 或减 1。

4.4 照明控制

改变输送给灯的脉冲频率，就能控制灯的亮度。

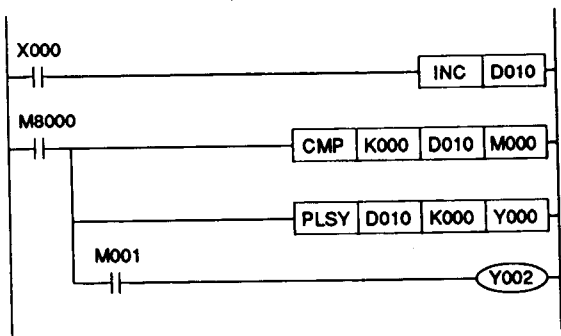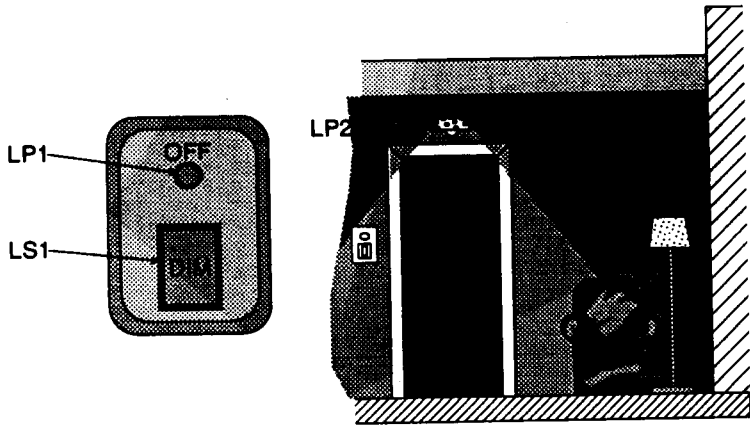

器件	PC 软元件	说明
LP1	Y002	主灯关指示
LP2	Y000	主灯
LS1	X000	亮度设置按钮
	D010	当前亮度
INC	FNC 24	INC 应用指令
CMP	FNC 10	CMP 应用指令
PLSY	FNC 57	PLSY 应用指令
	M8000	PC 运行常闭触点

说明：



主灯 LP2 的亮度由开关 LS1 控制。工作时，开关使数据寄存器 D010 的数据值增大。

这个变化的数据寄存器用来作为 PLSY 指令中输出频率的源数据。数据寄存器 D010 能在 -32768 到 32767 的范围内增值：当到达 32767 时，寄存器增值得到 -32768，所以，整个过程是一个连续循环。

当数据寄存器 D010 等于“0”时，比较状态允许 M1 接通，接着输出 Y002 起作用，这个输出与灯 LP1 相连，并且指示主灯 LP2 关闭，即没有脉冲输出给灯。

4.5 启动/停止

所有紧急情况电路的配线和操作一般应独立于可编程控制器电路。不过，可编程控制器可以方便地对启/停进行控制。

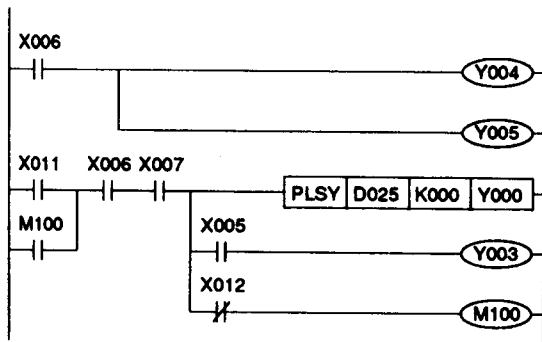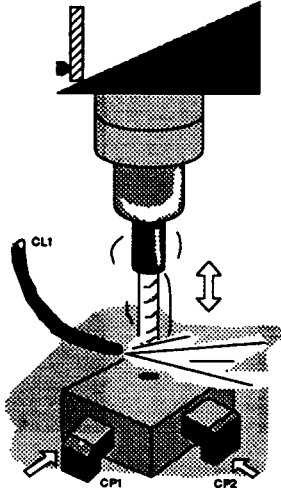

器件	PC 软元件	说明
CP1	Y004	夹具
CP2	Y005	
CL1	Y003	驱动冷却泵
	Y000	驱动主轴电机
	X005	冷却泵启动
	X006	夹具夹紧
	X007	安全防护
	X011	启动按钮
	X012	停止按钮
	D025	钻头速度
PLSY	FNC 57	PLSY 应用指令

说明：



可编程控制器可以控制启/停时序。这意味着，附加的软件安全控制对硬件安全线路是一个补充。本节的例子中，夹具系统和用户防护装置可直接被检测。如果它们在运行过程中发生差错或失效，则主轴会自动停止。

当所有条件都满足时，“启动按钮”可被激活，提供输入 X011。这个“启动按钮”只提供一个瞬时输入。一收到输入信号，“锁定标志” M100 就起作用，使钻头处于连续工作状态。而一收到从“停止按钮”来的输入，M100 建立的“锁定”回路被切断，从而使得钻头停止工作。

本例中，钻头转速由 PLSY 输出间接控制，PLSY 通过输出 Y000 驱动主轴电机。电机驱动信号的频率由数据寄存器 D025 确定。如果要直接改变数据必须注意要确保电机速率调整不是瞬时完成的——这种做法对机器和使用者是极其危险的。

4.6 使用多重 PLSY 指令

其功能是为不同场合选择相应的铃声。

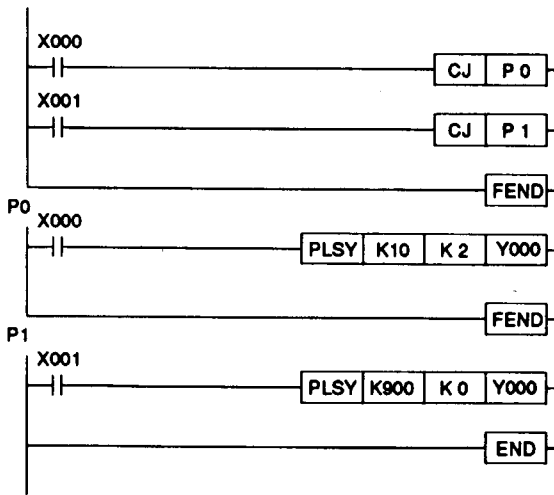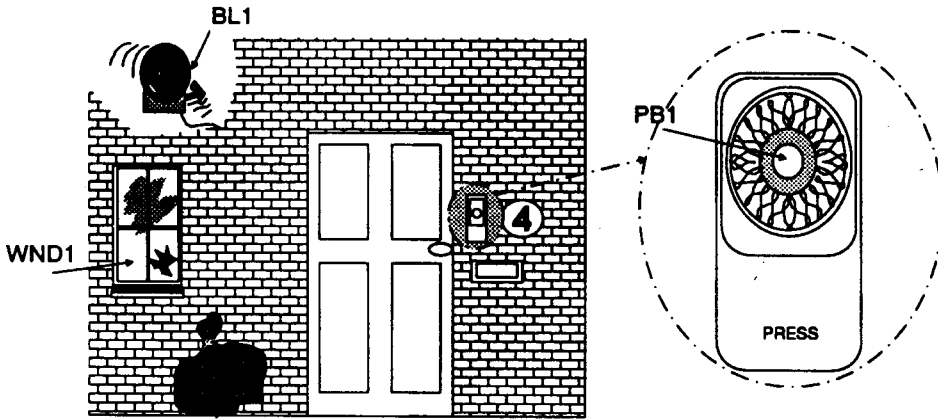

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	门铃按钮
WND1	X001	窗检测器
BL1	Y000	门/警报铃
PLSY	FNC 57	PLSY 应用指令
CJ	FNC 00	CJ 应用指令
FEND	FNC 06	FEND 应用指令
	P0	门铃子程序
	P1	警报铃子程序

说明:



房屋主人有一个具有两项功能的“响铃”。一项是当作门铃使用，另一项是当作警铃。在两种情况下用同一个输出驱动响铃，使用 PLSY 指令改变铃响的次数和频率，从而控制每种操作要求的不同声音。一个高音量连续的铃声用作警报，而短促两鸣的铃声用来报告有客来访。

一个主程序中不允许使用两个 PLSY 指令，但可把每种情况插入到由条件跳转指令调用的子程序中，当两种情况中的任一种条件满足时，调用相应的子程序。在本例中，使用门铃时，程序跳转至 P0 处，即表示指针 P0 的程序被激活。当要求使用警铃时，P1 被调用，因此跳转到程序指针 P1 处。

一旦条件跳转被激活，只有当遇到一个 FEND 或 END 指令时，它才被复位。

4.7 正反馈回路

存在两种系统，“静态的”和“动态的”。“静态”系统只是按规定顺序处理程序步，每年每月每小时做同样的事。“动态”系统也这么做，不过它使用输入数据不断地修正它自己的操作。

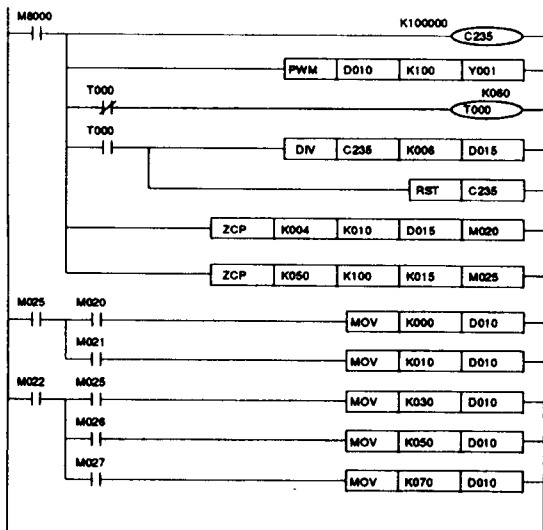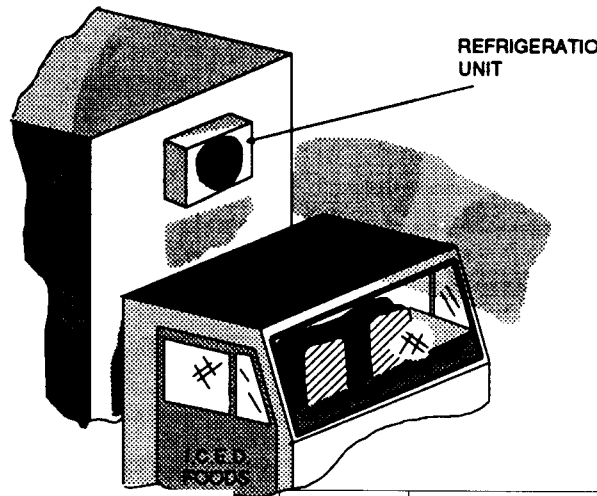

器件	PC 软元件	说明
	X000	计数器 C235 的高速输入
	Y001	用 PWM 的高速输出
	C235	高速计数器-32 位 U/D
	T000	定时器，用以计算高速输入 X000 的频率
	M020-22 M025-27	范围标志
	D010	产生脉冲输出频率的源数据
	D015	计算的输出频率
PWM	FNC 58	PWM 应用指令
DIV	FNC 23	DIV 应用指令
ZCP	FNC 11	ZCP 应用指令
MOV	FNC 12	MOV 应用指令

说明：

所有程序都从同一地点（指令）开始。运行和建立更新更复杂的控制系统取决于编程者。这里将讲述做一个好程序的方法，运行中程序是动态的还是静态的，完全取决于编程者。


本节给出的例子说明一个制冷设备（可能安装在一辆卡车上）的温度可以用反馈回路的办法来控制。冷冻设备的持续运行是容易的，但最好对设备温度变化加以控制。如门打开了，冷藏箱内温度上升，制冷设备就要加大负荷。这可以通过改变给驱动制冷设备的压力压缩机的脉冲序列来实现。

所以，最终系统用增加或降低冷冻设备的工作负载的办法来动态地调节温度。

输入 X000 用以读取来自温度检测元件的数据，而输出 Y001 用来驱动冷冻压缩机。基本温度的校准，即什么时候加多少负载到压缩机，是由 ZCP 来处理的，它“选择”适当数值送入数据寄存器 D010。

4.8 多速度定位

下面程序阐述了一种多速度/定位技术。

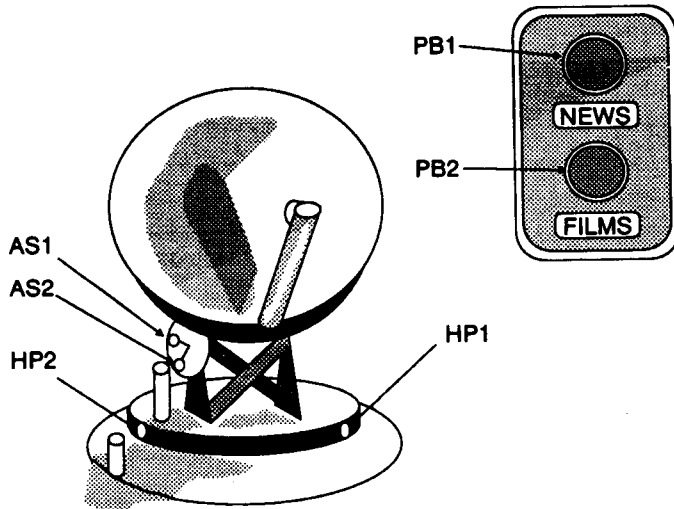

器件	PC 软元件	说明
PB1	X005	圆盘天线移向新闻卫星
PB2	X006	圆盘天线移向电影卫星
HP1	X001	新闻卫星的圆盘天线水平位置
HP2	X000	电影卫星的圆盘天线水平位置
AS1	X003	新闻卫星的圆盘天线垂直平面位置
AS2	X004	电影卫星的圆盘天线垂直平面位置
	D020	输出信号长度
	Y001	驱动圆盘天线定位电机的输出信号
MOV	FNC 12	MOW 应用指令
PWM	FNC 58	PWM 应用指令

说明：

该系统包括一个由两个伺服电机定位的圆盘天线。系统有硬件和软件互锁，使得每个电机能独立地工作。软件互锁会在程序别的地方出现。



选择所要求的按钮 PB1 或 PB2，程序开始运行。此选择设定了“运行”顺序。

圆盘天线先在一个平面内移动，直到位置传感器捕捉到目标。此时，第二平面运动开始，当圆盘天线到达它的最终位置，系统复位。

因为每个平面运动都被独立地控制，可以用不同的速度。本节的例子程序使用 4 种不同速度。按照要求，这些速度被送入数据寄存器 D020。应当特别注意当 K100 值送入数据寄存器 D020 时的速度设定。PWM 指令将提供一个连续的输出信号。因为输出信号时间段 (D020) 等于信号频率。

4.9 电机的软起动/软停止

电机控制常是用户关心的问题。下面例子提出一种软起动/停止的方法。

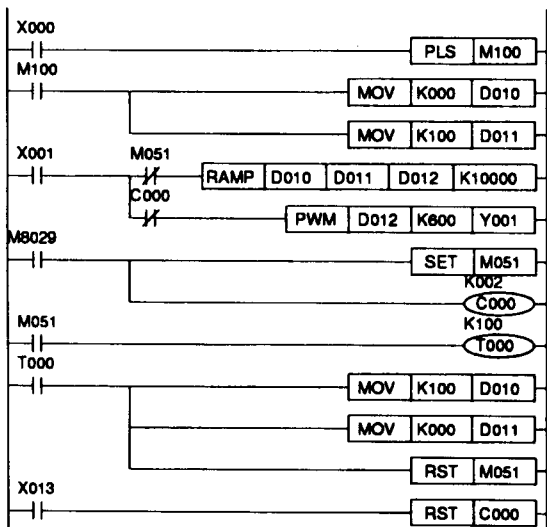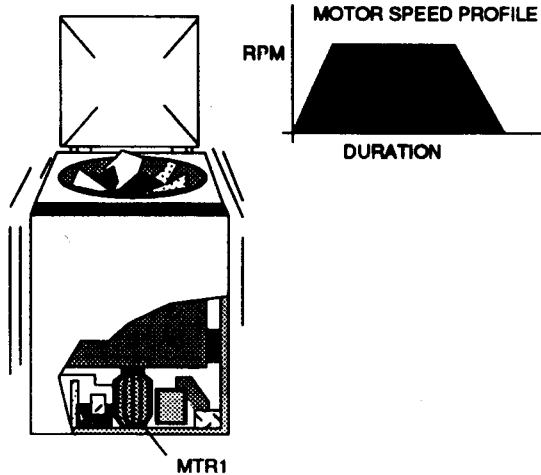

器件	PC 软元件	说明
MTR1	Y001	洗衣机电机的起动输出
	D010	RAMP 限值 1
	D011	RAMP 限值 2
	D012	实际跃升寄存器
	T000	定时常速过程
	C000	记录已做的 RAMP 指令次数
	M8029	RAMP 结束识别的特殊继电器
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
RAMP	FNC 67	RAMP 应用指令
PWM	FNC 58	PWM 应用指令

说明:

本节例子说明了一台洗衣机的电机速度是如何“提升”至额定转速，在所要求时间里保持这一速度，接着再返回至停止状态的。

程序通过组合两个应用指令来实现：**RAMP** 控制当前数据元件在规定扫描次数期间在两预定值之间线性变化与否，**PWM** 指令使用“跃升”寄存器改变输出信号 **Y001** 的频率。



这两个指令都使用同一个特殊继电器来识别当前操作的结束与否。这个特殊继电器 **M8029** 用以触发“跃升”过程结束与常速运行开始之间的转化。同样地，“下降”模式和停止模式间的转化也用 **M8029** 来触发。在这两种情况中。用 **RAMP** 指令的结束触发 **M8029** 标志。本例中 **C000** 对 **M8029** 计数，**C000** 两次被激活时，程序就停止。

程序开始运行时，应给出一个瞬时输出 **X013**，以保证 **C000** 复位。接着应该是输入 **X000** 动作，提供 **RAMP** 指令的初始参数，再接下来，输入 **X001** 起作用，程序就完全被起动。

附注：这里 **RAMP** “保存标志” **M8026** 不需置位。本例利用了 I/O 处理顺序。

4.10 电机的软控制

一个重负载，比如一座桥需要软起动控制，以使电机能够工作。并且，使用摆桥时，当桥臂下放，电机也需要执行一个软结束过程，因为要防止桥板出现自由下降的状态。

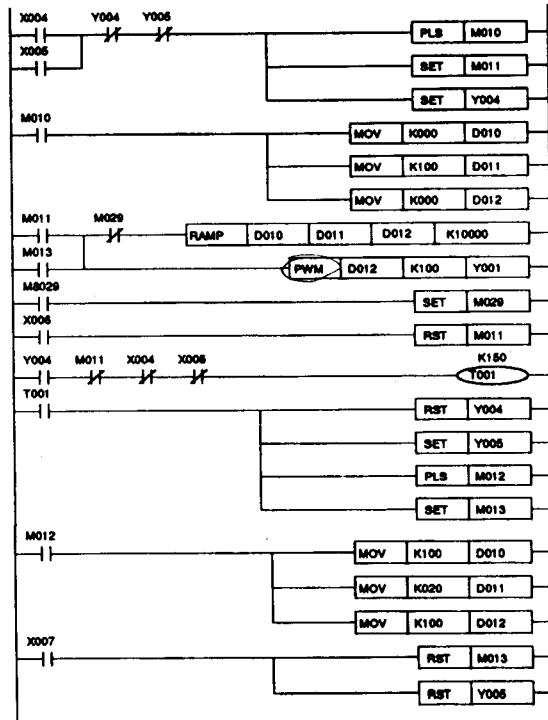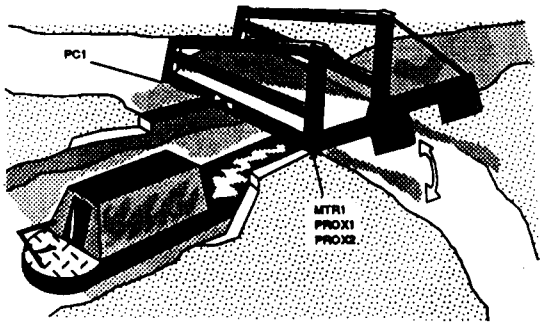

器件	PC 软元件	说明
MTR1	Y0001	驱动桥电机
	Y004	电机旋转-升起桥
	Y005	电机旋转-降下桥
PC1	X004	来自于下流的船
PC2	X005	来自于上流的船
PROX1	X006	桥升起位置
PROX2	X007	桥降下位置
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
RAMP	FNC 67	RAMP 应用指令
PWM	FNC 58	PWM 应用指令

说明：



本例程序说明了一种可实现电机“轻控制”的方法。它可以作为一个大型控制程序的一小部分程序。这个小程序检测任何到达的船（PC1 和 PC2），并且升起桥，直到船离开，传感器不再有信号，经过一小段时间延迟后，桥才降落。

控制这么巨大的负载时，所关心的是电机的功率、效率和寿命。上升时，电机必须克服桥的重量。但下降时会碰到桥的自然运动趋势（在重力影响下），所以要经过计算以保持桥在被控状态，即不自由落下。

发驱动信号给电机在一定程序上要满足上面两个要求。上升时，电机缓慢上升，同时在下降时，电机缓慢下降。要求的最终结果是增加力矩以保持对电机的控制。在上升/下降过程中，这个系统最好有一个反馈回路来控制桥移动速度。

4.11 赛车-跑!

面对现有的可编程控制器的许多变化，为什么控制要局限于工厂的一个静止不动的小柜子里呢？使用带 DC 电源的微型 PC 就能做一项很实际的工作，比如使这种电动车在路上行驶。

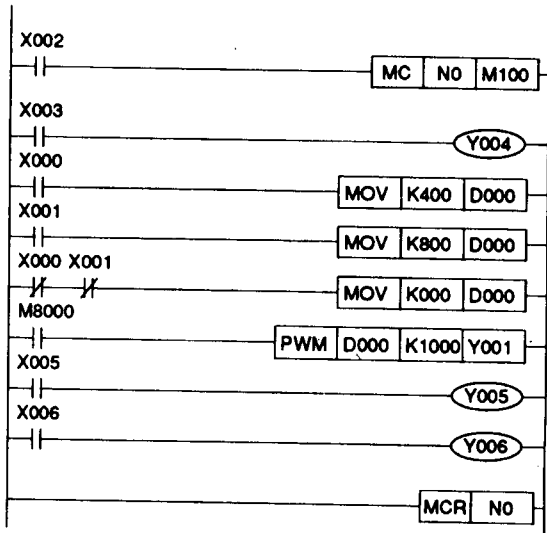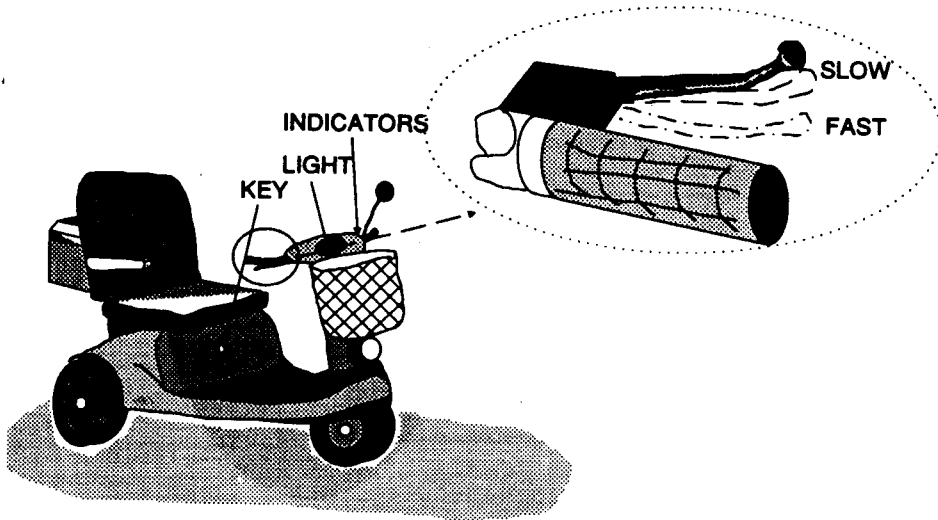

器件	PC 软元件	说明
KEY	X002	允许电动车操作
LIGHT	X003	打开摩托车的起动灯
INDICATORS	X004	起动指示灯，
	X005	表示将运行的方向
FAST	X001	高速开动电动车
SLOW	X000	低速开动电动车
	Y001	电机驱动输出
	Y004	电动车起动灯
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
PWM	FNC 57	PWM 应用指令

说明:

通常当想到一个可编程控制器时，工程师总想像到一个灰色的铁柜，里面有电流断路器、螺线管、保险丝、灰尘和润滑油。本节所讲到的电动车几乎包括所有这些物件，除了那个大铁柜。今天，电池技术前进了一大步，在使用电气设备方面，给工程师提供了更大的余地，比如，便携式计算机等。所以，为什么不能在一个运动情形下使用可编程控制器呢？



本例给出的程序包括了电动车的所有通常技术要求，即：指示、灯光等。它甚至有两种速率，这通过按压程度来选定。半按压给出一个向前的“低”速，而完全按压则给出一个“高”速。

本例中使用到的一个有意思的技术是输入 X002（钥匙开关），实际上是“使程序运行和关断”的方法。因为由输入来起动主控制指令，主控制中包含的程序步将只在 X002 被激活时被处理；而且由于主控中还写有其它程序，其结果是可靠地打开或关断程序。

4.12 空中滑车

对于传送带、点动机器、空中缆车，它们都有某个共同之处。它们适用于 PC 控制。如果我们观察空中滑车的运行，除了在减速的搭载点和卸载点，它一直以恒速移动，下面提出了一种传统双速控制系统的解决方法。

器件	PC 软元件	说明
LV1	X000	椅子离开-检测器 1
LV2	X001	椅子离开-检测器 2
APR1	X002	椅子到达-检测器 1
APR2	X003	椅子到达-检测器 2
	M8002	PC 运行初始脉冲
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
RAMP	FNC 67	RAMP 应用指令
PLSY	FNC 57	PLSY 应用指令

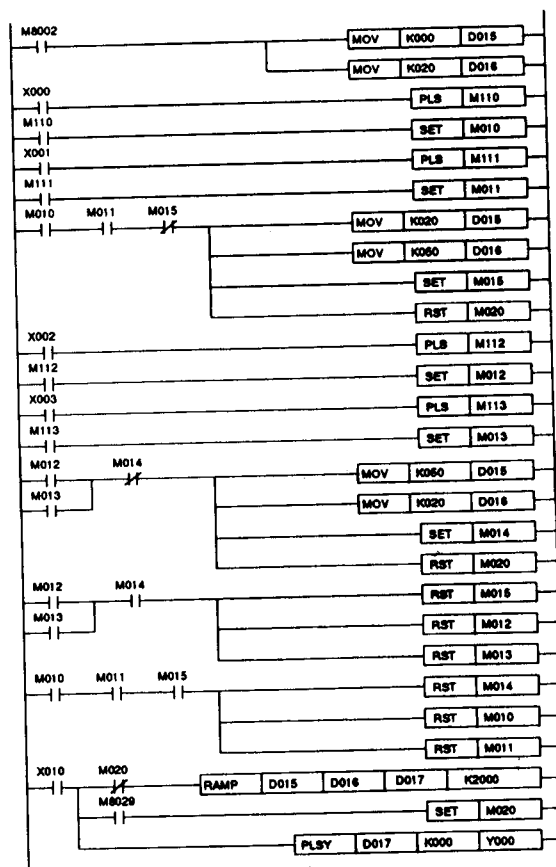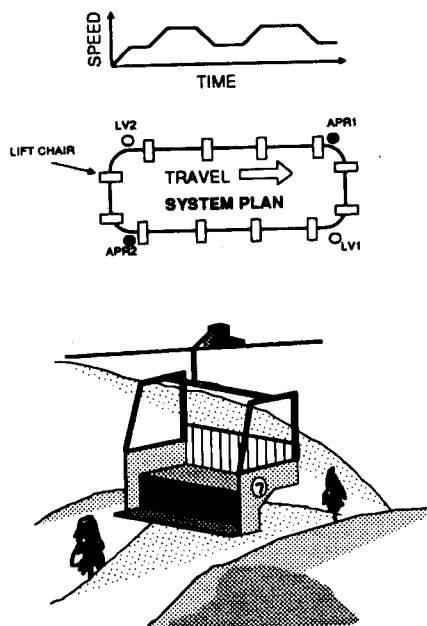



说明:

这个程序通过提供两种不同频率的脉冲序列给空中滑车的驱动电机。因为大多数空中滑车是很长的，而且带着许多车和人，所以要仔细考虑系统惯性。为了尽量使人满意，在电缆和电机上的负载减小时，这个程序保证所有的速度变化根据其方向上升或下降。

其中用到的一个有意思的安全互锁是：当其中一辆车到达搭载点或卸载点（输入 X002 或 X003）时，系统转换到较低的速度。但系统如要转回高速，两车必须已经离开搭载/卸载区（输入 X000 和 X001 必须都出现）。

4.13 谁想浇水?

给花园里的植物浇水是一次肮脏的、湿漉漉的体验。如果每天都不得不做的话，不用说，肯定会让人厌烦的。看起来，这需要某种形式的自动化，特别对于带有商业性质的大规模区域

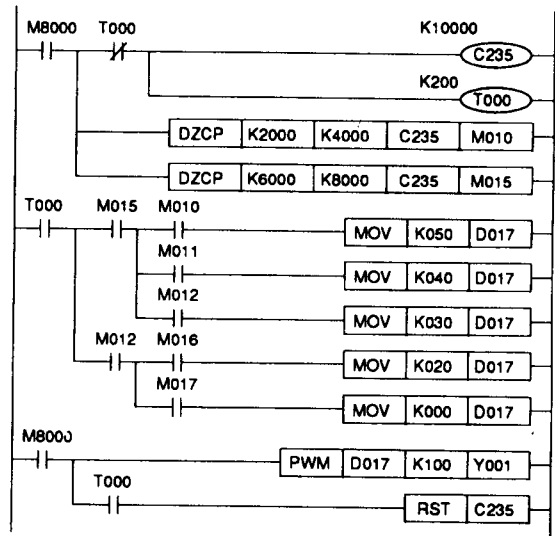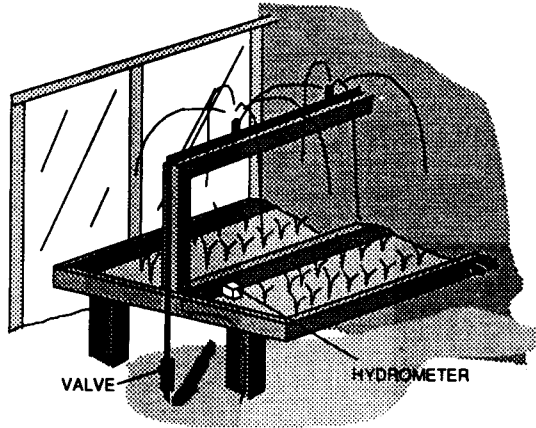

器件	PC 软元件	说明
HYDRO-METER	X000	计数器 C235 脉冲湿度传感器输入
VALVE	Y001	设置阀门位置的驱动输出
	C235	土壤湿度比值
	T000	采样和浇水的时间段-根据当地条件设定
	D017	阀门比例设置
	M8000	PC 运行常闭触点
(D) ZCP	FNC 11	ZCP 应用指令
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
PWM	FNC 58	PWM 应用指令

说明:

大多数工程师想到要给花园浇水时，他们拖出水管，把它接到厨房水龙头上，水溅得到处都是！在一个商业情况中，这是一场灾难。必须当心不要浇过多或过少的水。浇水时存在许多问题。当太阳正强时，它会使植物“燃烧”，此时浇水会毁坏娇嫩的花朵，等等。当设计一个自动浇水系统时，所有这些因素及其它因素都需要考虑到。

本节给出的例子检测植物根部周围土壤的湿度。这个数据通过高速计数器输入 X000 传回 PC。根据土壤条件决定要喷洒多少水量。PWM 指令用来设定阀门打开的程度，及此时的水速及水压要多大。这个浇灌过程在定时器 T000 的定时段内发生。



阀门复位到起始位置可以通过别的输出来做，或者此时阀门弹回。因此，不用驱动输出来使阀门复位（即关闭）。

数据输入-数据输出：位元件

数据表现形多不只一种。工程师一听到字数据，便想到十进制或十六进制的数字。然而，真正被考虑的是一种 **ON** 或 **OFF** 位的模式。

5.1 数值移位的保持控制

不是所有编辑值或甚至显示值都应该是数字形式的。有时，一个值表示为一种图形形式，则更容易理解其含意。本例给出了一个数据的图形编辑和显示的方法。

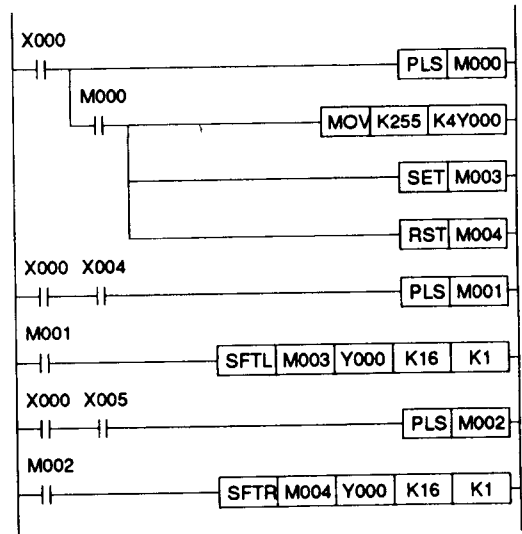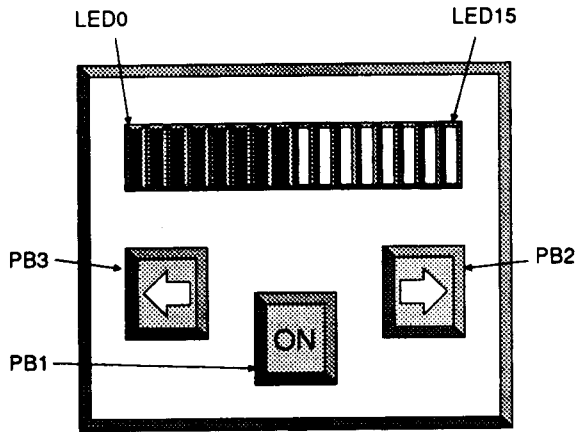

器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	激活设置单元
BP2	X004	增加条码图
PB3	X005	减少条码图
LED0-15	Y000-Y015	条码图发光二极管
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
SFTL	FNC 35	SFTL 应用指令
SFTR	FNC 34	SFTR 应用指令

说明:

这个程序提供一个整齐的、容易操作的调整系统。当前数据显示为一个 16 位条码图，它在后面的程序中被读入一个数据寄存器。



在按 ON 按钮前，整个单元是不运行的（此按钮应是一个自锁按钮，按一下为 ON，再按一下为 OFF）。运行后，设置条码图和结果数据到一个预定值：在本节例子中，是 16 位数据的中间值，即十进制数 255。同时，两个作为移位寄存器源数据的辅助线圈初始化。

标着左右向箭头的两个按钮被用来调整当前值/条码图的设置。按下左箭头按钮，条码图的长度减小，当前数据值减小。这通过起动一个左移指令实现，简单地从位栈中删去最高有效位。同样地，如果按下右箭头按钮，条码图/数据值增大，这一次，用到一个右移指令，往位栈中加入一个 ON 位。

本节例子中，用到了一个 16 位条码图，不过使用两个移位寄存器可对更长的位进行同样的设置。这个程序可用来改变寄存器的数据值、定时器的时间值和计数器的计数值等。

5.2 使用一个回路“抓住”一串输入

本例说明怎样在短时间内用一个 FOR-NEXT 回路采集一个采样数据“集”。本例（工作时）在一个程序扫描期间对 4 个数据进行 5 次采集和记录。

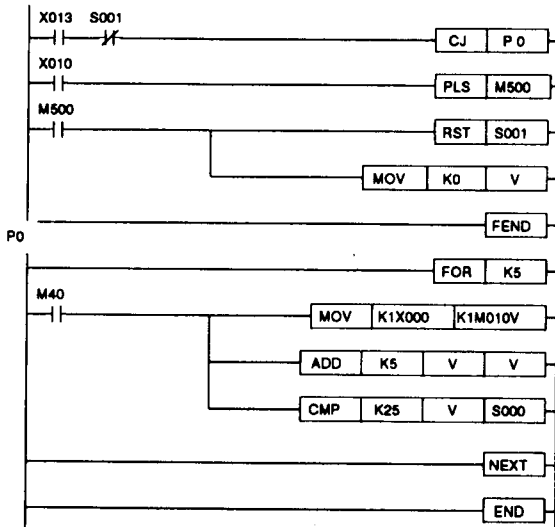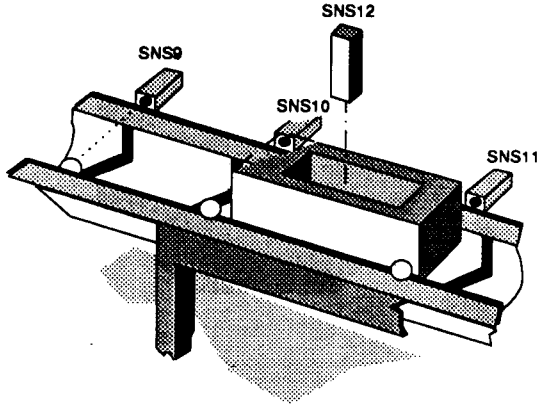

器件	PC 软元件	说明
SNS9-SNS12	X000-X003	传感器输入
	X010	复位变址寄存器
	M040	采样序列控制
	X013	激活条件跳转
	S001	“V” = 25 时有效
	V	变址寄存器
	P0	条件跳转调用的子程序
CJ	FNC 00	CP 应用指令
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
FEND	FNC 6	FEND 应用指令
FOR	FNC 8	FOR 应用指令
ADD	FNC 20	ADD 应用指令
CMP	FNC 10	CMP 应用指令
NEXT	FNC 9	MEXT 应用指令

说明：



FOR-NEXT 回路是在完整的一次程序扫描中以规定次数运行某一程序段的一种方法。本例中，它用来控制某个采样输入数据的操作和存储。当输入 X013 有效，而且状态标志 S001 为 OFF 时，条件跳转到程序 P0。此时，如果辅助继电器 M40 为 ON，则对输入 X000-X003 进行 5 次“扫描”或“处理”，并且 5 组数据存入别的辅助线圈中。结果值连续地存到 4 个 I/O 点的批中，它们反映初始 4 个输入 X000-X003 的状态。每批结果之间是作为中断的单个辅助线圈。

结果被存储后，标志 S001 被置位，防止别的数据采集，直到输入 X010 控制运行一段复位程序。

本例中，输入被用来“绘制”经过部件的形状，即：它是长的还是短的？它中间有洞吗？每个问题有相应的输入，这些输入将揭示答案，并因此展现扫描形状的轮廓。

5.3 读卡器

数据能以多种形式出现，从打孔带或打孔卡到磁带或可编程的 EEPROM。本例是输入数据到可编程控制器的有效方法。

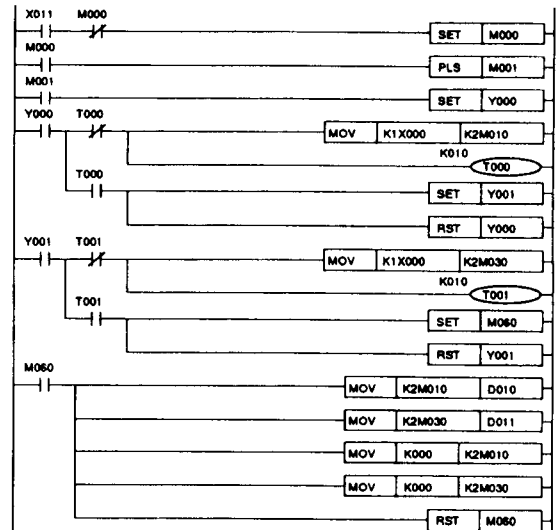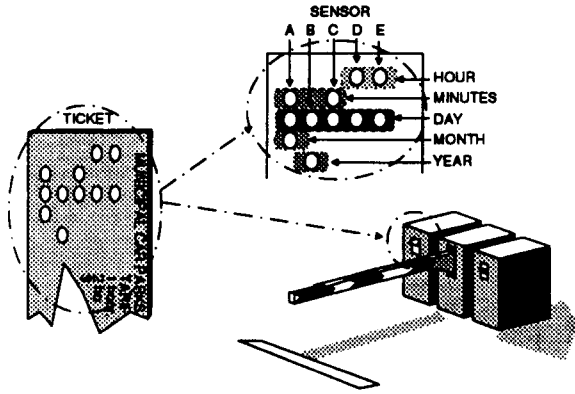

器件	PC 软元件	说明
A	X000	读存在卡片上的数据
B	X002	
C	X004	
D	X001	
E	X003	
	X011	插入读卡器的票据
HOURS	Y000	起动系统读票据第一行
MINUTES	Y001	起动系统读票据第二行
	D010	存储“小时”值(从第一行卡数据上读出)
	D011	存储“分”值(从第二行卡数据上读出)
	T000	读“小时”数据的数据延迟
	T001	读“分”数据的时间延迟
	M000	操作标志-在程序别处复位(未标出)
	M060	数据移入存储器-复位位模式
MOV	FNC 12	MOV 应用指令

说明:

本例所示的停车场在你离开时作一次付费操作。离开车辆的司机把打孔卡放入出口处的机器中，机器计算停留的时间长度。打孔卡上有多种数据，但是为了储存在 I/O 上，输入多次被使用。每条新数据线只在它对应的输出被激活时才被读入，即每条有洞的线依次被检测。洞的位置和数量决定存储的数据值是多少。所用到的检测技术可以是光学的，即：把检测器暴露在通过洞孔的光线中或检测金属通过洞孔，这只是许多可用技术中的两种。



当存储数据作为一个位模式读入时，它被重组为一个数字值，从而计算停留时间、费用等。

检测器/输入的位置混合起来，目的是实现一定程序的安全性。当检查打孔卡片时，使用的位模式不容易辨认，对于顾客来说，“增加”自己的洞孔，即改变进入时间，从而缩短停车时间和降低停车费用，是非常困难的。

注意：M000 是一个控制标志，用以初始化单个读操作。M000 在程序别的地方被复位。

5.4 偶数的奇偶校检

检测数据正确性的一种被确认的方法是观察这一批数据的数量，这叫做检测奇偶性。奇偶性可以是奇性的或偶性的，这意味着数据位的数量总和是一个奇数或偶数。

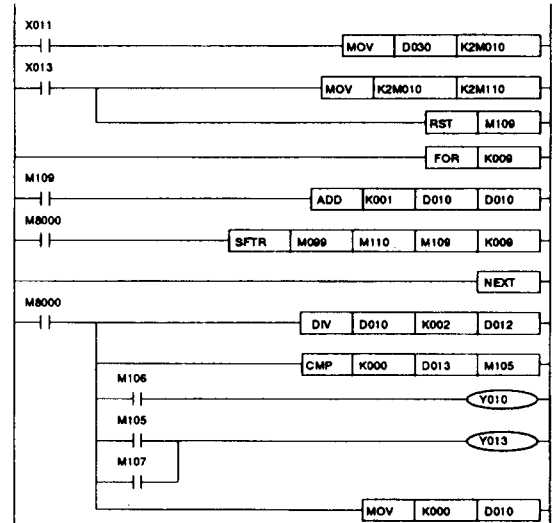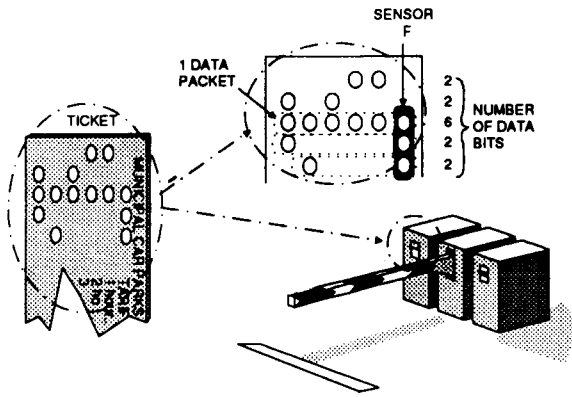

器件	PC 软元件	说明
F	X005	附加数据偶性标记 (只作参考, 不直接用在程序这部分)
	D030	测试数据寄存器
	D010	对测试数据中的有效位计数
	D012, D013	偶数校检
	M010-17	从打孔卡读出的原始数据
	M110-117	控制数据的复制
	Y010	数据是正确的
	Y013	数据是错误的 (奇数数据元素)
MOV	FNC 12	MOV 应指指令
FOR	FNC 8	FOR 应指指令
ADD	FNC 20	ADD 应指指令
SFTR	FNC 34	SFTR 应指指令
NEXT	FNC 9	NEXT 应指指令
DIV	FNMC 23	DIV 应指指令
CMP	FNC 10	CMP 应指指令

说明:

本节给出的例子说明了一种检测偶性的方法。一个数据包是对构成一个完整的数据值/事件的数据位的一次采集。数据包中的数据元素的数量加在一起，再除以 2。如果结果没有余数，则表示数据包有偶数个数据位。输出 Y010 接通来表示这一点。




如果存在一个余数，则很明显地，数据包中的数据位数是奇数，这意味着被测试数存在问题或错误。输出 Y013 被激活，报告这个错误事件。

例程中有两个重要的编程点，一个是处理一次程序扫描内的每个数据包的 FOR-NEXT 回路的使用，另一个是对数据批内的数据位计数的 SFTR 指令和 ADD 指令的组合作用。

此技术常用于信息工作，但是正如本例所示，在别的数据采集区它也有有益之处。

5.5 用户定义键盘

使用位处理技术，可开发出一个用户定义的键盘

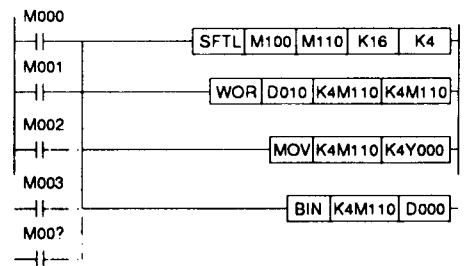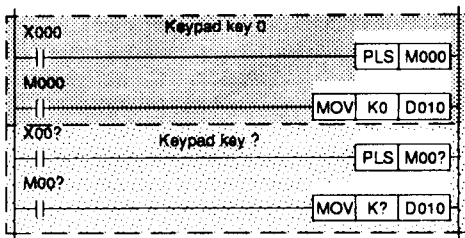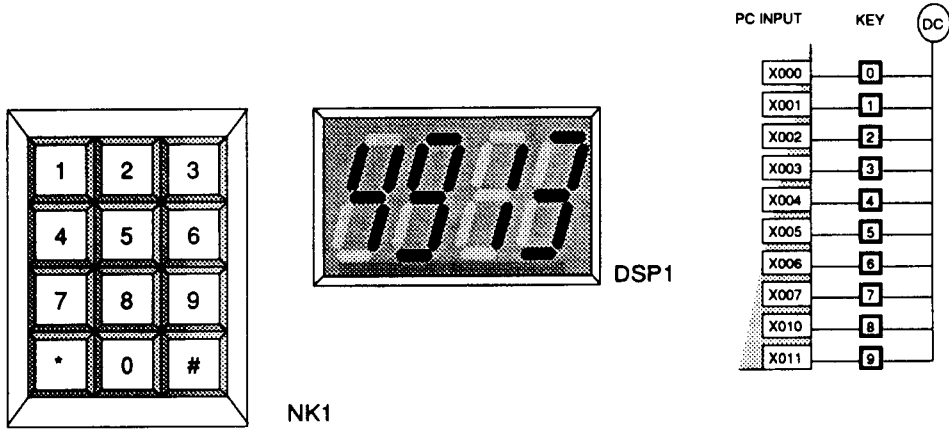

器件	PC 软元件	说明
NK1	X000 到 X011	面板上的每个数字直接对应自己的输入
DSP1	K4Y000	显示输入的数据
	D000	后面程序段可能使用的实际数据存储
	D010	对应于激活键输入的数据值
	M100 到 M103	移位寄存器操作的空数据
SFTL	FNC 35	SFTL 应用指令
WOR	FNC 27	WOR 应用指令
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
BIN	FNC 19	BIN 应用指令

说明：



当按下一个数字键时，其值被加入存储在单个数据字中的数据串中。这个程序可以对 0 到 9999 的数字进行操作。如果超过最大限值，则最高位溢出、丢失。每个新近输入位放置在数据串的“单元”位置。经处理，输入的数字输出，给一个 7 段显示 DSP1，表示当前输入数据串是什么。

程序通过对位数据栈（首地址 M110）左移 4 位（SFTL 指令），把输入数字加到当前串。为实现这个目的，“空”数据值被移入到位元件 M110、11、12 和 13。当键入的数据值移入到寄存器 D010 后，D010 内容与位数据栈（首地址 M110）通过 WOR 相连结。因为 D010 的内容总是 1 个数字（一个按钮输入），即一个 4 位模式，可以说，D010 的前 4 位被复制到位数据栈的预先“置空”区域中，此区域也为 4 位。

接着位数据栈的内容被直接移出到一个 7 段显示的输出。同时使用 BIN 指令处理同一个位栈，其结果存在 D000 中。这是一个直接读取当前数字串的过程。

5.6 多台 PC 间传送数据标志

经常地，在多台 PC 控制一个工程时，这些 PC 之间必须有某种互锁。如果，每台 PC 间传送的信息量有限时，安装一个网络就不大有意义了。

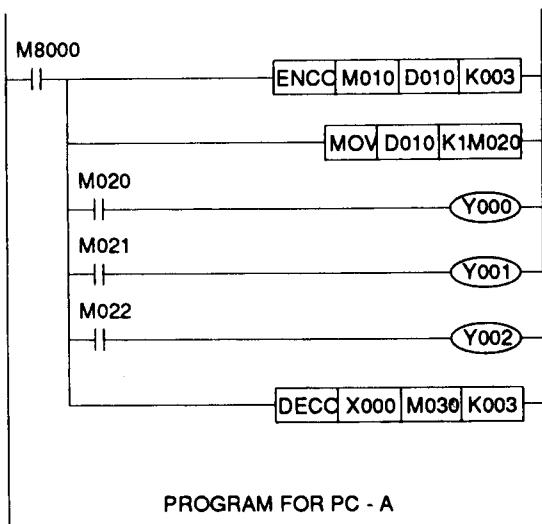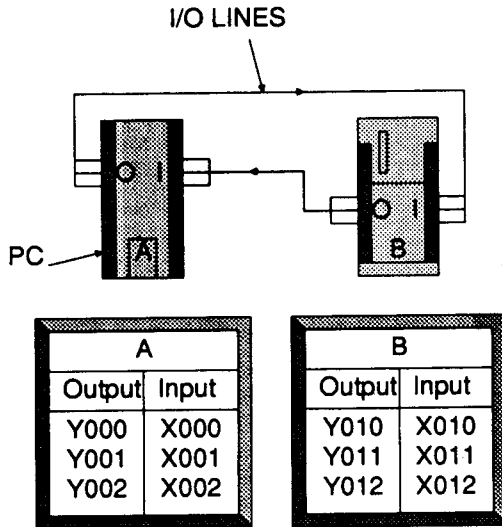

器件	PC 软元件	说明
PC-A	X000-002	接收编码数据
PC-B	X010-12	
PC-A	Y000-002	发送编码数据
PC-B	Y010-012	
	D010	发送的编码数据
	D011	接收的编码数据
	M010-017	编码的数据标志
	M020-023	将要发送的编码数据
	M030-37	接收数据-解码
	M8000	PC 运行常闭触点
ENCO	FNC 42	ENCO 应用指令
MOV	FNC 12	MOV 应用指令
DECO	FNC 41	DECO 应用指令

说明:

本例说明了使用 6 个 I/O (3 个输入, 3 个输出) 是怎样使用户定义的状态标志在两台 PC 间传递的。程序相当简单, 只包含硬线连接, 如果系统没有网络信息传送, 这种方法是一个理想选择。



PC-A 的程序已在右边列写了。为了使之适于在 PC-B 工作, 只要求 I/O 值变化, 即 X000 变为 X010, Y000 变为 Y010。

通过使用 ENCO 和 DECO 指令, 本方法使用 12 个 I/O 点 (每台各 6 个), 使 16 个不同标志能够被处理。

标志可以用来表示任何事, 从报告错误状态, 到指示机器或生产线的控制在相连 PC 间传递。别的可能用途包括两台 PC 排序, 或简单的说是“准备接收新的一批产品 X”。

5.7 处理多输入情况

检测器阵列同时检测多个特性，为了容易处理所有数据，可以把它们组成一个数据字。

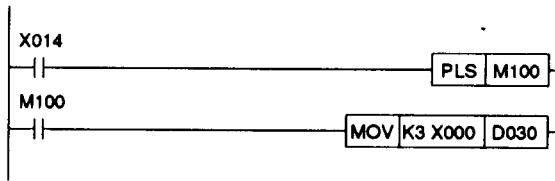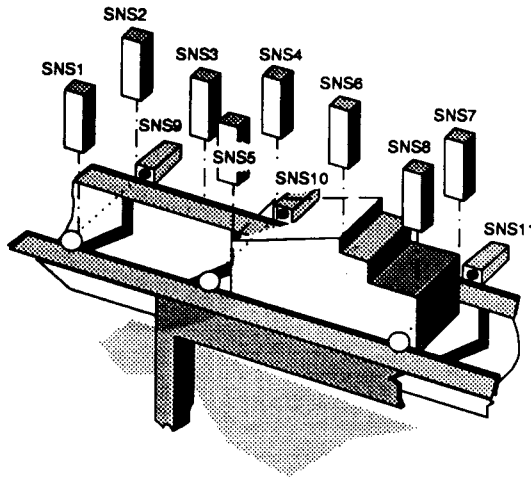

器件	PC 软元件	说明
SNS1-11	X000-13	组成一个阵列的不同检测器
	D030	保存采集到的检测器数据的数据区
	X014	控制信号
MOV	FNC 12	MOV 应用指

说明：

如果使用基本编程技术分析来源于 11 个检测器的数据，程序会是非常复杂冗长的。通过移动检测器状态，即把输入 X000 至 X012 的状态移入一个数据“字”（例：D030），处理程序就变得容易得多了。

把位模式移入一个数据字时，应该注意，要确保源位数据以 4 位单元的方式提供。K3X00 的“K”规定多少个作为源数据的 4 位单元组被读取或涉及到。X000 表示源数据的首地址，因此，在例 K3X000 中，从 X000 开始的 12 个位元件被确定（到 X013 结束）。


移到数据字中的每个位元件直接映射到数据字的相同位置。X005 与 X000 相距 6 位，所以数据字中的位 5（b5）将被用到，位 5 也距离首位 0（b0）6 位。

数据输入-数据输出：字元件


字数据，可能是可编程控制器最常用的部分，不过也常是不容易理解的部分。

6.1 定时器数据的 7 段 BCD 输出

赛车完成比赛所用的时间显示在一个 7 段模板上。

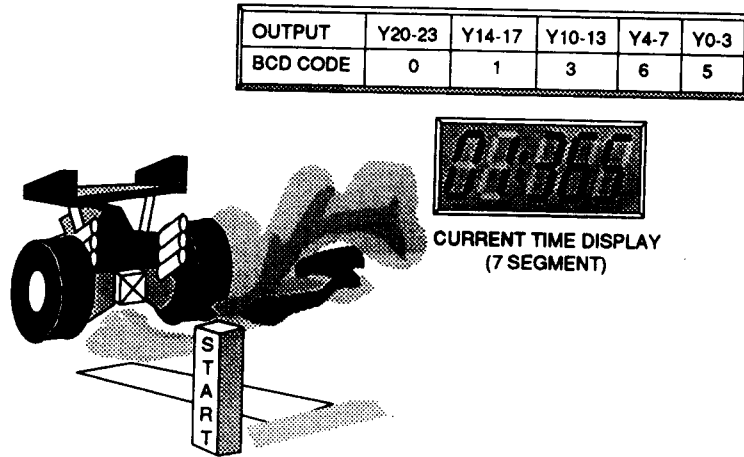

器件	PC 软元件	说明
	X003	使存在 T246 中的当前时间数据输出到一个 7 段显示的触发
	T246	对短程赛车计时的一个定时器
	K5Y000	输出 Y000 至 Y023 用来输出 BCD 码到 7 段显示
(D) BCD	FNC18	BCD 应用指令

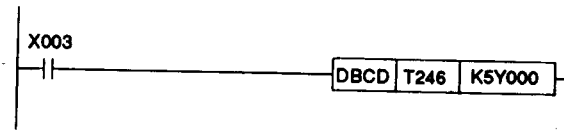

说明:

保存在定时器 T246 中的当前时间能被“复制”到输出，这里为 K5Y000。这实际上表明 5 个 BCD 码数字将从输出点送出，从地址 Y000 开始。

每个 BCD 码要求 4 个输出，即一个 BCD 数字要求 4 个输出，比如输出 K1Y000，将用到输出 Y000 至 Y003。本节例子中，Y000 至 Y023 被使用。最低 BCD 数一般分配输出区的首地址。如果 39876 要被输出，则 6 就被分到首地址区，为了查看输出数据，选择的输出必须接线至一个接受 BCD 码的显示单元。这里使用一个典型的 7 段显示。


本例中，当 X003 出现时，整个操作被激活。在 X003 保持为 ON 期间，将连续进行 BCD 的转换和输出。

附注：因为有 5 个数字用 BCD 指令编码，指令必须设置使用双字。将 D 加于 BCD 指令前来达到这一点。


6.2 显示计数器内容

输出三个计数器的内容到一个7段显示。

OUTPUT	Y24-7	Y20-3	Y14-7	Y10-3	Y4-7	Y0-3
BCD CODE	2	0	1	6	1	4

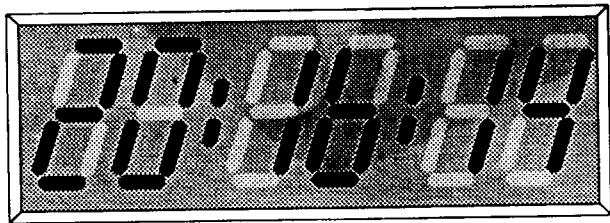

CURRENT TIME DISPLAY (7 SEG DISPLAY)

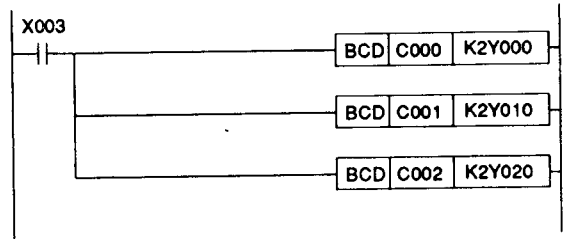

器件	PC 软元件	说明
	C000	计数器-秒
	C001	计数器-分
	C002	计数器-时
	X003	激活显示
	K2Y000	秒输出
	K2Y010	分输出
	K2Y020	时输出
BCD	FNC 18	BCD 应用指令

说明:

每个计数器的内容以 BCD 的格式输出。这些输出与一个 7 段显示的连接使用户可以看到数据。因为本节例子中的每个计数器只用 2 个数字，BCD 码输出写成 K2Y**。K2 可以当作是要显示的数字个数。



每个 BCD 码数字要求 4 个输出，因此要求使用 Y**0 到 Y**7。本节例子中，C000、001 和 002 分别使用 Y0000-7、010-017、020-027（注：每个计数器有 2 个数字）。K2Y** 中表示的 Y** 可以当作是输出区的首地址。

附注：当 BCD 码数据输出时，最低位数字一般从首地址的第一组 4 个输出读取，如对于数字 12345，会发现从输出 Y000 至 Y003 读出的值是 5。

本例中，得到输入 X003 时，数据转换为 BCD 码并显示。

6.3 输入一个通行码

进入房子需要输入正确的通行码。

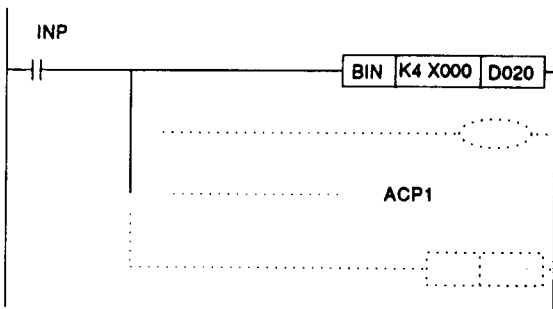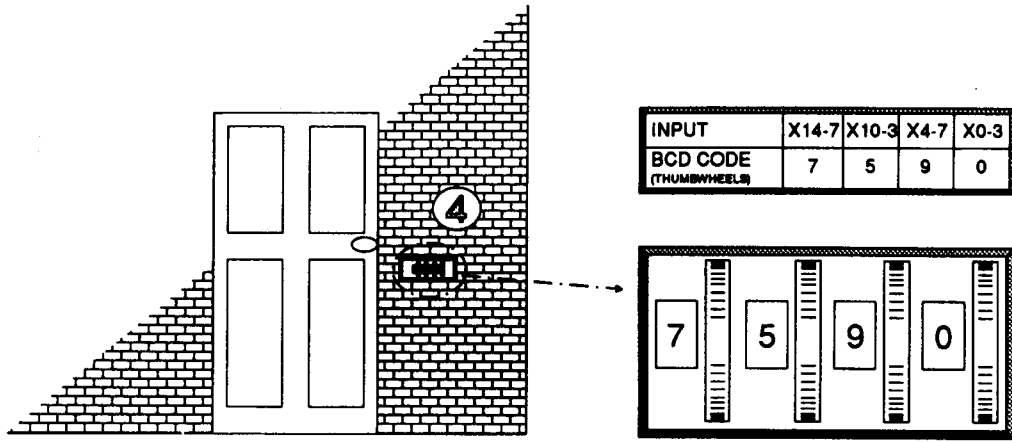

器件	PC 软元件	说明
INP		激活输入
ACP1		比较输入码与当前存储码的附程序-若码相同，门开
BIN	FNC 19	BIN 应用指令
	K4X000	用以接受输入码的输入元件
	D020	输入码的数据存储元件

说明：

为了进入房子，必须在指轮上输入正确的通行码。来访者在指轮上“拨入”他们的通行码，可编程控制器（PC）将输入码与一已知码相比较。


接着别的程序结构就能根据比较结果拒绝或允许通行。如果研究数据输出的“机械结构”，就可看到数据以 BCD 格式从指轮传送到 PC，即 4 条信号/输入线用来表示每个指轮上的选择的每个数字。本节例子中，K4X000 被确定，这意味着输入 X000 至 X017 将被使用。X000 作为输入数据区的首地址。

注：输入 BCD 码数据时，最低位数字一般从首地址的第一组 4 个输入读取，即对于数字 56789，会发现从输出 X000 至 X003 读出的值是 9。



本例中，当用户程序提供某种形式的以 INP 为标记的起动信号时，BIN 指令被激活。

6.4 输入多组数据

在指轮上输入正确的时间设置。

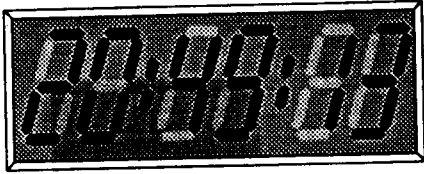

INPUT	X24-7	X20-3	X14-7	X10-3	X4-7	X0-3
BCD CODE (THUMBWHEEL)	2	0	4	9	1	3

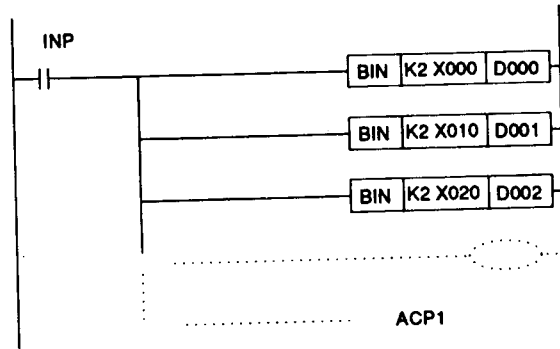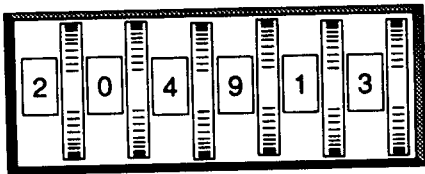

器件	PC 软元件	说明
INP		触发输入
ACP1		激活 7 段显示的附加程序
	K2X000 K2X010 K2X020	输入器件-分别输入秒、分、时的数据
	D000 D001 D002	数据存储区-分别存储秒、分、时的数据
BIN	FNC 19	BIN 应用指令

说明:

时钟需要正确设置。在指轮上“拨入”一个所要求的时间。接着使用 BIN 应用指轮从指轮读出拨入数据。紧接着，用户程序（记为 ACP1）允许输入的数据“设定”当前时间。


本节例子中，K2X000 被确定，这意味着输入 X000 至 X007 将被使用。X000 作为输入时间区的首地址。接着读入的数据存入一个数据地址中。这是一种好做法，保证每个 BIN 指轮把“读入”数据移入不同的数据位置。如 K2X000 的数据读入到 D000 中。

注：输入 BCD 码数据时，最低位数字一般从首地址的第一组 4 个输入中读出，即对于数字 65734，可以看到在输入 X000 至 X003 读出的值是 4。


本例中，当用户程序提供某种形式的以 INP 为标记的起动机，BIN 指令被激活。

6.5 输入一个数据并检测结果

用指轮输入数据时，最重要的是检测当前设置，其次是检测新数据是否已装入。

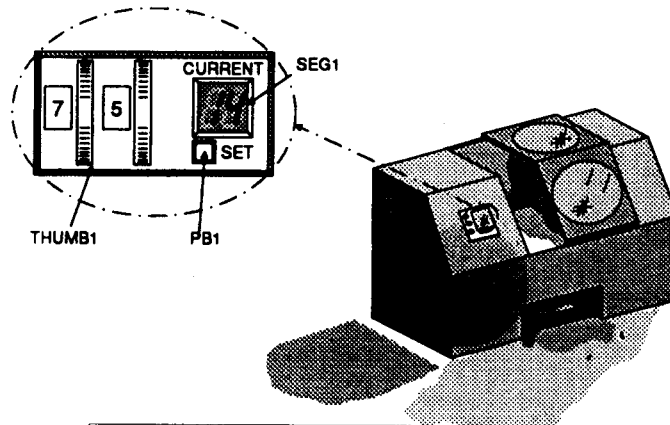

器件	PC 软元件	说明
SEG1	K2Y010	对 7 段显示的 BCD 输出 - 当前使用工具
PB1	X002	选择新工具
THUMB1	K2X010	将使用的新工具号
	M8000	PC 运行常闭触点
BIN	19	BIN 应用指令
BCD	18	BCD 应用指令

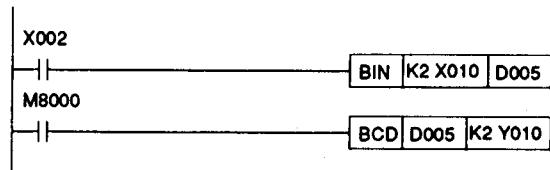



说明：

数据寄存器 D005 的当前内容持续输出到一个 7 段显示，使操作者能察看寄存器内容。如本例情况，数据反映某个参数变化，这种方式能提供给操作者有关操作过程中机器所到达位置的有用信息。

新数据通过指轮输入。只有在“SET”按钮 PB1 被按下时此数据被读取。这使得新数据在输入到机器运行过程之前被显示检测。一旦新数据输入，设置键按下后，7 段显示会改成这个新的数据。

6.6 用户设定的错误处理

设计一个系统时，可能需要一种自诊断或保持源错误码的方法。本节例子给出了一个达到此目的的方法。

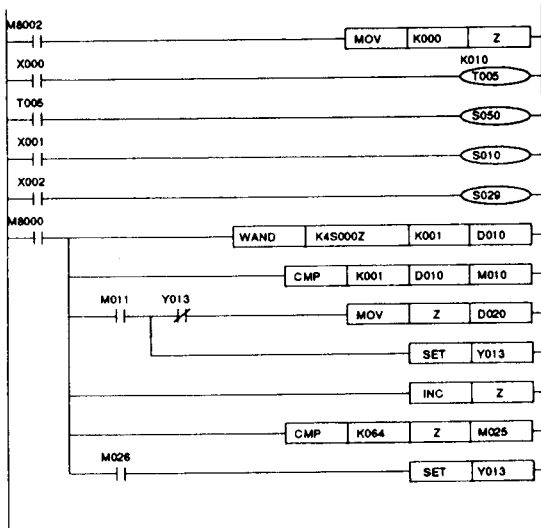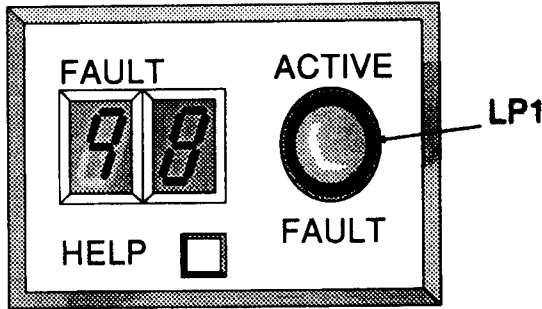

器件	PC 软元件	说明
LP1	Y013	错误指示灯
	M8000	PC 运行常闭触点
	M8002	PC 运行初始脉冲
	S010	用户定义错误号 10
	S029	用户定义错误号 29
	S050	用户定义错误号 50
	D010	被扫描的单个错误状态
	D020	最低的错误号
NOV	FNC12	MOV 应用指令
WAND	FNC26	WAND 应用指令
CMP	FNC10	CMP 应用指令
INC	FNC24	INC 应用指令

说明：

这里所示的程序能够处理高达 63 种的不同错误。每个错误分配给一个位元件，S000 到 S063。本例说明了在一种错误情况下三个编码是如何被定位和处理的。



输入 X000 至 X002 激活三个错误。输入有效时，表示错误存在。当一个错误出现，如 X001 为 ON 时，它的错误号移入数据寄存器 D020。这时，D020 会等于数字 10（因为 X000 使标志 S010 有效）。为了确认它作为一个当前错误，输出 Y013 被设置为 ON。这个输出表现为脉冲或闪烁输出，这是因为每 64 次程序扫描，它被置位和复位一次。

如果存在不只一种错误标志，如 S029 和 S050 有效，最低错误号即 29 会存入 D020。当引起错误 29 的条件修正时，下一个错误号即 50 会存入 D020。

注意：高序号的错误将比那些较低号错误更快地引起输出 Y013。这是因为在一个扫描期间，每个错误标志被单独地处理，64 个错误标志需要 64 次扫描。一个较低错误标志会比较高错误号更长时间地使输出 Y013 为 ON。这可以作为一种确定错误紧急程度的方法，即决定较低错误号是重要的，因为在扫描出现的错误时，它们有优先权，并且它们使输出 Y013 近乎持久地保持为 ON。错误号可输出到一个 7 段显示。

6.7 多路传送 7 段显示

本例显示多路传送控制设备是如何更有效地使用“有限”资源。为使本例能真正被应用，锁定 7 段显示要求使用晶体管输出。如果使用继电器输出，控制器的寿命会受到严重影响。在控制信号消失后，锁定显示用以保持当前显示数据。

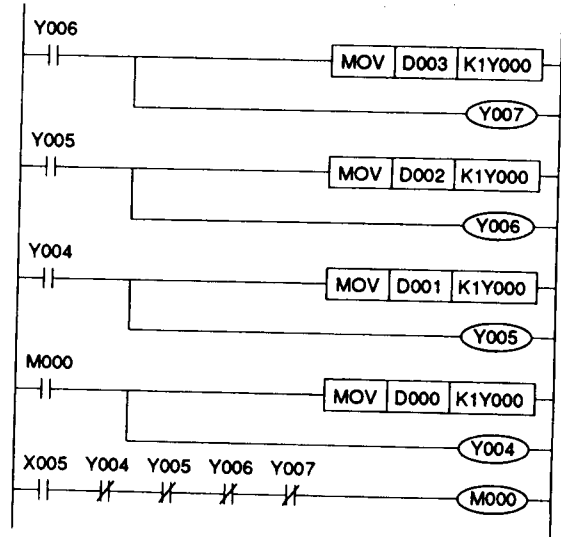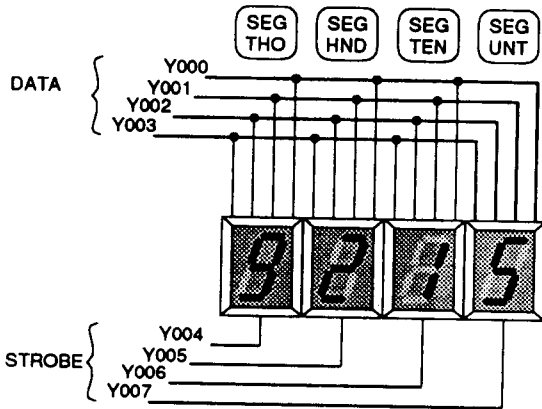

器件	PC 软元件	说明
	X005	运行系统
SG - THO DATA	D000	通过 Y000 - 003 输出 - 代表千位数据
SEG - THO STROBE	Y004	使数据读出 - 千位显示
SEG - HND DATA	D001	通过 Y000 - 003 输出 - 代表百位数据
SEG - HND STROBE	Y005	使数据读出 - 百位显示
SEG - TEN DATA	D002	通过 Y000 - 003 输出 - 代表十位数据
SEG - TEN STROBE	Y006	使数据读出 - 十位显示
SEG - UNT DATA	D003	通过 Y000 - 003 输出 - 代表个位数据
SEG - UNT STROBE	Y007	使数据读出 - 个位显示
MOV	FNC12	MOV 应用指令

说明:

本节例子说明了如何用 8 个输出发送正常要求 16 个输出的 4 位数据。秘密在于多路传送，使用的 8 个输出分为一个“数据”组和一个“控制”组。


数据的每一位要求有 4 个输出发送信息到显示上，对于每一位数字，有一个显示，因此 4 个数字有 4 个显示。保存的 4 个输出轮番激活每个显示，最后结果是选通这些显示。因为这发生得非常快，显示需要锁定数据，使操作者能看到这些值。

要输出的数据源在本例中是数据寄存器 D000 - 003。每个数据寄存器只保存一位，根据输出/显示顺序，该位可能是千位、百位、十位或个位。

因为每个数据寄存器中的数据只有 1 个数字，即 0 - 9，使用 MOV 指令来代替 BCD 指令，这会使程序操作速度稍微快一点。

6.8 指轮输入的多路传送

本例显示多路传送设备是如何更有效地使用一个“有限”资源。为了本例能真正被应用，要求使用晶体管输出。如果使用继电器输出，可编程控制器的寿命当然会受影响。同时也建议在输入上使用分压电阻，并配有可相应调整的 PC 输入滤波器。

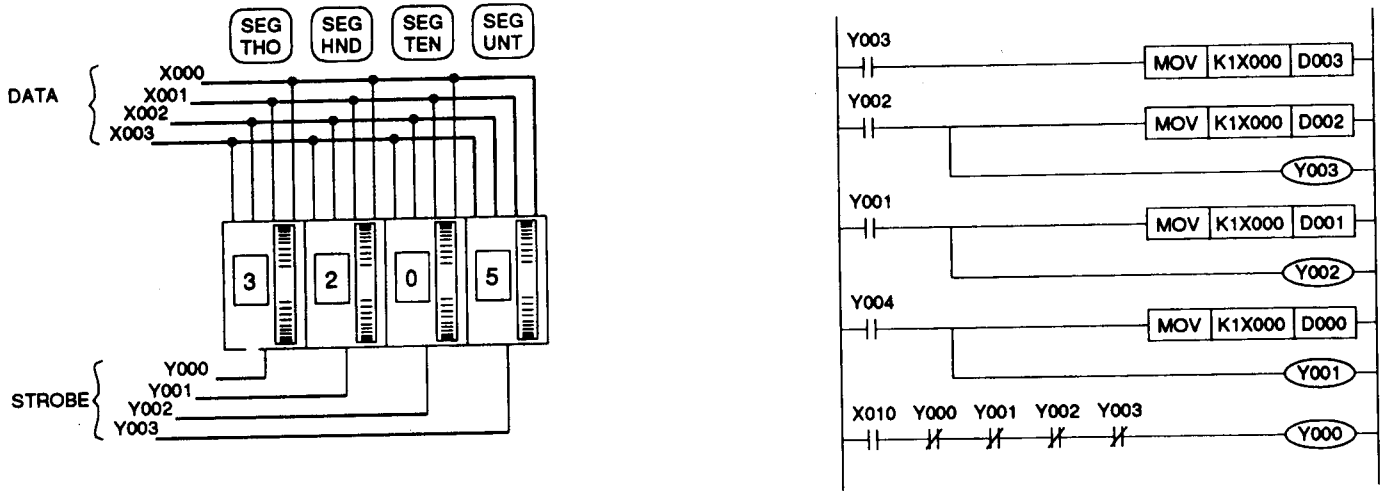

器件	PC 软元件	说明
	X010	运行系统
SEG - THO DATA	D000	X000 - 003 输入 - 代表千位数据
SEG - THO STROBE	Y000	使数据读入 - 千位指轮
SEG - HND DATA	D001	X000 - 003 输入 - 代表百位数据
SEG - HND STROBE	Y001	使数据读入 - 百位指轮
SEG - TEN DATA	D002	X000 - 003 输入 - 代表十位数据
SEG - TEN STROBE	Y002	使数据读入 - 十位指轮
SEG - UNT DATA	D003	X000 - 003 输入 - 代表个位数据
SEG - UNT STROBE	Y003	使数据读入 - 个位指轮
MOV	FNC12	MOV 应用指令

说明:

本节例子说明了如何用 4 个输出和 4 个输入发送正常要求 16 个输入的 4 位数据。秘密在于多路传送，4 个输入作为一个“数据”组，而 4 个输出作为一个“控制”组。

数据的每一位要求有 4 个输入从指轮读信息。对于每一位数据，有一个指轮，因此 4 位对应应有 4 个指轮。保存的 4 个输出轮番激活每个指轮开关，最后结果是选通这些指轮。因为这发生得非常快，需要有预防措施，如分压电阻、和/或调整输入滤波器会用到。

输入数据的目标元件，在本例中是数据寄存器 D000 - 003。每个数据寄存器只保持一个数字，根据使用顺序，该位可以是千位、百位、十位或个位。



因为每个数据寄存器中的数据只有 1 个数字，即 0 - 9，使用 MOV 指令来代替 BCD 指令，这会使程序操作速度稍微快一点。

比较和基本事件跟踪

一个想法的价值只为那些欣赏其价值的人所知。提出一种完整的陈述，它能同等地适用于位元件状态或数据寄存器内容。

7.1 一个数值的保持控制

数据控制和处理可报告一个动作的实际状态，比如，停车场现有多少辆车？

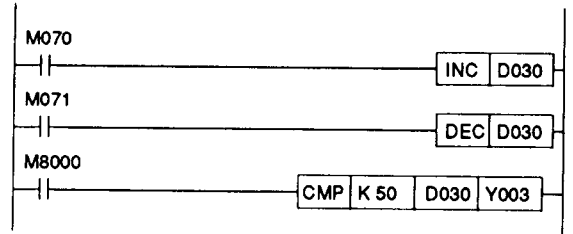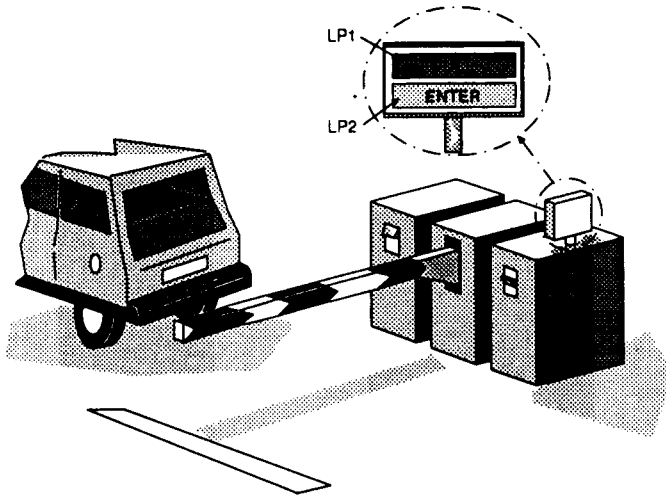

器件	PC 软元件	说明
LP1	Y004Y005	停车场已满
LP2	Y003	停车场有空位
	M070	车已进入停车场
	M071	车已离开停车场
	D030	停车场车辆数 (最大数 = 50)
	M8000	PC 运行常闭触点
INC	FNC24	INC 应用指令
DEC	FNC25	DEC 应用指令
CMP	FNC10	CMP 应用指令

说明:



从用户程序的前面部分，可以检测车辆进入或离开停车场。这个信息可以通过使用内部线圈和标志，而传送到程序别的部分。本例中，标志 M070 和 M071 代表车进入或离开停车场。当有一辆车进入停车场时，当前停车数量的记录加 1，即对数据寄存器 D030 的内容执行一个 INC 指令。

CMP 指令由特殊 M 线圈 M8000 驱动，使寄存器 D030 不断地与已知能容纳的最大车辆数作比较，当两值相等时，停车场满位。因此比较指令使灯 LP1 (Y004) 亮，表示停车场满位。

反之，如果一辆车离开，DEC 指令 (车离开由标志 M071 驱动) 对数据寄存器减 1。当停车场的车辆小于最大数时，灯 LP2 (X003) 亮，允许司机进入。

7.2 比较数据范围

某些应用要求输入数据与预置数据值相比较。有时是单个数字与别的数字之间相比较，有时是一个数字与一个预置范围值相比较。

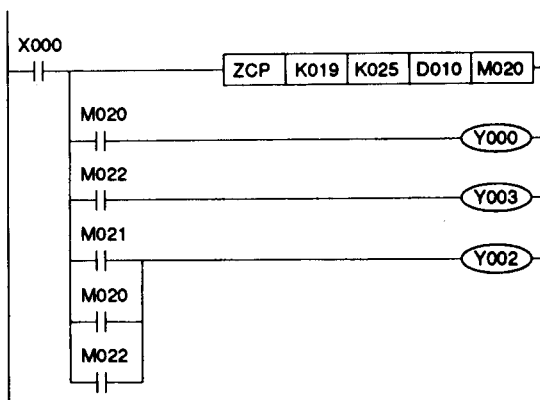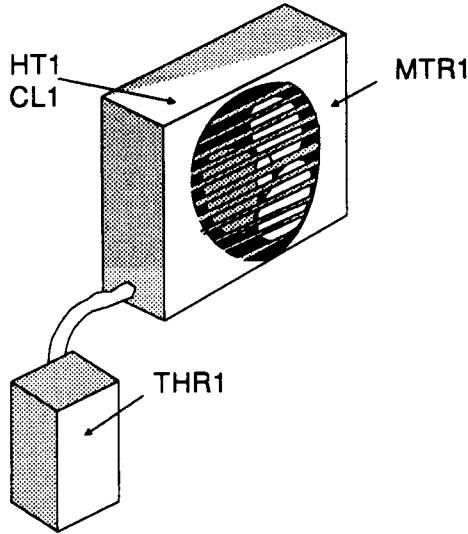

器件	PC 软元件	说明
	X000	空气调节器起动
HT1	Y000	激活加热器件
MTR1	Y002	激活风扇运行
CL1	Y003	激活冷却器
THR1	D010	来自自动调温器的数据输入
ZCP	FNC11	ZCP 应用指令



说明：

一个加热控制系统要求当前温度对照一个温度范围来校核，此范围规定了一个周围工作环境。本例将存储在 D010 中的温度值，由调温器 THR1 读出，与 K19 和 K25 作比较。这温度范围表示一个舒适的办公环境。做完比较，必须有一个结果，这个结果经比较得到 3 个主要状态，即 >、=、<。这 3 个状态可用位标志表示，本例中使用了 M20 到 M22。

所有情况中，当空气调节器为 ON (X000 有效)，电扇会运行，即输出 Y002 为 ON。这是因为所有的指示标志起动这个输出。当房间温度低于规定范围时，标志 M20 被激活，起动输出 Y000，使加热设备 HT1 运行。如果房间太热，即实际房间温度超过规定范围，标志 M22 激活输出 Y003，冷却器工作。

7.3 从比较中得到更多

每个可编程控制器有许多独有的特征。但是常常要问，指令真地最大限度地使用了吗？很常见地，当编写程序时，一种“习惯”开始出现，就很难改掉。基本上我们每个人总坚持我们所最了解的。

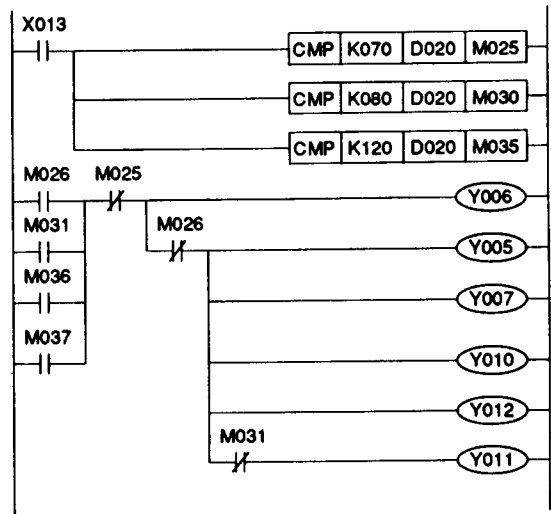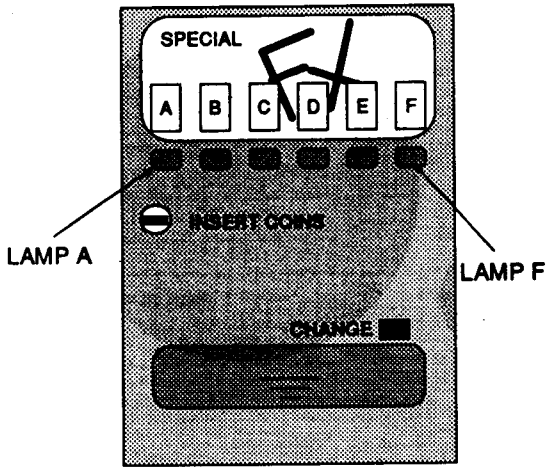

器件	PC 软元件	说明
LAMP A - F	Y005 - Y012	对应相同码产品的每盏灯
	M025 - M037	3 次比较的结果标志
CMP	FNC10	CMP 庆用指令
	D020	包含有关投入的硬币的数据，即多少钱

说明：

比较指令是最容易使用的指令之一。然而，当数据范围被要求检测时，好象是要引起恐慌，或者好象过于复杂的系统是当今的要求。区间比较很容易地用多个单值比较状态来完成，正如使用复杂的区间比较状态。这里给出的例子是一台售货机。



投入机器的钱数多少决定选择的是哪种饮料。钱的总数必须等于或超过所买商品的规定价格，一种简单的单值比较就足以解决这个问题。因此这里只关心当钱不等于或超过物品价时的情况。

本例中货品：

- A, C, D 和 F 价格为 80 美分；
- E 价格 20 美分；
- B 价格 70 美分。

7.4 跟踪一个事件

一个产品在 5 个测试站被检测。任何一个测试站上的失败会导致该产品被剔除。本编程技术可用于一个简单跟踪系统。

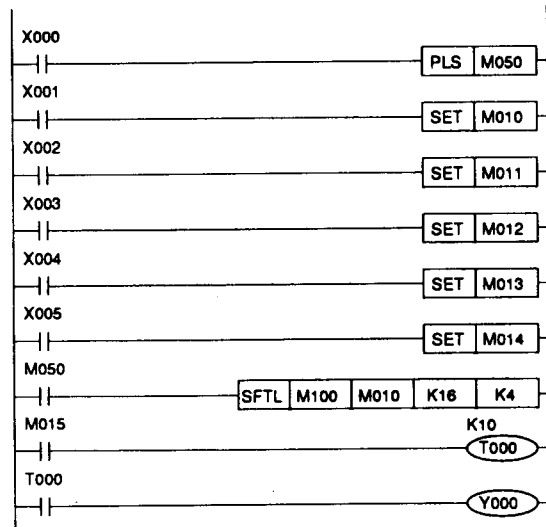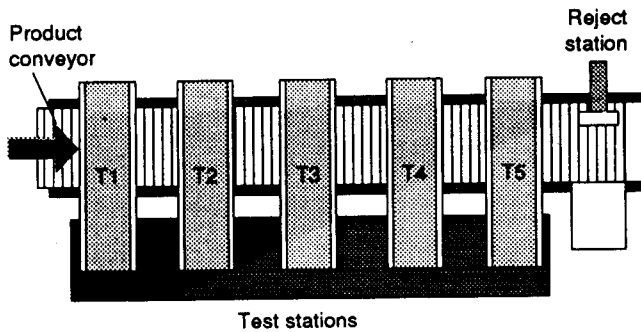

器件	PC 软元件	说明
	X000	指示传送带已移过一个站的距离
T1	X001/M010	测试站 1 - 有效 = 失败
T2	X002/M011	测试站 2 - 有效 = 失败
T3	X003/M012	测试站 3 - 有效 = 失败
T4	X004/M013	测试站 4 - 有效 = 失败
T5	X005/M014	测试站 5 - 有效 = 失败
	M015/Y000	激活剔除塞
	M100	移入 SFTL 的空数据位
	T000	剔除塞操作前的时间延迟
SFTL	FNC35	SFTL 应用指令

说明:


产品经过每个测试站时，进行一个不同的测试。如果产品没通过测试，一个标志设置为 ON。当产品移到别的测试站时，它的当前状态即失败或通过，会跟着它。当产品到达传送线末端时，它可能从流水线上剔除，或被允许继续进行，这决定于测试的结果。本例中，如果任何一站测试失败，则该产品就被剔除。

程序依赖于一个位移进程来保持数据对与它相关的产品的跟踪。每个测试站分配给一个位，从而形成“数据栈”。本例中，如果产品没通过一个测试，该站相应的数据位设置为 ON。当产品移至下一个站时，状态也移到新站分配的位。

经过最后一个测试站后，最后的位置是一个剔除站。本例中，如果任何一个测试出现失败，产品就自动从传送带上剔除。如果产品没有失败，则继续行进。

7.5 编码一个响应为一个数据值

下面邮包/包裹流水线在每个包裹离开时给它分配一个号码，这个号码表示包裹来源于哪条线，由此表示产品是什么。

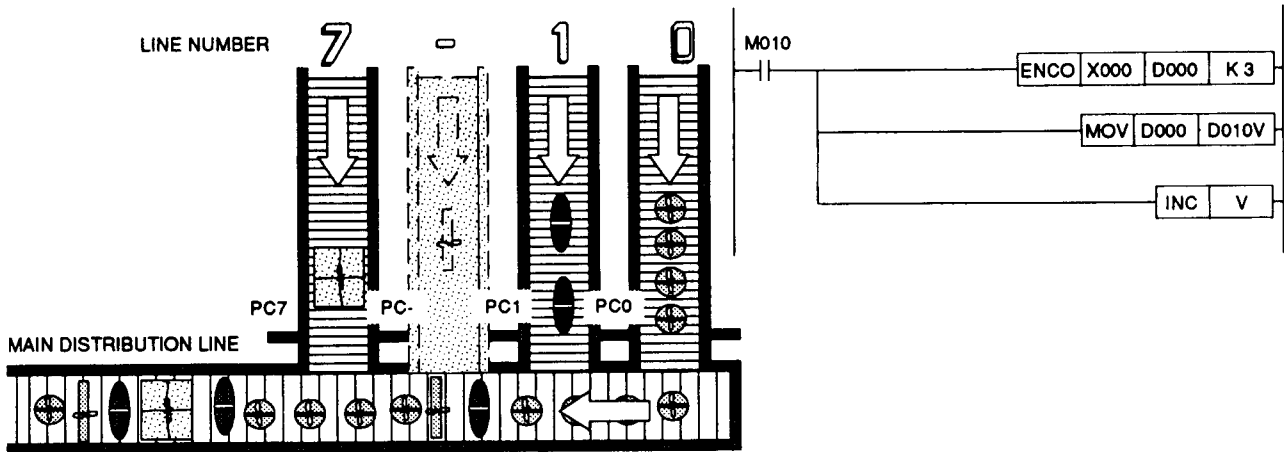

器件	PC 软元件	说明
PC0 - PC7	X000 - X007	生产线检测器
	M010	内部激活标志
	D000	编码数据区
	D010	数据栈
	V	变址寄存器
ENCO	FNC42	ENCO 应用指令
MOV	FNC12	MOV 应用指令
INC	FNC24	INC 应用指令

说明：



本例显示的一小段程序给产品被分配一个数字码，此码表示起初的存贮线。当每个产品送到主传送带时，在存贮线末端它切断一个光电管（PC0 到 PC7）的光线，这提供了 X000 到 X007 范围的一个输入。这个输入被编码以表明它源于哪条存贮线，即如果 PC5 激活输入 X005，那么线号会是 5。

这个线是被输入到一个数据栈（本例中，数据栈首地址是 D010）。数据栈反映主传送带上每个包裹的位置，这提供了一种产品跟踪的基本模式。当包裹离开主传送带，“跟踪数据”从数据栈中删除，而栈数据的其余部分就往上“移”。

本例中，数据栈装有每个新数据。新近装入数据的位置决定于变址寄存器，这里为 V。使用类似方式“移”数据，删除刚离开主传送带的包裹的相关数据。

7.6 移动相关信息

可编程控制器通过给生产线上的每个罐子加一个数字标识来跟踪它。

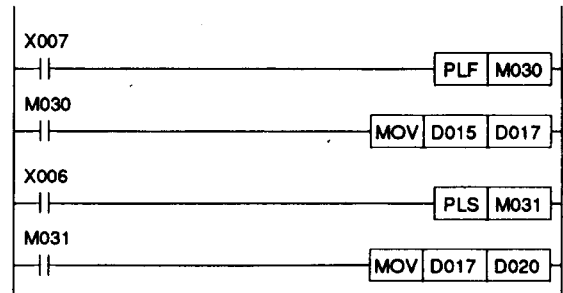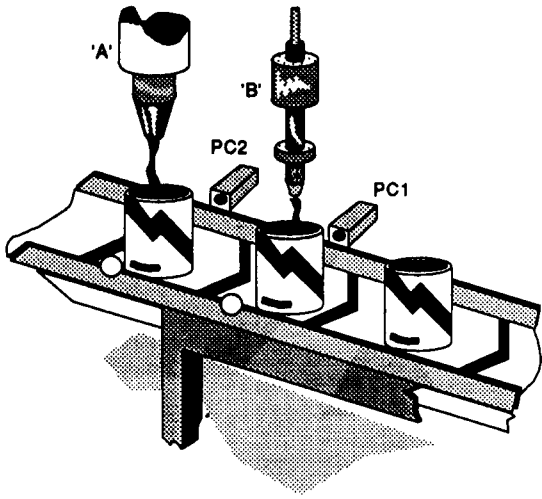

器件	PC 软元件	说明
PC1	X006	光电管检测涂料站 B 上的罐子
PC2	X007	光电管检测涂料站 A 上的罐子
	D015	涂料站 A 上的罐子的数据
	D017	涂料站 B 上的罐子的数据
	D020	离开涂料站的罐子的数据
MOV	FNC12	MOV 应用指轮

说明:


本例是一个较大的“数据跟踪”系统的一小部分。在此前的用户程序中，初始数据已经输入。

在工厂中罐子移送期间，它进入涂料车间，当罐子定位在涂料站 A，其相关数据放入数据寄存器 D015。当罐子移到涂料站 B，它的相关数据跟着移动，即数据寄存器 D015 内容被移到数据寄存器 D017 中。


离开涂料站 B 时，相关数据前送到寄存器 D020。全厂使用一种类似的处理。在某些时候，数据可用来决定相关罐子的下一个操作或目的地。数据可以代表罐子的一种颜色、货主或尺寸。这个系统可扩展为多种数据移动，例如三个点同时被跟踪。

7.7 输入解码为相应的输出

本例显示用指轮完成的输入/选择是如何直接激活一个相应的输出的。

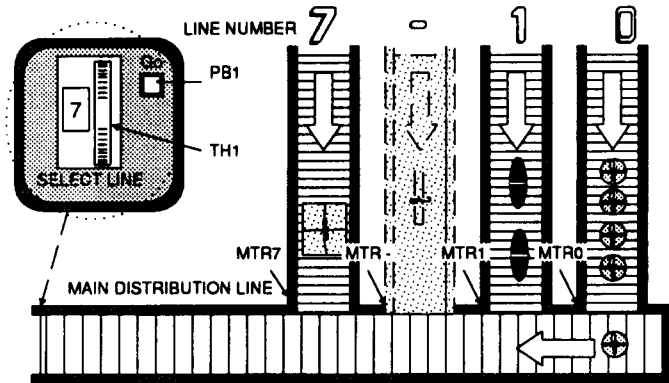

器件	PC 软元件	说明
PB1	X013	“GO”按钮 - 激活线选择
TH1	X002 - X002	选择“呼叫”线的指轮输入
MTR0 - MTR7	Y000 - Y007	激活选择的“呼叫”线
DECO	FNC41	DECO 应用指令

 

说明:



指轮 (TH1) 用来选择拿取下一个包裹的货物流水线。当指轮显示所要求的线时, 按下“GO”按钮 (PB1), 从而激活解码指令。解码指令从指轮上读 BCD 输入, 并且把它解码为一个相应的输出, 即如果指轮上设置 7, 则 Y007 被激活, 因此第 7 条流水线作为“呼叫”线被选择。

例子能接受来自指轮的 0 到 7 数字的 BCD 输入 (即所有数字可以用 3 位表示), 因此程序只使用输入 X000 到 X002。

没有接收到指轮的输入时, 0 被读入。将选 0 作为“呼叫”线, 接着就激活 Y000

7.8 高速分离/分类

两种类型的产品从一条主传送线移过来，两种产品最后分到它们自己的产品传送线上。

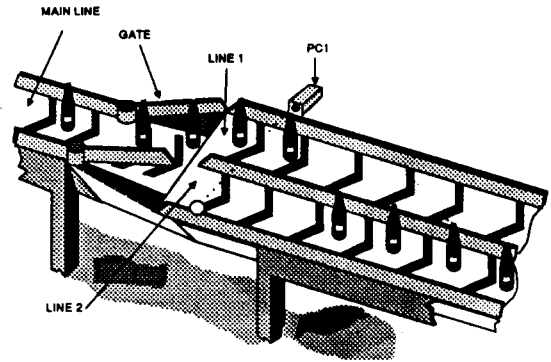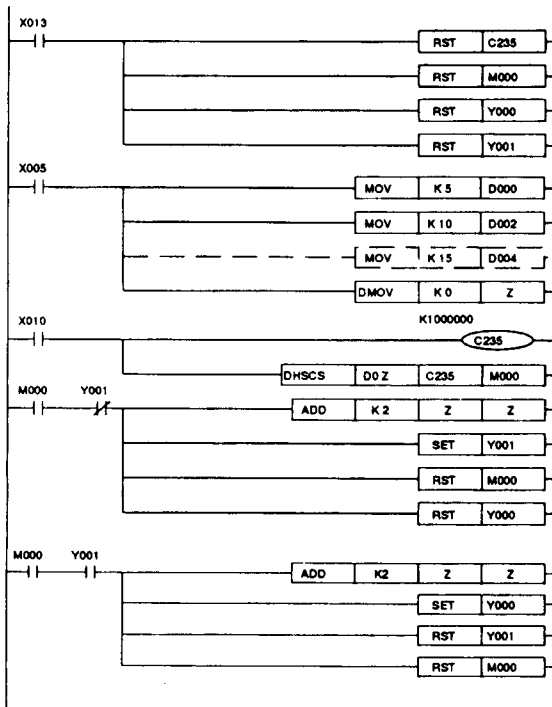

器件	PC 软元件	说明
PC1	X000	计数器 C235 的输入
LINE1	Y001	1 线选择
LINE2	Y000	2 线选择
	C235	瓶子计数器
	M000	一定数量的瓶子经过 PC1 (小于计数器预定值)
	D000 - Z	中间瓶数的数据存储 变址寄存器
(D) MOV -	FNC12	MOV 应用指令
(D) HSCS	FNC53	HSCS 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令

说明:

分类系统以计数为基础-对本例来说，当 X005 被激活时，数据移入从 D000 起始的双字寄存器。用一个变址寄存器“Z”对数据编页码。根据计数处理的某种判断（可能是 C235 计数结束），给出的数据（数据栈）和变址寄存器都需要复位。

源数据可以来自于许多地方：数据可能是从制造产品并把产品放置在主传送线上的机器上传送过来的。输入 X013 使计数/分离系统复位。



程序工作，使一定数量的物品传送到特一产品线。当电管 PC1 (X000) 提供计数输入给 C235。当达到预置值时，程序就知道当前一批产品“X”已传送到专门的产品线上。此时，门切换到第二条产品线。因为只有两种产品，而且其中一种不在主传送线上，则现有的产品一定第二种。当前一批产品分离完，处理过程就继续在两条产品线间切换。

工程运算

经常地，一个过程或者最后归于一个计算值，或者要求一个值去得到某个内部设定参数。使用简单的加、减、乘和除数学工具，能完成大多数计算。有人会说：缺少小数或浮点数会严重妨碍用户工作，因为用整数处理的情况是很少见的。没问题。许多偏僻的单元数学操作及精确答案都能够得到。不想对此说些什么，请继续读，自己去看……

8.1 最佳角度

运算时，很少看到结果值，中间的或最终的，等于完整的数（整数）。起初看起来可编程控制器不能用来执行精确运算。事实不是这样，采用比例和单元操作可以得到高精度的答案。

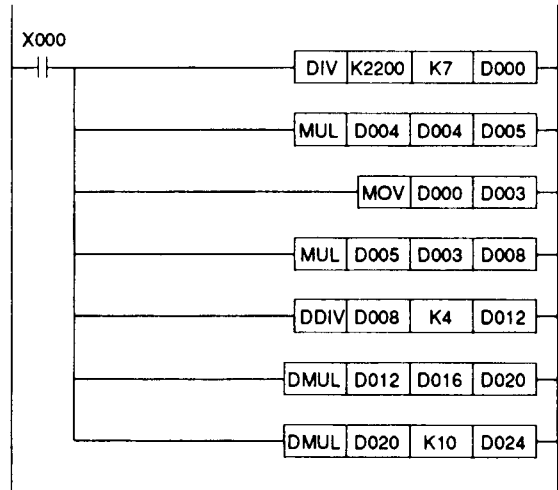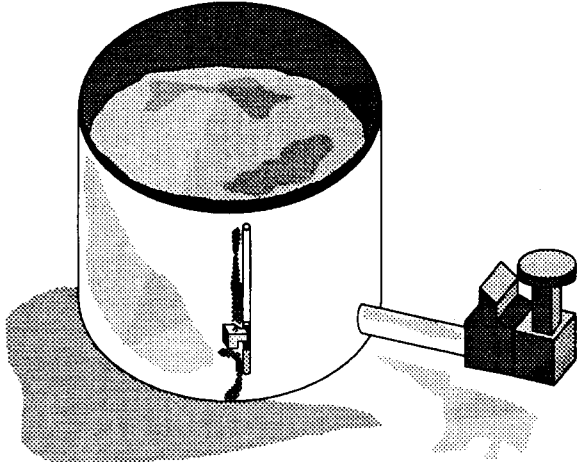

器件	PC 软元件	说明
	X000	计算角度
	D010	经纬仪的基准高度
水平线	D012	以毫米为单位的“测试”标尺的水平线
	D015	基准和实际标尺测量间的高度差
距离	D020	“测试”标尺和经纬仪间的距离，以米为单位
	D025	所求角度的计算正切值
SUB	FNC21	SUB 应用指令
DIV	FNC23	DIV 应用指令



说明：

本节给出的例子显示了一个用以测量两点间地平面变化的经纬仪。计算实际上是已知三角形的两个直角边，求得斜边与相邻角度。

经纬仪和标尺的距离已知（邻边），基准位和当前位也已知（所以对边也能计算出）。这意味着所要求的角度的正切可计算出。为了得到一个合理的精确度，输入参数按比例给出，基准位和实际位以毫米为单位输入，经纬仪和标尺的距离以米为单位输入。在进行“反正切”运算前，所计算的正切需要除以 100。这种方法的结果误差限制在近似 0.5 度。

8.2 使用基本指令的高级运算

下面程序计算经过管子的流量。管子直径必须以 mm 为单位，流速必须以 m/sec 为单位给出，答案以 mm³/sec 为单位，将精确到小数后第 2 位。

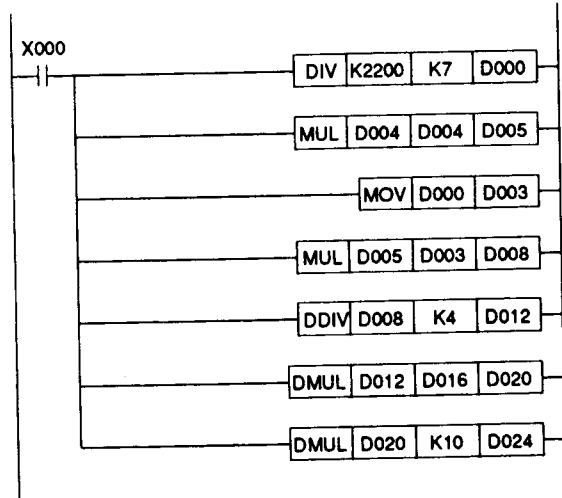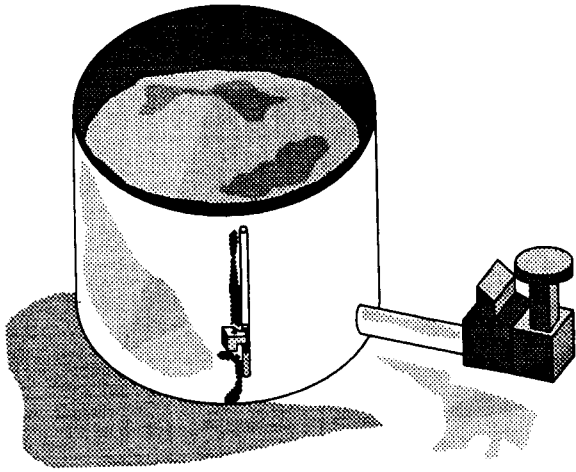

器件	PC 软元件	说明
DIV	FNC23	DIV 应用指令
MUL	FNC22	MUL 应用指令
MOV	FNC12	MOV 应用指令
D (MUL/DIV)		描述一个“双字”操作的前缀
	D000	计算 π 的操作结果 - 16 位数据
	D003	π 值的复制 - 16 位数据
	D004	管子直径 - 以 mm 为单位 - 16 位数据
	D005, 006	管子直径平方的结果 - 32 位数据
	D008, 009	管子直径平方和 π 相乘的结果 - 32 位数据
	D012, 013, 014, 015	管子截面积的最后结果 - 64 位数据
	D016, 017	流速 - 以 m/sec 为单位 - 32 位数据
	D020, 021	流速 × 时间 - 32 位数据
	D024, 025, 026, 027	最后答案 - 流量 - 以 mm ³ /sec 为单位 - 64 位数据

说明:

本例说明了不用浮点数是如何做精确运算的。程序计算通过管子的流量。前面提到的两个参数必须输入到确定单元中。为了得到流量，管子的截面积与流速相乘。计算圆面积要求使用 π。因为没有现成的参数来表示它。使用古老的数学技巧，22 除以 7 得到一个相当接近的分数。注意本例中 22 已被 2200 代替，其原因下面会解释。



管子的直径进行平方，即自己与自己相乘，接着乘以前面得到的 π 值，再除以 4 就得到管子的面积。

接着对所得面积乘以流速，最后一步是对答案乘以 10，从而给出以 mm³/sec 为单位的流量。

对 22 乘以 100 和对最终结果乘以 10 的原因是为了校正单位，即计算中 mm 和 m 都使用到，但从计算目的来说，要求转换到同一单位。不对流速乘 1000，而是增大 π 的计算值。这样可得到一个更精确的结果，达到小数点后 2 位的最终精度。

8.3 服务收费

这个例子显示了一个收费系统是如何与选择的服务相联系的，最后总数可以以所要求的任意形式给出，如本例甚至还加入了税费。

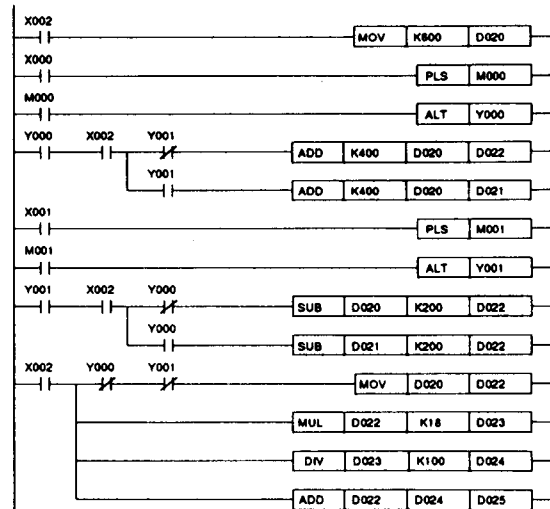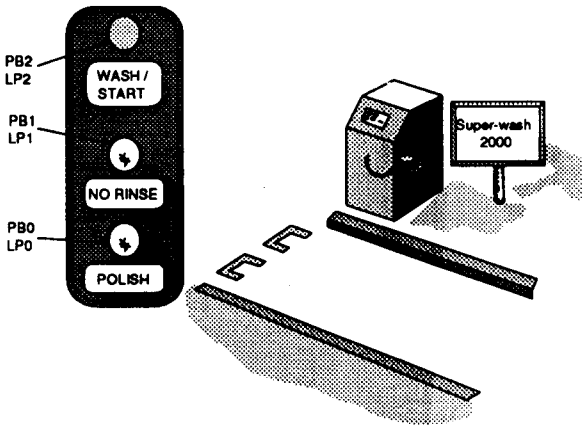

器件	PC 软元件	说明
PB0	X000	要求擦服务
PB1	X001	不要求冲
PB2	X002	选择有适当服务更改的洗程序
LP0	Y000	指示灯-擦
LP1	Y001	指示灯-不冲
LP2		在程序别的部分中
MOV	FNC12	MOV 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令
SUB	FNC21	SUB 应用指令
MUL	FNC22	MUL 应用指令
DIV	FNC23	DIV 应用指令
ALT	FNC66	ALT 应用指令
	D020	基本冲和洗价格
	D022	更改的服务价格
	D024	计算税费
	D025	总费用


说明：
现有三种服务，用户费用决定于哪一个服务被选择。洗服务常被选择，但也可改为另两项服务。基本费用对应于洗程序，再根据选择的其它服务，增加或减少费用。

使用按钮 PB0 和 PB1 选择不同的服务。选择状态由按钮里的灯表示，ON 或 OFF，即如果 PB1 按下，LP1 使灯亮 (ON)，接着基本程序将进行，不带冲功能。当已经选择了所要的擦/冲时，按下洗/开始按钮。接着计算所选服务的费用。实际程序的最后 4 行使用一个简单的乘、除和加顺序对最终费用加 18% 的税费。费用单见下：

- 472 - 不带洗服务的一次清洗
- 708 - 基本清洗
- 944 - 不带冲服务，但带选服务的一次清洗
- 1180 - 全项服务，即冲、洗、擦。

8.4 保持检测中的数据值

计算常是通用的，即它们能处理所有数据输入情况。然而经常地，只发现对很小范围的数据有实际应用。本例从一个预定操作范围中接收数据，在此期间，删除不想要的的数据并“标记”错误。

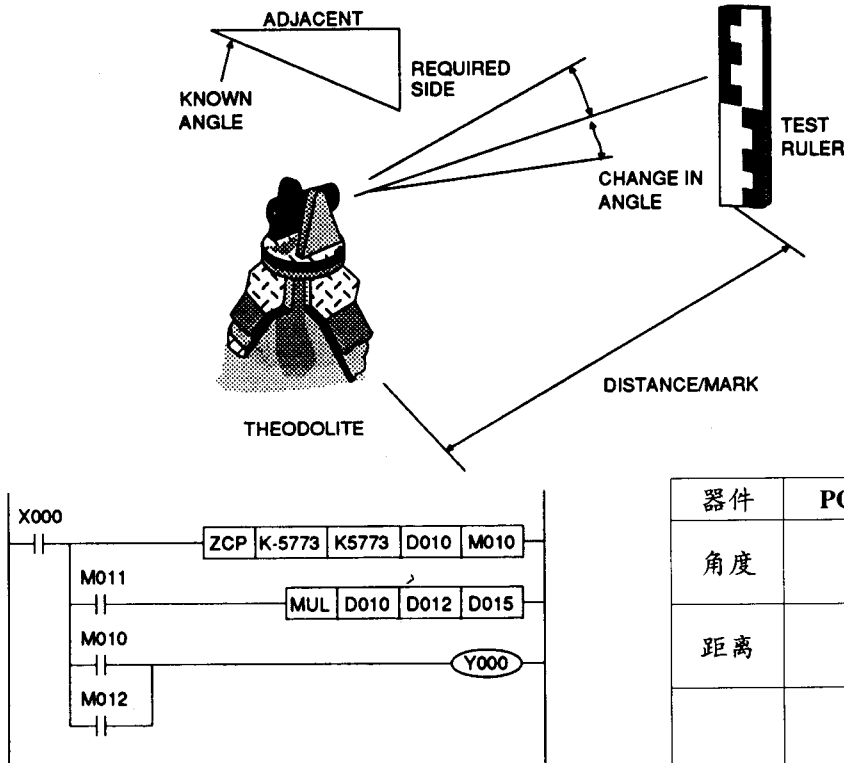

器件	PC 软元件	说明
角度	D010	围住的角度 - 作为一个正切值输入 (在输入前需要乘以 10^4)
距离	D012	经纬仪与“测试”标尺间的距离， 以米为单位
	D015	地平面变化的 32 位的答案， (答案需要除以 10^4)
	M010 - M012	超过范围的正切值输入
	M011	可接收的正切值
ZCP	FNC11	ZCP 应用指令
MUL	FNC22	MUL 应用指令

说明:

经纬仪用来测量从基准位置到实际测量位置的角度差。经纬仪和“测试”标尺间的距离已知，因此地平面的变化能计算出。



计算是相当简单的，因为它只是一个简单的三角运算。测量角的正切输入到数据寄存器 D010。输入值作 10000 倍的比例放大。因此 20 度的正切值 0.3640，但 3640 被存入数据寄存器 D010。D010 的值不应超过 -30, +30 度的范围。用这些角度的正切作比较：30 度的正切为 0.5774。如果输入值在限度范围内，则标志 M011 有效，做对边计算。如果输入值在范围外，则输出 Y000 被标志 M010 和 M012 激活，表示有一个错误。

接下来，三角形的邻边距离（从经纬仪到标尺）以米为单位被输入（数据寄存器 D012）。

完成一个计算时，答案存入一个 32 位数据寄存器（D015 和 D016）中。显示的数据需要除以 10000，从而除去原来的放大比例。给出的答案将精确到对边真实长度的近 1mm 范围内。

8.5 一个测速器

单单检测一个活动并不总是所要求的，在有的时候，从多个检测器来的输入信息会改变数据的整个意思；在有的时候，输入数据被解释或处理，给人一个全新的感觉，使它看起来象是一段不重要的信息。

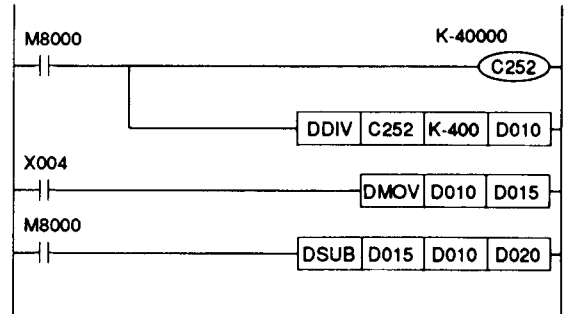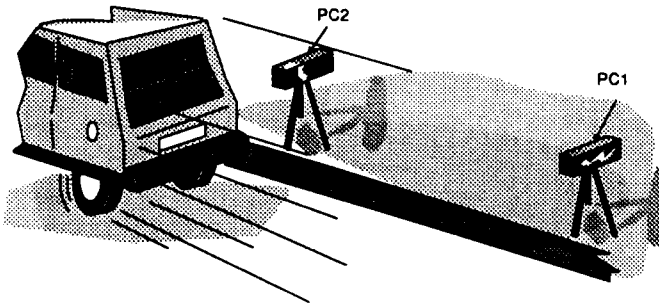

器件	PC 软元件	说明
PC1	X000	开始计时
PC2	X001	停止计时
	X004	计算速度
	TXXX	10 微秒定时器
	D010	在 PC1 和 PC2 之间运动所用的时间
	D012 (D013)	PC1 和 PC2 之间的实际距离，以米为单位
	D020, 21	PC1 和 PC2 之间的运动速度 (除以 100, 得到 Km/h 单位)

说明:

本节例子说明一个简单的时间测量是如何转变为一个有更多含义的速度/速率指示的。



当一辆车经过光电管 PC1 和 PC2 时，从它挡住第一条 PC1 射线到挡住第二条 PC2 射线的时间段被计时。设备操作者知道两“固定”点间的距离，此数据输入到数据寄存器 D012 (以米为单位)。

操作者有检测车速或不检测的选择权，这通过按下按钮，给出输入 X004 来实现。

当车经过“检测”，它的速度被计算，以每小时千米为单位。计算期间，对其值做一定的比例增大，这是为了增大结果的精确度：应该记住，这里没有使用浮点值或浮点指令。最后计算结果出现在数据寄存器 D020, D021 (32) 寄存器。此答案为了以 km/h 为单位，需要除以 100。

8.6 相位计数器

常有一种错误观点，认为所有编码器应在轴向面上工作。尽管有很多线性编码器时常被用来确认定位活动，但是在所有定位活动中，有时有正向的和反向的运动。处理此问题的最简单方法是应该使用二相计数器。

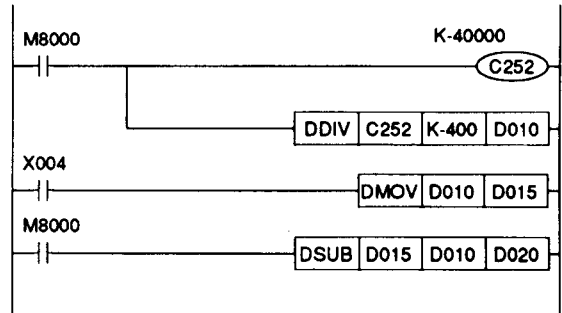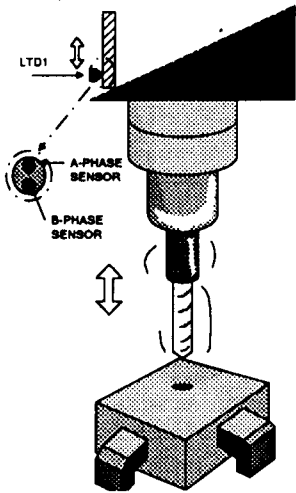

Description;

器件	PC 软元件	说明
A - 相	X000	计数器 C252 的 A 相输入
B - 相	X001	计数器 C252 的 B 相输入
	X003	复位计数器 C252 (自动分配)
	X004	当前位置作为数据存储
	M8000	PC 运行常闭触点
	C252	特殊 2 相计数器 (32 位)
	D010, 011	当前位置 - 32 位数据
	D015, 016	数据位置 - 32 位
DDIV	FNC23	DDIV 应用指令
DMOV	FNC12	DMOV 应用指令
DSUB	FNC21	DSUB 应用指令

说明:

二相计数器可以描述为是一对计数器，每一个都独立检测，但只有在被检测信号同时出现时，才真正计数。这听起来相当复杂，但实际上很简单，下面说明了这一点：

A 相通道检测输入 - A 相现在起作用。

B 相通道检测输入 - B 相现在起作用。

A 相通道检测消失 - A 相现在不起作用。

B 相通道检测消失 - B 相现在不起作用。



上面序列将引起一个正计数，一次次连续地计数，事件序列就不断重复。如果 A 相和 B 相步骤相交换，则引起一个负计数。使用一个如上图所示的检测器，很容易找到发生的运动的方向。

程序得到计数值，并用 - 400 除，得到被测量单元的距离。（这是一个孔径计算，依赖于所用的线性编码器）

如果，在这种钻机的例子中要求钻孔的准确深度。接着输入 X004 建立一个数据点。此操作可在任何时刻执行，不过经常地，此操作是在钻头刚接触被钻孔的表面时开始进行。保存在数据寄存器 D020, D021 中的距离与此数据点有关，并确定已做的运动有多远，什么方向。由此，钻深就能知道了。

8.7 高速计数器检测速度

本程序计算风扇每秒旋转的圈数。

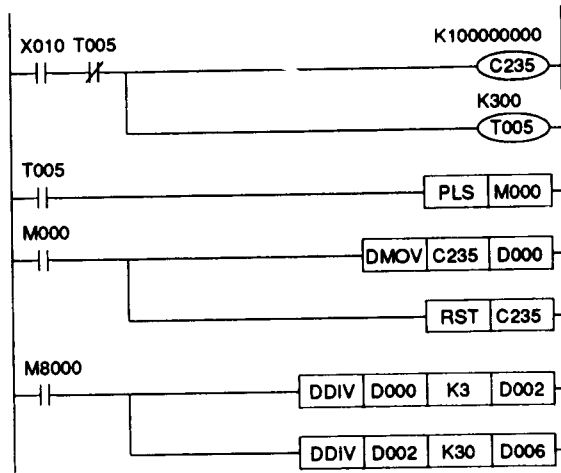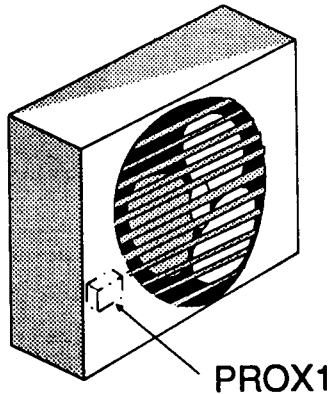

器件	PC 软元件	说明
PROX1	X000	检测旋转叶片的接近开关
	T005	计时检测时间
	C235	高速计数器, 在 T005 定时期间, 对叶片经过 PROX1 的次数计数
(32 位数据寄存器)	D000	被检测信号的数量
	D002	总共旋转次数
	D004	(除法操作, 余数)
	D006	每秒旋转圈数
	D008	(除法操作, 余数)
(D) MOV	FNC12	MOV 应用指令
(D) DIV	FNC23	DIV 应用指令

说明:


风扇有三个叶片, 当它们各自经过接近开关 PROX1 时被检测到。此开关与驱动高速计数器 C235 的输入 X000 相连。因为要计算速度, 计数过程必须在一个定时段内出现, 因此, “自切断”定时器 T005 用来触发 C235 中的当前数据转移到数据寄存器 D001, D000 (C235 是一个 32 位寄存器)。当数据转移结束, 计数器复位, 并且定时计数过程再次开始。其间, 存于 D000 的新数据被 3 除。这是因为有 3 个叶片, 而速度是要求整圈的圈数。除法运算后的答案存在 D003, D002 中, 除法的余数部分保存在寄存器 D005, D004 中。为了得到每秒旋转的速度, 存在 D003, D002 中的答案必须要再除以 30: 这是因为 T005 是 300 个 100 毫秒, 即 30 秒。接着答案存在寄存器 D007, D006 中, 余数部分存在 D009, D008 中。

注: 要求使用双字操作, 因为来自计数器的初始数据是 32 位格式。应该注意有余数寄存器的除法操作。

8.8 求平均数

有时为了把最简单的数字问题转化成一种使用基本指令如 ADD, MUL, SUB 和 DIV 的形式, 需要一些想像力。

$$\frac{10 + 7 + ?}{n} = \text{mean}$$

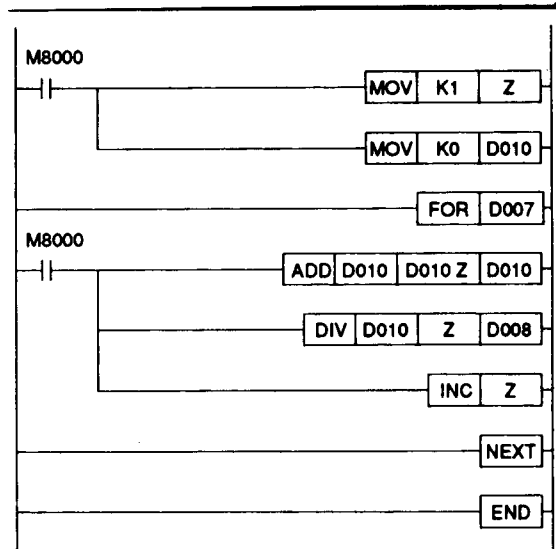

器件	PC 软元件	说明
	M8000	PC 运行常闭触点
	Z	求平均数中所包括的元素个数的当前计数
	D010	求平均数中当前包括的所有元素的累积和
	D007	平均数计算中所包括元素的最大个数
	D008, D009	当前处理元素的所计算的平均值
MOV	FNC12	MOV 应用指令
FOR	FNC8	FOR 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令
DIV	FNC23	DIV 应用指令
INC	FNC24	INC 应用指令
NEXT	FNC9	NEXT 应用指令

说明:

本节所叙述的“平均数”计算程序例子是非常复杂的。要进行平均数计算的元素个数直接等于 FOR-NEXT 回路将运行的次数。本例中, 这通过把一个值直接输入到数据寄存器 D007 来实现。

本例中, 平均数处理的源数据放在首地址为 D011 的连续数据寄存器中, 每次扫描将重作一次平均数值计算。这是因为 FOR-NEXT 回路照顾到源数据寄存器的递加。



应注意的是, 所算得的平均数 (DIV 指令之后) 会占用 2 个 16 位数据寄存器。一个包含所计算的整数部分, 而另一个则包含余数的数据。

数据运算

可编程控制器有数据操作，但它能用来做什么呢？一些更高级的技术将在这里论述，范围从食谱操作到排时间表工作，及存贮控制。

9.1 使用食谱

为了冲出一杯咖啡需要一个食谱，即多少糖、牛奶、水、咖啡等。如果有几种咖啡，则必须有几种相应的食谱。

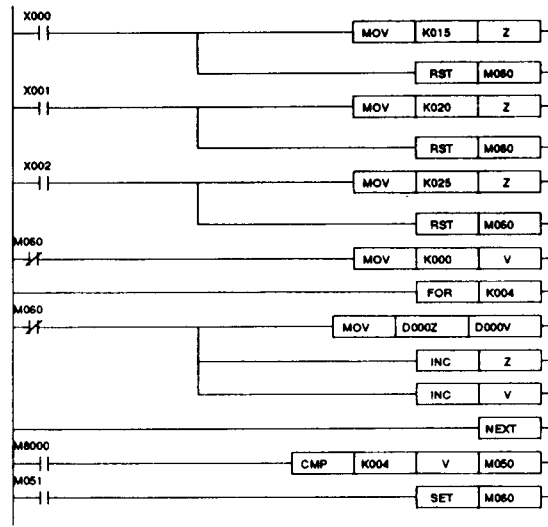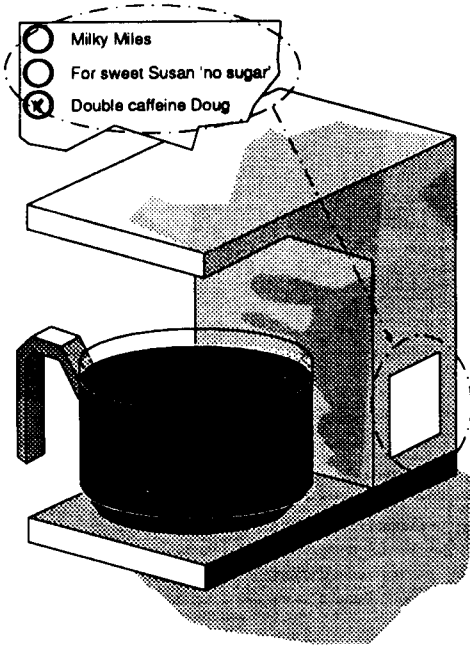

器件	PC 软元件	说明
MILES	X000	选择制作 MILF 喜爱的饮料的食谱
SUSAN	X001	选择制作 SUSAN 喜爱的饮料的食谱
DONG	X002	选择制作 DONG 喜爱的饮料的食谱
	D000 - 003	通用食谱工作区
	D015 - 018	MILE 的食谱
	D020 - D023	SUSAN 的食谱
	D025 - D028	DOUG 的食谱
	V, Z	变址寄存器
MOV	FNC12	MOV 应用指令
FOR	FNC8	FOR 应用指令
INC	FNC24	INC 应用指令
NEXT	FNC9	NEXT 应用指令
CMP	FNC10	CMP 应用指令

说明：



本节例子显示了一个特殊的咖啡机，这种咖啡机能制作三种类型的咖啡。每一种类型可通过按相应按钮来选择。每种情况中所要求的制作咖啡动作是一样的，唯一的变化是：多少量和多长时间。简单地说，是所要求的食谱是什么？

这个数据是纯数字的。选定所要的咖啡类型，相关食谱数据就载入一个工作区，即 D000 到 D003。

食谱数据可以在控制咖啡机程序的前面部分预先载入或输入。食谱数量只限于现有设备的数量。本节例子中，使用了 3 个有 4 个参数的食谱，但也很容易得到 10 个有 2 个参数的食谱或 20 个 12 个参数的食谱。

9.2 使用变址寄存器查找数据

这些自动台秤对邮包称重并计算费用。费用分为 10 个等级区，从而能计算远程的附加费用。

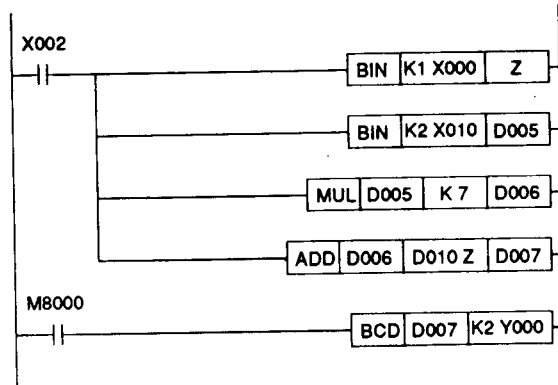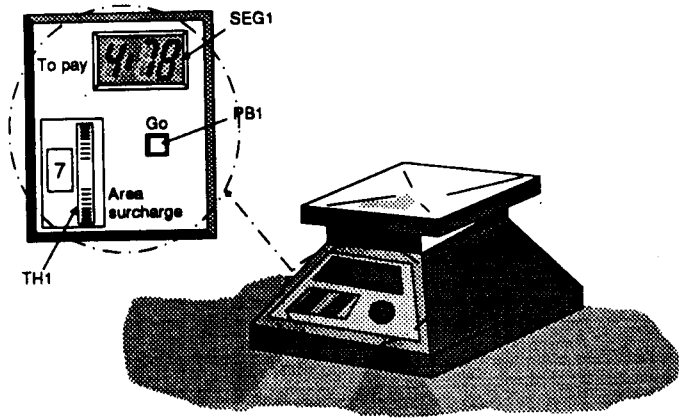

器件	PC 软元件	说明
SEG1	K2Y000	7 段显示的 BCD 输出 - 需付的钱
TH1	K1X000	来自指轮的 BCD 输入 - 区间附加费用
PB1	X002	启动按钮，激活称重和计算程序
	K2X010	来自称量装置的重量输入
	D005	读重量
BIN	FNC19	BIN 应用指令
BCD	FNC18	BCD 应用指令
MUL	FNC22	MUL 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令

说明：


天平秤一般显示最后称重项的费用。这意味着一个邮包能很快地被称重并移走。当用户把要送出/称重的邮包放在秤上，并按下“GO”按钮 PB1，系统开始工作。这时，重量被读入到可编程控制器中并用以计算邮包的总费用。这通过用一个数值乘以重量来实现，这里数值为 7。

然而，这个费用有由指轮输入 TH1 提供的第二个变量。通过指轮得到的 9 个附加费用会改变总费用。在本程序中，实际上指轮提供了一个补偿量，它表示哪个数据寄存器所包含的附加费用将加到总邮包费用中。

补偿过程的结构包括把指轮输入移入变址寄存器 Z，这在 ADD 指令中的 D010Z 项中确定。Z 提供一个首地址的偏移量（本例首地址为 D010）。

9.3 数据保存和取出

数据是可访问的，才是有用的。可访问性意味着数据能被一个操作者使用或也指一个程序中数据的使用。

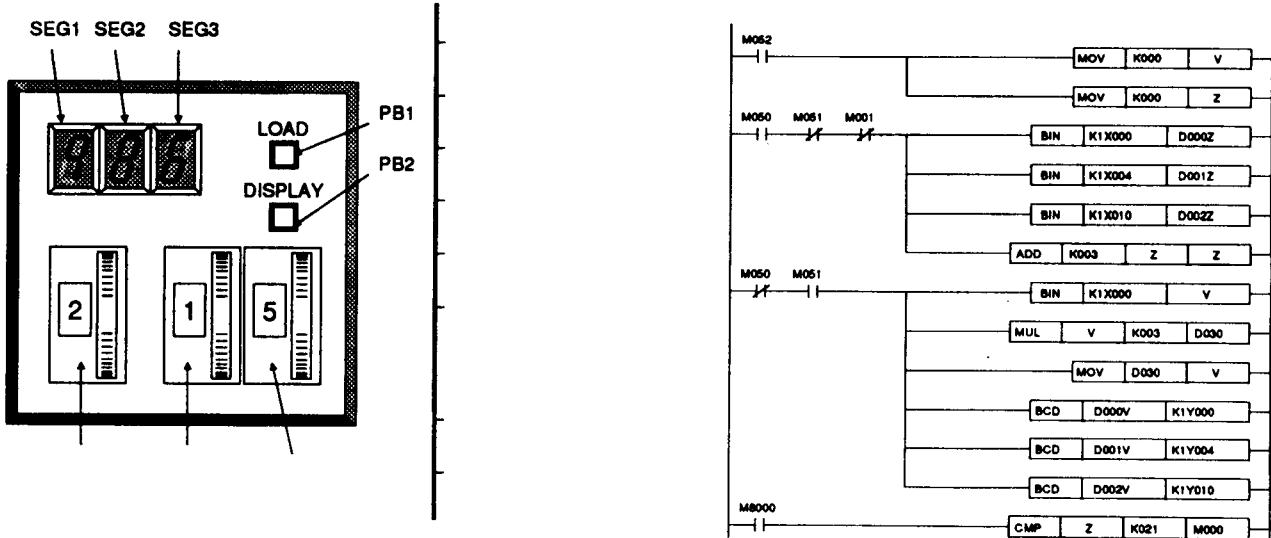

器件	PC 软元件	说明
SEG1	Y000 - 003	显示保存在第一单元的数据
SEG2	Y004 - 007	显示保存在第二单元的数据
SEG3	Y010 - 013	显示保存在第三单元的数据
PB1	间接 M050	激活新数据进入数据栈的载入
PB2	间接 M051	激活被取出数据的读和显示
指轮 1	X000 - 003	双重功能 - 载入数据到第一单元的源
指轮 2	X004 - 007	要取出数据的位置的源
指轮 3	X010 - 013	数据载入第二单元的源
	M001	数据栈满 (用户可定义的)
	M052	复位变址寄存器
	M8000	PC 运行常闭触点
MOV	FNC12	MOV 应用指令
BIN	FNC19	BIN 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令
MUL	FNC22	MUL 应用指令
BCD	FNC18	BCD 应用指令
CMP	FNC10	CMP 应用指令

说明:

例子阐述了使用变址寄存器作为控制/定位一个数据栈中数据的一种方法。



数据在三个指轮上输入。当“Load”按钮 PB1 被选择时，指轮数据被读取并存储在三个数据位置上（每个数据对应一个位置）。本例看起来总把数据（在 BIN 指令的使用中）存储在相同三个数据寄存器中，即 D000、D001 和 D002。不过，如果更仔细地观察该指令，可看到每个确定的数据位置都带着一个“Z”。Z 实际上是一个代表偏离量的变址寄存器。系统作为“首地址和指针”更为人知。在每次存储数据的“操作”后，Z 的值被修正，以使它准备在下一个可用“空白”区中存储别的数据。本例中，“数据栈”的大小限定为 21 个“数据库”，可以这么实现：允许最后的比较指令设置位 M001 为 ON，并使数据存贮程序不运行。

数据的取出以类似方式进行。这一次，使用了一个变址寄存器 V。当 V 读取 3 个数据寄存器的每个新数据块时，它被乘以 3，从而得到正确“间隔”。V 和 Z 都以相同方式被用到。

注：V 和 Z 可以作为 16 位寄存器独立使用，或复合在一起作为一个 32 位寄存器。对于乘或除操作，V 不能作为目标操作数（由此，本例把 V 乘法放入 D030，再把它移回 V。）

9.4 使用位元件来保持字数据

在某些情况下，程序所要求的字存储器件可能会超过可编程控制器所能提供的。如果所要求的数目不是太大，大概 25 左右，16 位数据字，则可以使用辅助位元件。

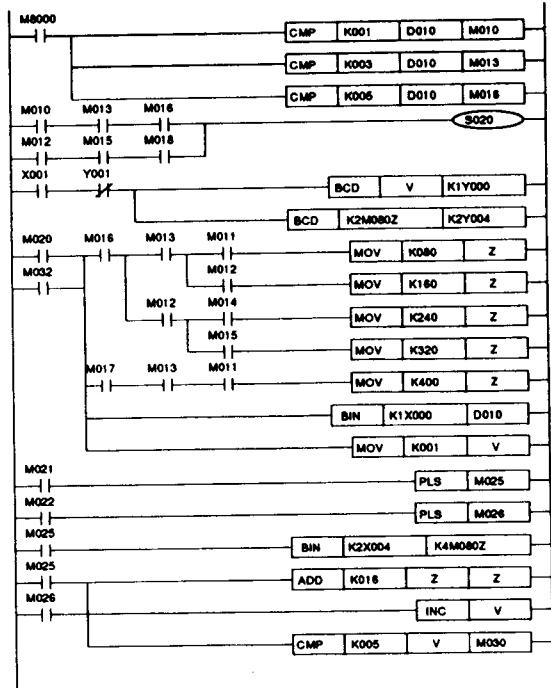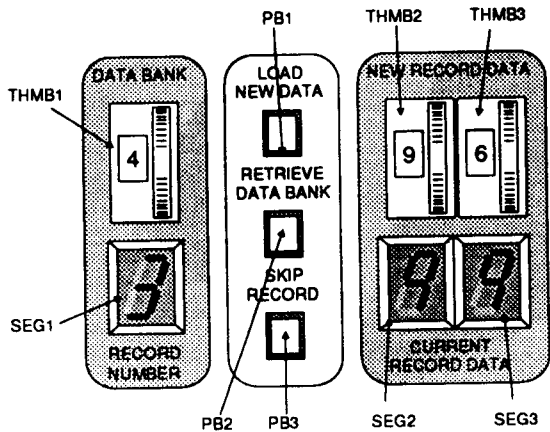

器件	PC 软元件	说明
PB1	间接 M021	按钮 - 装载新数据
PB2	间接 M020	按钮 - 找到数据库
PB3	间接 M022	按钮 - 跳过这个记录
THMB1	K1X000	选择数据库 (只能是 1-5)
THMB2, THMB3	K2X004	将载入数据库记录的新数据
SEG1	K1Y000	将载入的记录号
SEG2, SEG3	K2Y004	当前选择的记录号
	M8000	PC 运行常闭触点
	S020	无效的数据库号
	D010	选择的数据库号
CMP	FNC10	CMP 应用指令
BCD	FNC18	BCD 应用指令
BIN	FNC19	BIN 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令
MOV	FNC12	MOV 应用指令
INC	FNC24	INC 应用指令

说明:



本例使用位元件存储和调用 16 位数据字。在 THB1 上“拨入”所需要的数据库号，就可选择 5 个数据库中的其中一个了。当期望值出现时，按下按钮 PB2。第一个记录被显示，SEG1 显示记录号，SEG2 和 SEG3 则显示记录内容。本例允许每个数据库有 5 个记录。

如果要输入数据，则所需要的数据值通过指轮 2 和 3 来选择。当按下按钮 PB1 时，数据被载入当前记录中。程序进入下一个记录。如果当前记录不是所期望的记录，则按下按钮 PB3。此按钮使程序指向下一个可用记录。当到达记录 5 后，程序下一次自动复位至该数据库的记录 1。

要注意的编程要点是获得 7 个不同结果的 3 个比较指令的使用，另一个是 Z 和 V 变址用以隔离和追踪当前/已存储数据的方法。

9.5 先入先出堆栈控制

FIFO, 即先入先出, 这是一个有很多实际应用的简单思想。其中常提到的一种应用是堆栈控制系统。本例说明了 FIFO 是如何应用于一个大型工厂中一个工具磨车间的。

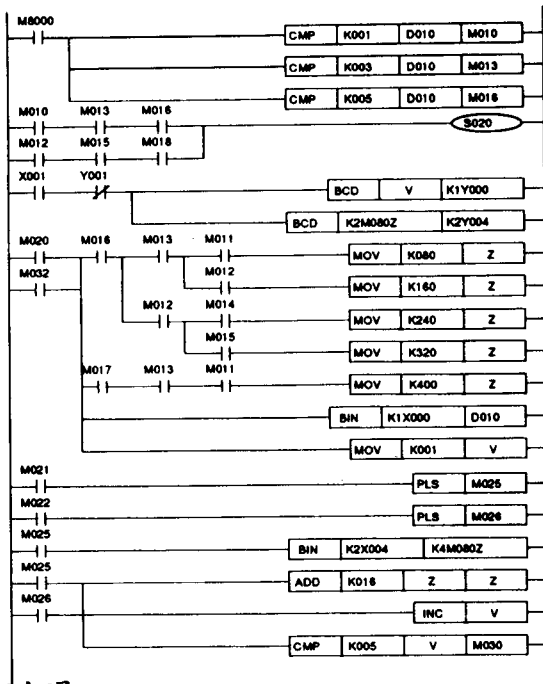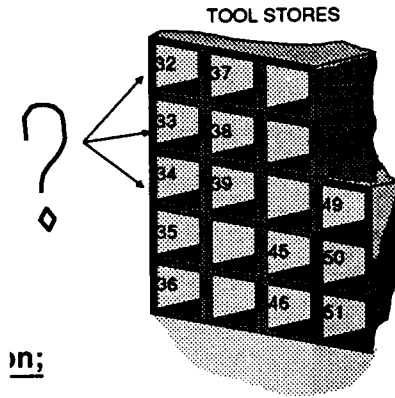

器件	PC 软元件	说明
	X000	装载新记录值
	X001	读取第一个记录值
	X004 (-X023)	读取新记录值输入 - 可能 4 个指轮
	Z	变址寄存器 - 保持总记录数在限定范围内
	V, D012	变址寄存器 - 用以计算从首地址起的第一组记录的偏离量
	M020	FIFO 栈的首地址
	D010	从第一个记录位置中读取的数据的目标操作数
	M8002	PC 运行初始脉冲
	M8000	PC 运行常闭触点
MOV	FNC12	MOV 应用指令
SFTL	FNC35	SFTL 应用指令
INC	FNC24	INC 应用指令
SUB	FNC21	SUB 应用指令
MUL	FNC22	MUL 应用指令
DEC	FNC25	DEC 应用指令
CMP	FNC10	CMP 应用指令

说明:

本例说明了可编程控制器是如何应用在不同于自动设备的开和关的场合的。背景是一个标准工具车间, 其作用是为一个自动化工厂打磨工具。当每个工具送到车间时, 它被增列到计算机清单上。这份清单保证所有工具都被打磨, 并且按接收的次序对它们一一处理。

工具数据通过输入 X004 至 X023 被输入。这些 16 数据位可由工具车间的操作者通过指轮开关输入, 或也可能数据直接从一个 CNC 机器中心读取。当数据输入时, 输入 X000 初始化, 接着对来自于上面所提到的输入源的数据进行读操作。FIFO 栈自动更新。

当工具车间的操作者决定对一个新工具进行打磨时, 按下输入 X001, 读取 FIFO 第一个记录中存储的数据, 并把它移至数据寄存器 D010。当数据已存入寄存器 D010 时, 该数据被处理, 向用户显示下一个要处理的工具。可能地, 与工具打磨相关的数据也可能被送到打磨机器中: 工具长度、半径、材料等。当一个记录从 FIFO 中读出, 其位置被删除。

本例程序使用 M 线圈元件来存储 20 个 16 位的记录。这是为什么 SFTL 指令要求 K320 位元件和 CMP 指令捕捉到超过 K20(20 个记录)或小于 K0 的索引错误的原因。



数据读取看似很复杂, 实际上相当简单, 困难部分是指针/变址 V 寻找数据的计算, 因此, 使用了 MOV, SUB, MUL 指令。

较复杂问题

下面 12 个应用较为复杂，程序也较长。可能的话，你可以提出一个问题的解法，再与我们的解法进行比较。

10.1 交通灯

经常地，当一个问题出现时，解法看似相当简单。然而，当开始建立必要的安全性和操作特性时，会马上使那个简单问题成为一个“恶梦”，比如轻便交通灯……

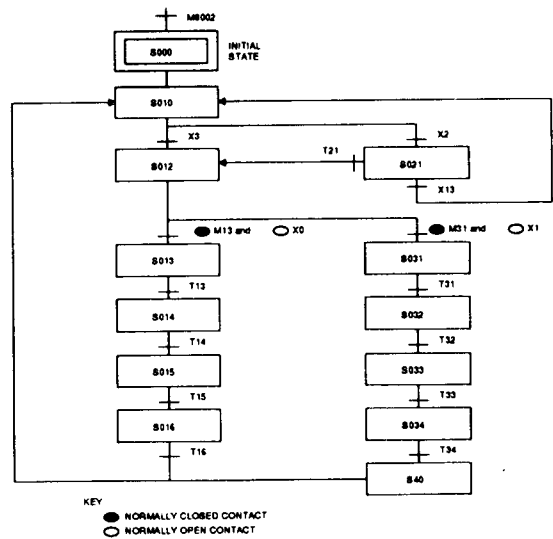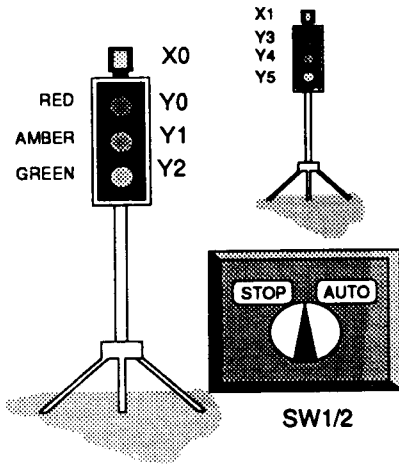

器件	PC 软元件	说明
SW1	X002	停止模式选择
SW2	X003	自动模式选择
	X000	汽车检测灯设置 1
	Y000	红灯设置 1
	Y001	黄灯设置 1
	Y002	绿灯设置 1
	X001	汽车检测灯设置 2
	Y003	红灯设置 2
	Y004	黄灯设置 2
	Y005	绿灯设置 2
ZRST	FNC40	ZRST 应用指令



说明：

交通灯的运作在世界各地略有不同，不过其基本原理是一样的：

- 司机原地不动等待，直到一条安全路线出现。
- 对正在穿越马路的车辆，为了避开车辆相撞或障碍物，允许短暂停顿。
- 当所有可能危险路线暂停时，允许原地等待的司机前行。


对一盏交通灯来说，这不是个困难的过程。但是，它们常常是多路一起出现的！所以要求安全互锁和控制。本例中，情况更为复杂化，正在使用这组灯的工作人员在执行某项工作或某个操作时，任何车辆经过都会导致灾难，所以此时允许工作人员停止所有方向的交通。可能，控制整个情况最简单的方法是用步进梯形图或 STL 编程。要考虑每个事件并把它转换为一个 STL 步骤，确保没有遗漏任何步骤。因为每一个 STL 步都可以认为是一个“微型的”完整的程序，编程任务就变得简单多了。

Program;

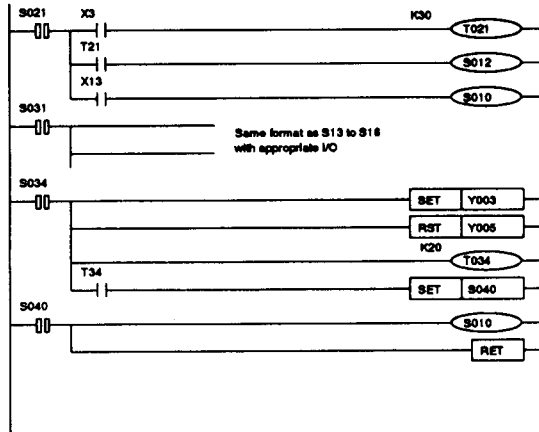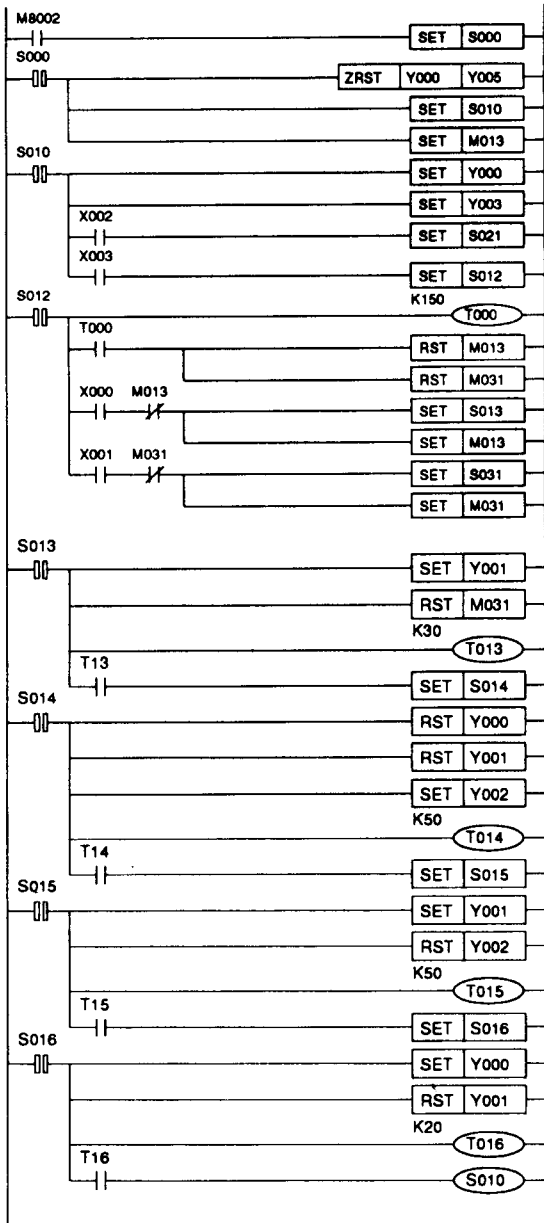

10.2 匹配

可编程控制器的使用范围只受下面思想的限制：对要求一台复杂控制器的任何事项，使用 PC 更便宜，更可靠。

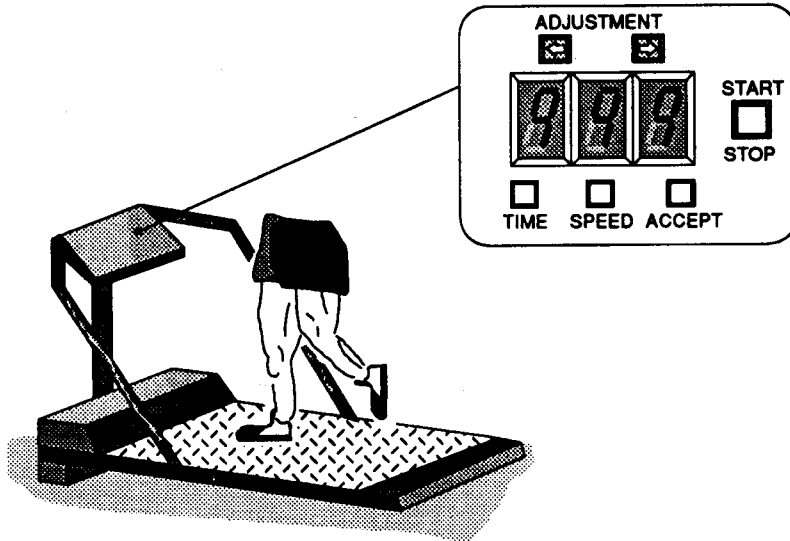

器件	PC 软元件	说明
时间	X001	时间设置按钮
速度	X002	速度设置按钮
接收	X003	接收所有按钮设置
开始/停止	X004	开始/停止跑步机按钮
←	X005	加设置按钮
→	X006	减设置按钮
显示	Y000K3	显示当前设置数据
	D010	时间设置寄存器
	D011	速度设置寄存器
	D020	控制寄存器-时间
	D021	控制寄存器-速度
MOV	FNC12	MOV 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令
SUB	FNC21	SUB 应用指令
ZCP	FNC11	ZCP 应用指令
BCD	FNC18	BCD 应用指令
ALT	FNC66	ALT 应用指令


说明：

可编程控制器对执行重复性任务是理想的，那么有什么比在跑步机上跑步更有重复性的呢？通过使用数据处理指令，本例允许在“跑步机”的一小控制台上设定时间和速度。当输入数据被接收，按下“START/STOP”按钮会激活运行过程。再按一下“START/STOP”则停止此过程。

速度和时间的细节已被省略，以便能更详细地观察数据输入方法。为了设定时间或速度，“跑步机”选择参数，接着使用两个箭头键增加或减小数值，直到所期望值。一旦达到目标，接受钮移走这个数据，下一个参数以相似方式被选择和处理。当“跑步机”对这些设置值满意了，剩下要做的是按START 钮。


程序的改进可包括使速度从静止状态阶跃至期望的运行速度，并在任务结束后再跃回至零。而且也可加入一个滚动式风景屏幕。可能的改进是无穷的……

Program;

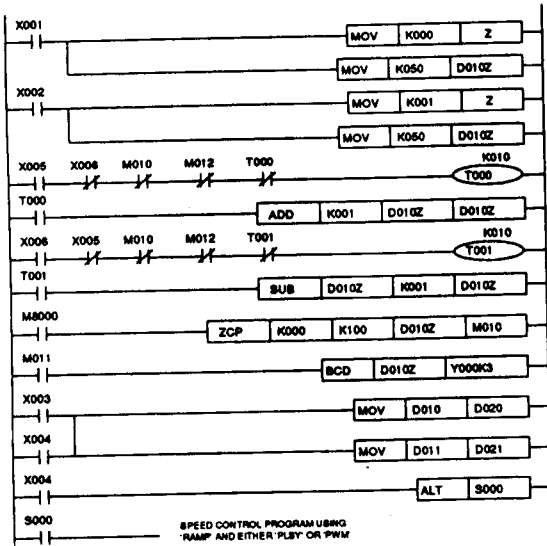

10.3 有趣味的喷泉

为了得到一个解答，有时需要反向地思考问题。通过每个喷嘴使用一个独立泵，可能很容易地解决下面的喷泉问题，泵压变化会使喷泉显示变化。但，这真的是最有效的方法吗？

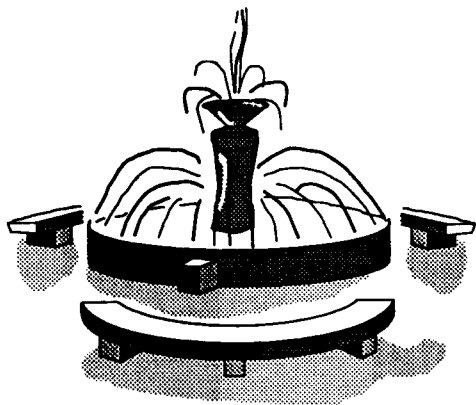

器件	PC 软元件	说明
	X010	起动系统
	Y000	脉冲输出至选定位置的阀门喷嘴
	Y005	选择喷嘴阀门“A”
	Y006	选择喷嘴阀门“B”
	Y007	选择喷嘴阀门“C”
	Y010	选择喷嘴阀门“D”
	D10 - 13	第一个半小时的喷嘴设置
	D15 - 18	第二个半小时的喷嘴设置
	M030 - M033 M020 - M022	“Z”内容的位模式表示 比较指令的标志位
	M025 - M027	
	C000 - C001	用以对 M8014 计数的计数器 - 30 计数 = 1/2 小时
	M8014	1 秒时钟脉冲
	M8029	特殊 M 线圈 - 指令完成标志
MOV	FNC12	MOV 应用指令
PLSY	FNC57	PLSY 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令
CMP	FNC10	CMP 应用指令

说明：

本例目的是控制和改变喷泉的显示。为了做到这一点，从不同喷嘴中喷出的水需要变化以创造一种预期的模式。一个简单方法是使用多路泵并且控制泵运行的压力。然而，压力是力/面积的函数。如果压力保持为常数，而流过的水面积变化，力和由此导致的水“喷射”距离会变化，其方式与改变


泵压力引起的变化相同。

从一个不同的角度来考虑这个问题，就能发现一个完全不同的想法。下面给出的程序以一个工作程序形式显示了这个想法。每半个小时，喷泉改变它的模式。每组阀门在一个通过程序扫描和 PLSY 指令执行构造的专门回路中被控制。

两个数据寄存器库被处理，从而得到两个不同的喷泉模式。每个数据寄存器包含所要求的用 PLSY 指令输出的脉冲数，目的是设定选择的阀门在正确位置上。

因为数据寄存器通过变址寄存器 Z 的递增来选择，这种方法也用于独立地选择每个阀门。这是这么实现的：移动 Z 中的数据进入一个位模式，接着有效位元件用来驱动所选择的阀门。这也可使用多路比较指令来完成。通过激活阀门选择输出 Y5 到 Y10 中的一个， PLSY 指令 (Y000) 的单脉冲输出依次重定向至每个阀门。



Program;

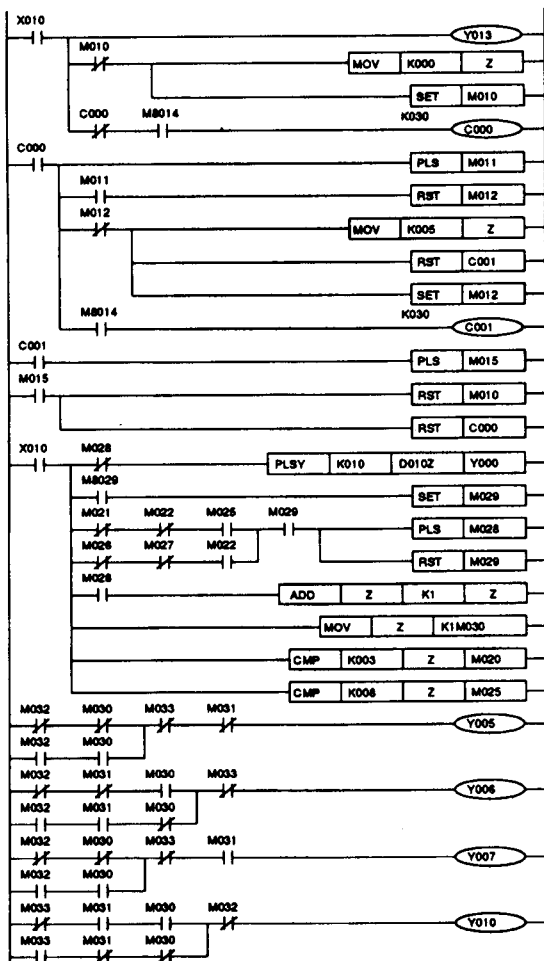

10.4 维护电梯

理想的编程技术是建立许多“标准”程序，这些程序能转换使用到别的程序上。这几乎就象把微型程序压缩在一起，并把它们放入一个更大的程序中。这也能使每个较小的程序在不同时候被多次调用。这是 STL 编程的最大的优点之一。

器件	PC 软元件	说明
KEY1	X006	主控制钥匙开关
PB1	X016	放开轮锁/刹车
PB2	X007	请求轮锁/刹车
PB3	X017	放开升降锁/刹车
PB4	X005	请求升降锁/刹车
PB5	X010	升高电梯
PB6	X011	降低电梯平台
LP1	Y005	错误/危险灯
JS1 - FWD	X012	向前移动升降车
JS1 - REV	X015	向后移动升降车
JS2 - LFT	X013	升降车转向左边
JS2 - RHT	X014	升降车转向右边
ALARM	Y010, 011	双重目的的警示灯
GATE	X000	检查平台上的安全门
	Y001, 002	锁住升降平台
	Y003, 004	锁/刹住车轮
	Y012	正向起动车子电机
	Y015	反向起动车子电机
	Y013	使车子转向左
	Y014	使车子转向右
	Y010	起动机 - 升高平台
	Y011	起动机 - 降低平台
	X001, 002	检查升降机锁住
	X003, 004	检查车轮锁住
	M050	操作锁定

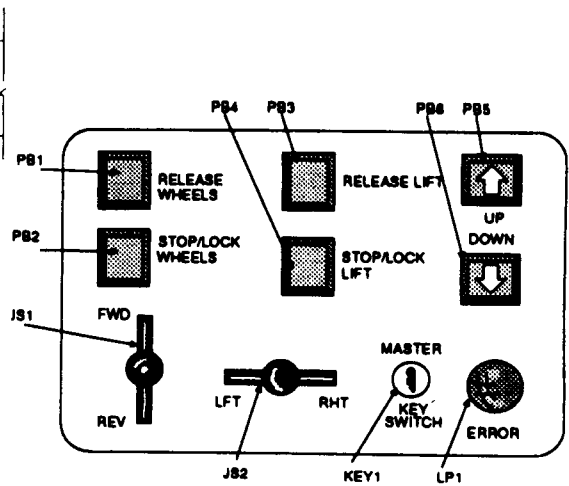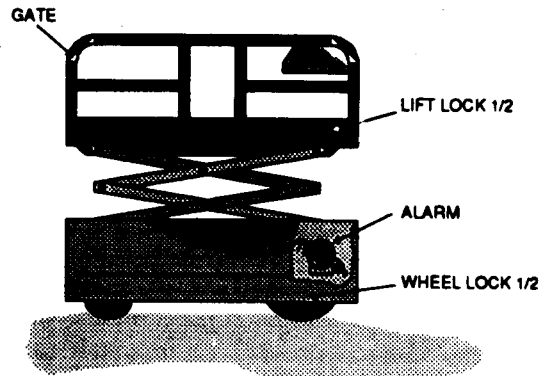


说明:

本例围绕一台移动平台而写。每个操作或每方面操作写入到它自己的 STL 步中。这确实给编程者提供了一个模块程序，此程序能传送入别的程序中。而且这种做法提供了安全性，并鼓励了通用程序码的重复合用。下页所示程序说明了这点。



对于平台上移，其中部分基本条件当平台升起，它就不能在任何别的平面上移动。可以从下面方式看到这一点：升高和降低平台（STL 步 S8）的程序完全孤立于在 XY 平面上移动平台（STL 步 S6）的程序。当其中一种模式有效，别的模式就完全不能工作了。

为了说明共享/再使用程序码的使用方法和好处，看一下 STL 步 S50 会明白，当存在一个错误状态时，STL 步 S6 和 S8 调用这个程序。STL 步 S55 也被前面的多路 STL 所调用，主要是 S5, 7, 30, 40 和 50。在这个特殊情况下，S55 只用来复位和返回程度控制。另外一个要点是使用主控制选择要被激活的模式或功能。当选择确定，标志 M50 用以锁定所有别的选择，直到当前选择完成。

STL Representation;

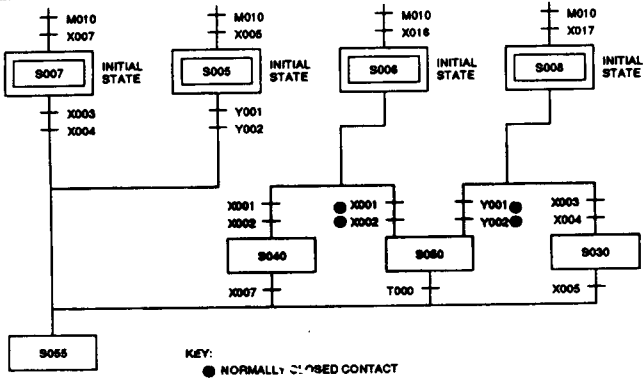


Program:

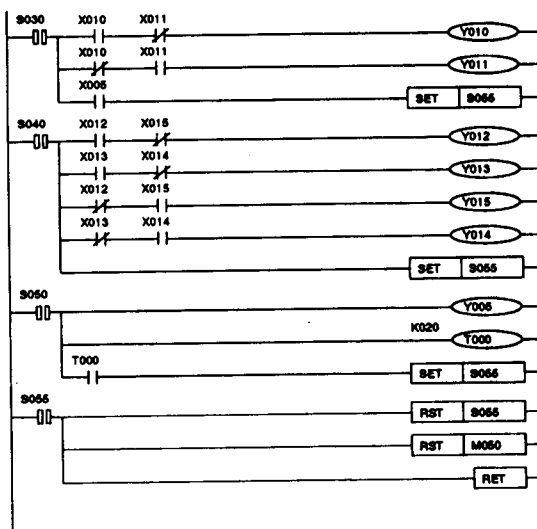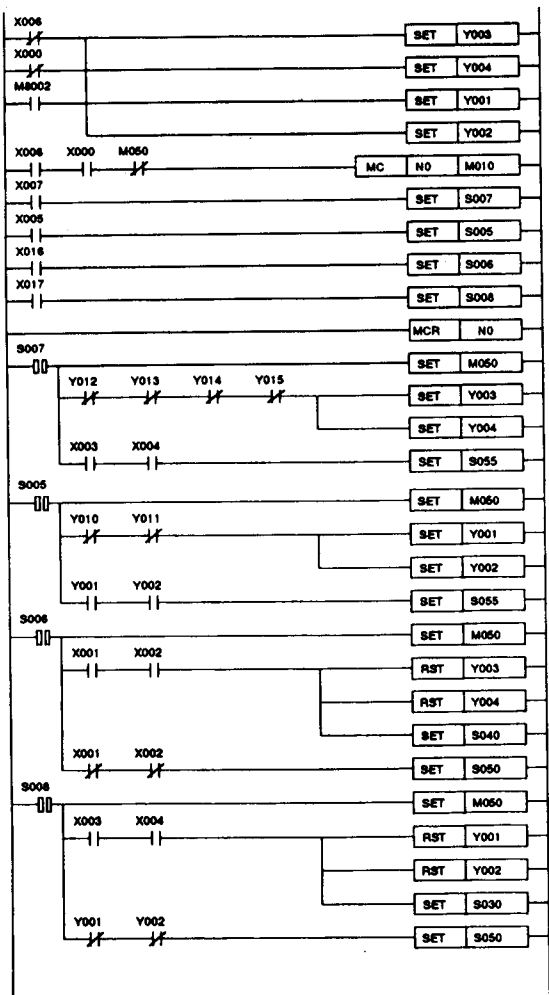

10.5 保温

可编程控制器不仅控制复杂的高速生产线，同样也能在家里控制一些简单的应用。作为一个有很大适应性的例子，给出了下面的绿棚温度控制器。

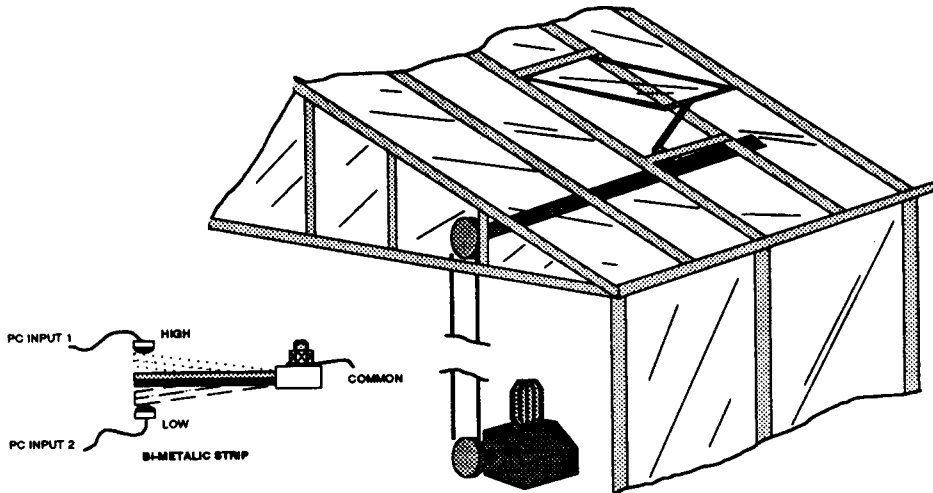

器件	软元件	说明
	X000 到 X003	来自双金属条的开窗信号，即绿棚太热： 分别地从窗 1 到 4
	X010 到 X013	来自双金属条的关窗信号即绿棚太冷： 分别地从窗 1 到 4
	X004 到 X007	检查窗户已全开：分别地从窗 1 到 4
	X014 到 X017	检查窗户已全关：分别地从窗 1 到 4
	Y004 到 Y007	选择电机，并设置开窗操作
	Y010 到 Y017	选择电机，并设置关窗操作
	Y000	稳定驱动脉冲
	D010	输出脉冲数 - 决定于玻璃房
PLSY	FNC57	PLSY 应用指令


说明：

编程者经常违背的规则中有一条是“简单化原则”。如果程序简单，则是容易写出，容易检查的，而且是很少会出错的。不是所有情况都要求 7 位精度或好的控制。本页给出的绿棚说明了一个在学校中学到的基本原理是如何用来有效而廉价地解决问题的。本例中，双金属条用来检测周围温度。这可以是一个控制所有窗户的大型商业绿棚，或是有一个窗户的花园绿棚。本例是控制四扇窗户，每扇窗户有一检测温度的双金属条，对每个双金属条，存在两个输入，一个对应金属条冷的情况，这可以认为是常闭的，另一个对应金属条热的情况，即它变形时，可认为是一个常开接点。这些输入与窗户位置有直接联系，如果过热，双金属条弯曲，触点接通，于是窗户打开。当绿棚部分变冷时，双金属条伸直，窗户关上。


要注意的是只用到一个 PLSY 指令，这是因为它的输出如所要求的那样，直接与四个电机中的每个相连（一个电机对应于一个窗户）。检测窗户位置为全开或全关，如果其中一个条件存在，与它对应的控制电机就关断。

PLSY 指令被开或关窗户的请求所激活。这部分程序可做改进：请求检查窗户状态 - 可能检测全开全关检测器。

Wiring Schematic (to close windows);

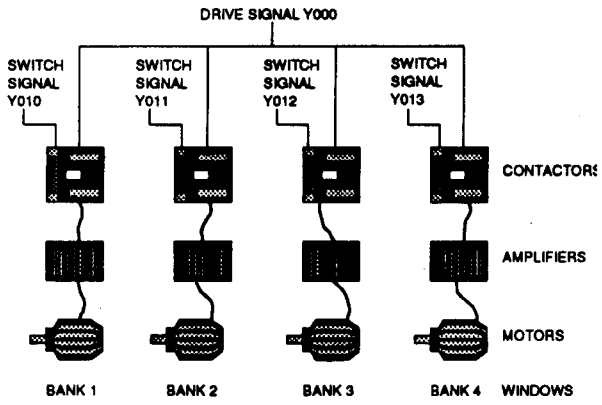


Program;

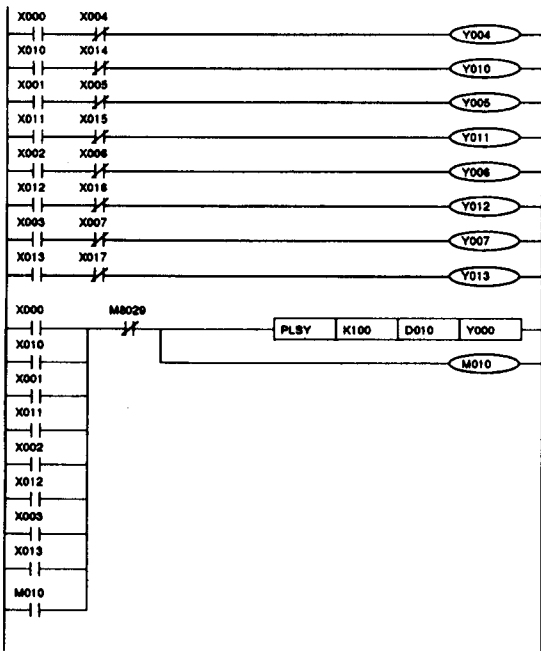

10.6 有呼必应的侍者

在很多娱乐中心，比如旅馆、体育馆等。按钮、铃很快成为常见的东西了。当提供的设备被按、敲或拉时，很难知道是否有人听到这次呼叫。下面使用控制器技术方案能解决这个问题。

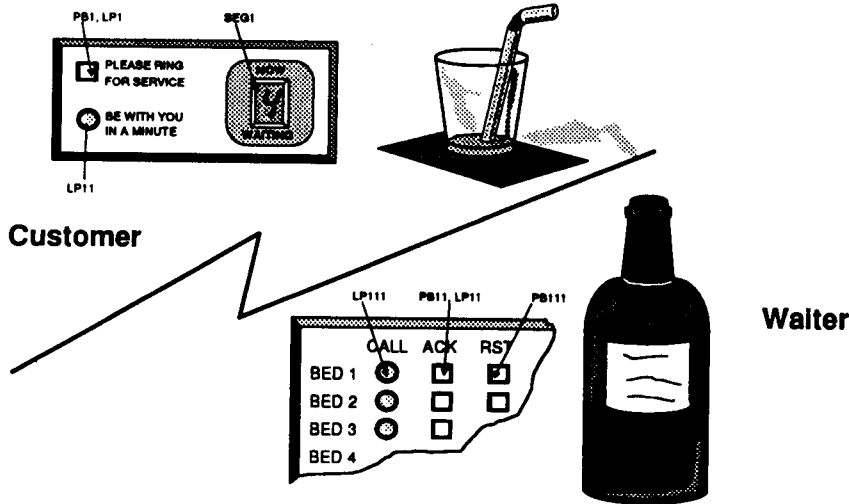


器件	PC 软元件	说明
PB1	X000	BED1 - 请求服务
LP1	Y000	BED1 - 已请求服务
PB11	X001	BED1 - 应答请求
LP11	Y001	BED1 - 确认应答
PB111	X002	BED1 - 复位
	X003	BED2 - 请求服务
	Y002	BED2 - 已请求服务
	X004	BED2 - 应答请求
	Y003	BED2 - 确认应答
	X005	BED2 - 复位
	D010	请求队列中的人数
	D012	错误检测，即未复位请求，对照队列总数如果队列数=0 且仍有请求 - 复位它们 - 有错误
	M8000	PC 运行常闭触点
SEG1	Y010	队列信息显示
ALT	FNC66	ALT 应用指令
ADD	FNC20	ADD 应用指令
SUB	FNC21	SUB 应用指令
MOV	FNC12	MOV 应用指令
BCD	FNC18	BCD 应用指令
CMP	FNC10	CMP 应用指令

说明：

本例几乎可以叫做远程顾客和操作员间的信息传送系统，PC 作为调度和传送器。远程顾客请求


某种服务，通过一个输入（如：X000）给操作员发信号。这个输入驱动一个信号灯，灯告诉顾客和操作人员已经发出一个请求。操作员知道请求来自于哪里，因为用以激活信号灯的输出对应于一个位置（如Y000）。当操作员注意到这个请求，一个应答信号送回至顾客（如X001，Y001）。顾客就能确信服务将做。操作员也会知道哪位顾客及其位置正在请求。当操作员满足了顾客要求时，应答信号将复位（如X002）。此过程可为下一个顾客所重复（如：X003-5，Y002，3）。所以，当前等待顾客能知道轮到他们得花多少时间，一个7段显示表示现在排队的顾客数。本例只列出两个“呼叫”台，当然还可以增加。

Program;

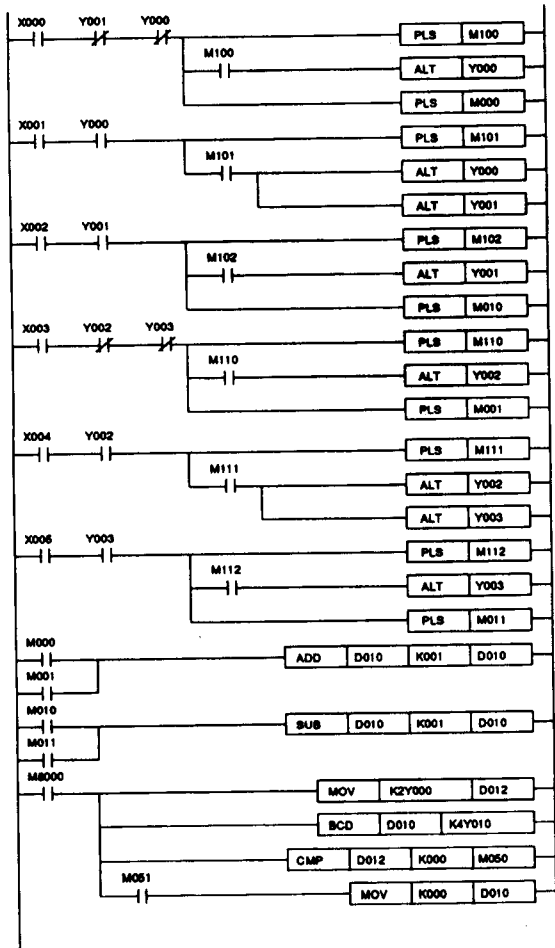

10.7 复位 - 回到水平位置

在顾客利益日益增强的当今现代世界里，可以看到更多的长途汽车、公共汽车、电车公司正提供给顾客更好的座位设备。其中的一种变化是可调整靠座。

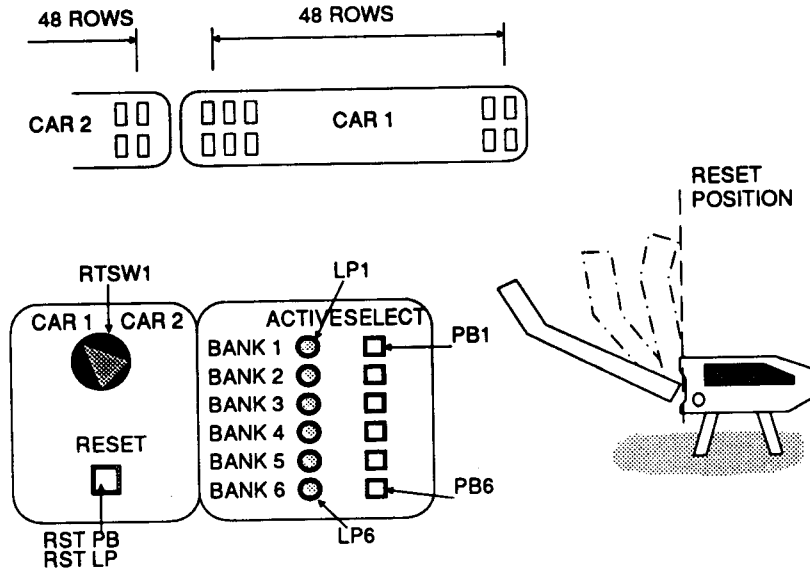

器件	PC 软元件	说明
RTSW1	X011	选择车 1
RTSW1	X012	选择车 2
RSTPB	X000	复位选择的座位组
RSTLP	Y007	复位有效
PB1 - 6	X001 - 6	选择所期望复位的座位组, 1 到 6
LP1 - 6	Y001 - 6	确认所选择复位的座位组, 1 到 6
	Y000	驱动车辆选择的输出 - (Y000 - OFF = 车 1)
	Y010 - Y017	复位所选择的第 1 到 8 排
	M019	复位过程标志
	T000	复位 1 排座位的时间
ZRST	FNC40	ZRST 应用指令
SFTL	FNC35	SFTL 应用指令


说明:

正如所提到的，大量公司正在提供这些附加的座位好处。其中许多公司，在每次旅行或迁移的开始，座位复位到垂直位置，这会使得外观整齐有序。用手复位所有的椅子，需费很多的时间。本节给出的例子用以复位两个相邻电车上的座位。


操作人员使用两位旋转开关 (RTSW1) 选择要复位座位的车。要复位的座位组被选定，且任何一个时间只有一个组能被选中。选择的座位组用相应激活的灯表示。接着复位按钮闪烁，等待被按下。接下来开始座位复位操作。这个操作持续一段预定时间，而不检查是否都已复位。本程序背后的思想是：这不是一个有源复位，只是解开一个锁，使座位自己的弹簧弹回，从而使座位复位。如果旅客们

最后结果是旅客不会从位子上弹出, 而是没觉察有什么事发生。这是因为经常地, 弹簧力不足以大到弹起椅背和身体的综合重量。

Schematic Wiring Diagram;

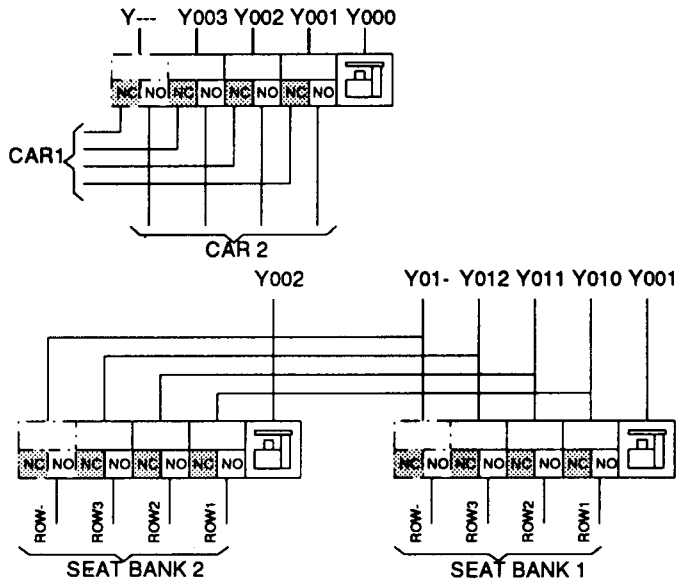


Program;

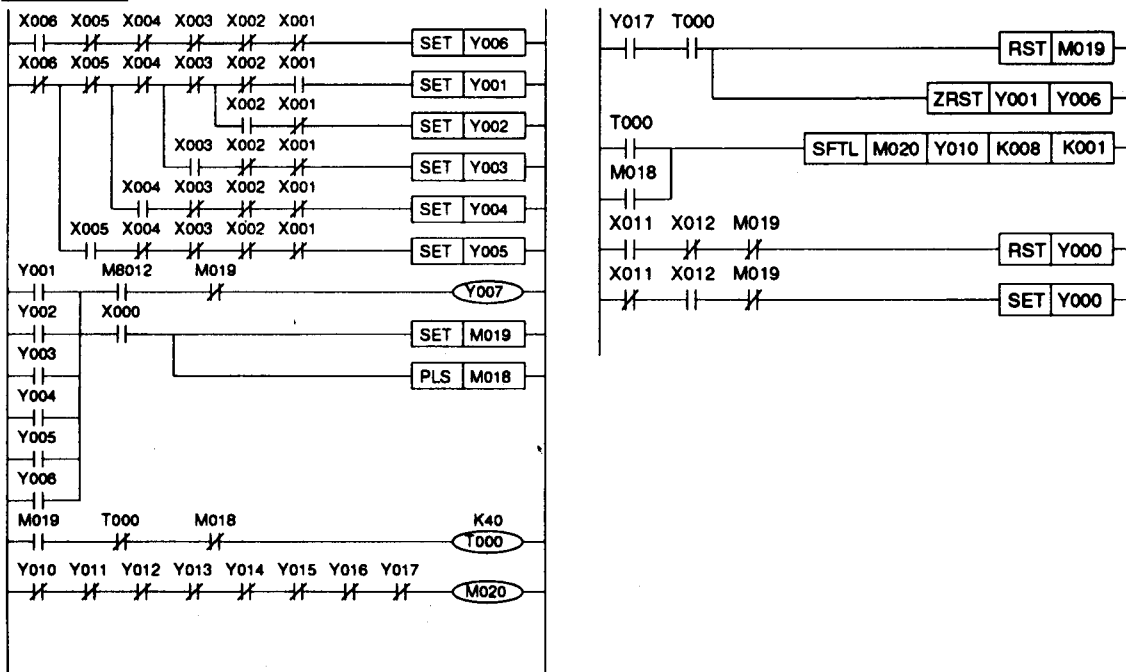

10.8 监测风

用可编程控制器很容易做基本的检测和计算。这类有益应用中的一例是小型气候站。对于高层办公室的窗记清洁机是及其有用的，用以确信风没有大到有危险。

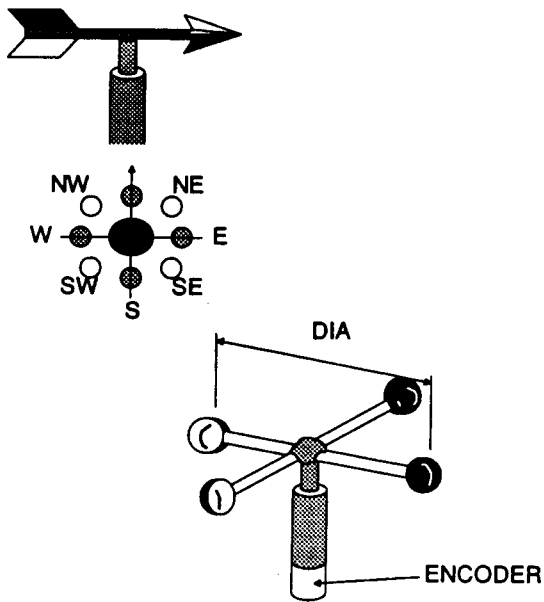

器件	PC 软元件	说明
N	X010	气候风向输入 - 北
NE	X010, 11	气候风向输入 - 东北
E	X011	气候风向输入 - 东
SE	X012, 11	气候风向输入 - 东南
S	X012	气候风向输入 - 南
SW	X012, 13	气候风向输入 - 西南
W	X013	气候风向输入 - 西
NW	X010, 13	气候风向输入 - 西北
	X000, C235	计算风速的编码输入
DIA	D012	旋轴的直径, 以 mm 为单位
	D010	计算的 π 值
	D014	5 分钟内的运动距离
	D018	1 分钟内旋转次数
	D027	所计算的风速, 以 m/min 为单位
	Y010 - 13	表示风向的输出, 分别为 E, S, W
(D) DIV	FNC23	DIV 应用指令
MOV	FNC12	MOV 应用指令
(D) MUL	FNC22	MUL 应用指令

说明:

本例程序包括两个功能。它计算相对风速, 并指出风来的方向。机械结构仍是老式的气候风向标, 但其数据现在是被电子存储和控制。首先看测风速功能, 可以看到风速每 5 分钟计算一次。这由定时器 T000 控制。这种计算方法能给出一个较好的平均风速。然而, 它不能报告阵风的速率。

由风驱动的旋轴直径必须输入到数据寄存器 D12 中。它应以 mm 为单位输入, 即 $0.1M = 100mm$: 输入 100 至 D12。旋轴的旋转次数由高速计数器 C235 来计数。数据输入由规定的 X000 输入。

先计算旋轴运动轨迹圆的圆周长, 再乘以旋转次数, 就计算出经过的距离。因为运行时间固定为 5 分钟, 答案除以 5, 就得到一个每分钟运动距离的答案。

为了得到更高精确度, 例子计算中加入了比例缩放项。最后答案应该除以 10^3 , 从而得到每分钟米为单位的速率。对于一个 200mm 直径的旋轴, 0.628 到 10, 000m/min 的速率可以成功地被测量计算出来。


程序第二部分包括风向的检测。使用 8 个检测器, 而只有 4 个输入。在正向指向之间的每个检测器与 2 个输入连接。

一些编程者会说, 用以指示风向的四个输出灯的逻辑并不需要。但是, 这是一个好主意: 进行安全检测, 程序连锁, 从而防止意外事件发生。在某些情况中, 对象不是生物、危险的机器, 则可以自

行处理。但是编程者不应该与安全进行赌



测以预防风刮起的垃圾，和想在气候风向标上栖息的鸟。

Program;

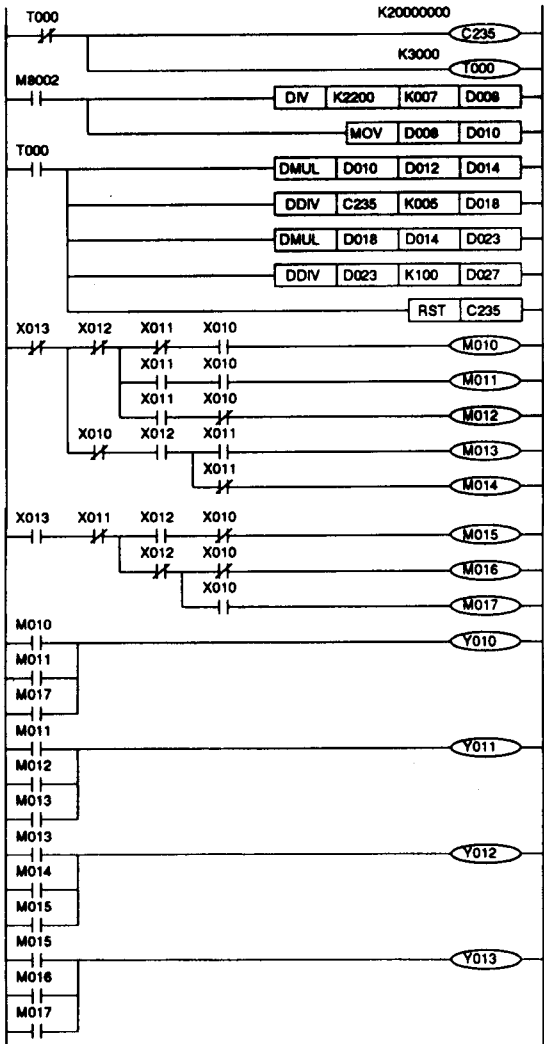

10.9 左右移动

下面程序是控制一个擦窗器的大型程序的一小部分，本程序控制在一个建筑面上的左右转向。

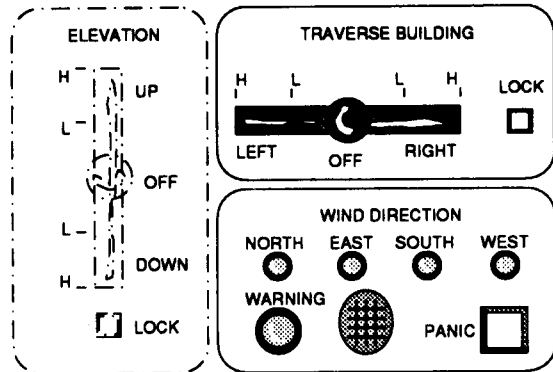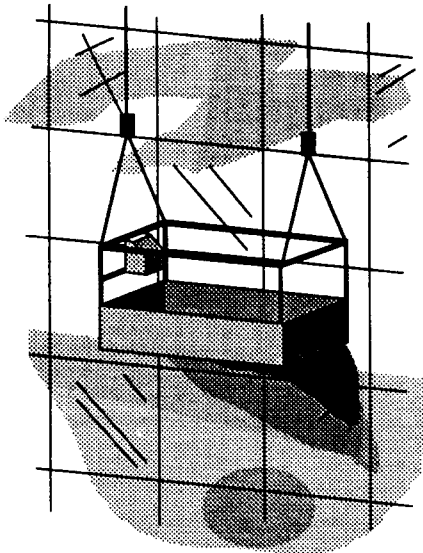


器件	PC 软元件	说明
NORTH	Y010	风向指示灯
EAST	Y011	
SOUTH	Y012	
WEST	Y013	
	Y014	警灯和蜂鸣器
LOCK - LAMP/BRAK	Y007	横向操作刹车及指示
LOCK PB	X001	激活横向操作的锁定
LFTH	X004	选择左向高速
LFTL	X005	选择左向低速
RHTH	X007	选择右向高速
RHTL	X006	选择右向低速
	Y005	驱动吊车向左
	Y006	驱动吊车向右
	Y001	电机速度控制
PANIC	X000	操作者的紧急按钮
	Y000	建筑物上的紧急警报
	D027	当前风速
	X020	检查移动锁有效
(D) ZCP	FNC11	ZCP 应用指令
MOV	FNC12	MOV 应用指令
PWM	FNC58	PWM 应用指令



本程序只是一个大程度的其中一小部分。不过它有一些值得注意的特别之处。对一个擦窗车的控制者来说，最大的危险之一是风。这个影响已考虑到本例程序中。最初的步骤检测存在数据寄存器 D027 中的值，事实上是检测风速是否在安全范围内。要注意的是这里只有 2 个 ZCP 指令，然而它们包含了 5 个风速范围。这通过检测 2 个 ZCP 指令之间的范围来实现。其结果是，如果风力稍强，则水平速度限定为一个较低的值；如果风力过强，则所有水平运动都停止，并给出警报信号。另一注意点是在 STL 步骤 S10 的第一行，可看到 S11 是在 X20 断开时才被置位。这是很重要的，因为 X20 实际上正是在检测输出 Y7 所控制的刹车的位置。

将要发生的是程序将允许对已完全完成的输出 Y7 做复位操作，即在程序继续之前 X20 被删除。对一个编程者来说，很容易犯简单地说“我已做了”的错误，因为所期望的动作被控制了一段时间，而这段时间对于完全完成操作来说可能太短了。

STL Representation;

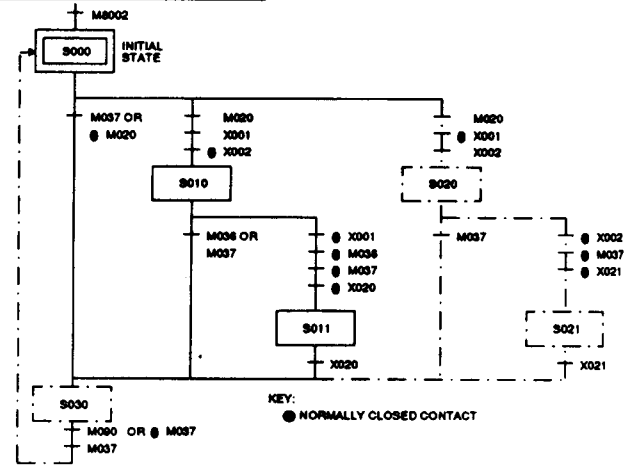


Program;

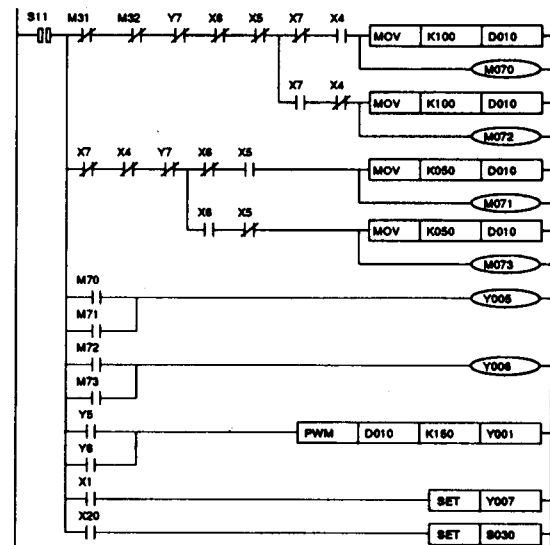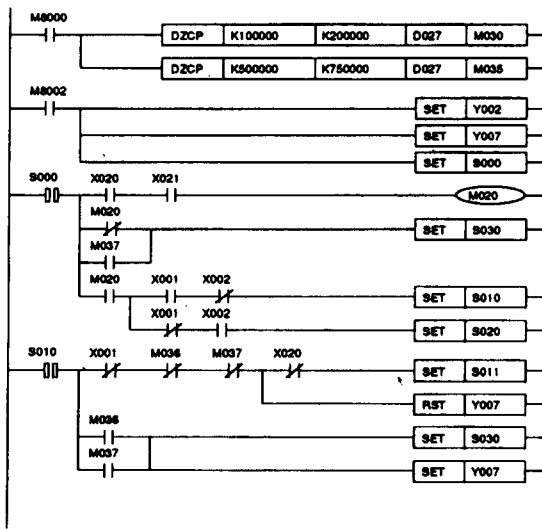

10.10 上下移动

从擦窗吊车程序选摘的这部分程序控制吊车在建筑面上垂直运动。尽管这只是一个大型程序的一小部分，但它仍有许多有意义的编程要点。

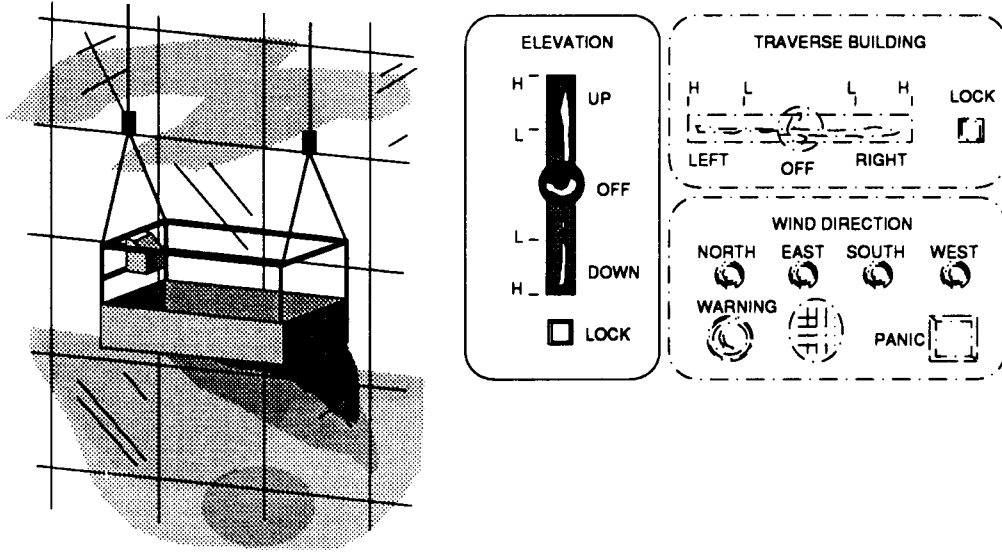

器件	PC 软元件	说明
	X000	紧急按钮
LOCK - LAMP/BRAKE	Y002	垂直操作的刹车及指示
LOCK PB	X002	激活垂直操作的锁定功能
UP H	X014	高速上升
UPL	X015	低速上升
DOWNH	X017	高速下降
DOWNL	X016	低速下降
	Y000	紧急报警
	Y004	驱动吊车向上
	Y003	驱动吊车向下
	Y001	电机速度控制
	X021	检查升降锁有效
	M090	降到地面标志 - 用于在极强风情况时的自动下降
MOV	FNC12	MOV 应用指令
PWM	FNC58	PWM 应用指令

说明:

立刻就能注意到本程序是以梯形图或 STL 形式写出的。这对于下面要讲的两点来说是非常重要的。

如果研究 STL 步骤 S20 和 S30 的内容，可看到它们都包含 Y3 输出。在标准编程技术中，这叫做


中国工控展销网 www.gongyeku.com 工控资料下载

双线圈输出，是绝对不允许的。在正常编一次出现有效，则在同一次扫描中的第二次出现时复位此输出，从而导致一种很危险的情况。不过，因为 STL 编程每一个 STL 步骤的程序相对隔离，输出线圈在许多 STL 块中的使用是很安全的，从而使编程更简单。


值得注意的第二点实际上也是出于与第一点同样的原因。检查 STL 步骤 S21 和 S30，可注意到实际上存在 2 个 PWM 指令。如果查看编程手册，可得知每一个程序只能使用一次 PWM 指令。STL 步骤根据其自身特性实际上是一个程序，所以“每程序一个 PWM”规则实际上仍没被破坏。

本程序的正常操作允许每个吊车以两种不同速度升高或降低。然而，如果风速超过一定限值，吊车会被限制在低速运行。如果风力过强，吊车会自动以“爬行”速度降到地面。用以表示风变化的标志是：M32，M36 和 M37。

STL Representation;

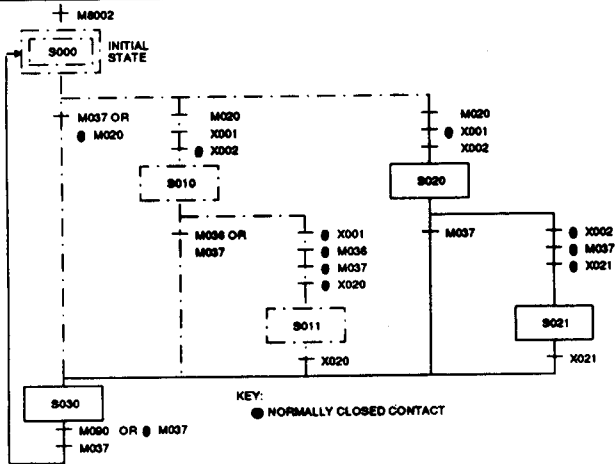


Program;

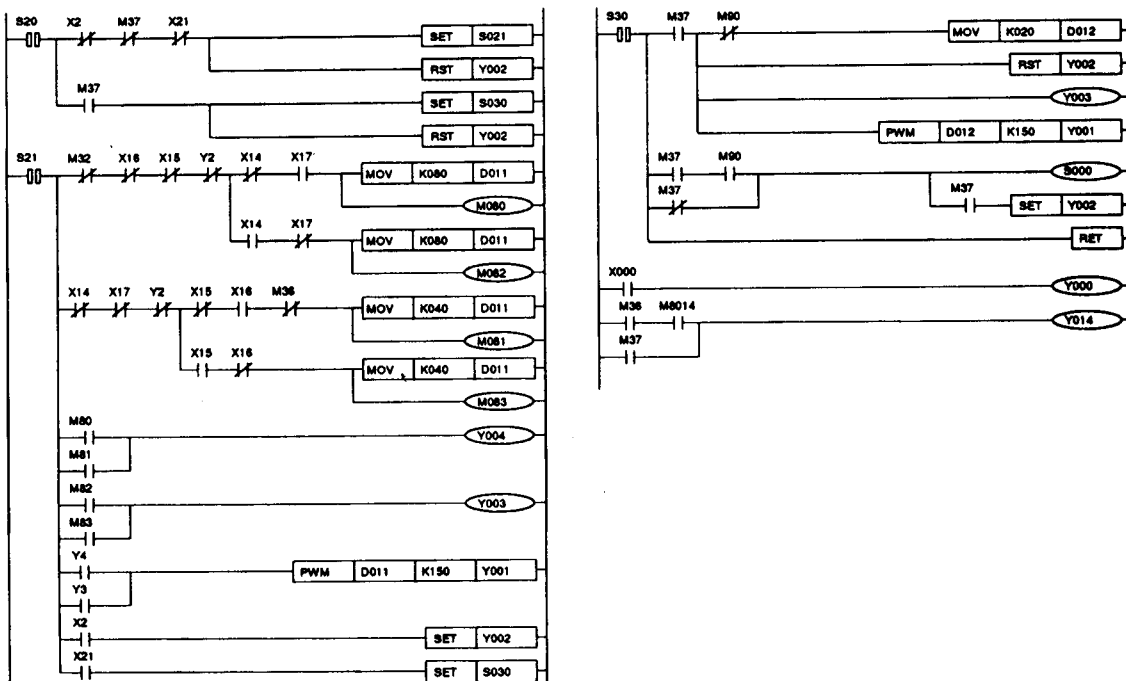

10.11 蘑菇种植

下面应用是使用有限空间来种植更多庄稼，在本例中为蘑菇。所以，如果你没有很多的地方，请看下面：

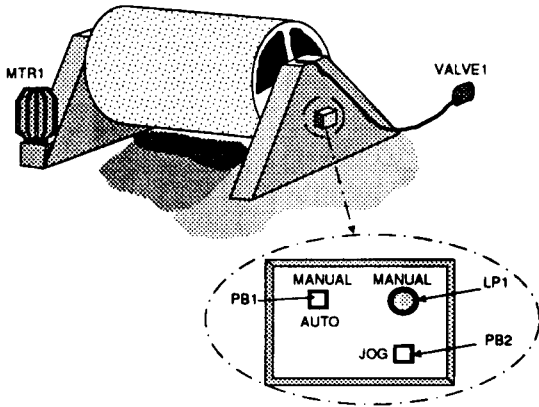

器件	PC 软元件	说明
VALVE1	Y003	水供应阀门
LP1	Y005	人工模式指示灯
PB1	X000	模式选择按钮
PB2	X002	点动旋转-人工模式
MTR1	Y001	电机驱动
	X001	检测太阳光的光电管
	Y004	旋转方向的控制信号
ALT	FNC66	ALT 应用指令
CJ	FNC00	CJ 应用指令
PWM	FNC58	PWM 应用指令

说明：

整个例子是基于一个简单的物理规则：一个圆的直径小于圆周长。因此开发一种机器，它允许，这里为蘑菇，种植在一个圆柱体的圆周上，种植的庄稼大约 3 倍于机器足迹所覆盖的同样“矩形”面积所生产的量。


这里有一个问题需要克服。如果植物沿一个圆柱体种植，那些不在圆柱体顶部的，不在太阳直射下的植物，它们的生长速度会慢一些，同时会力图接近光线源。所以，蘑菇可能会“弯曲”或“绞结”。另一种可能是：圆柱体下部的蘑菇会完全不生长。

解决方法是旋转这个圆柱体。因此，开发了下面程序，用以每小时改变旋转方向。这样就能生产出直而健康的蘑菇了。每小时内一个规定时间段中，对旋转圆柱体的里面浇水。

最后一个主要困难是机器必须切换到一个人工模式，使耕种者检查和收割生长的庄稼。一个按钮轮流切换自动/人工模式 (PB1)。当在人工模式下，灯 LP1 起作用，操作者可以按点动控制钮。使圆柱体旋转。


从编程角度来看，使用条件跳转对每个相关部分作“跳转”控制的方法是非常有用的。以 P3 指针标记的程序最后部分用于人工和自动模式。自动模式“跳”到指针 P3，而人工模式把它作为别的任何一个顺序发生的程序码处理。

Program:

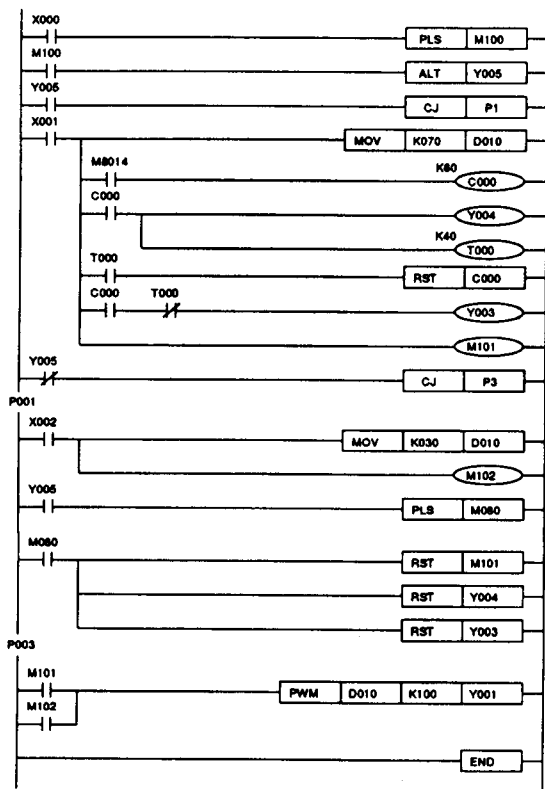

10.12 最后——水床

在当今的消费者市场中有很多新型的令人激动的家用品。其中许多是基于电气的器件或设备。这种形成不一般产品的改进表明：如果用一点想像力，很多平凡的物品就能大大的被改进。

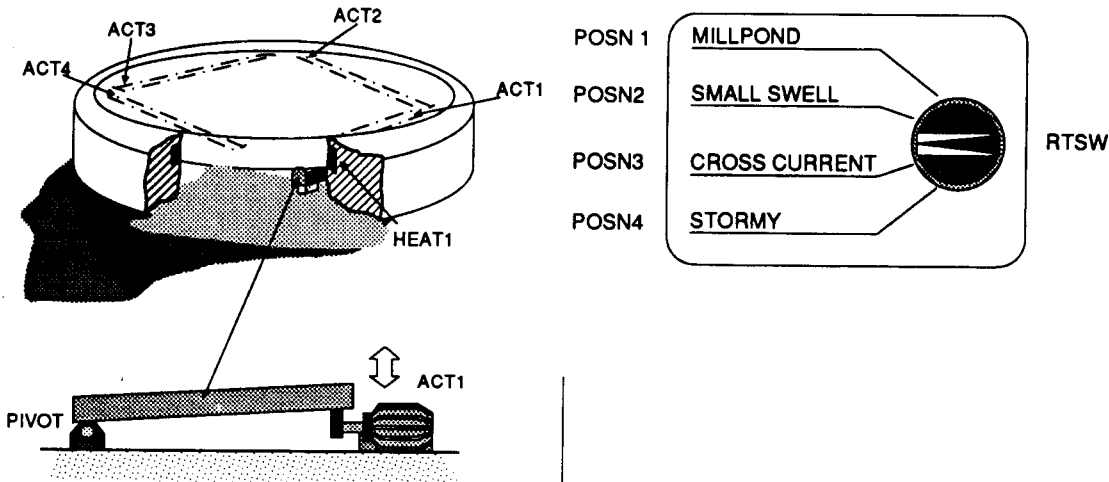




器件	PC 软元件	说明
RTSW	X001 到 X004	选择 BED 指示，每个输入对应于开关的每一个位置
ACT1	Y004	选择要用的调节器 1
ACT2	Y005	选择要用的调节器 2
ACT3	Y006	选择要用的调节器 3
ACT4	Y007	选择要用的调节器 4
	Y000	控制电机的驱动信号
HEAT1	Y001	接通水加热器
MOV	FNC12	MOV 应用指令
ALT	FNC66	ALT 应用指令
RAMP	FNC67	RAMP 应用指令
PLSY	FNC57	PLSY

说明：
对于在睡觉时要做放松按摩的顾客，以下的水床调整能保证数小时的休息和恢复。本例有两个功能，第一个是水床的标准特色 - 对水加热。二百加仑的水接触时是相当冷的，所以需要持续的水加热器。第二个而且是更有意义的特色是“波浪”器。四个设置供用户选择。

STL 程序允许制造商方便地增加或删除设置。这里所描述的模型没有“阵波”设置。制造商只需更换选择盒，则“阵波”就不再是一个选项。控制“阵波”的步 S40 甚至不须从程序中删除。不过，如果它被删除，操作是非常简单的，因为“阵波”模式项大部分是以单个 STL 步骤形式，容易找到，容易删除。

增加一个别的运行模式，可考虑类似思想，简单地增加一个新模式的 STL 步和一些小的改动。

另一个值得注意的要点是驱动的双线圈输出在整个 STL 步骤中连续使用，而没有出现冲突。这是 STL 类型编程特有的独一无二的特点，在标准梯形图中不能这么做。

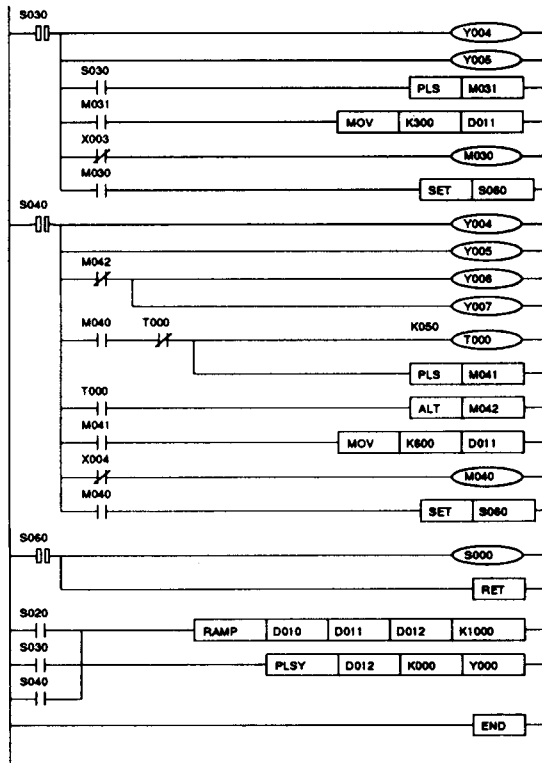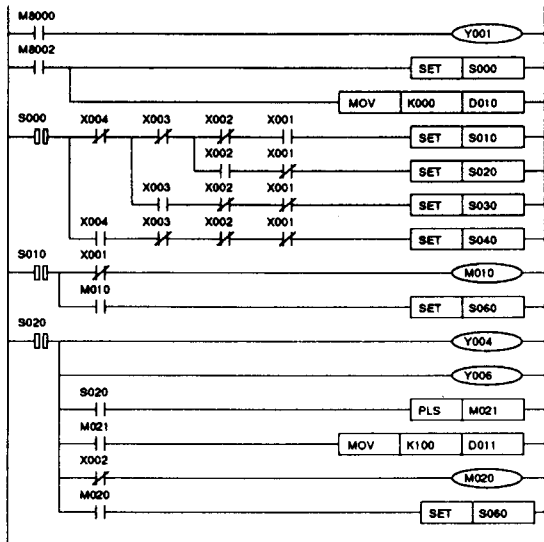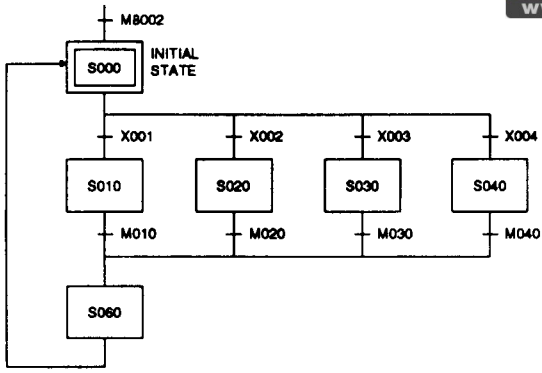

索引

可根据指令、主题或仅仅是要求可在此索引中找到各种应用。

24 Hour Clock 24 小时时钟	17, 78, 80
A	
Automatic Door Control - Factory Environment 自动门控制 - 工厂环境	16
B	
Bar Graph Entry Panel 图形条码输入板	67
Board Cleaning Program 擦黑板程序	40
Bottle Counting Program 瓶子计数程序	13
Bottle Re - circulation Line 瓶子再循环线	20
Bridge - Raise/Lower bridge Span 桥 - 升起/降下桥板	60
C	
Car Park 停车	
- Directional Control Of Traffic Flow 控制车流方向	7
- Raise And Lower Barrier 升起和降下横栏	12
- Car Park Capacity Control 停车场容量控制	87
- Ticket Reader 读票器	69, 70
Car Wash 洗车	
- Option Selection 项目选择	28
- Service Charge Calculation 服务费计算	99
- Washing Time/Water Volume Control 清洗时间/水量控制	42
Cash Till - Disable Program 钱柜 - 保护程序	44
Chair (ski) Lift - Automatic Speed Control 空中缆车 - 自动速度控制	62
Chair Bach Resetting en Masse 椅子同时复位	127
Checking Bottles Are Vertical on a Conveyor Belt 检查在传送带上的瓶子是否垂直	6
Checking Product Orientation 检查产品来向	6
Clock Data Setting 时钟数据设置	80
Clock Display 时钟显示	78
Coffee Machine 咖啡机	
- Mixing Ingre dients 配料混合	32
- Option/Quantity Selection 项目/数量选择	31
- Recipe Retrieval 菜单调用	107
- Water Heating Cycle 水加热循环	30
Communication Between PCs by Bit Device PC 之间通过位元件的通讯	72
Conveyor System 传送系统	
- Calling Off a selected Source Line 转换被选择线	93
- Coding a products Source Conveyor 产品传送带编码	91
- Conveyor Lines Feeding Packaging Areas 传送带传向包装区	48
- Conveyor Re - circulation Line 传送带再循环线	20
- Splitting a Main Line to Product Lines 将一主线分成数个产品线	94
Counted Events 事件计数	13, 17, 20

Counting a Time Pulse 计算时间脉冲	17, 23
Counting Batches of Bottles Moving Down a Conveyor 计算在传送带上移动的瓶子组数	13
Cut Throat Timer 自切断定时器	47
D	
Data Comparison - Single Values 数据比较 - 单一值	87, 89
Data Comparison - Zones 数据比较 - 区间	88
Data Control 数据控制	79, 80, 81
- Input/display Data 输入/显示数据	
- Moving One Value to a Range of Devices 装一数值移入一系列元件	44
- Numeric Display 数字显示	77, 78, 81
- Thumbwheel Input 指轮输入	79, 80, 81
Data input 数据输入	
- Bit Devices, Entry Panel 位元件, 输入板	67, 71
- Bit Devices, I/O Communications 位元件, I/O 通讯	72
- Bit Devices, input Matrix 位元件, 矩阵输入	68, 73
- Bit Devices, Punched Card Reader 位元件, 读卡器	69, 70
Data Uses 数据应用	
- First In/First Out (FIFO) 先入/先出	111
- Recipes, Storage And Retrieval 食谱, 存储和读取	107, 108, 109, 110
Dead Mans Handle 无眠手柄	9
Direct Circuit - Single, Multiple Inputs 开环电路 - 单一的、多重的输入	3, 4, 5, 6
Dragster Standing Quarter Timer 电动车计时	39, 77
Drilling Machine 钻孔工具	
- Depth Gauge 深度测量	102
- Start/Stop Latch 启动/停止锁定	55
Dual Control Circuit 双重控制线路	11
E	
Error Handling - User Defined 错误处理 - 用户自定义	82
Event Tracking - Moving Product AssociatedData 事件追踪 - 根据数据移动产品	90, 91, 92, 93
Extracto Fan 排气扇	
- Extract/Recirculate Mode Control 排气/循环方式控制	38
- Sense Fan Blade Rotation Speed 测量风扇叶片旋转速度	103
- Start/Top Control 启动/停止控制	10
- Temperature Control 温度控制	88
F	
Fault Panel 错误显示板	82
Float Valve For A Liquid Storage Tank 液体贮存罐的浮阀	4
Fountain - Water Jet Display 喷泉 - 喷水显示	119
G	
Greenhouse 绿棚	

- Temperature/Window Control 温度/窗户控制	123
- Watering Produce 浇水	63
H	
High Speed Counting 高速计数	57, 63, 94, 102, 103, 129
Household 房屋控制	
- Lighting Control 照明控制	14, 54
- Boor Bell 门铃	3, 53, 57
- Boor Security Number 门的密码	79
I	
Indexing Data Storage And Ratrieval 变址数据的存储的读取	107, 108, 109, 110, 111
Initialization of Prongram Variables 程序初始化	37
Input Matrix - Surface Scan 矩阵输入 - 表面扫描	68, 73
Interlocks 互锁	7, 8, 127
Interrupt - High Speed Warning System 中断 - 高速报警系统	46, 47
Interrupted Cycle Control 中断的循环控制	41, 42
J	
Jogging The Position of a Motor 点动电机	8
K	
Keypad Entry - 4 Digit BCD Simulation 键盘输入 - 四位 BCD 码	71
L	
Lathe Pulse Output to a Warning Siren 锁定 - 脉冲输出给警铃	51
- Safety Dorr/Cycle Control 安全门/回路控制	41
- Safety Door Opened During Operation 门的安全开启	47
- Tool Selector 工具选择	81
M	
Maintenance Lift - Direction And Height Control 电梯维护 - 方向和高度控制	121
Maths - Calculating Distances, Angles 运算 - 计算距离、角度	97, 100, 102
- Calculating Means/Averages 计算平均值	104
- Calculating Service Charges 计算服务费	99
- Calculating Speeds And Rates 计算速度及速率	98, 101, 103, 129
- Controlling Entered Data 控制数据输入	117
Mode Control - Using The ALT Instruction 模式控制 - 使用 ALT 指令	38, 39, 40, 48, 125
Motor Maintenance on a Conveyor Belt 传送带的电机维护	8
多重脉冲	56
Multiplexed Displays, Thumbwheels 多路显示, 指轮	83, 84
Mushroom Farming - Rotating Drum Fields 蘑菇种植 - 旋转的鼓状地	135
O	
Operator Safety Lock 操作者安全保证	9
P	
Paint Mixing Station 油漆混合站	21, 92
PCI/O swapping - Coded Data, Send And ReceivePC 的 I/O 交换 - 数据编码、发送和接收	72

Phased Counters 相位计数器	102
Press Tool - Setting Press Operation Time 冲压工具 - 设置冲压时间	43
Product Recognition, Basic 产品识别, 基础	68, 73
Program Flow Control 程序流控制	
- Bit Shift Flag Control 移位标志控制	29
- By Using Master Control 使用主控	21
- Conditional Program Jumps 条件跳转	28
- Mode Selection By Control Flags 用控制标志选择模式	18
- Set/Resetting Control Flags 置位/复位标志	27
- STL	30, 31, 32, 33, 115, 119, 131, 133, 137
- For/Next Loop	44, 68, 70, 104, 107
Pulse Output 脉冲输出	
- Feeds, Speeds and Positioning Control 供给、速度和定位控制	
.....	52, 58, 61, 131, 133, 135
- Soft Motor Control 电机软控制	59, 60, 62
- Work RateControl 工作速率控制	51, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 135, 137
Pump Control With Relation to Tank Contents Level 与容器内水位有关的泵控制	19
Pump Filter Cleansing - Swimming Pool 过滤清除 - 游泳池	33
Punched Card Reader - Data Acquisition 读卡机 - 数据读取	69, 70
Push Button Start/Stop Control Through a PC 通过 PC 的按钮启/停控制	10
Racing Timer - For a Dragster Standing Quarter 竞赛计时器 - 电动车计时	39, 77
R	
Recipe Entry/Retrieval Panel 食谱输入/读出板	108, 109, 110
Reset - a Zone of Devices ZRST 复位 - 一元件区间 ZRST	45
Retentive Timer - User Defined 保持定时器 - 用户自定义	41, 42
Running Machine - Speed And Time Steeing 跑步机 - 速度和时间设置	117
S	
Safety Lock - 2 Input Operation Check 安全保证 - 两输入检查	9
Satellite Dish - Positioning in 2 Planes 碟形天线 - 2 平面定位	58
Scooter - Full Operation Control of Scooter 电动车 - 全部操作控制	61
Self Latch Circuit 自锁回路	12, 14, 15, 16
Service Panel - Call And Acknowledge Service 服务板 - 呼叫并确认服务	125
Soft Start/Stop Motor Control 电机的软启/停控制	59, 60, 62
Speed Trap - Speed Calculation 速度 - 速度计算	101
Stamping Boxes on a Conveyor Belt 传送带上的贴邮票盒	5
Storage Tank Level Control 存贮罐水位控制	
Storage Tank Pump - Estimating Volume Flow Rates 存贮罐泵 - 测量流量	98
T	
Teach Timer - User Defined 示教定时器 - 用户自定义	43
Test Station - Tracking The Failed Products 检测站 - 追踪不合格品	90
Theodolite - Checking Ground Levels 经纬仪 - 检测地平面	97, 100

Timed Event 定时事件	
- Cut Throat Timer 自切断定时器	14, 48
- Retentive Timer (user define) 保持定时器 (用户自定义)	41, 42
- Timer Duration is Set Indirectly by Operator 操作者间接设置定时时间	43
Timer Off Circuit 定时关电路	12
Toolroom - Work Scheduling Program 工具间 - 工作计划程序	111
Traffic Lights - Two Direction Plus Override Mode 交通灯 - 双向无效方式	115
Traffic Warning Sign - Display Reset 交通报警信号 - 显示复位	45
Truck - Refrigeration Unit 卡车 - 冰箱单元	57
U	
Up Stairs/Down Stairs Lighting Control 楼上/楼下照明控制	11
V	
Vending Machine - Product Cost/Availability 售货机 - 产品费用/价值	89
W	
Washing Machine 清洗机	
- Drum Rotation Counter 滚筒旋转计数	22
- Ramp Up/Down Drum Rotation 斜坡升/降滚筒转速	59
- Stepped Wash Program Control 分步清洗程序控制	29
- Timed Spin Cycle 定时旋转回路	15
Water Bed - Motion Control 水床 - 运动控制	137
Weighing Scales 称重天平	
- Calculating Costs For Fixed Services 计算综合费用	108
- Initialization 初始化	37
Wind Station - Wind Speed And Direction 风监测站 - 风速及风向	129
Window Cleaning Gondola 窗户清洁机	
- Left/Right Traverse Control 左/右移动控制	131
- Up/Down Elevation Control 上/下移动控制	133
Wood Saw - Pulse Control Over Feed Distance 锯木材 - 脉冲控制进给距离	52

指令综合索引——基本指令(只第一章)

指令	页 数																				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ANB																					
AND			✓				✓	✓	✓							✓	✓	✓			✓
ANI				✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓			✓
Counter											✓				✓			✓			✓
LD	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LDI		✓							✓					✓				✓			
MC/MCR																				✓	
OR								✓		✓		✓	✓	✓						✓	
ORB									✓												
ORI																	✓				
OUT	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
PLF																					
PLS						✓	✓										✓				
RST											✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓
SET																✓	✓	✓			✓
Timer										✓		✓	✓	✓							
Special M															✓						✓
Self Latch										✓		✓	✓	✓							
interlock					✓	✓															
High Speed Counter																				✓	



指令	页 数																				
	27	28	29	30	31	32	33	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
ADD																					
ALT									✓	✓	✓									✓	
Basic instructions	✓	✓	✓	✓ STL	✓ STL	✓ STL	✓ STL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BCD																					
BIN																					
CJ		✓																			
CMP																					
DEC																					
DECO																					
DIV																					
ENCO			✓																		
FEND		✓															✓	✓			
FOR/NEXT															✓						
HSCS																					
INC																					
interrupts																	✓	✓			
MOV			✓					✓				✓	✓	✓	✓	✓					
MUL																					
PLSY																					
PWM																					
RAMP																					
SFTL/SFTR			✓																		
SUB																					
WAND/WOR																					
ZCP																					
ZRST								✓								✓					
Special M								✓	✓						✓				✓		
High Speed Counter																					



指令综合索引——应用指令(除第一章以外的所有章节)PART B

指令	页 数																			
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	67	68	69	70	71	72	73
ADD															✓		✓			
ALT																				
Basic instructions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BCD																				
BIN																		✓		
CJ						✓									✓					
CMP				✓											✓		✓			
DEC			✓																	
DECO																			✓	
DIV							✓										✓			
ENCO																			✓	
FEND						✓														
FOR/NEXT																	✓			
HSCS																				
INC			✓	✓																
interrupts																				
MOV							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUL																				
PLSY	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓								
PWM							✓	✓	✓	✓	✓		✓							
RAMP									✓	✓		✓								
SFTL/SFTR														✓			✓	✓		
SUB																				
WAND/WOR																		✓		
ZCP							✓						✓							
ZRST																				
Special M		✓		✓			✓		✓	✓		✓	✓						✓	
High Speed Counter							✓						✓							



指令	页 数																				
	77	78	79	80	81	82	83	84	87	88	89	90	91	92	93	94	97	98	99	100	101
ADD																					
ALT																✓			✓		
Basic instructions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BCD	✓	✓			✓																
BIN			✓	✓	✓																
CJ																					
CMP						✓			✓		✓										
DEC									✓		✓										
DECO									✓												
DIV															✓						
ENCO																	✓	✓	✓		✓
FEND													✓								
FOR/NEXT																					
HSCS																					
INC						✓			✓							✓					
interrupts													✓								
MOV						✓	✓	✓					✓	✓		✓		✓	✓		✓
MUL													✓	✓		✓		✓	✓		✓
PLSY																		✓	✓	✓	✓
PWM																					
RAMP																					
SFTL/SFTR												✓									
SUB																					
WAND/WOR						✓											✓				
ZCP																					
ZRST										✓										✓	
Special M					✓	✓															
High Speed Counter																✓					



指令综合索引——应用指令(除第一章以外的所有章节)PART D

指令	页 数																			
	102	103	104	107	108	109	110	111	115	117	119	121	123	125	127	129	131	133	135	137
ADD			✓		✓	✓	✓			✓	✓			✓						
ALT										✓				✓					✓	✓
Basic instructions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	STL	✓	✓	✓	STL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BCD					✓	✓	✓			✓				✓				✓	✓	✓
BIN					✓	✓	✓													
CJ																			✓	
CMP				✓		✓	✓	✓			✓			✓						
DEC								✓												
DECO																				
DIV	✓	✓	✓																	
ENCO																				
FEND																				
FOR/NEXT			✓	✓																
HSCS																				
INC			✓	✓			✓	✓												
interrupts																				
MOV	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓			✓		✓	✓	✓		✓
MUL					✓	✓		✓								✓				✓
PLSY											✓		✓							
PWM																				
RAMP																		✓	✓	✓
SFTL/SFTR								✓								✓				✓
SUB	✓							✓		✓				✓						
WAND/WOR																				
ZCP										✓										
ZRST									✓						✓					
Special M	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
High Speed Counter	✓	✓														✓				



 **MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE MITSUBISHI DENKI BLDG MARUNOUCHI TOKYO 100 TELEX J24532 CABLE MELCO TOKYO
HIMEJI WORKS 840 CHIYODA CHO HIMEJI JAPAN